

表 2.5.9-14: 現地調査の結果に基づく腐食状況の計画と評価

マンホール	管厚	流速 feet/sec	流速 m/sec	pH	存硫化水素と pH の係数	H ₂ S [DS]	径 Feet	高さ Feet	自水面の 厚さ Feet	空気に れてい る管の Feet	管壁面の 硫化水素 濃度	腐食度 $K_{minimo} \gamma A_{minimo}$	腐食度 $K_{maximo} \gamma A_{maximo}$	腐食度 $K_{average} \gamma A_{average}$	管の最小	管の最大	管の平均
N.-	mm	V'	V'		J	ppm	r'	y'	b	p'	g/m ² -hr	C _{minimo}	C _{max}	C _{average}	L Actual _{min}	L Actual _{max}	L Actual _{prom}
1	3	2.428	0.740	1	1	3.05	0.333248	0.2296	0.633	1.258	0.21	0.165	0.047	0.056	0.716346	2.52828	2.110141
13	11	1.746	0.532	6	0.9	5	0.333248	0.164	0.574	1.402	0.20	0.157	0.044	0.053	2.759594	9.739743	8.12894
27	10	3.080	0.939	6	0.9	10	0.333248	0.2952	0.662	1.123	0.85	0.678	0.192	0.230	0.580969	2.050477	1.71136
46	1	2.096	0.639	5	0.98	3.5	0.333248	0.328	0.666	1.057	0.22	0.173	0.049	0.059	0.227816	0.804056	0.671078
49	2	2.325	0.709	12	0.1	5.5	0.333248	0.4264	0.640	0.858	0.04	0.034	0.010	0.012	2.297607	8.109202	6.768065
50	12	2.510	0.765	1	1	5	0.333248	0.4592	0.617	0.789	0.44	0.351	0.099	0.119	1.345661	4.749391	3.963915
56	18	2.112	0.644	5	0.98	5.64	0.333248	0.164	0.574	1.402	0.30	0.239	0.068	0.081	2.968289	10.47632	8.743694
70	5	1.072	0.327	4	1	4	0.333248	0.0984	0.473	1.568	0.09	0.075	0.021	0.025	2.6403	9.318706	7.777535
72	7	2.335	0.712	4	1	3.5	0.333248	0.2952	0.662	1.123	0.24	0.193	0.055	0.065	1.428361	5.041275	4.207526
73	8	2.494	0.760	3	1	14.5	0.333248	0.3936	0.655	0.926	1.19	0.946	0.268	0.321	0.332889	1.174903	0.980592
83	6	1.682	0.513	6	0.9	3	0.333248	0.2296	0.633	1.258	0.12	0.097	0.027	0.033	2.44563	8.631634	7.204094

出典：JICA 調査団

(d) 事故

下水管路での事故は、いわる「運用事故管理システム（SGIO）」によって管理されている。

SGIO システムは、様々な統計処理を行うことができるとともに、「利用者側の運用改善」のための運用データを引き出すことができる。

このシステムは多くのモジュールで構成され、「事故」モジュールでは、維持管理、対策、事故確認に役立てることができる。

事故は 2006 年以降記録されているが、SGIO に事故や修繕の履歴が記録されていないものもあるため、全地域を代表するサンプルではない。それに、記録された事故は統計的な処理を行うことができないものの、上下水道システムの分析を実施するのに有効なツールをして用いることができる。

事故は利用者が SEDAPAL に情報を入力した場合に記録され、サービス識別号(*NIS: Número de Identificación de Servicio*)が記録される。この事故の識別形態では、事故や情報があった場所や、や、事故原因と事故の箇所（枝線か取付管）を関連付けられない。

一般的に、情報記録は、つまり、汚水 水などで分類され、前述の「陥没」は必ずしも記録されていない。

報告されている情報の大多数は、下水道のネットワークが固体物を排出することができずに、つまりが生じたものである。他には、工場排水や家庭以外の排水によるつまりも散見される、これは、排水の特性が配管に影響を及ぼすものであり、油、油 や堆積物の流出などが原因である。

また、事故として記録されている下水道管からの汚水 水の多くは、水道管や農業用水路の破損によるものである。

この点、SEDAPAL は、事故を適切に数多く分類していることで、30 種類以上の事故を識別することができた。

多くの種別に分類しているが、大半はつまりであることによって、表 2.5.9-15 に示すデータベースの事故数が、多くの場合は全事故数の 2%にも達せず、また、0.1%にも達しないものもあるという結果をもたらしている。

次の方針に従って、事故の分類を調整することを提案する。


- 1 維持管理に関する事故
- 2 予測できない事故
 - 下水道の不適切な利用によるもの
 - 管の能力、状態によるもの
 - 一般家庭以外からの排水によるもの

表 2.5.9-15: 事故の分類（2006-2009年）

事故の分類	事故数	%
Clogged connection	5,129	44.69
Clogging	1,377	12.00
Mechanical maintenance in collectors with bucket machine	1,064	9.27
Clogging in the network	1,056	9.20
Repair of sewerage house connection: connection change without excavation	749	6.53
Flooding	643	5.60
Sewer water infiltration	389	3.39
Flooding due to clogging	232	2.02
Repair of house connection: connection change without excavation	203	1.77
Pipes replacement up to 10"	141	1.23
Repair of house connection: repair of connection to collector pipe	100	0.87
replacement of sewerage house connection pipes 6" and 8" up to 12 meters	70	0.61
Big flooding	53	0.46
Repair of sewerage house connection: repair of connection to collector pipe	42	0.37
Repair of house connection: repair of connection to collector pipe	39	0.34
replacement of sewerage house connection pipes 6" and 8"	32	0.28
Repair of house connection: connection pipe	31	0.27
Repair of manhole, replacement of manhole roof	25	0.22
Repair of house connection: connection pipe	25	0.22
Pipe replacement up to 10"	23	0.20
Repair of pipe up to 10"	22	0.19
Installation of house connection sewerage pipe of 6" and 8"	6	0.05
Repair of manhole, replacement of manhole roof	5	0.04
Replacement of house connection sewerage pipe of 6" and 8"	3	0.03
Repair of house connection: connection change	3	0.03
Repair of sewerage house connection: connection change	3	0.03
Enlargement of sewerage connection pipe diameter with F/S	2	0.02
Replacement of pipes without trench up to 12"	2	0.02
Repair of manhole, replacement of manhole structure	2	0.02
Replacement of pipes from 12" to 14"	1	0.01
Construction or reconstruction of solid retaining manholes	1	0.01
Construction or reconstruction of small manholes	1	0.01
Repair of house connection box with excavation	1	0.01
Repair of house connection box	1	0.01
Repair of house connection with excavation	1	0.01
Remove of sewerage house connection from 6" to 8"	1	0.01
合計		11,478
		100

出典：SEDAPAL 台帳データを JICA 調査団が集計

図 2.5.9-12 は、SEDAPAL のサービス識別号（NIS）による事故の全分類を示す。

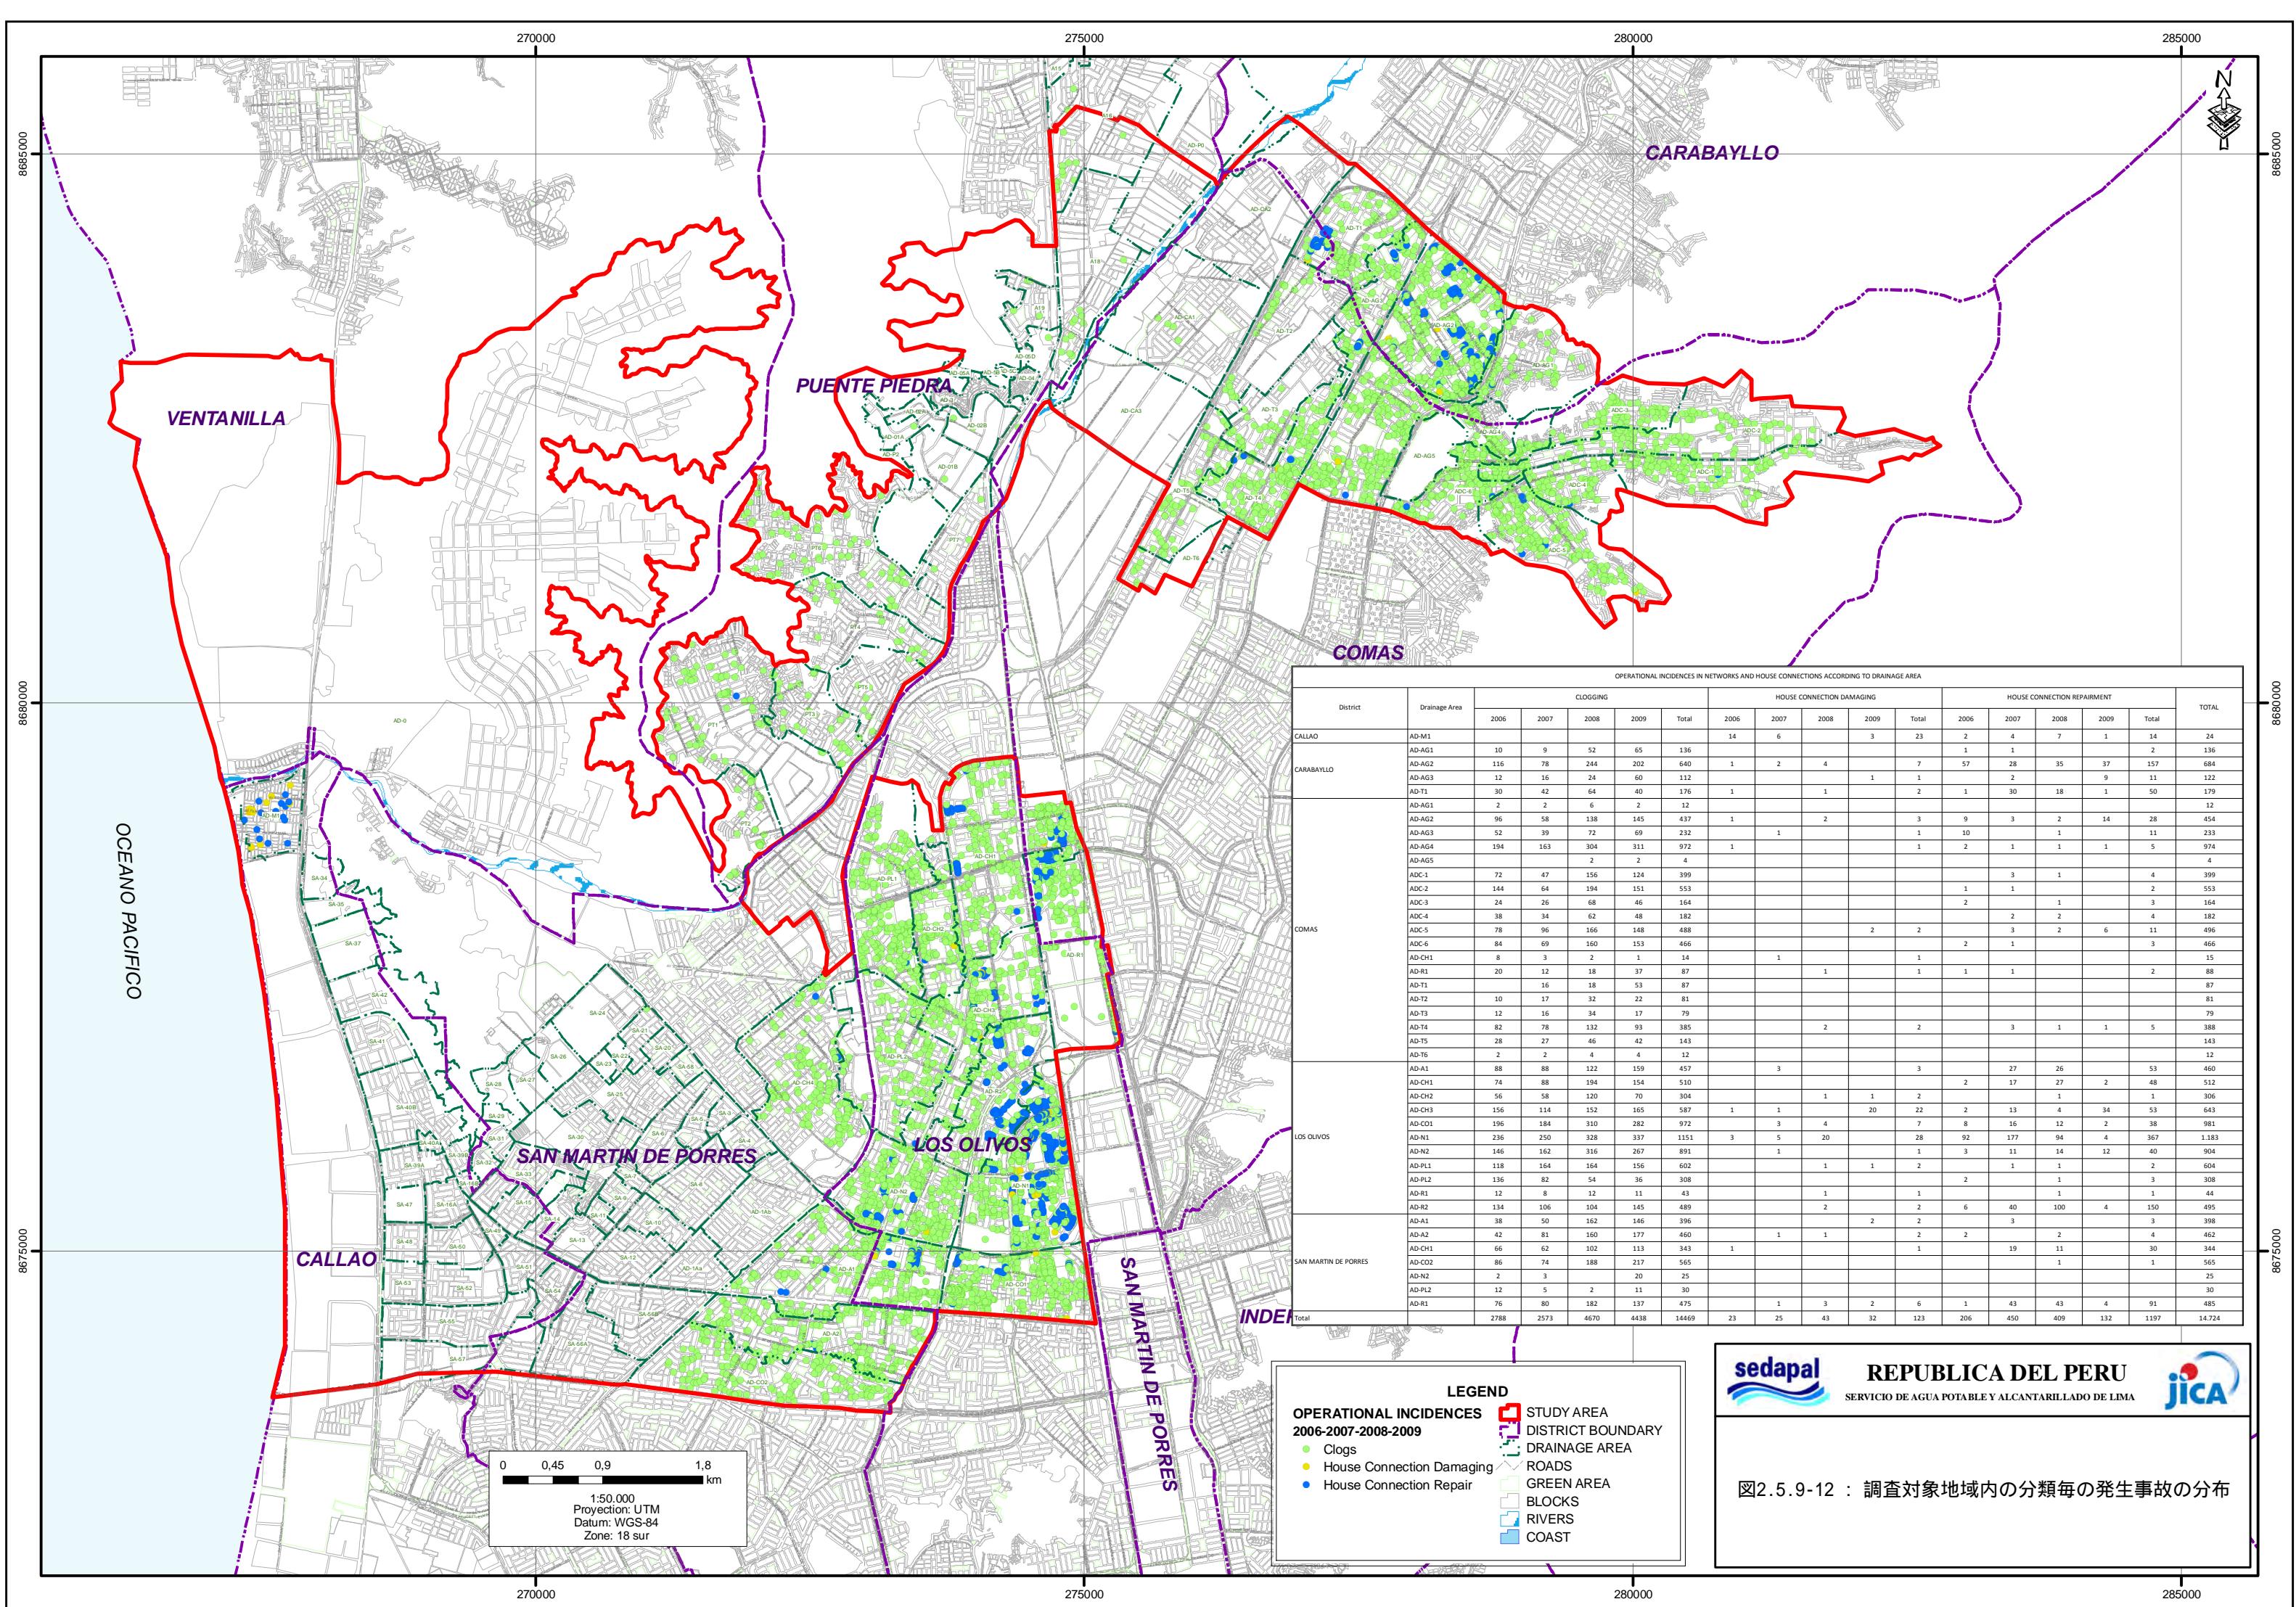

更新計画を策定するためには、事故の発生時期を 別することが 要である。1つの案として、事故の発生時期が最近の地域を 先的に修 することが考えられる。

もし下水管につまりがり されるのであれば、流下能力が不足するか、管の状態が不適切であることから、その下水管を する必要があるといえる。

表 2.5.9-16 は、2009 年 1 月から 6 月の間の記録において、事故がり されているものを道路ごとに分類して例示している。

表 2.5.9-16: 道路別事故（2009 年 6 月）

Nº	SECTOR	NIS_RAD	CLIENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CALLE	ACT	TIPO_AVISO
450	212 B	5315551	HERNANDEZ	DE PORRES	ASOC PROP URB LOS ALIOS	AV A	B	Atoro
1193	346	3800109	AYQUIPA	COMAS	URB PINAR, EL	AV A	B	Atoro
1197	346	3799967	JULIO AGUILAR ALVARADO	COMAS	URB PINAR, EL	AV A	B	Atoro
8734	84 B	3794932	AMADEO LUNA ESCOBAR	LOS OLIVOS	A.H SAN MARTIN	AV A	B	Atoro
9265	84 B	3790960		LOS OLIVOS	A.H VILLANUEVA, ARMANDO	AV A	B	Atoro
9269	84 B	3790960		LOS OLIVOS	A.H VILLANUEVA, ARMANDO	AV A	B	Atoro
9270	84 B	3790960		LOS OLIVOS	A.H VILLANUEVA, ARMANDO	AV A	B	Atoro
9285	84 B	3790960		LOS OLIVOS	A.H VILLANUEVA, ARMANDO	AV A	B	Atoro
9355	84 B	3796743	VERA	LOS OLIVOS	A.H SAN MARTIN	AV A	B	Atoro
9776	84 B	3790960		LOS OLIVOS	A.H VILLANUEVA, ARMANDO	AV A	H2	REPAR. A COMETIDA
8735	84 B	3794932	ROLDAN, ISABEL FELICITA	LOS OLIVOS	A.H SAN MARTIN	AV A 0 147-02 CONFRATE	B	BALDE - SEDAPAL
8737	84 B	3794932	ROLDAN, ISABEL FELICITA	LOS OLIVOS	A.H SAN MARTIN	AV A 0 147-02 CONFRATE	B	BALDE - SEDAPAL
619	212 B	5050036	MIGUEL	DE PORRES	ASOC VIRGEN DEL ROSARIO	AV A 0 E 42	H2	ATORO EN CONEXION
622	212 B	5045330	BERNARDINO	DE PORRES	ASOC VIV. EL ROSARIO DEL	AV A 0 Q-40	H2	ATORO EN CONEXION
624	212 B	5045324	JUANA MARTINA	DE PORRES	ASOC VIV. EL ROSARIO DEL	AV A 0 Q 34 LECTUR	H2	ATORO EN CONEXION
625	212 B	5045330	BERNARDINO	DE PORRES	ASOC VIV. EL ROSARIO DEL	AV A 0 Q-40	H2	ATORO EN CONEXION
627	212 B	5045330	BERNARDINO	DE PORRES	ASOC VIV. EL ROSARIO DEL	AV A 0 Q-40	H2	ATORO EN CONEXION
633	212 B	5045330	BERNARDINO	DE PORRES	ASOC VIV. EL ROSARIO DEL	AV A 0 Q-40	H2	ATORO EN CONEXION
635	212 B	5045331	RAQUEL	DE PORRES	ASOC VIV. EL ROSARIO DEL	AV A 0 Q 41	H2	ATORO EN CONEXION
659	212 B	3836929	EMPERATRIZ LEOPOLDINA	DE PORRES	ASOC SENOR DE LOS	AV A 0 L-04	H2	ATORO EN CONEXION
1105	345	5458720	RODY	COMAS	URB ALAMEDA DEL PINAR 2	AV A 0 L 22	B	ANIEGO
1196	346	3799968	,	COMAS	URB PINAR, EL	AV A 0 M1-42 LECTUR	B	ANIEGO POR A TOROS
1223	346	3799968	,	COMAS	URB PINAR, EL	AV A 0 M1-42 LECTUR	B	ATORO EN RED
1380	346	3799969	RUBIO ACUDA, FERNANDO	COMAS	URB PINAR, EL	AV A 0 M1-43 PARCELA C	H2	ATORO EN CONEXION
1387	346	3799969	RUBIO ACUDA, FERNANDO	COMAS	URB PINAR, EL	AV A 0 M1-43 PARCELA C	H2	ATORO EN CONEXION
1390	346	3799969	RUBIO ACUDA, FERNANDO	COMAS	URB PINAR, EL	AV A 0 M1-43 PARCELA C	H2	ATORO EN CONEXION
4167	350	3787651	BAUTISTA A	COMAS	A.H GERANIOS, LOS	AV A 0 D-11 LECTUR	H2	ATORO EN CONEXION
4219	350	3787583	,	COMAS	A.H GERANIOS, LOS	AV A 0 F-03	H2	ATORO EN CONEXION
4744	368 A	5339418	ALONSO VERGARA, MARIO	PIEDRA	ASOC VIV JARDINES DE	AV A 0 D2-02A 2DA ETAPA	B	ATORO EN RED
4763	368 A	5339418	ALONSO VERGARA, MARIO	PIEDRA	ASOC VIV JARDINES DE	AV A 0 D2-02A 2DA ETAPA	B	ATORO EN RED
4781	368 A	5339418	ALONSO VERGARA, MARIO	PIEDRA	ASOC VIV JARDINES DE	AV A 0 D2-02A 2DA ETAPA	H2	ATORO EN CONEXION
4782	368 A	5339418	ALONSO VERGARA, MARIO	PIEDRA	ASOC VIV JARDINES DE	AV A 0 D2-02A 2DA ETAPA	H2	ATORO EN CONEXION
4791	368 A	5339418	ALONSO VERGARA, MARIO	PIEDRA	ASOC VIV JARDINES DE	AV A 0 D2-02A 2DA ETAPA	H2	ATORO EN CONEXION
4804	368 A	5339415	AMES CAMPOS, PEDRO	PIEDRA	ASOC VIV JARDINES DE	AV A 0 N2-31 2DA ETAPA	H2	ATORO EN CONEXION

出典：SEDAPAL 台帳データを JICA 調査団が集計

事故データの分析によって、管の や維持管理作業、利用者の 情などは事故の原因とは直接結びつかないことが 明した。確かに、事故の多くは、管の状態に直接関係が無く生じている。

管の状態に直接影響する対応を評価するために、事故を分析し、SEDAPAL が Concyssa 社に管の 対応を指示した事故のみ、管の状態に直接影響する対応と位置付けた。（Concyssa 社は、リマ北部地域において維持管理活動を実施する契約を結んでいる会社である）

これらの対応を陥没と位置付けて、陥没を分析することで管の状態を 断することができると考えた。陥没 所数を把握することで、下水道システムが最も悪化している場所を知ることができる。

図 2.5.9-13 は、管の状態に直接関係する事故の種類を区別する手順を示したフロー図である。「管を更新するか するか」は、近隣の管の状況を推測して決める。

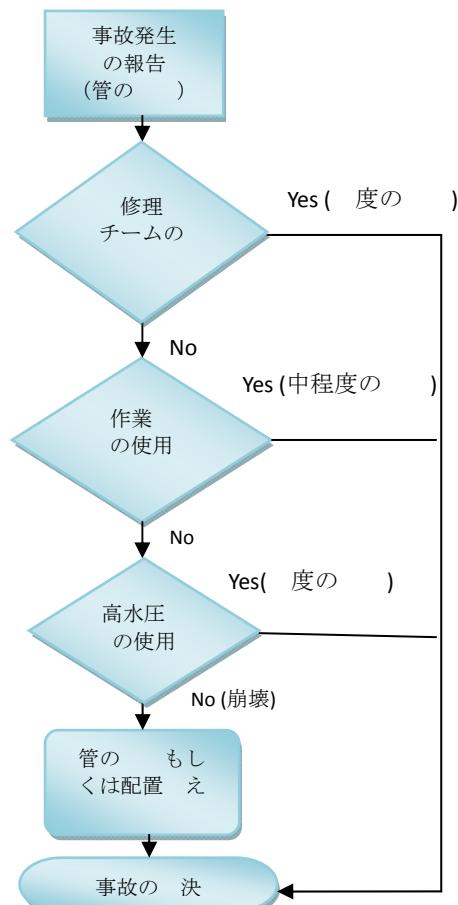


図 2.5.9-13: 下水管の事故と処理のフロー図

図 2.5.9-14 は、これらの陥没事故の場所を示している。

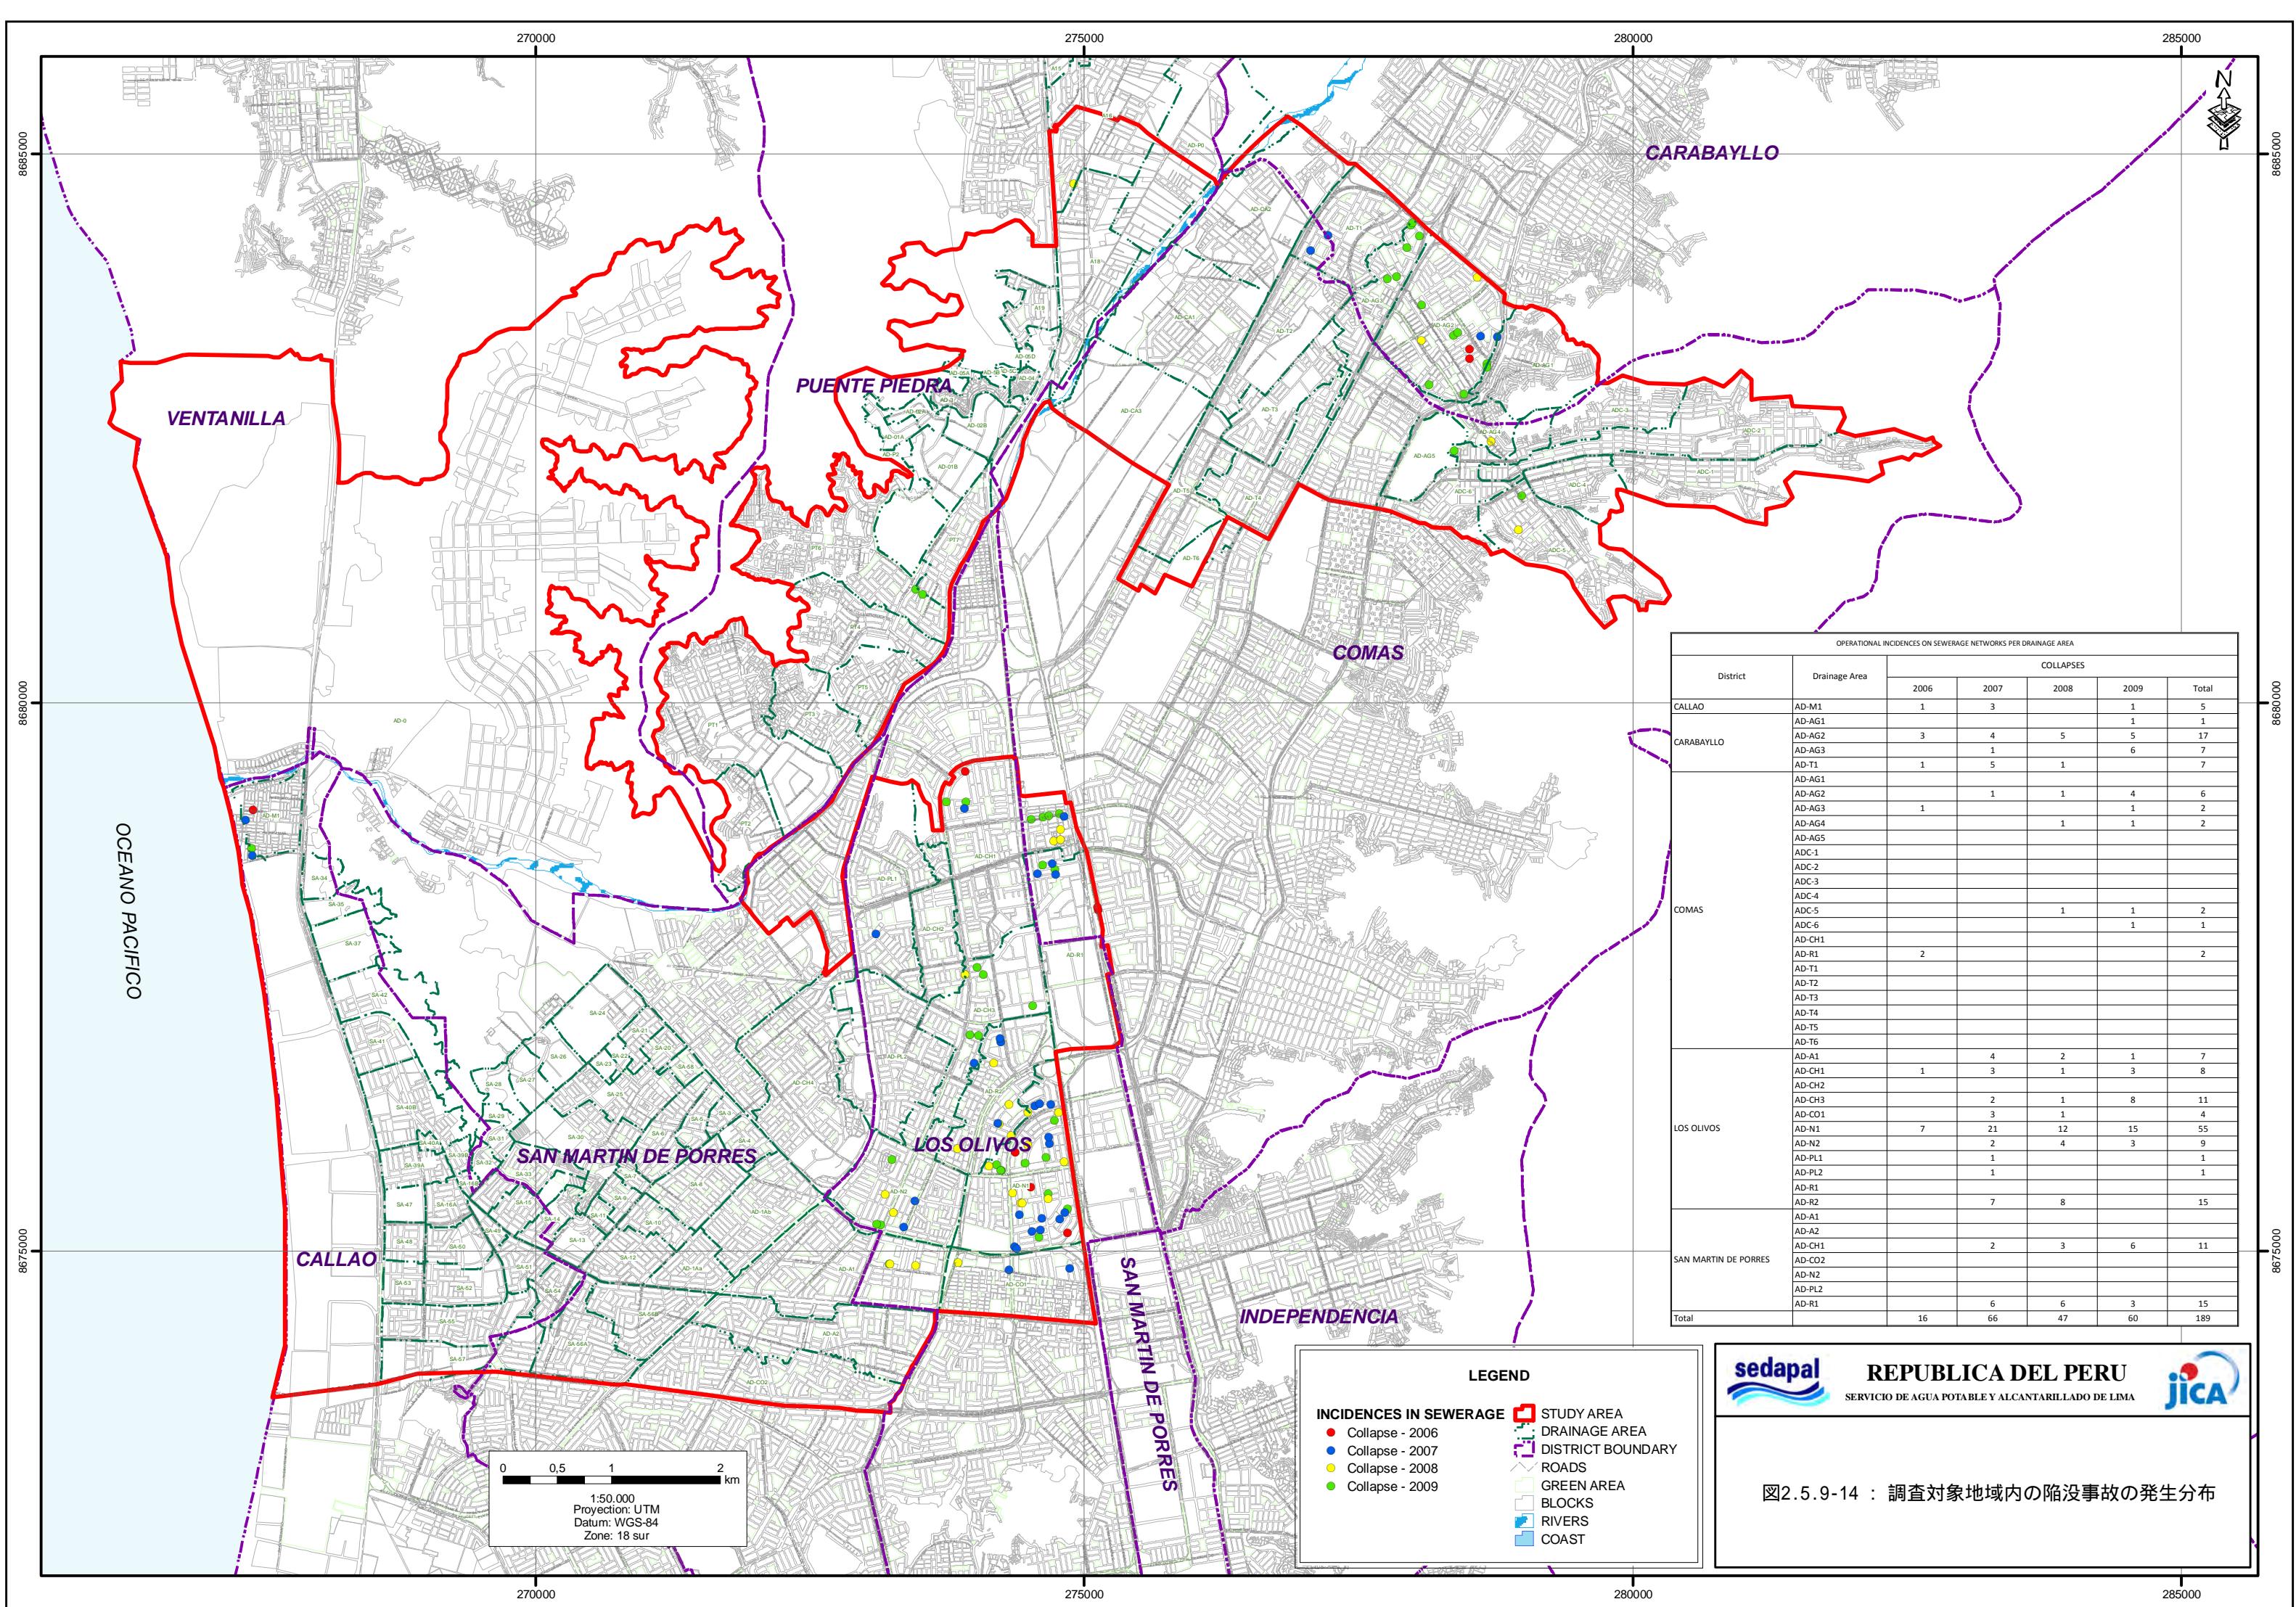


表 2.5.9-17 は、陥没事故の件数を示している。

表 2.5.9-17 :管の陥没事故

年	20 06	2007	2008	2009
カラバイーヨ	5	11	7	17
コマス	0	0	3	5
ロス・オリーボス	10	45	30	39
合計	15	56	40	61

出典：SEDAPAL 台帳データを JICA 調査団が集計

本調査地域の管延長は 487.09km であり、年間 kmあたりの事故件数を表 2.5.9-18 に示す。

表 2.5.9-18: 事故より 断した管の状態

事故数 /km/year	管の状態
0.1 件以上	腐食が非常に進んでいる
0.05～0.09 件	腐食が若干進んでいる
0.01～0.04 件	腐食が進んでいない

出典：JICA 調査団

管の改修や更新を 断るために、これらの陥没事故を他の現況診断基準とともに分析した。

表 2.5.9-19 は、排水区、腐食の範囲、陥没ごとの事故数を示している。表 2.5.9-20 は、管の腐食の範囲ごとに、排水区をグループ化したものを見ている。これは、陥没による事故の発生がない AD-4、AD-5、AD-6、AD-CH2 の排水区の場合である。しかしながら、マンホールと管渠調査、テストピット調査(4)(e)が、これらの排水区においても、管の腐食がある程度すんでいることを 明している。

表 2.5.9-19: 排水区ごとの事故件数とCSN管の延長(Unit/km)

排水区	年間事故件数				合計	管総延長(km)	CSN管延長(km)	排管延長1kmごとの事故件数(件/km)							
	崩壊							崩壊							
	2006	2007	2008	2009				2006	2007	2008	2009	平均発生件数			
AD-A1		4	2	1	7	30,315	18,945		0,13	0,07	0,03	0,06			
AD-A2					0	24,163	19,610								
AD-AG1				1	1	4,676	1,921				0,21	0,05			
AD-AG2	3	5	6	9	23	29,910	26,523	0,10	0,17	0,20	0,30	0,19			
AD-AG3	1	1		7	9	12,129	11,998	0,08	0,08		0,58	0,19			
AD-AG4			1	1	2	26,435	24,097			0,04	0,04	0,02			
AD-AG5					0	0,000	0,000								
ADC-1					0	10,078	10,078								
ADC-2					0	13,514	13,495								
ADC-3					0	4,974	4,974								
ADC-4					0	6,906	6,906								
ADC-5			1	1	2	13,693	13,657			0,07	0,07	0,04			
ADC-6				1	1	11,376	11,368				0,09	0,02			
AD-CH1	1	5	4	9	19	32,115	24,166	0,03	0,16	0,12	0,28	0,15			
AD-CH2					0	12,574	12,016								
AD-CH3		2	1	8	11	21,884	21,762		0,09	0,05	0,37	0,13			
AD-CO1		3	1		4	20,844	19,992		0,14	0,05		0,05			
AD-CO2					0	26,833	21,699								
AD-M1	1	3		1	5	13,419	11,754	0,07	0,22		0,07	0,09			
AD-N1	7	21	12	15	55	24,785	19,041	0,28	0,85	0,48	0,61	0,55			
AD-N2		2	4	3	9	23,531	22,503		0,08	0,17	0,13	0,10			
AD-PL1		1			1	22,179	22,179		0,05			0,01			
AD-PL2		1			1	22,585	20,149		0,04			0,01			
AD-R1	2	6	6	3	17	14,814	13,886	0,14	0,41	0,41	0,20	0,29			
AD-R2		7	8		15	17,360	16,435		0,40	0,46		0,22			
AD-T1	1	5	1		7	14,533	11,078	0,07	0,34	0,07		0,12			
AD-T2					0	6,819	2,330								
AD-T3					0	0,035	0,035								
AD-T4					0	12,574	12,392								
AD-T5					0	10,062	10,062								
AD-T6					0	2,606	2,606								
合計	16	66	47	60	189	487,722	427,659	0,03	0,14	0,10	0,12	0,10			

 腐食が非常に進んでいる

 腐食が若干進んでいる

 腐食が進んでいない

表 2.5.9-20: 排水区ごとの事故件数と CSN 管の延長 (Unit/km)

排水区	年間事故件数				サンプル数	管路総延長	CSN 管総延長	管路延長ごとの事故件数 (件/km)							
	腐食							腐食							
	2006	2007	2008	2009				2006	2007	2008	2009	平均			
AD-N1	7	21	12	15	55	24,785	19,041	0,28	0,85	0,48	0,61	0,55			
AD-R1	2	6	6	3	17	14,814	13,886	0,14	0,41	0,41	0,20	0,29			
AD-R2		7	8		15	17,360	16,435	0,00	0,40	0,46	0,00	0,22			
AD-AG2	3	5	6	9	23	29,910	26,523	0,10	0,17	0,20	0,30	0,19			
AD-AG3	1	1		7	9	12,129	11,998	0,08	0,08	0,00	0,58	0,19			
AD-CH1	1	5	4	9	19	32,115	24,166	0,03	0,16	0,12	0,28	0,15			
AD-CH3		2	1	8	11	21,884	21,762	0,00	0,09	0,05	0,37	0,13			
AD-T1	1	5	1		7	14,533	11,078	0,07	0,34	0,07	0,00	0,12			
AD-N2		2	4	3	9	23,531	22,503	0,00	0,08	0,17	0,13	0,10			
Total	15	54	42	54	165	191,062	167,393	0,08	0,28	0,22	0,28	0,22			
AD-M1	1	3		1	5	13,419	11,754	0,07	0,22	0,00	0,07	0,09			
AD-A1		4	2	1	7	30,315	18,945	0,00	0,13	0,07	0,03	0,06			
AD-AG1				1	1	4,676	1,921	0,00	0,00	0,00	0,21	0,05			
AD-CO1		3	1		4	20,844	19,992	0,00	0,14	0,05	0,00	0,05			
AD-AG4			1	1	2	26,435	24,097	0,00	0,00	0,04	0,04	0,02			
AD-PL1		1			1	22,179	22,179	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01			
AD-T6					0	2,606	2,606								
AD-T5					0	10,062	10,062								
AD-T4					0	12,574	12,392								
AD-CH2					0	12,574	12,016								
Total	1	11	4	4	20	155,684	135,964	0,01	0,07	0,03	0,03	0,03			
ADC-5			1	1	2	13,693	13,657	0,00	0,00	0,07	0,07	0,04			
ADC-6				1	1	11,376	11,368	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02			
AD-PL2		1			1	22,585	20,149	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01			
AD-T3					0	0,035	0,035								
AD-T2					0	6,819	2,330								
AD-CO2					0	26,833	21,699								
ADC-4					0	6,906	6,906								
ADC-3					0	4,974	4,974								
ADC-2					0	13,514	13,495								
ADC-1					0	10,078	10,078								
AD-AG5					0	0,000	0,000								
AD-A2					0	24,163	19,610								
Total	0	1	1	2	4	140,976	124,302	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01			

(e) 試掘調査（テストピット調査）

調査地域の管の評価の他の手法として、試掘調査（テストピット）を行った。水道と下水道の一次管、二次管の基礎の地質工学的解析の期間に、試掘調査（テストピット調査）が行われた。この調査において、12箇所が試掘調査箇所として選定され、マンホールと管内調査の結果を確認した。

この試掘調査の結果、マンホール調査、管内調査の結果が妥当であることを確認した。

事業対象地域の試掘調査の場所を図 2.5.9-15 に示す。