

ជំពូកទី 5 ការជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធបេតុង

5.1 ផែនការ ជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធបេតុង

មុននឹងចាប់ផ្តើមការងារជួសជុល ត្រូវរៀបចំផែនការ និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនៃការជួសជុលស្ថានបេតុង។ ក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ វាបានផ្តល់ដំបូន្មានថាគួរតែគិតគូរផែនការ និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល។ សៀវភៅណែនាំនេះបង្ហាញពី “ផែនការជួសជុល” និង “តម្លៃជួសជុល”។

ផែនការជួសជុលរួមមាន

- ខេត្ត (DPWT) ដែលគ្រប់គ្រងគោលដៅស្ថានតាមផ្នែក
- ទីតាំង
- អាទិភាពការងារ
- វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុល
- លេខឯកសារយោងនៃតម្លៃឯកតាសម្រាប់តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល (សំដៅលើ “ឧបសម្ព័ន្ធ”) និង
- តម្លៃជួសជុលសរុប

តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលស្ថាន អាចដឹងបានដោយការបូកសរុបតម្លៃឯកតាប្រហាក់ប្រហែល។ លេខកូដជួសជុលធម្មតា ត្រូវបានបង្ហាញក្នុង **Table 5.1.1** លេខកូដជួសជុលទាំងអស់ត្រូវបានបរិយាយក្នុង “ឧបសម្ព័ន្ធ”

Table 5.1.1 លេខកូដការងារជួសជុលស្ថាន (បេតុង)

No.	លេខកូដ	ការងារជួសជុល	ឯកតា
1	1-00001	ការជួសជុលបេតុងដែលមានស្នាមប្រេះ	m
2	1-00002	ការជួសជុលបេតុងដែលខ្វះចន្លោះ	m ³
3	1-00003	ផ្ទៀងដែកផ្ទៃបេតុង	m ²
4	1-00004	ផ្ទៀងដែកដោយបន្ទះដែក	m ²

ក្នុងការធ្វើផែនការជួសជុល ដំណាក់កាលនៃអាទិភាពការងារត្រូវកំណត់ជាមួយនឹងការគិតគូរជិតដល់ទៅលើ
ល្បឿននៃដំណើរការ ទីតាំងនិងភាពខ្លាំងក្លានៃការខូចខាតនាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬកន្លងសារៈសំខាន់នៃផ្លូវ និងអាទិភា
ព។

ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានៃការថែទាំស្ថានតែងតែវិវត្តន៍ឥតឈប់ឈរ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្លូវត្រូវតែយល់ដឹងអំពីចំនេះដឹង
ថ្មីៗ ដោយការទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និតមិត្ត និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទៅកាន់អង្គការដែលជាប់ទាក់ទង។

5.2 ករណីនៃការជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធបេតុង

ផ្នែកនេះណែនាំពីករណីជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធបេតុង

C-1 បេតុងមានស្នាមប្រេះ

(a) លក្ខណៈ

មានស្នាមប្រេះក្រលាក្រពើ ឬក៏ស្នាមប្រេះតាមបណ្តោយត្រង់ជាច្រើន នៅផ្ទៃចំហៀងនៃសរសរបេតុង ហើយប្រវែងស្នាមប្រេះនោះវែងជាង ០.៣ ម.លី (Photo 5.2.1.1)។ ប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែមិនជួសជុល អាចបណ្តាលឲ្យកើតសំនឹងលើផ្ទាំងដែក។ ជាលទ្ធផល ការរលើក និងកាត់បន្ថយភាពរឹងមាំបេតុងអាចកើតឡើងក្នុងពេលអនាគត(Fig. 5.2.1.1) ។



Photo 5.2.1.1 ប្រេះបេតុងលើទម្រស្ពាន

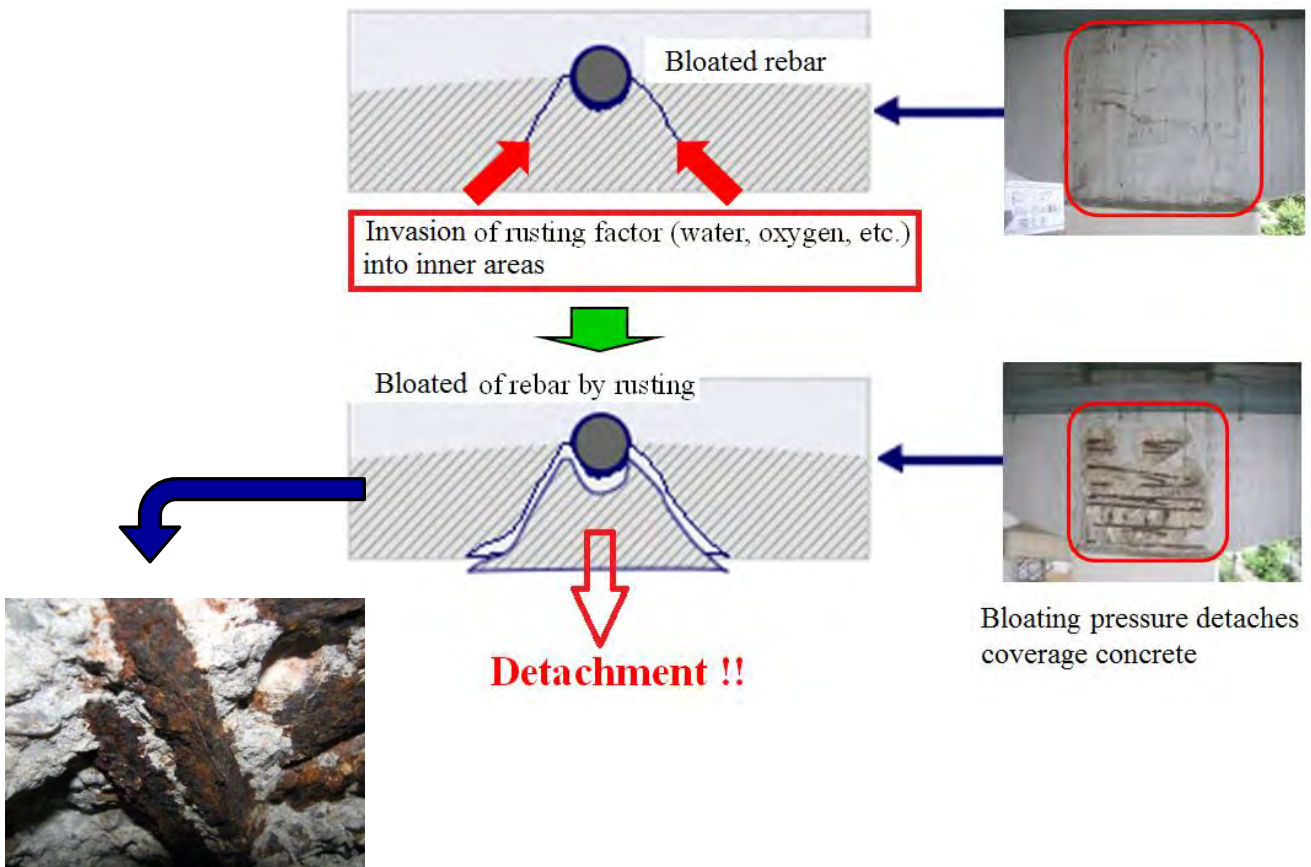


Fig. 5.2.1.1 ដំណើរការក្នុងការប្រេះរបស់បេតុង

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង

ទោះបីជាមានមូលហេតុដែលអាចបង្កឡើងខ្លះដែលបង្កឲ្យមានភាពខូចខាត ដូចជាទ្រុឌពេលស្ងួត ក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់ វាពិបាកនឹងកំណត់ថាមួយណាណាស់។ ក៏ប៉ុន្តែ ដោយសារតែស្នាមប្រេះស្រដៀងគ្នាជាច្រើនមានវត្តមានក្នុងទិសដៅ និងទីតាំងជាច្រើន ការរងបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីខាងក្រៅដែលទទួលបានមកពីយានយន្តដែលលើសចំណុះអាចដកចេញបាន។

(c) ការណែនាំការជួសជុល

បេតុងដែលមានស្នាមប្រេះត្រូវបានបំពេញដោយការចាក់ចូលជាមួយនឹង ‘ការ epoxy’ (Photo 5.2.1.2) ដំណាក់កាលមានដូចខាងក្រោម៖



Photo 5.2.1.2 វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលស្ពានប្រេះ

(1) ការរៀបចំវត្ថុធាតុ (Photo 5.2.1.3)

- * ការ Epoxy និងសារធាតុធ្វើឲ្យរឹង
- * សារធាតុការពារទឹក (បិទ)
- * ស៊ីរ៉ាំង មួយឈុត

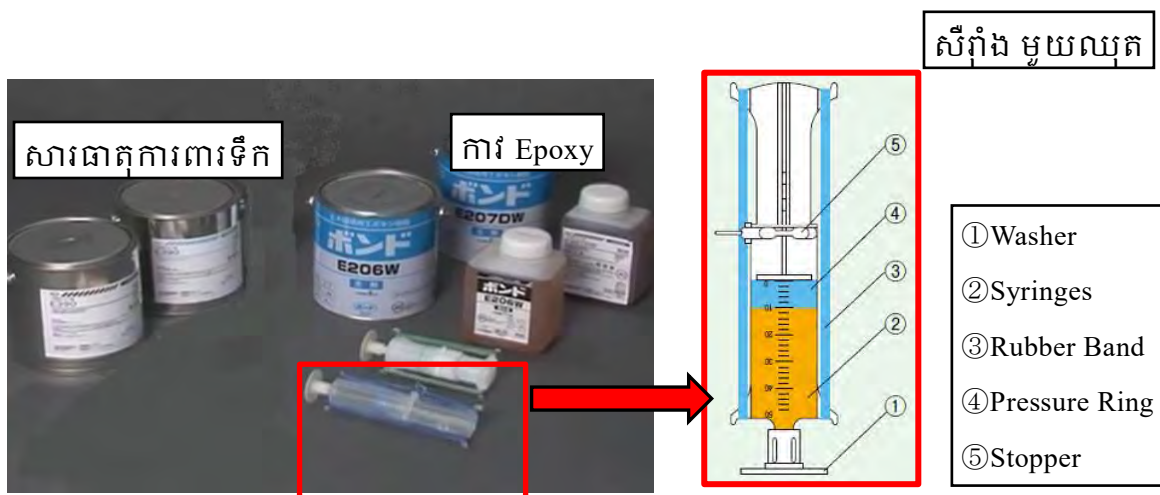


Photo 5.2.1.3 ឧបករណ៍សំរាប់ការងារជួសជុលស្ពាន

(2) ដំណាក់កាលធ្វើ

ការងារជួសជុលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចែកចេញជាបីថ្ងៃ (Fig. 5.2.1.2) ។

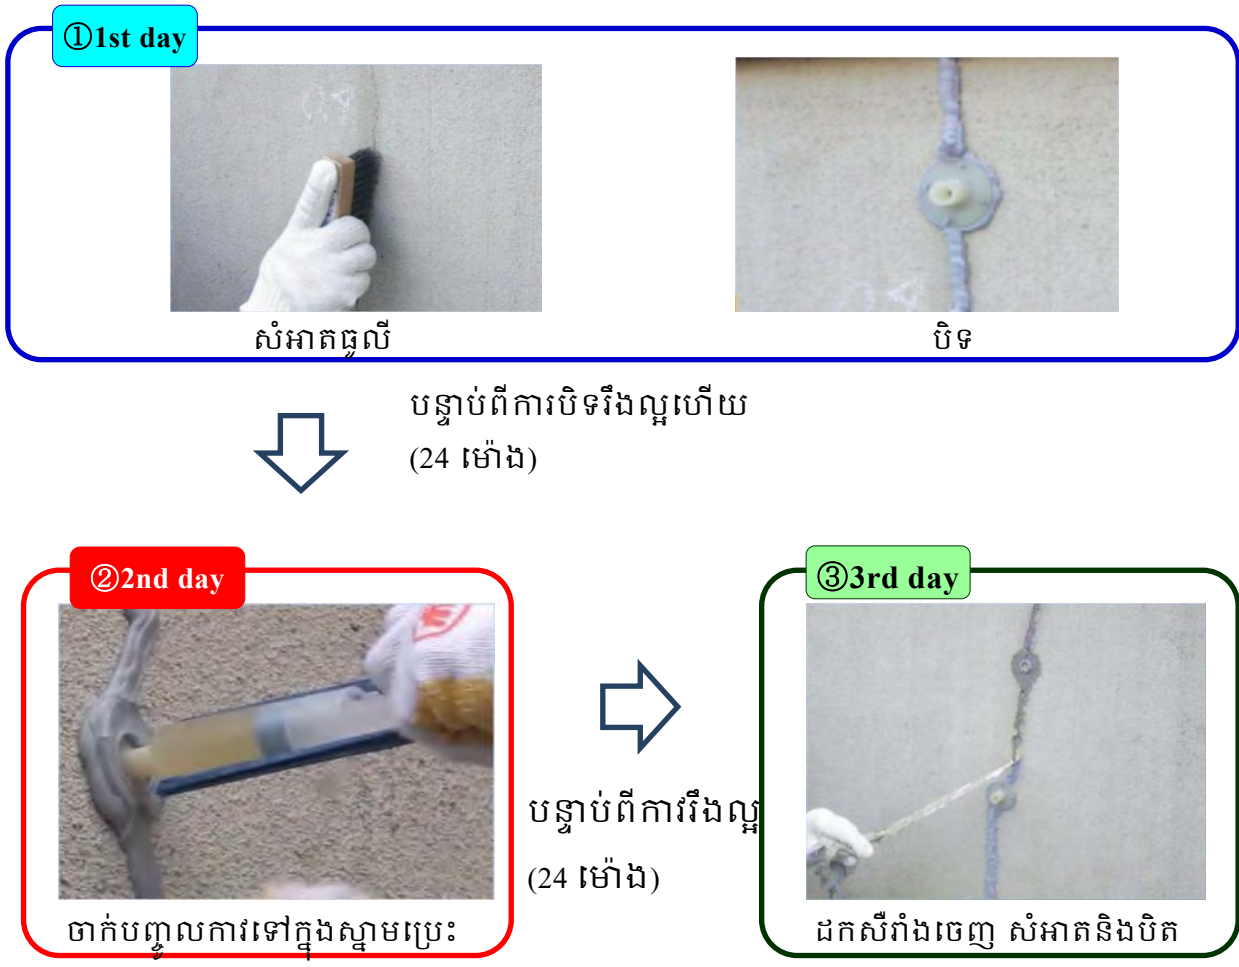


Fig. 5.2.1.2 ជំហាននីមួយៗក្នុងការជួសជុលស្នាមប្រេះដោយប្រើការ Epoxy

ដំណាក់កាលការងារ

1) វាស់វែងស្នាមប្រេះ (ថ្ងៃទី១)

ដើម្បីសម្រេចថាស្នាមប្រេះមួយណាដែលត្រូវធ្វើការជួសជុល ប្រវែងនៃស្នាមប្រេះនោះត្រូវបានវាស់វែង និងកត់ចំណាំ។ ហើយប្រវែងស្នាមប្រេះដែលត្រូវធ្វើការជួសជុល ក៏ត្រូវបានវាស់វែង និងកត់ចំណាំផងដែរ (Photo 5.2.1.4)។



Photo 5.2.1.4 កំណត់ប្រវែងក្នុងការជួសជុល

2) ការសម្អាតស្នាមប្រេះ (ថ្ងៃទី១)

ដើម្បីបិទ និងបាញ់វត្ថុធាតុឲ្យបានជាប់ល្អ ស្នាមប្រេះត្រូវបានសម្អាតដោយប្រើប្រាស់ប្រាសសរសៃដែក (Photo 5.2.1.5) និងឧបករណ៍បាញ់ខ្យល់ (Photo 5.2.1.5) ទៅតាមស្នាមប្រេះ ៥០ ម.ម ទាំងសងខាង។ ប្រេងក៏គួរតែជូតចេញដោយប្រេងកាត។



(a) ប្រាស

(b) ឧបករណ៍ផ្ទុំខ្យល់

Photo 5.2.1.5 រៀបចំផ្ទៃខាងក្រៅ

3) កំណត់ចំណុចទីតាំងសម្អាត

ចំណុចទីតាំងសម្អាតត្រូវបានកត់ចំណាំដោយដីស។

(Photo 5.2.1.6) ចន្លោះស្តង់ដាររបស់វាគឺ ៤ ចំណុចក្នុង ១ម។

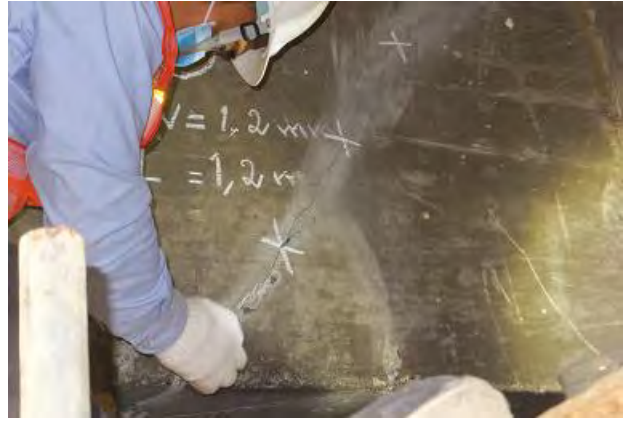


Photo 5.2.1.6 កំណត់ទីតាំងសម្រាប់ចាក់បញ្ចូល

4) ការលាយវត្ថុធាតុសម្រាប់បិទ (ថ្ងៃទី១)

វត្ថុធាតុបិទរួមមាន “វត្ថុធាតុចម្បង” និង “វត្ថុធាតុធ្វើឲ្យរឹង” (Photo 5.2.1.7)។

ចំនួនជាក់លាក់នៃ “វត្ថុធាតុចម្បង” និង “វត្ថុធាតុធ្វើឲ្យរឹង” ត្រូវបានផ្តល់ (Photo 5.2.1.8) និងលាយច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីបានសមាសធាតុមួយ (ប្រហែលជា៣នាទី) (Photo 5.2.1.9)។

(អត្រាលាយ (ទម្ងន់); វត្ថុធាតុដើម : វត្ថុធាតុធ្វើឲ្យរឹង = 2:1)

បន្ទាប់ពីវត្ថុធាតុត្រូវបានលាយ វត្ថុធាតុចាប់ផ្តើមក្លាយជារឹង។ វាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការលាយឲ្យបានល្អ និងប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុក្នុងអំឡុងពេល ៣០នាទីបន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមរយៈពេលលាយ (៣០អង្សាសេ)។ ដូចនេះហើយ រយៈពេលលាយ (ប្រហែលជា៣នាទី) និងរយៈពេលប្រើប្រាស់ (៣០នាទី) ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើប្រាស់នាឡិកាកំណត់នាទី។



អត្រាលាយ (ទម្ងន់)

វត្ថុធាតុដើម : វត្ថុធាតុធ្វើឲ្យរឹង
2 : 1

Photo 5.2.1.7 សាធាតុសម្រាប់បិទ



ចំនួនដែលត្រូវប្រើប្រាស់ 0.3kg/m (អាស្រ័យលើជំនាញ)

Photo 5.2.1.8 ផ្ទឹងសាធាតុ (សាធាតុសម្រាប់បិត)



លាយអោយបានសប្បុរស

Photo 5.2.1.9 លាយសាធាតុ(សាធាតុសម្រាប់បិទ)

5) ការបិទទ្រនាប់ (ថ្ងៃទី១)

ដោយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុបិទទ្រនាប់ត្រូវបានបិទលើចំណុចដែលបានកត់ចំណាំ (Photo 5.2.1.10)។ ហើយបន្ទះត្រូវបានដាក់តាមជួរលើស្នាមប្រេះ នៅចំណុចកណ្តាលជាមួយនឹងបន្ទាត់ស្នាមប្រេះ។



Photo 5.2.1.10 បិទទ្រនាប់

6) ការបិទភ្ជាប់លើស្នាមប្រេះ (ថ្ងៃទី១)

វត្ថុធាតុបិទភ្ជាប់ក៏ត្រូវបានបិទលើស្នាមប្រេះរវាងទ្រនាប់ (Photo 5.2.1.11)។ ប្រសិនបើស្នាមប្រេះបិទមិនបានជិតល្អ វត្ថុធាតុដែលបាញ់ចូលទៅនឹងហៀរចេញក្រៅ។ ដូចនេះហើយវាភាពចាំបាច់ក្នុងការបិទឲ្យបានជិតល្អជាពិសេសនៅជុំវិញទ្រនាប់។

បន្ទាប់ពីការងារបិទត្រូវបានបញ្ចប់ ចន្លោះរយៈពេលច្រើនជាង 24 ម៉ោង មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបិទភ្ជាប់ឲ្យក្លាយជារឹង (៣០អង្សាសេ)។



Photo 5.2.1.11 បិទសាធាតុដែលលាយហើយលើស្នាមប្រេះ

7) ការលាយវត្ថុធាតុ ការ epoxy (ថ្ងៃទី២)

វត្ថុធាតុការ epoxy រួមមាន “វត្ថុធាតុចម្បង” និង “វត្ថុធាតុធ្វើឲ្យរឹង” (Photo 5.2.1.12) ។

ចំនួនជាក់លាក់នៃ “វត្ថុធាតុចម្បង” និង “វត្ថុធាតុធ្វើឲ្យរឹង” ត្រូវបានផ្តល់ (Photo 5.2.1.13) និងលាយច្របាច់ បញ្ចូលគ្នាដើម្បីបានសមាសធាតុមួយ (ប្រហែលជា៣នាទី) (Photo 5.2.1.14) ។

(អត្រាលាយ (ទម្ងន់); វត្ថុធាតុដើម : វត្ថុធាតុធ្វើឲ្យរឹង = ២:១)

បន្ទាប់ពីវត្ថុធាតុត្រូវបានលាយ វត្ថុធាតុចាប់ផ្តើមក្លាយជារឹង។ វាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការលាយឲ្យបានល្អ និង ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុក្នុងអំឡុងពេល ៣០នាទីបន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមរយៈពេលលាយ (៣០អង្សារសេ)។ ដូចនេះ ហើយ រយៈពេលលាយ (ប្រហែលជា៣នាទី) និងរយៈពេលប្រើប្រាស់ (៣០នាទី) ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើ ប្រាស់នាឡិកាកំណត់នាទី។



អត្រាលាយ (ទម្ងន់)	វត្ថុធាតុដើម	:	វត្ថុធាតុធ្វើឲ្យរឹង
	1		2

Photo 5.2.1.12 សាធាតុសម្រាប់បិទ



Photo 5.2.1.13 ផ្លឹងសាធាតុ (ការ epoxy)



Photo 5.2.1.14 លាយសាធាតុ (ការ epoxy)

8) ការបាញ់ការ epoxy ចូល (ថ្ងៃទី២)

វត្ថុធាតុការ epoxy ត្រូវបានបាញ់ចូលក្នុងស៊ីរ៉ាំង ជាមួយនឹងកៅស៊ូដ័រ (Photo 5.2.1.15)។ បន្ទាប់មក ឧបករណ៍បញ្ឈប់នៃស៊ីរ៉ាំងត្រូវបានដាក់(ដាច់ឡូក) ដើម្បីកុំឲ្យស៊ីរ៉ាំង មានចលនា(Photo 5.2.1.16)។ បន្ទាប់ពីស៊ីរ៉ាំង ត្រូវបានដាក់លើទ្រនាប់ (Photo 5.2.1.17) ឧបករណ៍បញ្ឈប់នៃ ស៊ីរ៉ាំង ត្រូវបានដកចេញ (ដោះឡូក) ហើយការបាញ់ចូលក៏ចាប់ផ្តើមដោយសំពាធកៅស៊ូ។ ហាមដកស៊ីរ៉ាំង មួយណាចេញ រហូតដល់ការកែតម្រូវត្រូវបានធ្វើចប់សព្វគ្រប់។

បន្ទាប់ពីការងារបាញ់ចូលត្រូវបានបញ្ចប់ ចន្លោះរយៈពេលយូរជាង ២៤ម៉ោងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់វត្ថុធាតុការ epoxy ក្លាយជារឹង (៣០អង្សាសេ)។


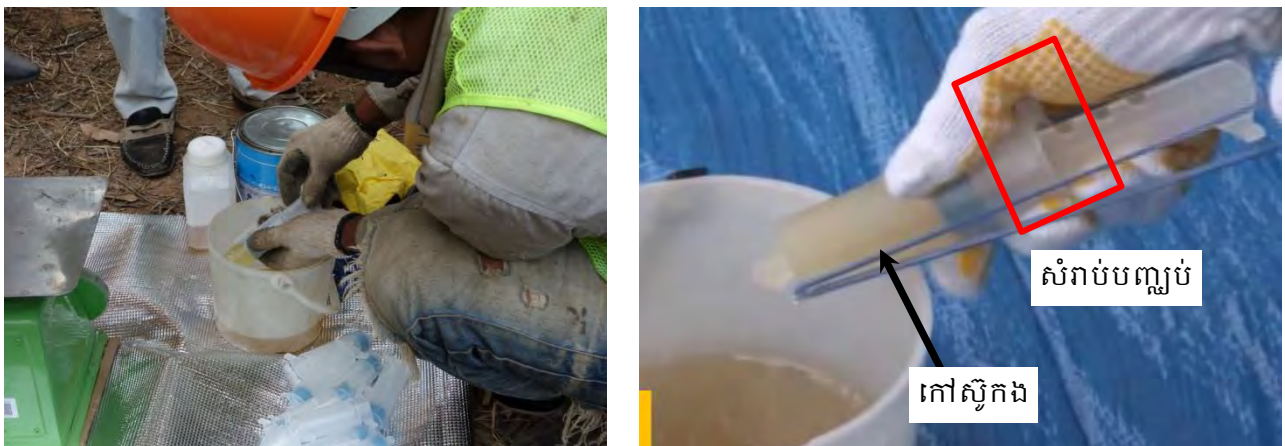


Photo 5.2.1.15 ដាក់បញ្ចូលស៊ីរ៉ាំង

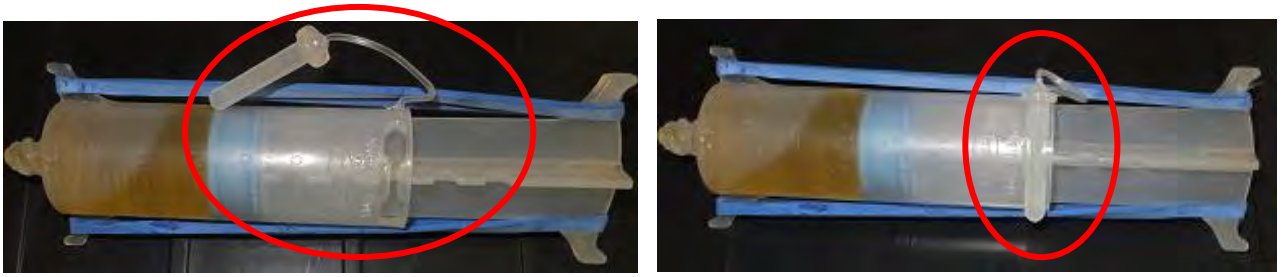

(a)ដោះ

(b)ដាក់

Photo 5.2.1.16 សម្រាប់បញ្ឈប់របស់ស៊ីរ៉ាំង



Photo 5.2.1.17 ស៊ីរ៉ាំងមួយឆុត

9) ការដកស៊ីរ៉ាំង និង ទ្រនាប់ ចេញ(ថ្ងៃទី៣)

បន្ទាប់ពីវត្តធាតុដែលបានបញ្ចប់ការចូលក្នុងជារីងស៊ីរ៉ាំង និង ទ្រនាប់ត្រូវបានដកចេញ (Photo 5.2.1.18)



(a)ដកស៊ីរ៉ាំងចេញ



(b)ដកទ្រនាប់ចេញ

Photo 5.2.1.18 ដកស៊ីរ៉ាំងនិងទ្រនាប់ចេញ

10) បញ្ចប់ (Photo 5.2.1.19) (ថ្ងៃទី ៣)

ជំរ និងដីដែលនៅសេសសល់ជាប់លើផ្ទៃដែលលើសពីផ្នែកដែលធ្វើការជួសជុល ត្រូវយកចេញ។ ការដ្ឋាន ត្រូវតែសម្អាត។ ហើយបរិក្ខារដែលបានប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យ សម្អាត។



Photo 5.2.1.19 បញ្ចប់ការងារ

(d) ការកត់ចំណាំ

តម្លៃនៃវិធីសាស្ត្របាញ់ជ័រចូលសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលបេតុងដែលមានស្នាមប្រេះ គឺថោកជាងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ (Fig 5.2.1.3)។ ក្នុងករណីដែលការបង្កស្នាមប្រេះលើបេតុងមិនបានបង្កឡើងដោយការរងបន្ទុកពីខាងក្រៅ កញ្ចប់ថវិកាត្រូវបានសន្សំក្នុងរយៈពេលវែងដោយវិធីសាស្ត្រដែលសាមញ្ញ និងសមហេតុសមផលមួយនេះ ខណៈដែលស្នាមប្រេះមានកម្រិតតូច។

ច្រែះដែក

កត្តាដែលច្រែះ

កត្តាដែលច្រែះ

វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់

តម្លៃនិងទំហំការងារ

★ ចំណាយតិច!!

ដោយការបង្កើនសម្ពាធធ្វើអោយផ្ទៃបេតុងដាច់ចេញ

ការរីកធំនៃដែកដោយច្រែះ

ដាច់បេតុង

កត្តាដែលច្រែះ

វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់

បិទដែកដែលច្រែះជាមួយបាយអ

តម្លៃនិងទំហំការងារ

★★

ដែកត្រូវបានស៊ីដោយច្រែះ

បន្ទុក

កត្តាដែលច្រែះ

វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់

ធ្វើការជួសជុល

តម្លៃនិងទំហំការងារ

★★★

ការខូចខាតបន្ថែមទៀត

បន្ទុក

កត្តាដែលច្រែះ

វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់

ធ្វើការជួសជុល

តម្លៃនិងទំហំការងារ

★★★★

Fig. 5.2.1.3 ដំណើរការនៃការច្រែះរបស់បេតុង

C-2 វិធីសាស្ត្រថែទាំស្ពានដោយប្រើ Carbon Fiber Cloth (CFC)

(a) សេចក្តីផ្តើម

1) សេចក្តីផ្តើម

តាមការវិភាគទៅលើមូលហេតុដែលបណ្តាលអោយខូចស្ពានពីទិន្នន័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យស្ពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុចម្បងនៃការដួលរលំស្ពាន ឬខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររបស់ស្ពានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ករណីទី 1: សមត្ថភាពទ្រទ្រង់របស់ស្ពានមិនល្អដោយសារខ្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការសាងសង់ ឬការរចនាមិនបានត្រឹមត្រូវ (Photo 5.2.2.1)

ករណីទី 2: ដីកលើសទម្ងន់ (Photo 5.2.2.2)



Photo 5.2.2.1 សមត្ថភាពទ្រទ្រង់របស់ស្ពានមិនល្អ



Photo 5.2.2.2 ដឹកលើសទម្ងន់

គោលនយោបាយជាមូលដ្ឋាននៃវិធានការណ៍ដើម្បីបង្ការត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម

ករណីទី 1: ធ្វើការជួសជុលនូវចំណុចដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអោយស្ថានមានស្ថានភាពប្រសើរឡើង។

ករណីទី 2: ពង្រឹងច្បាប់លើការដឹកលើសទម្ងន់ និងធ្វើការជួសជុលនូវចំណុចដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអោយស្ថានមានស្ថានភាពប្រសើរឡើង។

ហេតុនេះហើយដំណោះស្រាយសំរាប់មូលហេតុនៃការខូចខាតទាំងពីរនេះ ការងារជួសជុលនូវចំណុចដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអោយស្ថានមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងគឺចាំបាច់ត្រូវធ្វើវា។

វិធីសាស្ត្រជួសជុលនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុង **Table 5.2.2.1**

វិធីសាស្ត្រភាគច្រើនប្រើប្រាស់សំរាប់ជួសជុលកំរាលខណ្ឌគឺការក្រាលបេតុង បិទបន្ទះដែក និងបិទ CFC (Carbon Fiber Cloth) ក្នុងករណីប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រក្រាលបេតុង និងបិទបន្ទះដែកនឹងធ្វើអោយទម្ងន់បន្តកស្ថានកើនឡើងច្រើន។ ដូច្នេះវាគឺចាំបាច់ក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅសមត្ថភាពនៃ ផ្ទៃមសរសរ និង ចម្រឹង។ ហើយបើតាមការគណនាគឺអាចមានករណីតម្រូវអោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ចម្រឹង និងធ្វើការជួសជុលសរសរ។ (ក្នុងករណីធ្វើការរចនាប្លង់ឡើងវិញ ការរាយការណ៍គណនារបស់ស្ថាន និងគូសប្លង់គួរតែត្រូវបានរៀបចំទុក)

Table 5.2.2.1 ជម្រើសនៃវិធីសាស្ត្រជួសជុលកំរាលខណ្ឌ

	ក្រាលបេតុង	បិទបន្ទះដែក	បិទ CFC
<p>វិធីសាស្ត្រជួសជុល</p>  	<p>បិទបន្ទះដែកពីក្រោមកំរាលខណ្ឌជាមួយជ័រស្អិត និងប៊ូ</p>  	<p>បិទ CFC នៅក្រោមកំរាលខណ្ឌជាមួយនឹងជ័រការ</p>  	
<p>គុណសម្បត្តិ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • មិនត្រូវការសំរួលចរាចរ • មានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនសំរាប់ស្ថានដែលមានចរាចរច្រើននៅជប៉ុន 	<ul style="list-style-type: none"> • មិនត្រូវការសំរួលចរាចរ • កើនទម្ងន់តិចតួចបំផុត • ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្ត 	
<p>គុណវិបត្តិ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ទម្ងន់បន្ថែមធំ • ត្រូវការគ្រឿងចក្រធំៗ • ត្រូវបំបែកបេតុងដែលមានស្រាបដើម្បីជួសជុល • បិទចរាចរ 	<ul style="list-style-type: none"> • ទម្ងន់បន្ថែមធំ • ត្រូវការគ្រឿងចក្រធំៗ • ត្រូវការរន្ទា • មិនអាចធានាបានសុវត្ថិភាពរបស់ជើងទ្រូប្រសិនបើបេតុងចាស់មានសភាពទ្រុឌទ្រោម 	<ul style="list-style-type: none"> • ត្រូវការរន្ទា • ហានិភ័យនៃការចម្លងភ្លើង
<p>ការវិនិច្ឆ័យ</p>	<p>ល្អបង្អួរ</p>	<p>មិនល្អ</p>	<p>ល្អ</p>

2) លក្ខណៈពិសេសរបស់ CFC

ការងារថែទាំស្ថានជាធម្មតាប្រើប្រាស់ CFC (Photo 5.2.2.3) ដែលប្រើប្រាស់ carbon fiber ជាមួយនឹងជំរកវិចិត្រចំណុះទៅនឹងផ្ទៃបេតុង



Photo 5.2.2.3 CFC (Carbon Fiber Cloth)

គុណសម្បត្តិក្នុងការថែទាំដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ CFC មានបង្ហាញដូចខាងក្រោម

- សម្ភារៈគុណភាពខ្ពស់
- ស្រាល
- រឹងមាំ និងងាយស្រួលបត់បែន

(Tensile strength: 3,400N/mm², រឹងមាំជាងដែលដល់ទៅ 10 ដង)

- មានសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងកាំរស្មី UV
- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់

CFC មានដង់ស៊ីតេ 1.6 g/cm³ ដែលស្មើនឹង 1/5 ធៀបជាមួយដង់ស៊ីតេដែក។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាទម្ងន់កើនឡើងតិចតួចនៅពេលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រថែទាំនេះ។

CFC tensile strength 3,400 N/mm² ដែលរឹងមាំជាង 10 ដងធៀបនឹង tensile strength របស់ដែក។

វាបង្កើនទម្ងន់ទៅលើបេតុងតិចតួចបំផុតបន្ទាប់ពីធ្វើការថែទាំដោយប្រើប្រាស់។ វាមានកម្រិតស្នើងជាង 0.35mm។

CFC មានភាពរឹងមាំសំរាប់ការវិចិត្របទិសគ្នា។ ហេតុនេះហើយ CFC ត្រូវបានវិចិត្រអោយស្របទិសគ្នា។ សម្រាប់វិធីមួយទៀត 'វិចិត្រ CFC ទាំងពីរទិស' ក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរ។

(b) ស្ថានភាព និងមូលហេតុបង្ក

1) ស្ថានភាព

ស្ពាន (Photo 5.2.2.4) នៅផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ. ស្ពាននេះមានរថយន្តធំៗជាច្រើនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ មានស្នាមប្រេះជាច្រើននៅលើកំរាលខណ្ឌដែលមានទទឹងធំជា 0.6mm។ ប្រសិនបើគ្មានការថែទាំទេស្នាមប្រេះទាំងនេះនឹងមានទំហំកាន់តែធំ។ ហើយនឹងបណ្តាលអោយមានការរលកចេញនៃបេតុង ហើយកំលាំងទ្ររបស់ស្ពានធ្លាក់ចុះអាចបណ្តាលអោយបាក់ស្ពាននៅពេលអនាគត(Photo 5.2.2.5)។

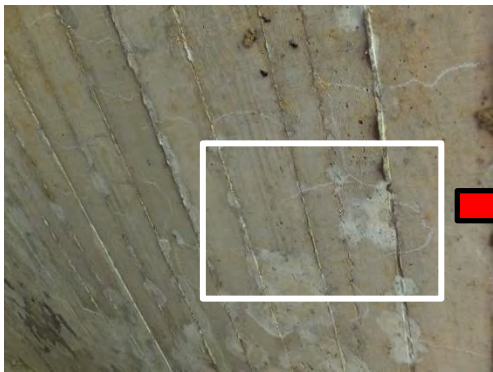


Photo 5.2.2.4 ស្នាមប្រេះលើកំរាលខណ្ឌ



Photo 5.2.2.5 ស្ពានបាក់

2) មូលហេតុ

មូលហេតុដែលបណ្តាលអោយមានស្នាមប្រេះដោយការដឹកលើសទម្ងន់មានដូចខាងក្រោម។

- ស្នាមប្រេះទទឹងស្ពាន។
- នៅពេលឡានដឹកលើសទម្ងន់ឆ្លងកាត់ស្ពាន ពេលនៅកំរាលស្ពានមានរញ្ជ័រខ្លាំង។
- មានស្នាមប្រេះជាច្រើនជិតផ្លូវរបស់រថយន្ត។

(c) គម្រោងនៃការជួសជុល

វិធីសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីថែទាំកំរាលបេតុងដោយប្រើ CFC.

យើងអាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះដោយប្រើប្រាស់ដៃដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការម៉ាស៊ីនធំៗទេ ព្រោះ CFC មានទម្ងន់ស្រាល។ លើសពីនេះទៅទៀត CFC អាចកាត់បានតាមទំហំដែលត្រូវការដោយប្រើប្រាស់កន្ត្រៃ។ ហេតុដូច្នេះហើយ CFC អាចធ្វើការកែតម្រូវបានយ៉ាងងាយនិងងាយស្រួលបត់បែនតាមស្ថានភាពនៃផ្ទៃបេតុង។

ស្តង់ដារនៃការលាយការ epoxy ដែលមានបង្ហាញក្នុង **Table 5.2.2.2**។ ការប្រើប្រាស់ជីវការមិនបានគ្រប់គ្រាន់អាចបណ្តាលអោយការងារថែទាំមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អ។

Table 5.2.2.2. ស្តង់ដារនៃការលាយការ epoxy (ក្នុង១ទីតាំង)

ប្រភេទការ	ទំហំផ្ទៃនៃ CFC (g/m ²)	ស្តង់ដារនៃការលាយ (kg/m ²)		
		ខាងក្រោម	ខាងលើ	សរុប
ថ្នាំទ្រនាប់	-	-	-	0.20
Smoothing Agent	-	-	-	1.00
Impregnating resin	400	0.50~0.60	0.50~0.40	1.00
CFC	-	1	-	-

* វាអាស្រ័យលើប្រភេទនៃ CFC.

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំរាប់ការងារជួសជុលស្ពានដោយប្រើ CFC មានបង្ហាញក្នុង **Table 5.2.2.3**

Table 5.2.2.3(a) ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំរាប់ការងារជួសជុលស្ពានដោយប្រើ CFC


ដំណើរការ	ឧបករណ៍	រូបភាព	
សម្ភារៈការពារ	ស្រោមដៃ		
	វ៉ែនតាការពារ		
	មួកសុវត្ថិភាព		
	របាំងមុខ		
	អាវភ្លៀង		

Table 5.2.2.3(b) ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំរាប់ការងារជួសជុលស្ពានដោយប្រើ CFC




ដំណើរការ	ឧបករណ៍	រូបភាព
រៀបចំការងារជួសជុលផ្ទៃបេតុង	ដីស	
	អំបោសដែក	
	ប្រដាប់ផ្លុំ	
	បន្ទាត់វាស់ស្នាមប្រេះ, ម៉ែតដែក	

Table 5.2.2.3(c) ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំរាប់ការងារជួសជុលស្ថានដោយប្រើ CFC

ដំណើរការ	ឧបករណ៍	រូបភាព	
រៀបចំការងារជួសជុលផ្ទៃបេតុង	Thermo-hygrometer		
	ម៉ាស៊ីនឆាប		
	ធុង		
	ញញឹង		
នាឡិកាកំណត់ម៉ោង			
ឧបករណ៍គូសសំគាល់ទីតាំង			

Table 5.2.2.3 (d) ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំរាប់ការងារជួសជុលស្ពានដោយប្រើ CFC








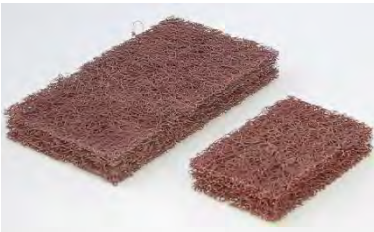








ដំណើរការ	ឧបករណ៍	រូបភាព	
រៀបចំការងារជួសជុលផ្ទៃបេតុង	ដែកកូរ		
	ក្តារ (ប្លាស្ទិច)		
ប៉ោត			
ក្រដាសខាត			
សម្រាប់បូកជញ្ជាំង			
កាំបិត, កន្ត្រៃ			

Table 5.2.2.3(e) ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំរាប់ការងារជួសជុលស្ពានដោយប្រើ CFC











ដំណើរការ	ឧបករណ៍	រូបភាព
	សម្រាប់កូរ (ល្បឿនយឺត)	 
	ឧបករណ៍លាប (ដៃ)	 
	ឧបករណ៍លាប (ឬ ឡូ)	 
	ជក់	 
	ឧបករណ៍រុញ	 

Table 5.2.2.3(f) ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំរាប់ការងារជួសជុលស្ពានដោយប្រើ CFC

ដំណើរការ	ឧបករណ៍	រូបភាព
ឧបករណ៍សម្រាប់សំអាត	កំរាល (ប្លាស្ទិច)	
	ក្រដាសអនាម័យ	
	ប្រេងកាត	
	ថង់សំរាម	
	ដង្ហៀប	

ដំណើរការការងារ

គោលបំណងក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះគឺ ដើម្បីធ្វើការជួសជុលស្ពាន។ ដូច្នេះ វាចាំបាច់ត្រូវរៀបចំផែនការមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះ។ វាពិតជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកំណត់ទំហំការងារនិងធ្វើការបត់បែនទៅតាមផែនការដែលបានកំណត់។ ដំណើរការការងារ

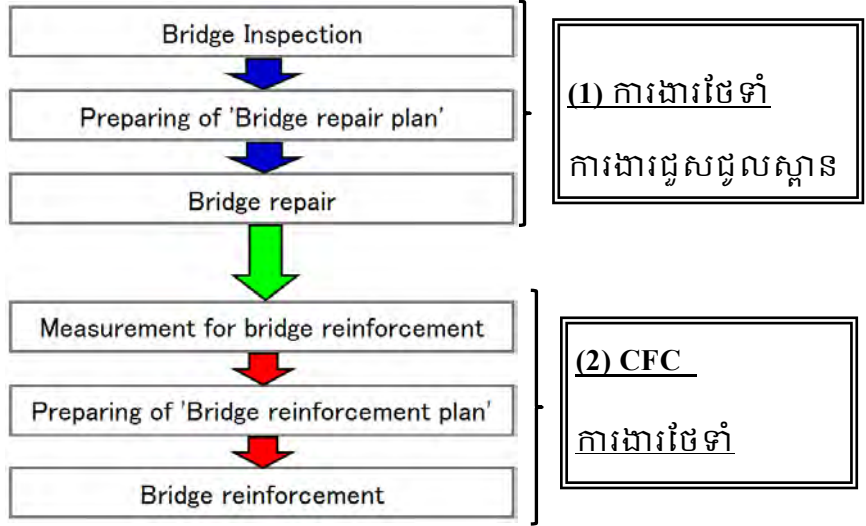


Fig. 5.2.2.1 គម្រោងការងាររបស់ CFC

CFC មានបង្ហាញនៅក្នុង Fig.5.5.2.1.

(1) ការងារជួសជុល

1) ត្រួតពិនិត្យស្ពាន

ការត្រួតពិនិត្យនិងកត់ត្រាពីស្ពានត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបង្កើតផែនការជួសជុល។ ហេតុនេះហើយការងារត្រួតពិនិត្យស្ពានគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងមុនគេបង្អស់។ ហើយប្រសិនបើមានស្នាមប្រេះធំជាង 0.3mm លើស្ពានត្រូវតែធ្វើការជួសជុល។ លើសពីនេះទៀតការត្រួតពិនិត្យដោយប្រើញញួរ ដើម្បីស្វែងរកផ្នែកដាច់រួចយកវាចេញ។ យើងធ្វើការកំណត់ទំហំការងារជួសជុលនិងកត់ត្រាចូលក្នុងផែនការ។ (Photo 5.2.2.6)




Photo 5.2.2.6 កំណត់ទំហំជួសជុល

2) ការងារជួសជុល

ប្រហោងនិងស្នាមប្រើនៅលើស្ពានអាចបណ្តាលអោយពិបាកក្នុងការបិទ

ដូច្នេះហើយប្រសិនបើមានផ្នែកដែលជុយស្រួយ និងប្រហោងនៅលើបេតុងត្រូវធ្វើការជួសជុលដោយប្រើ resin mortar។ ហើយប្រសិនបើមានស្នាមប្រើធំជាង 0.3mm ត្រូវធ្វើការជួសជុលដោយប្រើការ epoxy (Fig. 5.2.2.2, Photo 5.2.2.7).

(ឯកសារយោង: ការងារជួសជុលស្នាមប្រើមានបង្ហាញនៅ **C-1 បេតុងមានស្នាមប្រើ**)

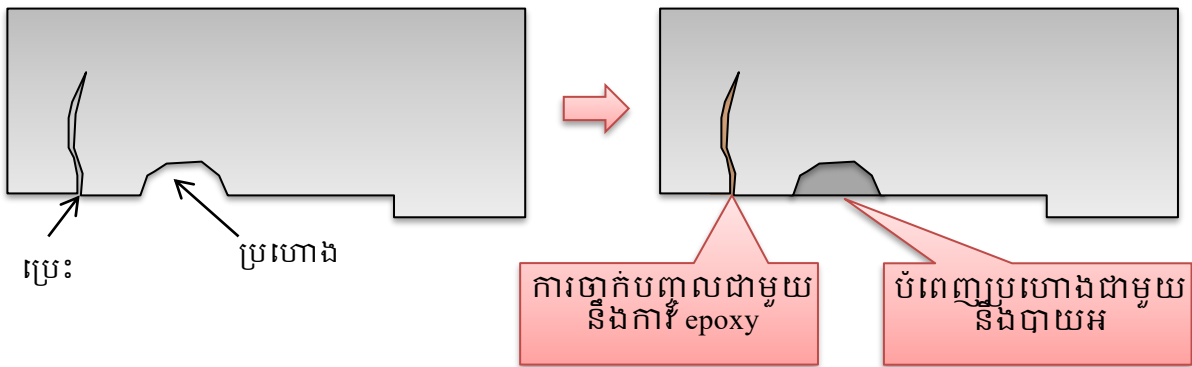

កន្លែងកាត់គ្នា របស់កំរាល

Fig. 5.2.2.2 ជួសជុលប្រហោងនិងស្នាមប្រើ



Photo 5.2.2.7 ជួសជុលស្នាមប្រើ (ឯកសារយោង: C-1 បេតុងមានស្នាមប្រើ)

3) រៀបចំផ្ទៃខាងលើ (Fig. 5.2.2.3)

ផ្ទៃបេតុងមានកម្ពស់មិនស្មើគ្នាឬជ្រុងកែងអាចបណ្តាលអោយពិបាកក្នុងការបិទនិងធ្វើអោយ Carbon fiber ខូច។ ហេតុនេះហើយយើងត្រូវធ្វើផ្ទៃបេតុងអោយស្មើដោយប្រើម៉ាស៊ីនឆាប (Photo 5.2.2.8(a)) (កំពស់ខុសគ្នាតិចជាង 1mm) ឬប្រើ resin mortar (ទ្រេតធំជាង 30mm)។

បាយអរ ប្រេង ធូលី ត្រូវសំអាតអោយស្អាតចេញពីបេតុងដោយប្រើម៉ាស៊ីនឆាបឬប្រាស់ដែក (Photo 5.2.2.8(b)).




(a) ធ្វើបាតស្តានអោយស្មើ



(b) សំអាតធូលីចេញ

Photo 5.2.2.8 រៀបចំផ្ទៃខាងក្រៅ

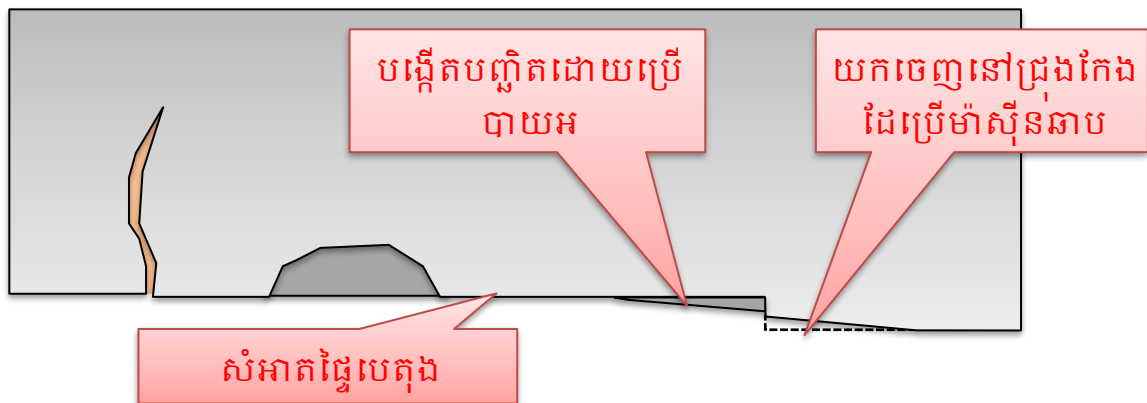

កន្លែងកាត់គ្នា របស់កំរាល

Fig. 5.2.2.3 រៀបចំផ្ទៃបេតុង

(2) ការងារជួសជុលដោយប្រើ CFC

ការងារជួសជុលត្រូវប្រើរយៈពេល៤ថ្ងៃ (Fig. 5.2.2.4).

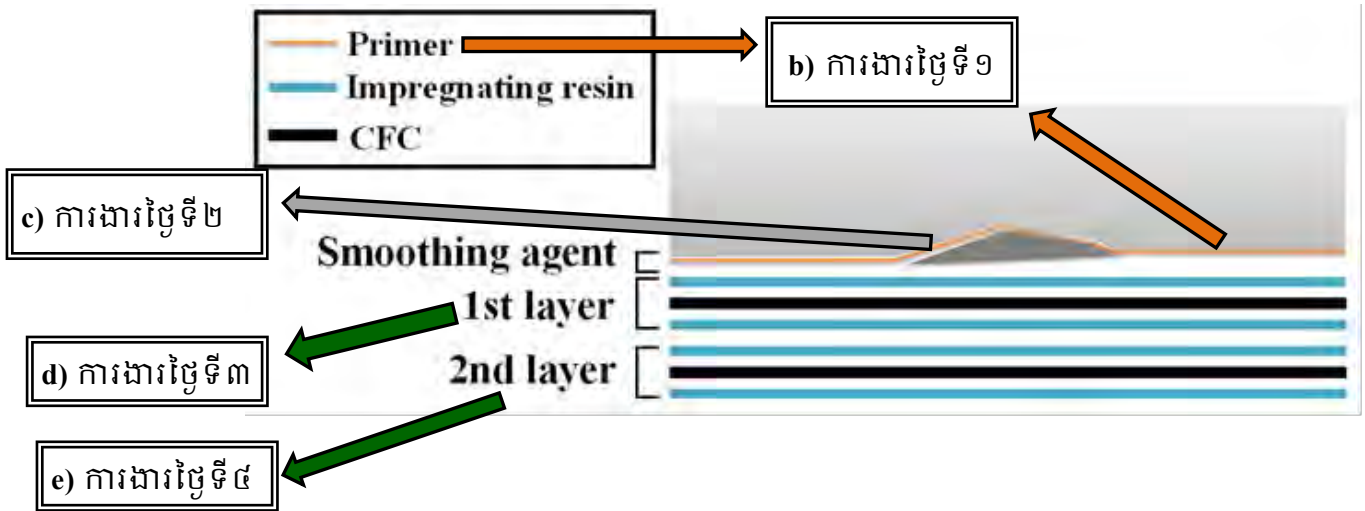


Fig. 5.2.2.4 គម្រោងការងារជួសជុលដោយប្រើ CFC

a) រៀបចំធ្វើការងារជួសជុល

1) វាស់ទំហំដែលត្រូវធ្វើការជួសជុល

ដើម្បីសម្រេចទំហំការងារ ត្រូវវាស់និងគូសចំណាំទីតាំង។ (Photo 5.2.2.9).



Photo 5.2.2.9 វាស់ទំហំដែលត្រូវជួសជុល

2) រៀបចំផែនការណ៍ប្រើប្រាស់ជួសជុលដោយប្រើ CFC

ប្រើប្រាស់លទ្ធផលដែលបានកំណត់ហើយ 1), រៀបចំផែនការណ៍ជួសជុលដោយប្រើ CFC។

យើងរៀបចំផែនការជួសជុល CFC ផ្អែកលើលទ្ធផលដែលបានត្រួតពិនិត្យរួច។ ការរៀបចំគួរតែត្រូវបានកំណត់ អោយកំណត់ CFC ដែលបានកាត់ហើយអាចប្រើប្រាស់បានសមល្មមទៅនឹងរយៈការដែលបានលាយហើយ (ប្រហែល 30 នាទី). ក្នុងរយៈពេលនេះតំណត្រូវតែរៀបចំអោយរួចរាល់ (Fig. 5.2.2.5, Table 5.2.2.4).

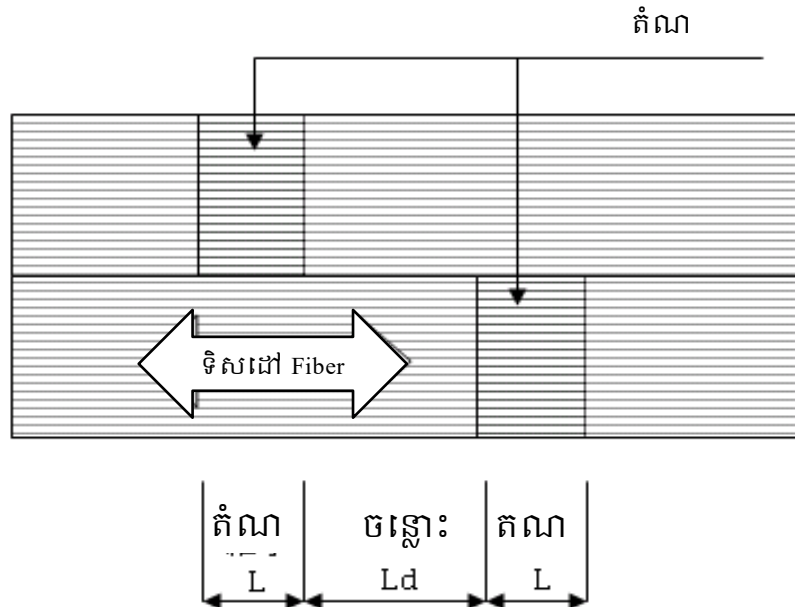


Fig. 5.2.2.5 តំណ CFC

Table 5.2.2.4 ប្រវែងតំណ

គោលបំណង	ប្រវែងតំណ (L)	ផ្កាចំ (L _d)
កំលាំងបត់, កាត់	≥ 200mm	≥ 300mm

CFC មិនគួរបង្កើតអោយមានចន្លោះ ឬជាន់ពីលើ។ អាចជាន់ពីលើបានពីចន្លោះ(l_0) 0 ទៅ 20mm (Fig.5.2.2.6).

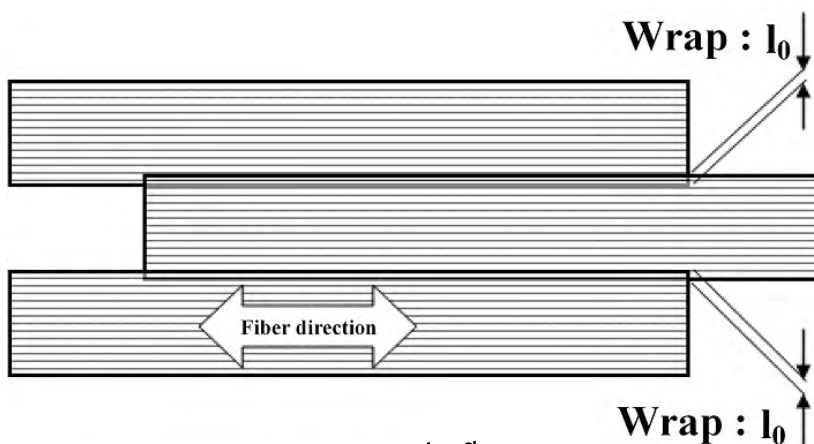


Fig.5.2.2.6 ជាន់លើគ្នា

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦-ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ការងារជួសជុលស្ពានដោយប្រើ CFC ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រុងព្រះសីហនុ (Photo 5.2.2.4, Table 5.2.2.5)។

Table 5.2.2.5 ទិន្នន័យទាក់ទងពីស្ពានធ្វើការជួសជុល

ខេត្ត	ព្រះសីហនុ
ផ្លូវ	4
ឈ្មោះស្ពាន	Tro paing Sa-Ou
Latitude, Longitude	10.667072, 103.794133
ចន្លោះ	2
	ស្ពានបេតុង
ទទឹង	9.9m
ប្រវែង	7.5m + 7.3m
ចំនួនផ្លូវ	2



លទ្ធផលដែលបានរៀបចំសំរាប់ការងារជួសជុលស្ពានដោយប្រើ CFC ត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេលអនុវត្តនៅការដ្ឋាន

ផែនការបង្ហាញ CFC មានបង្ហាញក្នុង Fig 5.2.2.7.

ផែនការប្រើប្រាស់សម្ភារៈមានបង្ហាញក្នុង Fig 5.2.2.8.

ផែនការលាយការមានបង្ហាញក្នុង Fig 5.2.2.9.

Layout of CFC (2nd week work)

5 - 35

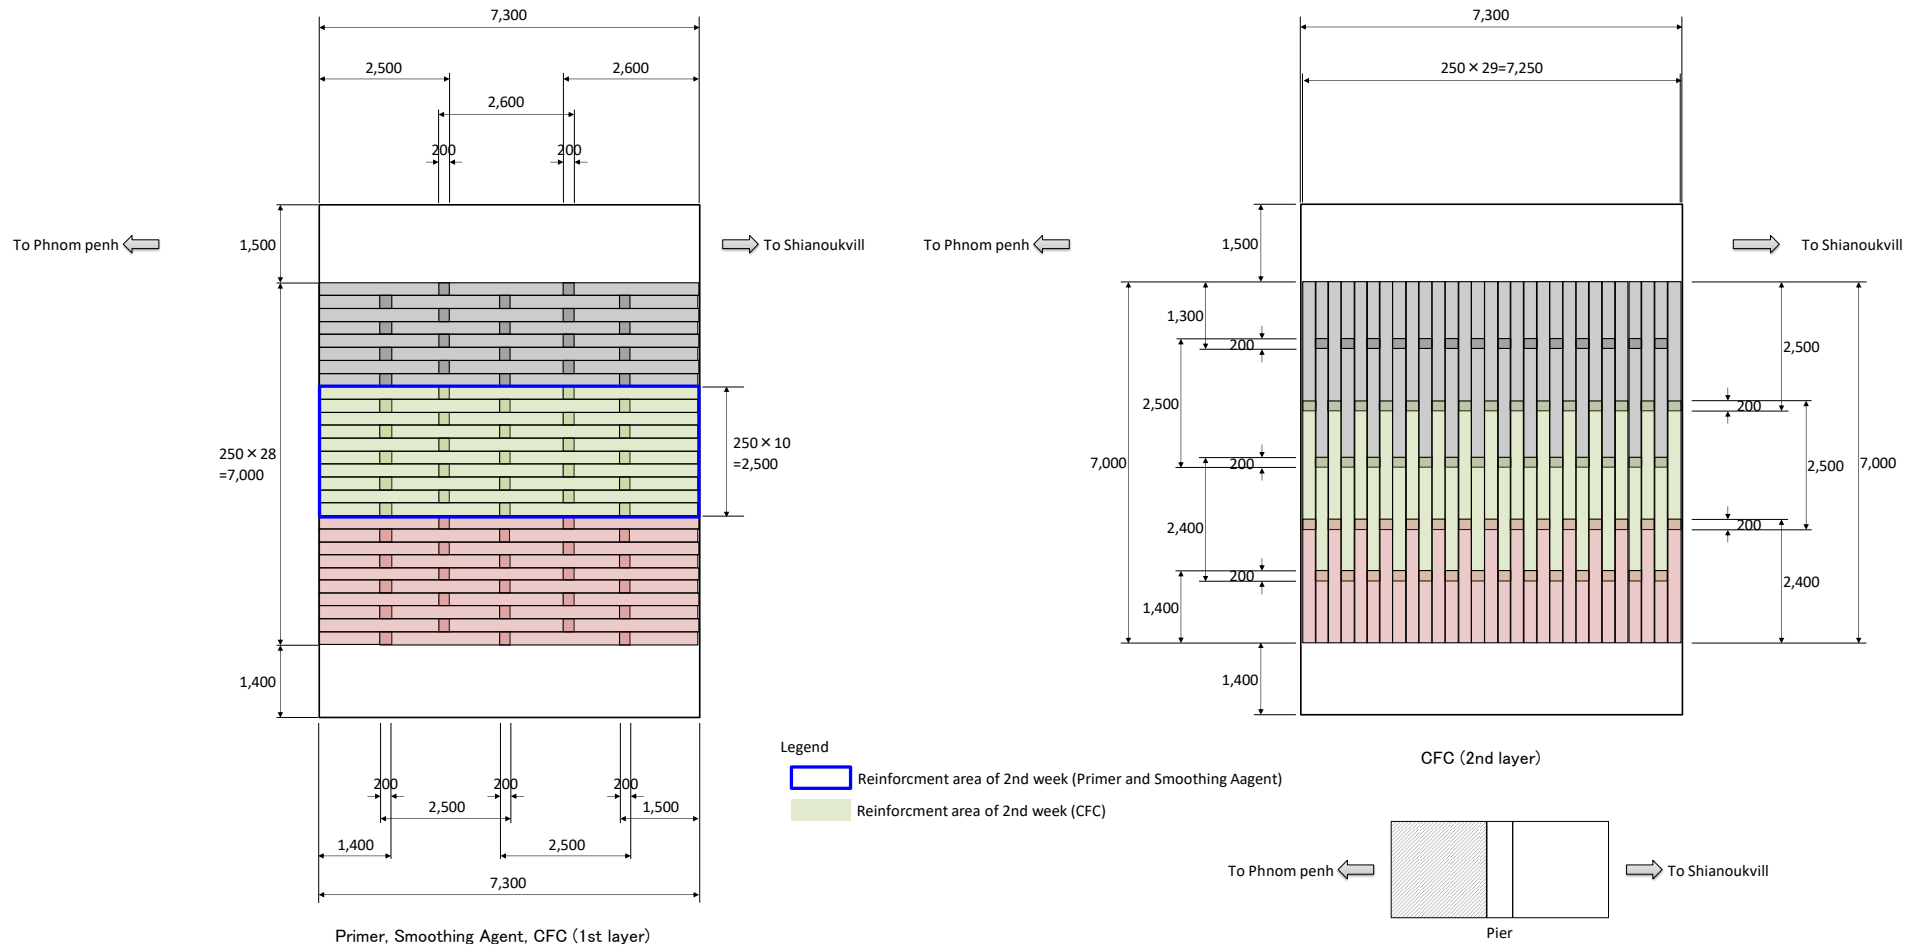


Fig. 5.2.2.7(b) ប្លង់ CFC (ការងារសប្តាហ៍ទី២)

Layout of CFC (3rd week work)

5 - 36

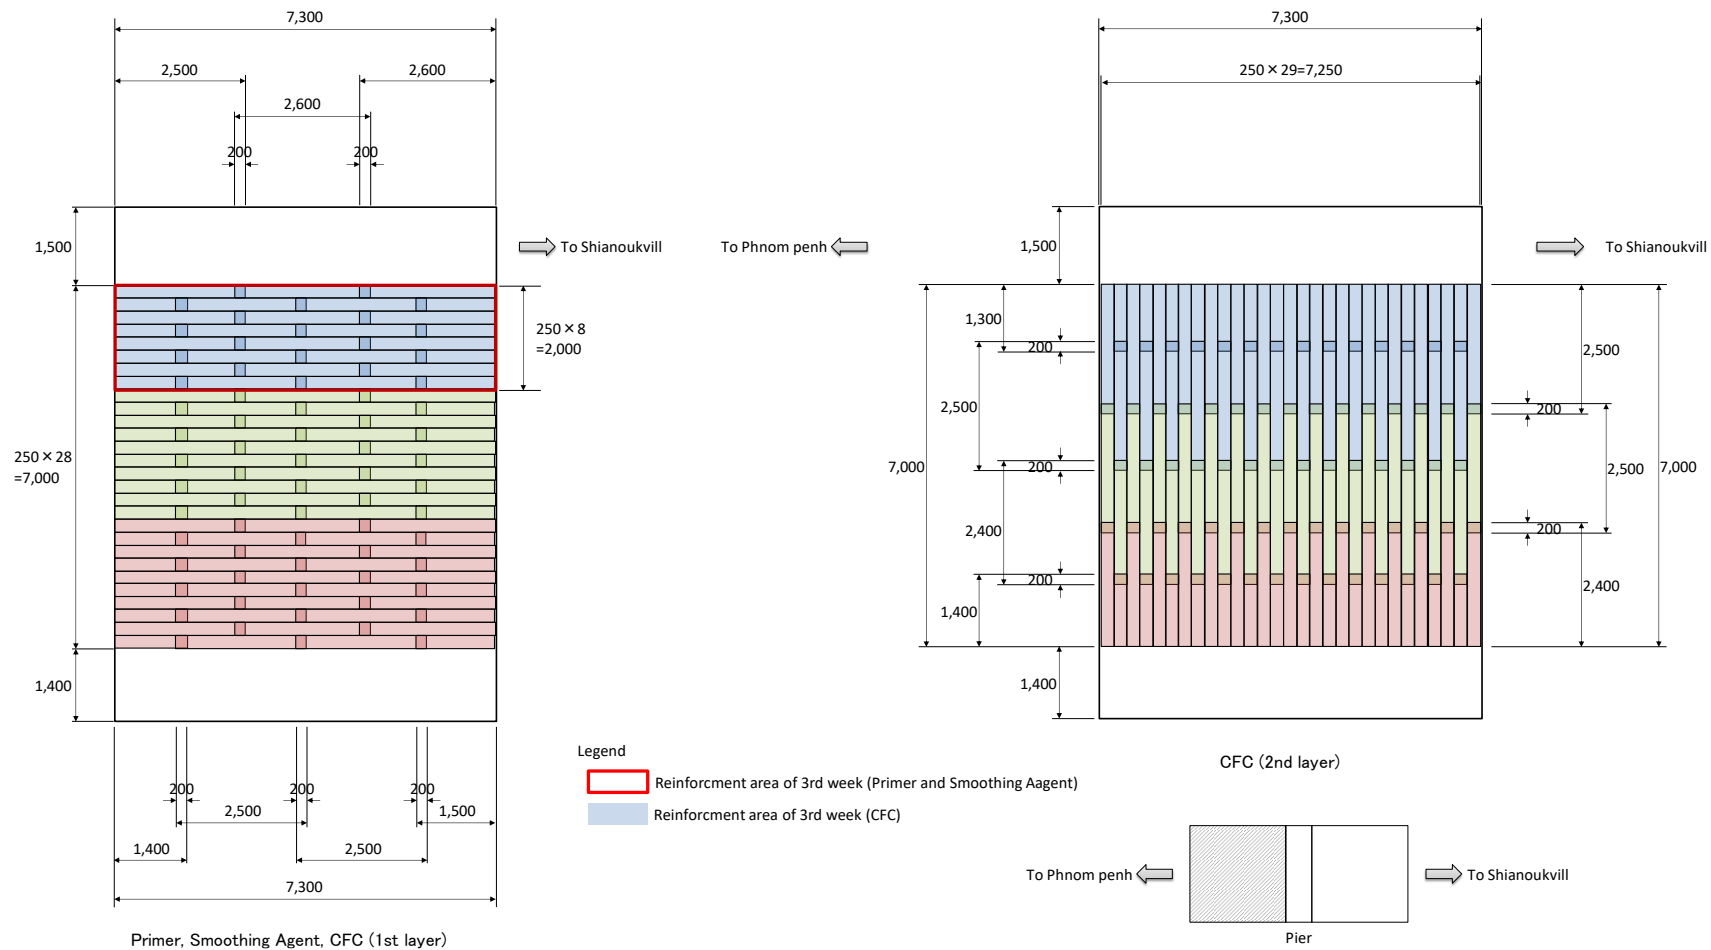


Fig. 5.2.2.7(c) ប្លង់ CFC (ការងារសប្តាហ៍ទី៣)

Layout of CFC (4th week work)

S - 37

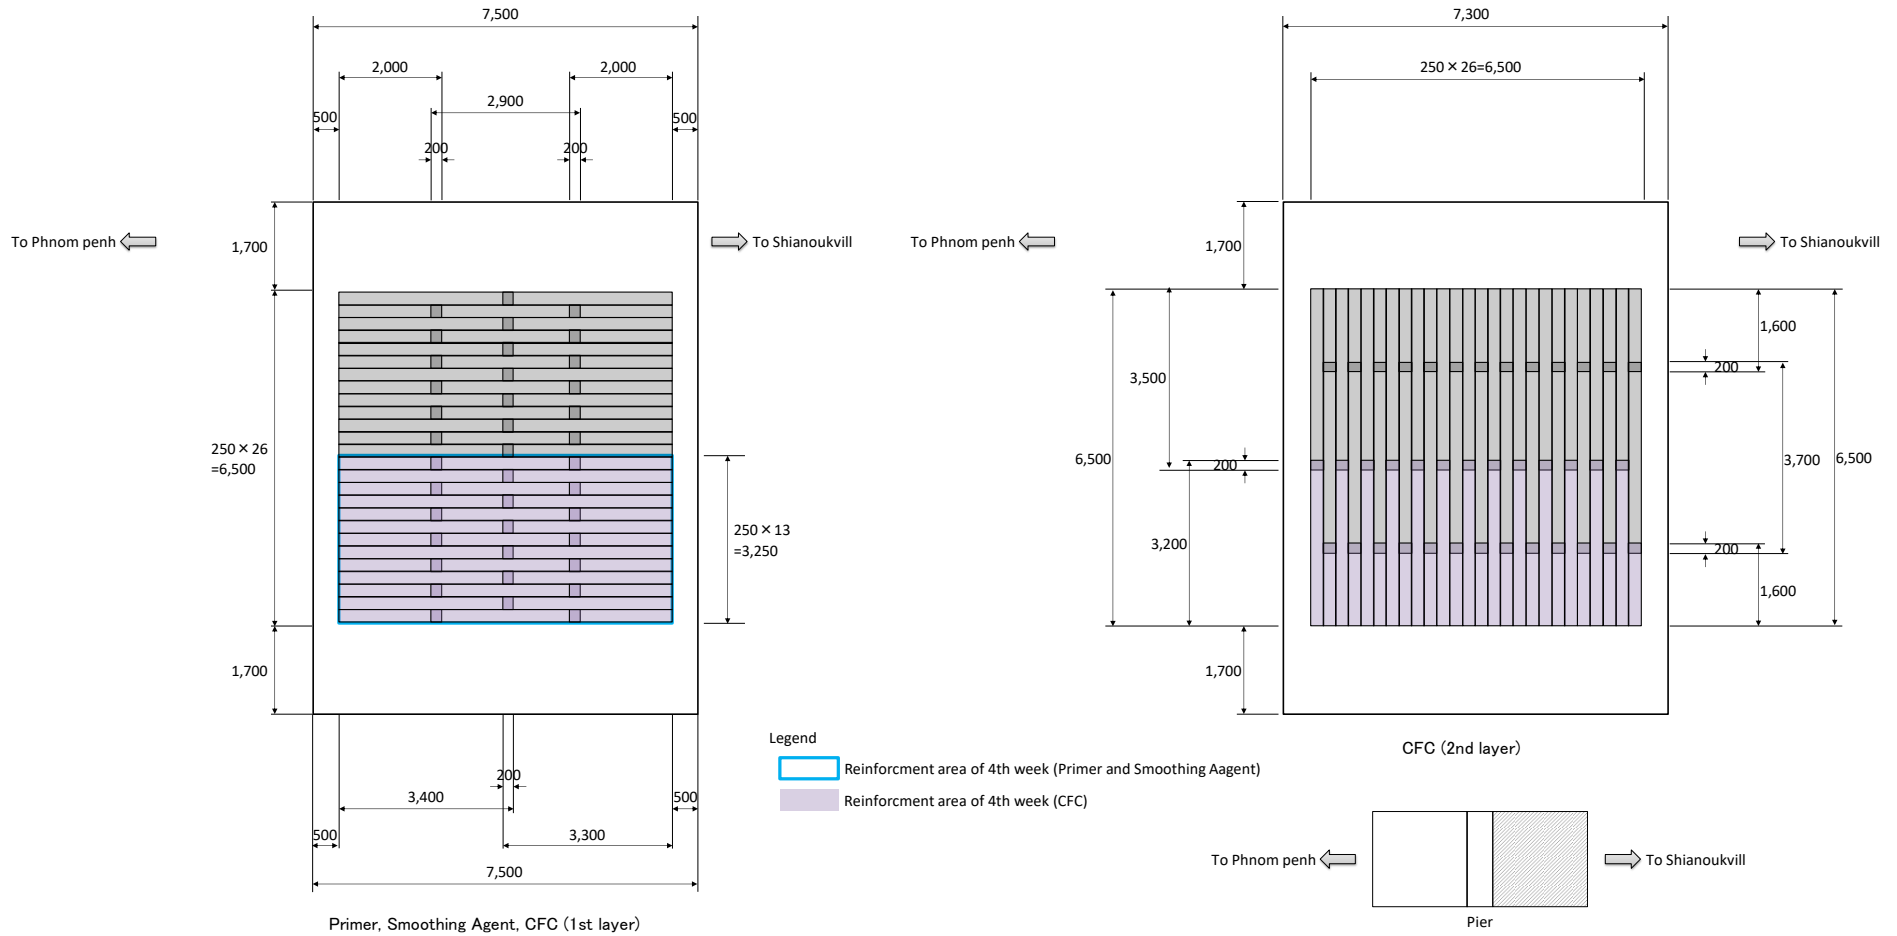


Fig. 5.2.2.7(d) ប្លង់ CFC (ការងារសប្តាហ៍ទី៤)

Layout of CFC (5th week work)

5 - 38

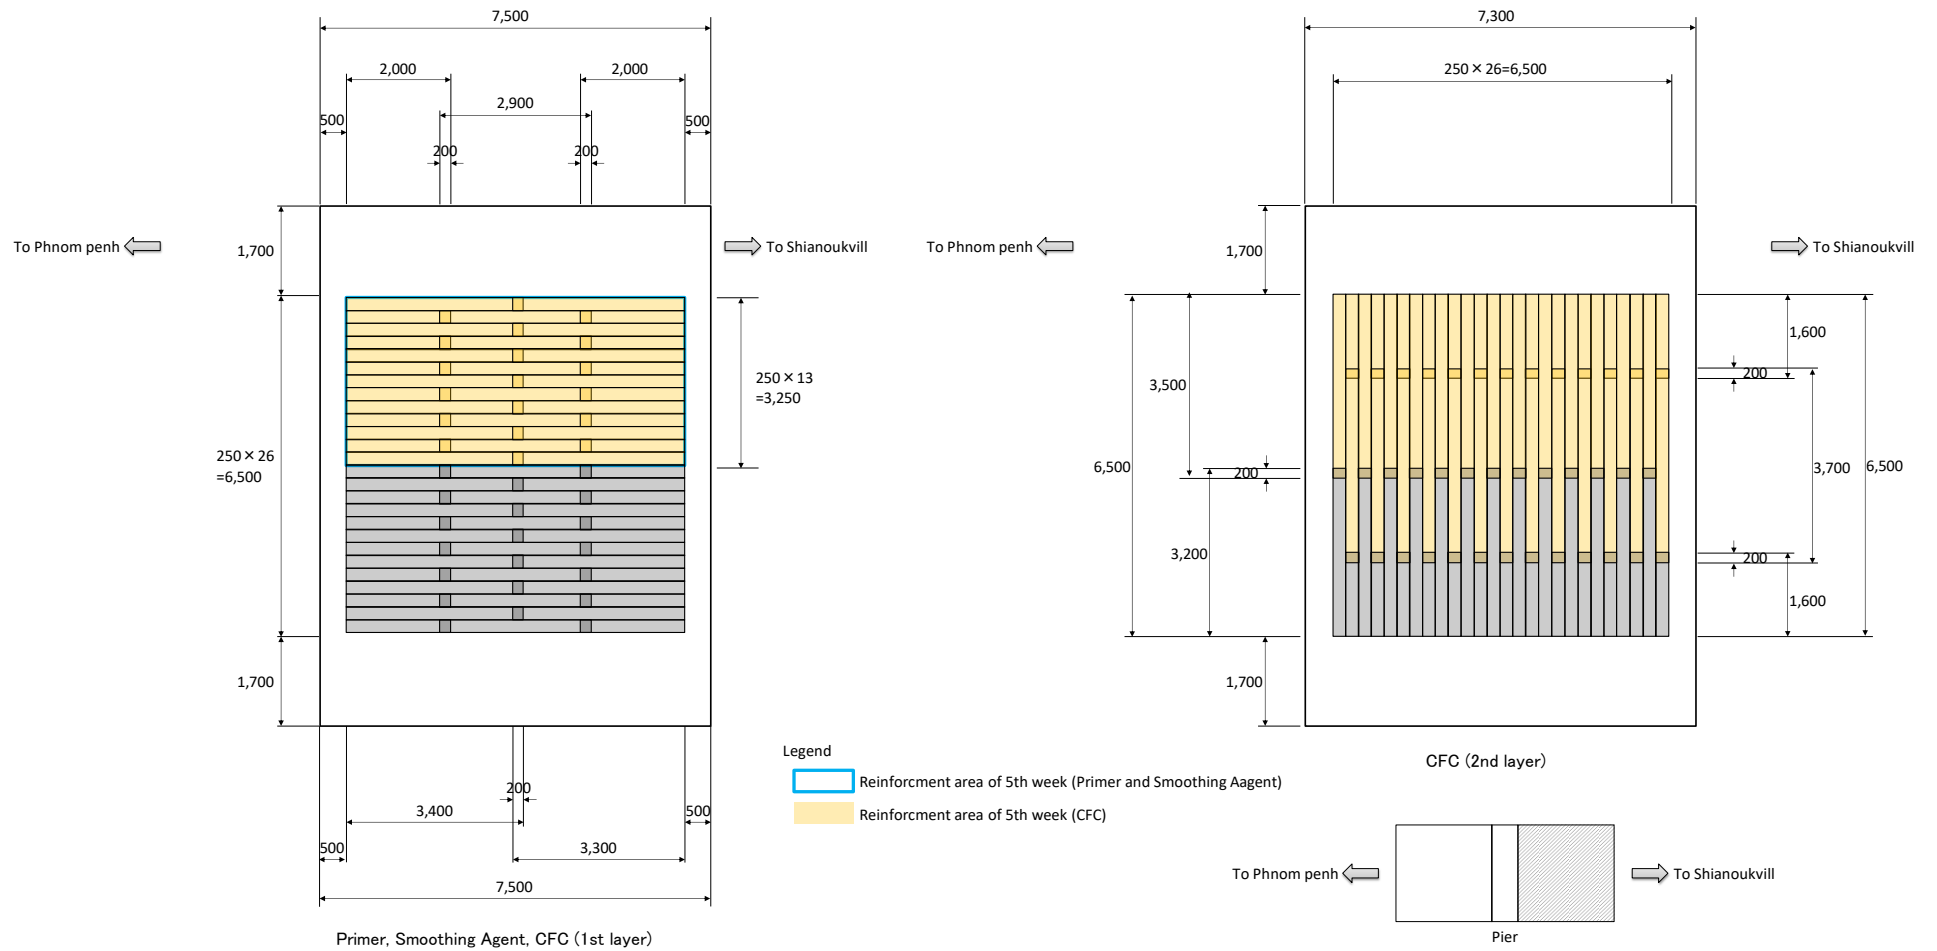


Fig. 5.2.2.7(e) ប្លង់ CFC (ការងារសប្តាហ៍ទី៥)

●Material use plan

	Procedure	Area	Ability/day	Quantity of Material			
				Resin (1.0kg/m ²)	Main	Hardener	(Including Loss 10%)
Phnom Penh side Total	Primer	7.3m × 7.0m = 51.1m ²	46m ² /day	0.2kg/m ²	7.5kg	3.7kg	3.7kg (Including Loss 10%)
	Smoothing Agent	7.3m × 7.0m = 51.1m ²	24m ² /day	1.0kg/m ²	37.5kg	18.7kg	18.7kg (Including Loss 10%)
1st week	CFC (1st layer)	7.3m × 7.0m = 51.1m ²	20m ² /day	Resin (1.0kg/m ²)	Main 13.4kg	Hardener 6.7kg	6.7kg (Including Loss 10%)
	CFC (2nd layer)	7.3m × 7.0m = 51.1m ²	20m ² /day	CFC 54.6	1.4m × 14	1.5m × 14	2.5m × 42 + 2.6m × 28
2nd week	Primer	7.3m × 2.5m = 18.3m ²	46m ² /day	0.2kg/m ²	2.7kg	1.3kg	1.3kg (Including Loss 10%)
	Smoothing Agent	7.3m × 2.5m = 18.3m ²	24m ² /day	1.0kg/m ²	13.4kg	6.7kg	6.7kg (Including Loss 10%)
3rd week	CFC (1st layer)	7.3m × 2.5m = 18.3m ²	20m ² /day	Resin (1.0kg/m ²)	Main 13.4kg	Hardener 6.7kg	6.7kg (Including Loss 10%)
	CFC (2nd layer)	(2.4m × 15 + 1.4m × 14) × 0.25m = 13.9m ²	20m ² /day	CFC 19.5m ²	1.4m × 5	1.5m × 5	2.5m × 15 + 2.6m × 10

CFC Cutting plan

		Remainder	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	
1st week	1st layer	1.3m	0																
		1.4m	5																
		1.5m	5	4	1														
	2nd layer	2.4m	0																
		2.5m	15	7	8														
		2.6m	10	10															
2nd week	1st layer	1.3m	0																
		1.4m	14		3	11													
		1.5m	0																
	2nd layer	2.4m	15	0	7	8													
		2.5m	0																
		2.6m	0																
3rd week	1st layer	1.3m	0																
		1.4m	5			5													
		1.5m	5				1	4											
	2nd layer	2.4m	0																
		2.5m	15	0			12	3											
		2.6m	10	0		3	7												
3rd week	1st layer	1.3m	0																
		1.4m	0																
		1.5m	0																
	2nd layer	2.4m	14	0					14										
		2.5m	15	0					1	14									
		2.6m	0																
		Remainder of CFC	0.5m	0.5m	0.6m	0.3m	0.4m	0.5m	0.8m	0.6m	10.0m	50.0m	50.0m	50.0m	50.0m	50.0m	50.0m	50.0m	

5 - 39

Fig. 5.2.2.8(a) ផែនការណ៍ប្រើប្រាស់សម្ភារៈ: (ការងារសង្កាត់ទី១-៣)

● Material use plan

	Procedure	Area	Ability/day	Quantity of Material			
				0.2kg/m ² Main	6.2kg Hardener	3.1kg (Including Loss 10%)	
Shianouk vill side Total	Primer	6.5m x 6.5m = 42.3m ²		0.2kg/m ² Main	6.2kg Hardener	3.1kg (Including Loss 10%)	
	Smoothing Agent	6.5m x 6.5m = 42.3m ²		1.0kg/m ² Main	31.0kg Hardener	15.5kg (Including Loss 10%)	
	CFC (1st layer)	6.5m x 6.5m = 42.3m ²		Resin (1.0kg/m ²) Main	31.0kg Hardener	15.5kg (Including Loss 10%)	
	CFC (2nd layer)	6.5m x 6.5m = 42.3m ²		CFC 44.2	2.0m x 26	+ 2.9m x 13	+ 3.3m x 13
4th week	Primer	6.5m x 3.25m = 21.1m ²	46m ² /day	0.2kg/m ² Main	3.1kg Hardener	1.5kg (Including Loss 10%)	
	Smoothing Agent	6.5m x 3.25m = 21.1m ²	24m ² /day	1.0kg/m ² Main	15.5kg Hardener	7.7kg (Including Loss 10%)	
	CFC (1st layer)	6.5m x 3.25m = 21.1m ²	20m ² /day	Resin (1.0kg/m ²) Main	15.5kg Hardener	7.7kg (Including Loss 10%)	
	CFC (2nd layer)	(1.6m x 13 + 3.2m x 13) x 0.25m = 15.6m ²	20m ² /day	CFC 22.1m ²	2.0m x 14	+ 2.9m x 7	+ 3.3m x 6
5th week	Primer	6.5m x 3.25m = 21.1m ²	46m ² /day	0.2kg/m ² Main	3.1kg Hardener	1.5kg (Including Loss 10%)	
	Smoothing Agent	6.5m x 3.25m = 21.1m ²	24m ² /day	1.0kg/m ² Main	15.5kg Hardener	7.7kg (Including Loss 10%)	
	CFC (1st layer)	6.5m x 3.25m = 21.1m ²	20m ² /day	Resin (1.0kg/m ²) Main	15.5kg Hardener	7.7kg (Including Loss 10%)	
	CFC (2nd layer)	(5.1m x 13 + 3.5m x 13) x 0.25m = 28.0m ²	20m ² /day	CFC 22.1m ²	2.0m x 12	+ 2.9m x 6	+ 3.3m x 7
				CFC 28.6m ²	1.6m x 13	+ 3.5m x 13	+ 3.7m x 13

CFC Cutting plan

		Remainder	No.1 to No.16																
			No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	
4th week	1st layer	2.0m	14	0								5	9						
		2.9m	7	0									4	3					
		3.3m	6	0									1	5					
		3.4m	6	0									5	1					
	2nd layer	1.6m	13	0										11	1	1			
		3.2m	13	0										1	11	1			
5th week	1st layer	2.0m	12	0										2	6	4			
		2.9m	6	0										2	1	3			
		3.3m	7	0										1	6				
		3.4m	7	0											3	4			
	2nd layer	1.6m	13	0												3	5	5	
		3.5m	13	0													12	1	
	3.7m	13	0												4		9		
Remainder of CFC			0.5m	0.5m	0.6m	0.3m	0.4m	0.5m	0.8m	0.6m	0.0m	0.1m	0.6m	0.1m	0.3m	0.1m	0.0m	5.2m	

Fig. 5.2.2.8(b) ផែនការណ៍ប្រើប្រាស់សម្ភារៈ : (ការងារសប្តាហ៍ទី៤-៥)

● Resin mix plan (1st week)

Loss 5%

Primer

←		Total Width 7.3m				→	
Width 2.2m		Width 1.7m		Width 1.7m		Width 1.7m	
Area	5.5m ²	Area	4.3m ²	Area	4.3m ²	Area	4.3m ²
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	1.2kg	Total	0.9kg	Total	0.9kg	Total	0.9kg
Main	0.8kg	Main	0.6kg	Main	0.6kg	Main	0.6kg
Hardener	0.4kg	Hardener	0.3kg	Hardener	0.3kg	Hardener	0.3kg
						High 2.5m	


Standard usage weight
Including Loss 0.2kg/m²
5%

Smoothing Agent

←		Total Width 7.3m				→	
Width 2.2m		Width 1.7m		Width 1.7m		Width 1.7m	
Area	5.5m ²	Area	4.3m ²	Area	4.3m ²	Area	4.3m ²
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	5.8kg	Total	4.5kg	Total	4.5kg	Total	4.5kg
Main	4.0kg	Main	3.0kg	Main	3.0kg	Main	3.0kg
Hardener	2.0kg	Hardener	1.5kg	Hardener	1.5kg	Hardener	1.5kg
						High 2.5m	

Standard usage weight
Including Loss 1.0kg/m²
5%

Impregnating Resin (1st Layer)

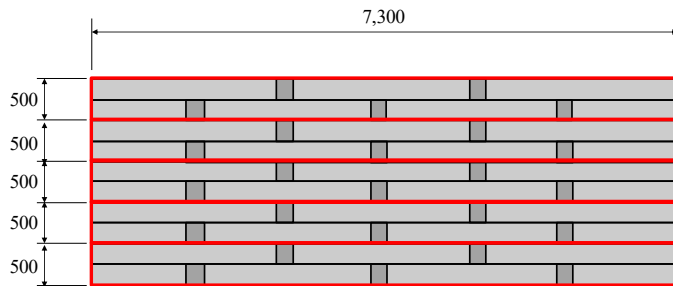


Standard usage weight
Under Application 1.0kg/m²
Over Application 0.6kg/m²
Loss 0.4kg/m²
5%

Each cycle (Total 5 cycle)
Area 7.3m × 0.5m = 3.7m²

Quantity of Material
Under Application
Total 2.3kg
Main 1.6kg
Hardener 0.8kg
Over Application
Total 1.5kg
Main 1.2kg
Hardener 0.6kg

Impregnating Resin (2nd Layer)

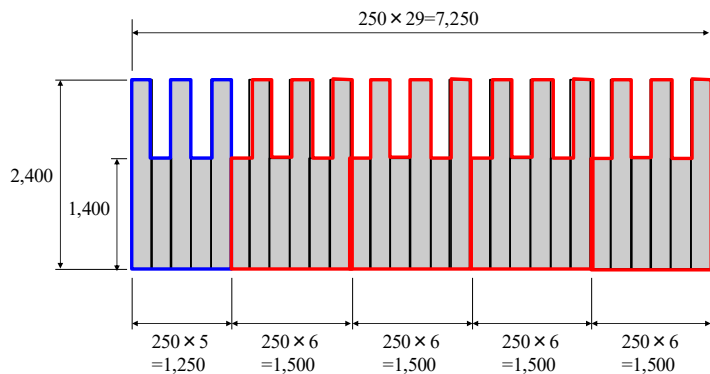

Standard usage weight
Under Application 1.0kg/m²
Over Application 0.6kg/m²
Loss 0.4kg/m²
5%

1st - 4th Cycle
Area (1.4m + 2.4m) × 3 × 0.25m = 2.9m²

Quantity of Material
Under Application
Total 1.8kg
Main 1.2kg
Hardener 0.6kg
Over Application
Total 1.2kg
Main 0.8kg
Hardener 0.4kg

5th Cycle
Area (1.4m × 2 + 2.4m × 3) × 0.25m = 2.5m²

Quantity of Material
Under Application
Total 1.6kg
Main 1.2kg
Hardener 0.6kg
Over Application
Total 1.1kg
Main 0.8kg
Hardener 0.4kg

Fig. 5.2.2.9(a) ផែនការណ៍លាយជីវការ (ការងារសប្តាហ៍ទី១)

● Resin mix plan (2nd week)

Loss 5%

Primer

←		Total Width 7.3m				→	
Width 2.2m		Width 1.7m		Width 1.7m		Width 1.7m	
Area	4.4m ²	Area	3.4m ²	Area	3.4m ²	Area	3.4m ²
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	0.9kg	Total	0.7kg	Total	0.7kg	Total	0.7kg
Main	0.8kg	Main	0.6kg	Main	0.6kg	Main	0.6kg
Hardener	0.4kg	Hardener	0.3kg	Hardener	0.3kg	Hardener	0.3kg
						Height 2.0m	


Standard usage weight 0.2kg/m²
Including Loss 5%

Smoothing Agent

←		Total Width 7.3m				→	
Width 2.2m		Width 1.7m		Width 1.7m		Width 1.7m	
Area	4.4m ²	Area	3.4m ²	Area	3.4m ²	Area	3.4m ²
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	4.6kg	Total	3.6kg	Total	3.6kg	Total	3.6kg
Main	3.2kg	Main	2.4kg	Main	2.4kg	Main	2.4kg
Hardener	1.6kg	Hardener	1.2kg	Hardener	1.2kg	Hardener	1.2kg
						Height 2.0m	

Standard usage weight 1.0kg/m²
Including Loss 5%

Impregnating Resin (1st Layer)

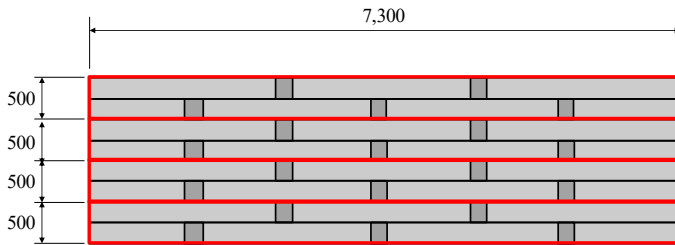


Standard usage weight 1.0kg/m²
Under Application 0.6kg/m²
Over Application 0.4kg/m²
Loss 5%

Each cycle (Total 4 cycle)
Area 7.3m × 0.5m = 3.7m²

Quantity of Material
Under Application
Total 2.3kg
Main 1.6kg
Hardener 0.8kg
Over Application
Total 1.5kg
Main 1.2kg
Hardener 0.6kg

Impregnating Resin (2nd Layer)

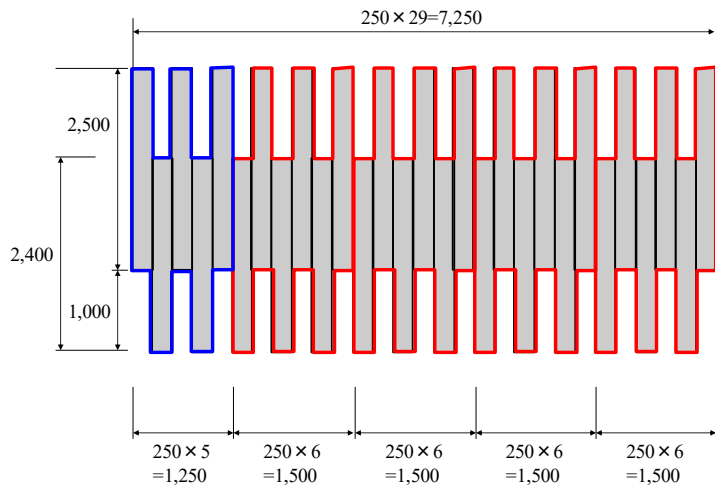

Standard usage weight 1.0kg/m²
Under Application 0.6kg/m²
Over Application 0.4kg/m²
Loss 5%

1st - 4th Cycle
Area (2.5m + 2.4m) × 3 × 0.25m = 3.7m²

Quantity of Material
Under Application
Total 2.3kg
Main 1.6kg
Hardener 0.8kg
Over Application
Total 1.5kg
Main 1.2kg
Hardener 0.6kg

5th Cycle
Area (2.5m × 3 + 2.4m × 2) × 0.25m = 3.1m²

Quantity of Material
Under Application
Total 1.9kg
Main 1.4kg
Hardener 0.7kg
Over Application
Total 1.3kg
Main 1.0kg
Hardener 0.5kg

Fig. 5.2.2.9(b) ផែនការណ៍លាយជ័រការ (ការងារសប្តាហ៍ទី២)

● Resin mix plan (3rd week)

Loss 5%
Primer

←		Total Width 7.3m				→	
Width 2.2m		Width 1.7m		Width 1.7m		Width 1.7m	
Area	5.5m ²	Area	4.3m ²	Area	4.3m ²	Area	4.3m ²
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	1.2kg	Total	0.9kg	Total	0.9kg	Total	0.9kg
Main	0.8kg	Main	0.6kg	Main	0.6kg	Main	0.6kg
Hardener	0.4kg	Hardener	0.3kg	Hardener	0.3kg	Hardener	0.3kg
↑		↑		↑		↑	
Height		Height		Height		Height	
2.5m		2.5m		2.5m		2.5m	
↓		↓		↓		↓	


Standard usage weight 0.2kg/m²
Including Loss 5%

Smoothing Agent

←		Total Width 7.3m				→	
Width 2.2m		Width 1.7m		Width 1.7m		Width 1.7m	
Area	5.5m ²	Area	4.3m ²	Area	4.3m ²	Area	4.3m ²
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	5.8kg	Total	4.5kg	Total	4.5kg	Total	4.5kg
Main	4.0kg	Main	3.0kg	Main	3.0kg	Main	3.0kg
Hardener	2.0kg	Hardener	1.5kg	Hardener	1.5kg	Hardener	1.5kg
↑		↑		↑		↑	
Height		Height		Height		Height	
2.5m		2.5m		2.5m		2.5m	
↓		↓		↓		↓	

Standard usage weight 1.0kg/m²
Including Loss 5%

Impregnating Resin (1st Layer)

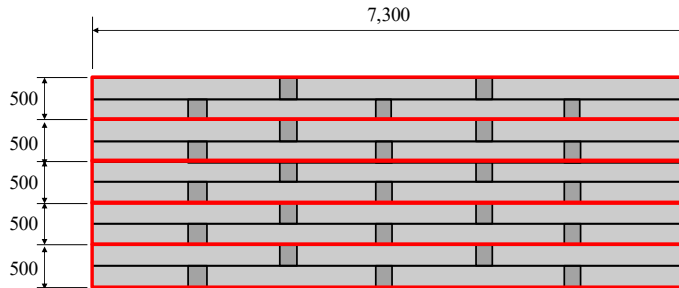


Standard usage weight 1.0kg/m²
Under Application 0.6kg/m²
Over Application 0.4kg/m²
Loss 5%

Each cycle (Total 5 cycle)
Area 7.3m × 0.5m = 3.7m²

Quantity of Material
Under Application
Total 2.3kg
Main 1.6kg
Hardener 0.8kg

Over Application
Total 1.5kg
Main 1.2kg
Hardener 0.6kg

Impregnating Resin (2nd Layer)

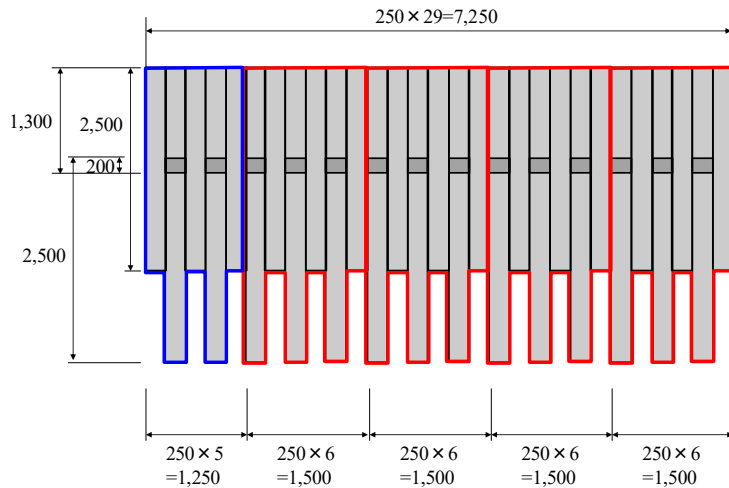

Standard usage weight 1.0kg/m²
Under Application 0.6kg/m²
Over Application 0.4kg/m²
Loss 5%

1st - 4th Cycle
Area (2.5m + 3.6m) × 3 × 0.25m = 4.6m²

Quantity of Material
Under Application
Total 2.9kg
Main 2.0kg
Hardener 1.0kg

Over Application
Total 1.9kg
Main 1.4kg
Hardener 0.7kg

5th Cycle
Area (2.5m × 3 + 3.6m × 2) × 0.25m = 3.7m²

Quantity of Material
Under Application
Total 2.3kg
Main 1.6kg
Hardener 0.8kg

Over Application
Total 1.5kg
Main 1.2kg
Hardener 0.6kg

Fig. 5.2.2.9(c) ផែនការណ៍លាយជ័រការ (ការងារសប្តាហ៍ទី៣)

● Resin mix plan (4th week)

Loss 5%

Primer

		Total Width 6.5m					
		Width 1.6m	Width 1.6m	Width 1.6m	Width 1.7m		
Area	5.2m ²	Area	5.2m ²	Area	5.2m ²	Area	5.5m ²
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	1.1kg	Total	1.1kg	Total	1.1kg	Total	1.2kg
Main	0.8kg	Main	0.8kg	Main	0.8kg	Main	0.8kg
Hardener	0.4kg	Hardener	0.4kg	Hardener	0.4kg	Hardener	0.4kg


Standard usage weight
Including Loss 0.2kg/m²
5%

Smoothing Agent

		Total Width 6.5m					
		Width 1.6m	Width 1.6m	Width 1.6m	Width 1.7m		
Area	5.2m ²	Area	5.2m ²	Area	5.2m ²	Area	5.5m ²
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	5.5kg	Total	5.5kg	Total	5.5kg	Total	5.8kg
Main	3.8kg	Main	3.8kg	Main	3.8kg	Main	4.0kg
Hardener	1.9kg	Hardener	1.9kg	Hardener	1.9kg	Hardener	2.0kg

Standard usage weight
Including Loss 1.0kg/m²
5%

Impregnating Resin (1st Layer)

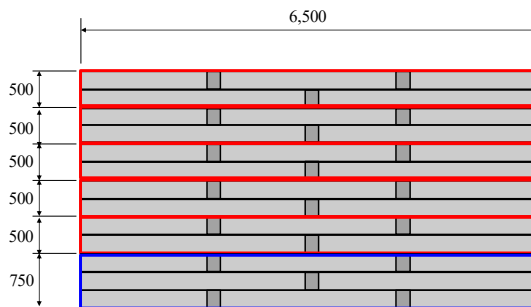

Standard usage weight 1.0kg/m²
Under Application 0.6kg/m²
Over Application 0.4kg/m²
Loss 5%


1-5th cycle
Area 6.5m × 0.50m = 3.3m²

Quantity of Material
Under Application
Total 2.0kg
Main 1.4kg
Hardener 0.7kg
Over Application
Total 1.4kg
Main 1.0kg
Hardener 0.5kg

6th cycle
Area 6.5m × 0.75m = 4.9m²

Quantity of Material
Under Application
Total 3.1kg
Main 2.2kg
Hardener 1.1kg
Over Application
Total 2.0kg
Main 1.4kg
Hardener 0.7kg

Impregnating Resin (2nd Layer)

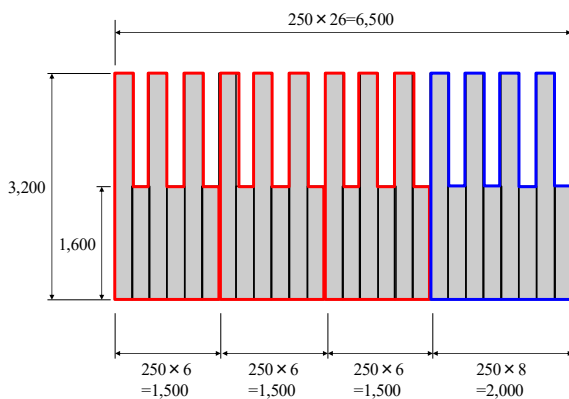

Standard usage weight 1.0kg/m²
Under Application 0.6kg/m²
Over Application 0.4kg/m²
Loss 5%

1st - 3rd Cycle
Area (1.6m + 3.2m) × 3 × 0.25m = 3.6m²

Quantity of Material
Under Application
Total 2.3kg
Main 1.6kg
Hardener 0.8kg
Over Application
Total 1.5kg
Main 1.2kg
Hardener 0.6kg

4th Cycle
Area (1.6m + 3.2m) × 4 × 0.25m = 4.8m²

Quantity of Material
Under Application
Total 3.0kg
Main 2.2kg
Hardener 1.1kg
Over Application
Total 2.0kg
Main 1.4kg
Hardener 0.7kg

Fig. 5.2.2.9(d) ផែនការណ៍លាយជ័រការ (ការងារសប្តាហ៍ទី៨)

● Resin mix plan (5th week)

Loss 5%

Primer

← Total Width 6.5m →							
Width 1.6m		Width 1.6m		Width 1.6m		Width 1.7m	
Area	5.2m2	Area	5.2m2	Area	5.2m2	Area	5.5m2
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	1.1kg	Total	1.1kg	Total	1.1kg	Total	1.2kg
Main	0.8kg	Main	0.8kg	Main	0.8kg	Main	0.8kg
Hardener	0.4kg	Hardener	0.4kg	Hardener	0.4kg	Hardener	0.4kg


Standard usage weight 0.2kg/m2
Including Loss 5%

Smoothing Agent

← Total Width 6.5m →							
Width 1.6m		Width 1.6m		Width 1.6m		Width 1.7m	
Area	5.2m2	Area	5.2m2	Area	5.2m2	Area	5.5m2
Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material		Quantity of Material	
Total	5.5kg	Total	5.5kg	Total	5.5kg	Total	5.8kg
Main	3.8kg	Main	3.8kg	Main	3.8kg	Main	4.0kg
Hardener	1.9kg	Hardener	1.9kg	Hardener	1.9kg	Hardener	2.0kg

Standard usage weight 1.0kg/m2
Including Loss 5%

Impregnating Resin (1st Layer)

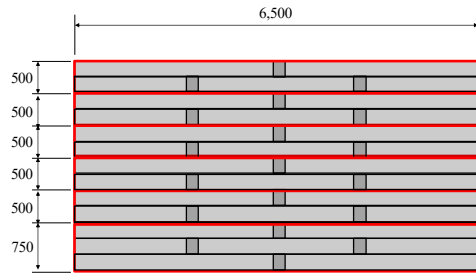

Standard usage weight 1.0kg/m2
Under Application 0.6kg/m2
Over Application 0.4kg/m2
Loss 5%


1-5th cycle
Area 6.5m × 0.50m = 3.3m2

Quantity of Material
Under Application
Total 2.0kg
Main 1.4kg
Hardener 0.7kg
Over Application
Total 1.4kg
Main 1.0kg
Hardener 0.5kg

6th cycle
Area 6.5m × 0.75m = 4.9m2

Quantity of Material
Under Application
Total 3.1kg
Main 2.2kg
Hardener 1.1kg
Over Application
Total 2.0kg
Main 1.4kg
Hardener 0.7kg

Impregnating Resin (2nd Layer)

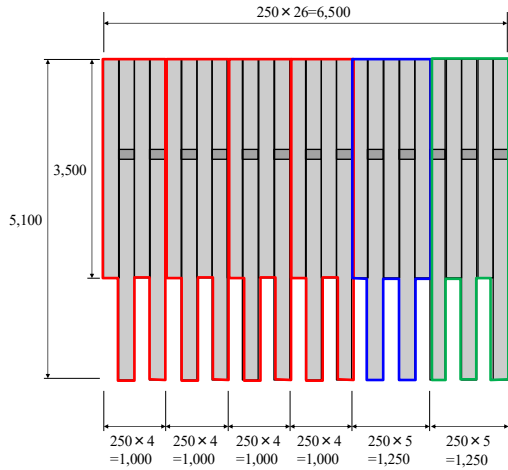

Standard usage weight 1.0kg/m2
Under Application 0.6kg/m2
Over Application 0.4kg/m2
Loss 5%

1st - 4th Cycle
Area (3.5m + 5.1m) × 2 × 0.25m = 4.3m2

Quantity of Material
Under Application
Total 2.7kg
Main 2.0kg
Hardener 1.0kg
Over Application
Total 1.8kg
Main 1.4kg
Hardener 0.7kg

5th Cycle
Area (3.5m × 5.1m × 3) + (5.1m × 0.25m × 2) = 5.2m2

Quantity of Material
Under Application
Total 3.3kg
Main 2.2kg
Hardener 1.1kg
Over Application
Total 2.2kg
Main 1.6kg
Hardener 0.8kg

6th Cycle
Area (3.5m × 5.1m × 2) + (5.1m × 0.25m × 3) = 5.6m2










Quantity of Material
Under Application
Total 3.5kg
Main 2.4kg
Hardener 1.2kg
Over Application
Total 2.3kg
Main 1.6kg
Hardener 0.8kg

Fig. 5.2.2.9(d) ផែនការណ៍លាយជ័រការ (ការងារសប្តាហ៍ទី ៥)

b) ការងារថ្ងៃទី១ (លាបថ្នាំទ្រនាប់)

ដំណើរការការងារថ្ងៃទី១មានបង្ហាញក្នុង Table 5.2.2.6.

Table 5.2.2.6 ការងារជួសជុលថ្ងៃទី១

	មាតិកា	រូបភាព	ឯកសារ យោង
1	ជួបជុំគ្នានៅការដ្ឋាន		
2	សំអាតការដ្ឋាន		
3	បញ្ជាក់សីតុណ្ហភាពនិងសំណើម		1-1)
4	កំណត់ទីតាំងដែលត្រូវជួសជុល		1-2)
5	សំអាតផ្ទៃបេតុង		1-3)
6	រៀបចំថ្នាំទ្រនាប់		
7	លាយថ្នាំទ្រនាប់		1-4)
8	ប្រើប្រាស់ថ្នាំទ្រនាប់		1-5)
9	ចប់		

1-1) បញ្ជាក់ពីសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមលើផ្ទៃបេតុង

វាស់សំណើមលើផ្ទៃបេតុង (Photo 5.2.2.10) ប្រសិនបើវាខ្ពស់ជាង 8% ធ្វើការសម្ងាត់ផ្ទៃបេតុងឬផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន។ គួរតែធ្វើការវាស់អោយបាន៥កន្លែងក្នុងមួយចន្លោះស្ពាន។



Photo 5.2.2.10 វាស់សំណើមលើផ្ទៃបេតុង

1-2) កំណត់ទីតាំងដែលត្រូវធ្វើការជួសជុល

ធ្វើការកំណត់ជួរក្នុងការអនុវត្តការងារដោយគូសចំណាំទីតាំង (Photo 5.2.2.11)



Photo 5.2.2.11 កំណត់ជួរក្នុងការអនុវត្តការងារ

1-3) សំអាតផ្ទៃបេតុង

ដោយប្រើប្រាស់ក្រដាសខាត ឬម៉ាស៊ីនឆាបដើម្បីអោយធ្ងន់និងរបស់ផ្សេងៗចេញពីផ្ទៃបេតុង។ (Photo 5.2.2.12)



Photo 5.2.2.12 សំអាតផ្ទៃបេតុង


1-4) លាយថ្នាំទ្រនាប់

ថ្នាំទ្រនាប់រួមផ្សំឡើងពីសារធាតុ ‘វត្តធាតុដើម’ និង ‘វត្តធាតុធ្វើឲ្យរឹង’ (Photo 5.2.2.13).

បរិមាណដែលបានកំណត់នៃ ‘វត្តធាតុដើម’ និង ‘វត្តធាតុធ្វើឲ្យរឹង’ ត្រូវបានផ្លឹង (Photo 5.2.2.14) និងត្រូវបានធ្វើការលាយអោយសប (ប្រហែល 3 នាទី) (Photo 5.2.2.15).

$$(អត្រាលាយ (ទម្ងន់); វត្តធាតុដើម: វត្តធាតុធ្វើឲ្យរឹង = 2:1)$$

បន្ទាប់ពីធ្វើការលាយចប់ហើយ សារធាតុនោះចាប់ផ្តើមរឹងម្តងបន្តិចៗ។ វាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការលាយអោយសបនិងប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល 30 នាទី។ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមធ្វើការលាយ (30 អង្សាសេ) ។ ហេតុនេះហើយរយៈពេលក្នុងការលាយ (ប្រហែល 3 នាទី) និងរយៈពេលប្រើប្រាស់ (30 នាទី) ត្រូវបានវាស់ដោយនាឡិកាកំណត់ម៉ោង

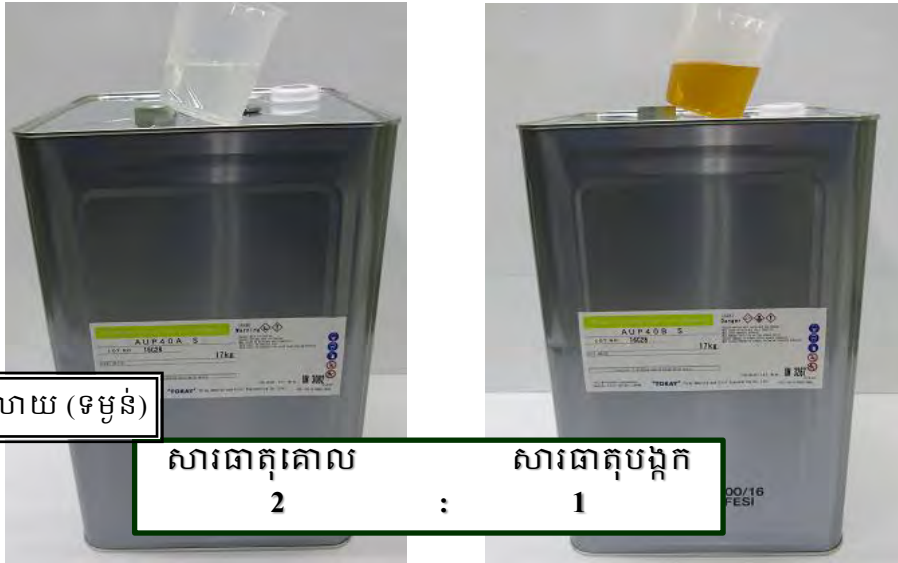

សមាមាត្រនៃការលាយ (ទម្ងន់)

សារធាតុគោល 2 : សារធាតុបង្កក 1

Photo 5.2.2.13 ថ្នាំទ្រនាប់



ចំនួនថ្នាំទ្រនាប់ ដែលត្រូវប្រើ 0.9kg/l ដង (វត្ថុធាតុដើម : វត្ថុធាតុធ្វើឲ្យរឹង = 0.6:0.3)
 0.21kg/m² (សារធាតុគោល: សារធាតុបង្កក = 1.4:0.7) (អាស្រ័យលើអ្នកធ្វើ)

Photo 5.2.2.14 ថ្លឹងសាធាតុ (ថ្នាំទ្រនាប់)



Photo 5.2.2.15 លាយសាធាតុ (ផ្ទាំទ្រនាប់)

1-5) ប្រើប្រាស់ ផ្ទាំទ្រនាប់

លាបផ្ទាំទ្រនាប់ ទៅលើផ្ទៃបេតុងដោយប្រើប្រាស់រូឡូ ឬជក់ (Fig. 5.2.2.10, Photo 5.2.2.16)

ផ្ទាំទ្រនាប់



រូឡូលាប

Fig. 5.2.2.10 លាបផ្ទាំទ្រនាប់



Photo 5.2.2.16 លាបផ្ទាំទ្រនាប់

c) ការងារថ្ងៃទី២ (ការងារលាបSmoothing agent)

ការងារថ្ងៃទី២ មានបង្ហាញដូចនៅក្នុង Table 5.2.2.7

Table 5.2.2.7 ដំណើរការជួសជុលដោយប្រើ CFC ថ្ងៃទី២

	មាតិកា	រូបភាព	ឯកសារ យោង
1	ជួបជុំគ្នានៅការដ្ឋាន		
2	សំអាតការដ្ឋាន		
3	បញ្ជាក់សីតុណ្ហភាពនិងសំណើម		
4	បញ្ជាក់ថាផ្ទៃផ្ទាំទ្រនាប់ រាបស្មើល្អ		2-1)
5	រៀបចំសម្ភារៈ: smoothing agent		
6	លាយ smoothing agent		2-2)
7	លាប smoothing agent		2-3)
8	ចប់		

2-1) បញ្ជាក់ថាផ្ទៃផ្ទាំទ្រនាប់ រាបស្មើល្អ

មុនពេលលាប smoothing agent ត្រូវបញ្ជាក់ថាផ្ទៃផ្ទាំទ្រនាប់ រាបស្មើល្អ

ប្រសិនបើឃើញថាមានគ្រង់ណាមិនស្មើ ត្រូវធ្វើការសំអាតវាអោយបានល្អ (Photo 5.2.2.17)



មិនស្មើគ្នា

Photo 5.2.2.17 បញ្ជាក់ថាផ្ទៃផ្ទាំទ្រនាប់ រាបស្មើល្អ


2-2) លាយ smoothing agent

Smoothing agent រួមផ្សំឡើងពីសារធាតុ ‘សាធាតុគោល’ និង ‘សារធាតុបង្កក’ (Photo 5.2.2.18).

បរិមាណដែលបានកំណត់នៃ ‘សាធាតុគោល’ និង ‘សារធាតុបង្កក’ ត្រូវបានផ្ទៀង (Photo 5.2.2.19) និងត្រូវបានធ្វើការលាយអោយសប (ប្រហែល 3 នាទី) (Photo 5.2.2.20).

(សមាមាត្រនៃការលាយ (ទម្ងន់); សាធាតុគោល: សារធាតុបង្កក = 2:1)

បន្ទាប់ពីធ្វើការលាយចប់ហើយ សាធាតុនោះចាប់ផ្តើមរឹងម្តងបន្តិចៗៗវាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការលាយអោយសបនិងប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល 30 នាទី។ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមធ្វើការលាយ (30 អង្សាសេ) ។ ហេតុនេះហើយរយៈពេលក្នុងការលាយ (ប្រហែល 3 នាទី) និងរយៈពេលប្រើប្រាស់ (30 នាទី) ត្រូវបានវាស់ដោយនាឡិកាកំណត់ម៉ោង។

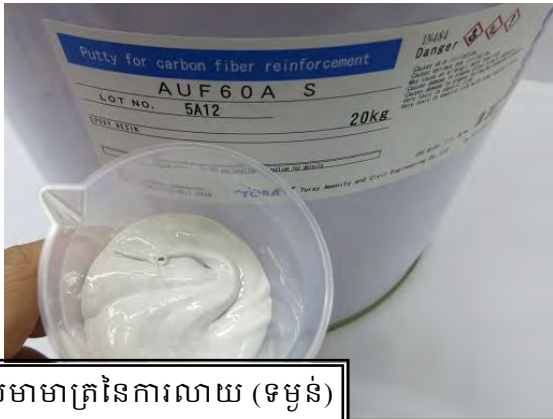

សមាមាត្រនៃការលាយ (ទម្ងន់)



សារធាតុគោល : សារធាតុបង្កក
2 : 1

Photo 5.2.2.18 សារធាតុSmoothing agent



ចំនួន smoothing agent ដែលត្រូវប្រើ 3kg/1 ដង (សារធាតុគោល : សារធាតុបង្កក = 2:1)
1.5kg/m² (សារធាតុគោល: សារធាតុបង្កក = 1:0.5) (អាស្រ័យលើអ្នកធ្វើ)

Photo 5.2.2.19 ថ្លឹង (សារធាតុSmoothing agent)



Photo 5.2.2.20 ការលាយ (សារធាតុSmoothing agent)

2-3) ការប្រើប្រាស់ smoothing agent

Smoothing agent ប្រើប្រាស់លើផ្ទៃបេតុងផុត (ដែលខុសគ្នាតិចជាង 1mm) ដែលប្រើប្រាស់វែកកូរ ឬស្លាបក្រាបាយអ (Fig. 5.2.2.11, Photo 5.2.2.21) ពីព្រោះបើផ្ទៃបេតុងមានកំពស់មិនស្មើគ្នាឬជ្រុងកែងអាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ការស្អិតនិងអាចបណ្តាលអោយប្រេ: carbon fiber។

មុនដំបូងត្រូវបញ្ជាក់ថាថ្នាំទ្រនាប់ រឹងល្អពេលលាប smoothing agent។

បន្ទាប់ពីលាប smoothing agent ចប់ហើយ ត្រូវទុកចោលរយៈពេល 24 ម៉ោងដើម្បីអោយវារឹងល្អ (30 អង្សាសេ).



Fig. 5.2.2.11 លាប smoothing agent



Photo 5.2.2.21 លាប smoothing agent

c) ការងារថ្ងៃទី៣ (ការងារ CFCស្រទាប់ទី១)

ការងារថ្ងៃទី៣ មានបង្ហាញដូចនៅក្នុង Table 5.2.2.8.

Table 5.2.2.8(a) ដំណើរការជួសជុលដោយប្រើ CFC ថ្ងៃទី៣















	មាតិកា	រូបភាព	ឯកសារ យោង
1	ជួបជុំគ្នានៅការដ្ឋាន		
2	សំអាតការដ្ឋាន		
3	បញ្ជាក់សីតុណ្ហភាពនិងសំណើម		
4	បញ្ជាក់ថាថ្លៃ smoothing agent រាបស្មើល្អ		3-1)
5	កំណត់ទំហំទីតាំងដែលត្រូវបិត CFC		3-2)
6	កាត់ CFC		3-3)
7	រៀបចំឧបករណ៍		
8	លាយការ		3-4)
9	លាបការលើកទី១		3-5)

Table 5.2.2.8(b) ដំណើរការជួសជុលដោយប្រើ CFC ថ្ងៃទី៣

	មាតិកា	រូបភាព	ឯកសារ យោង
10	បិទ CFC		3-6)
11	សំអាតដុំខ្យល់ចេញដោយប្រើឧបករណ៍រុញ		3-7)
12	លាបការពារលើលើកទី១ (លាបម្តងទៀត)		3-8)
13	លាបការពារលើលើកទី២ (បន្ទាប់ពីការងារទី '12' រយៈពេល20 នាទី)		3-9)
14	ចប់		

3-1) បញ្ជាក់ថាផ្ទៃ smoothing agent រាបស្មើល្អ

មុនពេលលាបការ យើងត្រូវបញ្ជាក់ថានផ្ទៃ smoothing agent រាបស្មើល្អ។

ប្រសិនបើបើកឃើញថាទីតាំងណាមួយនៅមិនទាន់ស្មើល្អ យើងត្រូវតែបំបាត់វាដោយប្រើប្រាស់ក្រដាសកាត់ ឬ ម៉ាស៊ីនឆាប (Photo 5.2.2.22)



Photo 5.2.2.22 បញ្ជាក់ថា smoothing agent រាបស្មើល្អ

3-2) កំណត់ទំហំទីតាំងដែលត្រូវបិទ CFC

កំណត់ទំហំទីតាំងដែលត្រូវបិទ CFC ដោយការគូសចំណាំ (Photo 5.2.2.23).



Photo 5.2.2.23 កំណត់ទំហំទីតាំងដែលត្រូវបិទ CFC

3-3) កាត់ CFC

CFC ត្រូវកាត់អោយបានស្អាតល្អ ទៅតាមប្រវែងដែលបានកំណត់ < ឧទាហរណ៍ > Fig. 5.2.2.7(a)-(e) > កាត់ដោយកន្ត្រៃ (Photo 5.2.2.24) ។ ប្រវែងរបស់ CFC គួរតែត្រូវបានបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រវែងតំណ។



Photo 5.2.2.24 កាត់ CFC

3-4) លាយការ impregnating

ការ Impregnating រួមផ្សំឡើងពីសារធាតុ ‘សារធាតុគោល’ និង ‘សារធាតុបង្កក’ (Photo 5.2.2.25).

បរិមាណដែលបានកំណត់នៃ ‘សារធាតុគោល’ និង ‘សារធាតុបង្កក’ ត្រូវបានផ្ទៀង (Photo 5.2.2.26) និងត្រូវបានធ្វើការលាយអោយសប (ប្រហែល 3 នាទី) (Photo 5.2.2.27).

(សមាមាត្រនៃការលាយ (ទម្ងន់); សារធាតុគោល: សារធាតុបង្កក = 2:1)

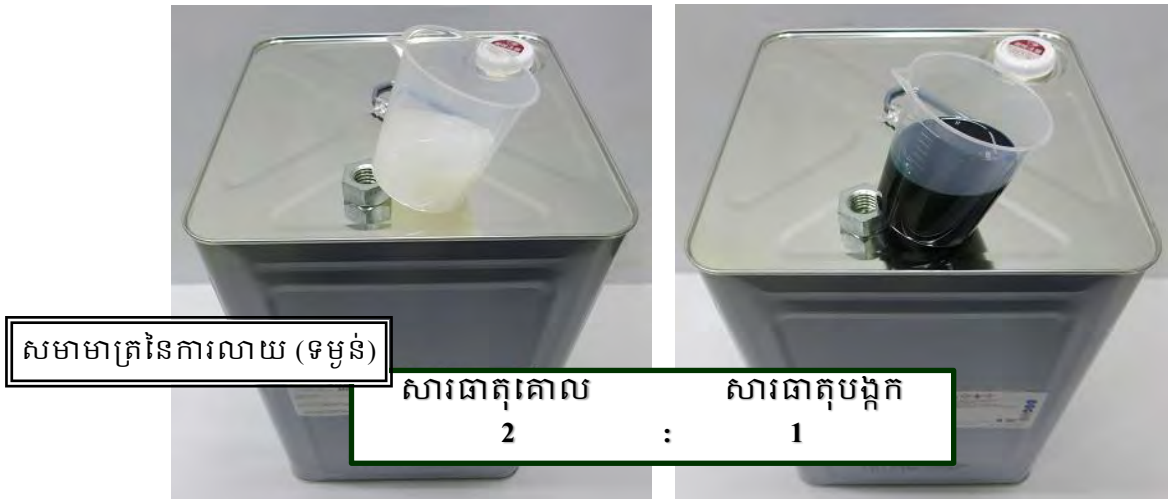


Photo 5.2.2.25 ការ impregnating



ការ Impregnating ដែលត្រូវប្រើ 2.4kg/l ដង (សារធាតុគោល : សារធាតុបង្កក = 1.6:0.8)
 1.2kg/m² (សារធាតុគោល: សារធាតុបង្កក = 0.8:0.4) (អាស្រ័យលើអ្នកធ្វើ)

Photo 5.2.2.26 ផ្ទៀងទម្ងន់ (ការ impregnating)



Photo 5.2.2.27 លាយអោយស្រប (Impregnating resin)

3-5) លាបការ impregnating

លាបការ impregnating ដោយប្រើរូឡូលាប (Fig. 5.2.2.12, Photo 5.2.2.28) បើប្រើប្រាស់ការ impregnating អាចបណ្តាលអោយមានជាប់ល្អ។ ដូច្នេះត្រូវតែប្រើប្រាស់ការ impregnating តាមចំនួនកំណត់។
បន្ទាប់ពីលាបការ impregnating លើកទី១ ចប់ត្រូវទុកវាចោល 24 ម៉ោង ដើម្បីអោយវារឹងល្អ (30 អង្សាសេ)។

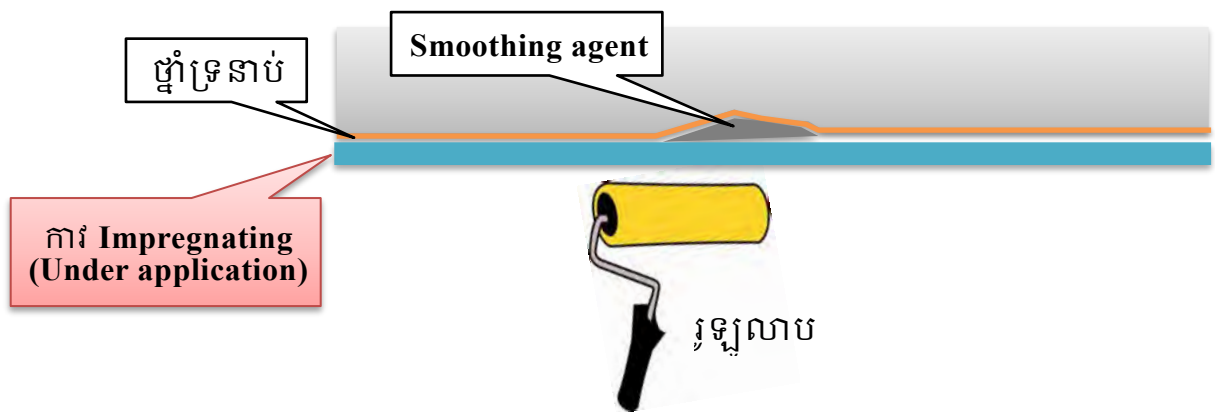


Fig. 5.2.2.12 លាបការ impregnating លើកទី១



Photo 5.2.2.28 លាបការ impregnating លើកទី

3-6) បិត CFC

រៀបចំផែនការណ៍បិត CFC (បូករួមនឹងប្រវែងតំណ) គួរត្រូវបានរៀបចំមុនពេលអនុវត្តការងារ (Fig. 5.2.2.7(a)-(e)).

បិត CFC ពីលើការ impregnating ដែលបានលាបហើយទៅតាមផែនការណ៍ដែលបានកំណត់ (Photo 5.2.2.29)



Photo 5.2.2.29 បិត CFC

3-7) សំអាតដុំខ្យល់ដោយប្រើឡឡុយ

សង្កត់ CFC ដោយប្រើឡឡុយដើម្បីសំអាតដុំខ្យល់ចេញពីវាអោយអស់ (Fig. 5.2.2.13, Photo 5.2.2.30) រុញឡឡុយទៅតាមទិសដេររបស់ fiber។

ត្រូវបញ្ចប់ការងារសំអាតដុំខ្យល់អោយបានមុនរយៈពេល 24 ម៉ោងដើម្បីអោយ CFC រឹងស្អាតល្អ (30 អង្សាសេ)


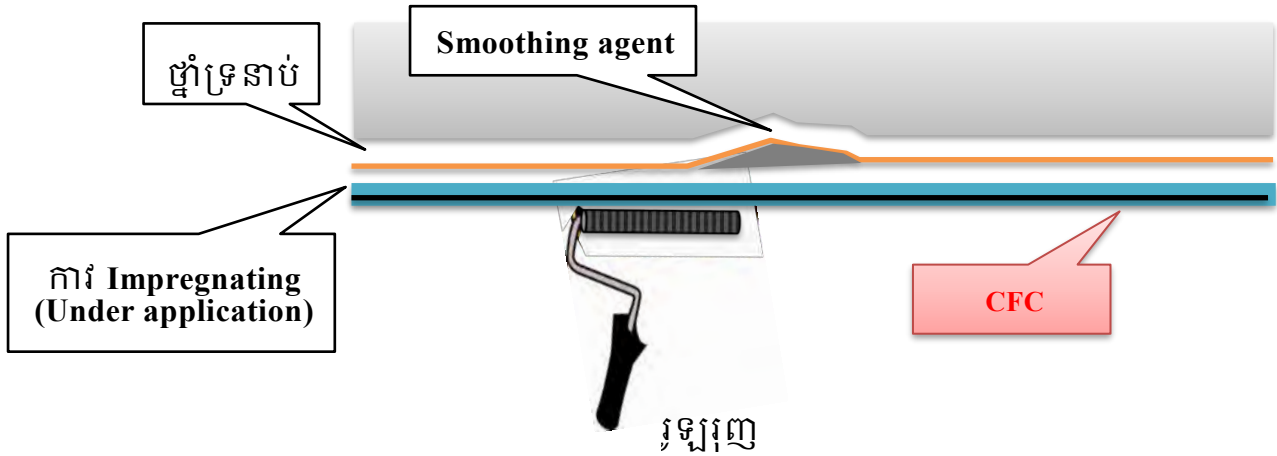


Fig. 5.2.2.13 សំអាតដុំខ្យល់ដោយប្រើឡឡុយ



Photo 5.2.2.30 សំអាតដុំខ្យល់ដោយប្រើឡឡុយ

ប្រសិនបើ CFC ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងការ impregnating ពណ៌របស់កញ្ចក់ fiber ជាប់ CFC និងប្រែជាពណ៌ការ ។
 (Photo 5.2.2.31) ដូច្នេះគួរតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យពណ៌របស់កញ្ចក់ fiber បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារសំអាតដុំខ្យល់។

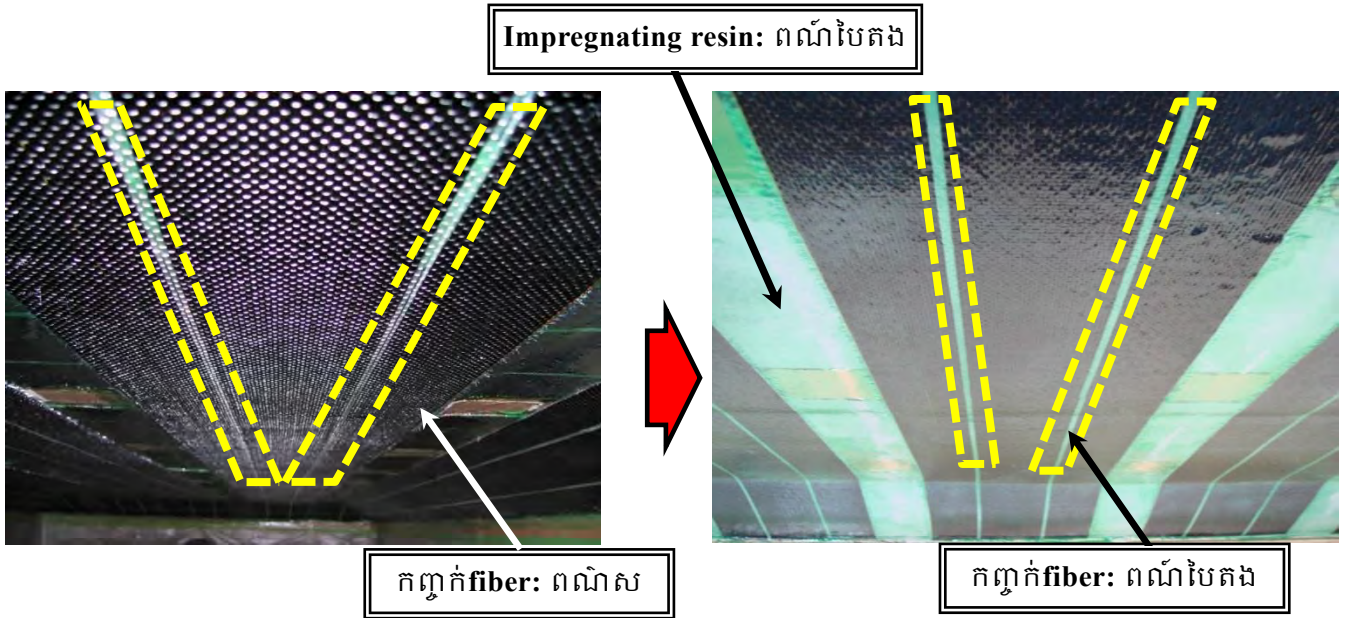

(a) មុនពេលសំអាតដុំខ្យល់

(b) បន្ទាប់ពីសំអាតដុំខ្យល់

Photo 5.2.2.31 កញ្ចក់ fiber ប្រែពណ៌

3-8) លាបការ impregnating លើកទី១ (ម្តងទៀត)

លាបការ impregnating ម្តងទៀតនៅចំនួនដែលបានកំណត់ (Photo 5.2.2.32).



Photo 5.2.2.32 លាបការ impregnating លើកទី១ (ម្តងទៀត)

3-9) លាបការ impregnatingលើកទី២ (បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារ ‘3-8’ រយៈពេល 20 នាទី)

ប្រើប្រាស់ការ impregnatingលើកទី២ ដូចទៅនឹងលើកទី ១ ដែរ <ឯកសារយោង : 3-5> ដូច្នេះបរិមាណ ‘សារធាតុគោល’ និង ‘សារធាតុបង្កក’ គឺដូចគ្នានឹងលើកទី១

លាបការ impregnatingលើកទី២ដោយប្រើរូឡូលាប (Fig. 5.2.2.14, Photo 5.2.2.33) ។ ត្រូវប្រយ័ត្នកុំធ្វើអោយ CFC រំកិលពេលលាប។ ហើយឆែកមើលរយៈពេលកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់សំរាប់ការ impregnating លើកទី២។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារលាបការ impregnatingលើកទី២ ត្រូវទុកវារយៈពេល 24 ម៉ោងដើម្បីអោយវារឹងល្អ (30 អង្សាសេ)។

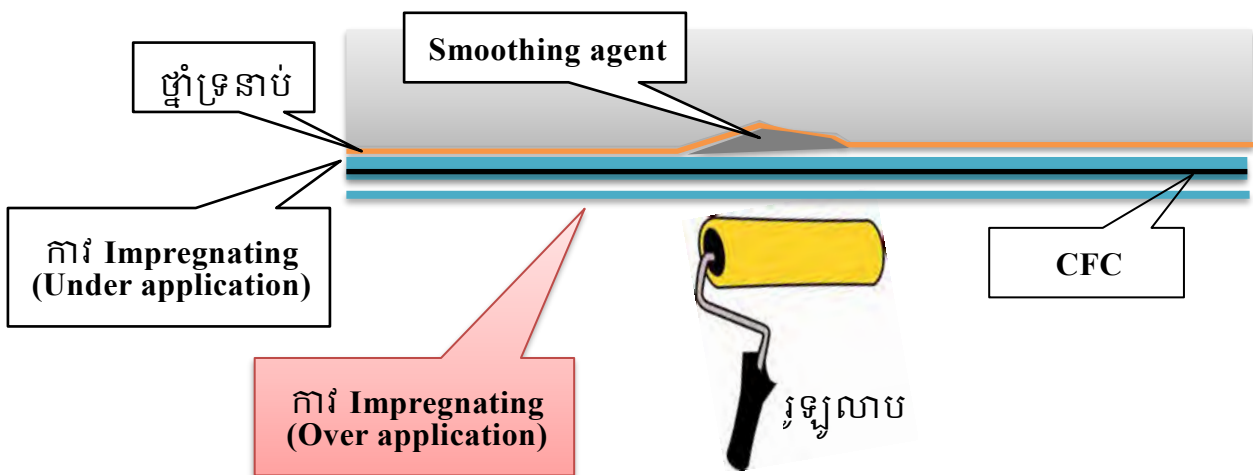


Fig. 5.2.2.14 លាបការ impregnating លើកទី២



Photo 5.2.2.33 លាបការ impregnating លើកទី២

d) ការងារថ្ងៃទី៤ (ការងារ CFC ស្រទាប់ទី ២)

ការងារថ្ងៃទី៤ មានបង្ហាញដូចនៅក្នុង Table 5.2.2.9.

Table 5.2.2.9(a) ដំណើរការជួសជុលដោយប្រើ CFC ថ្ងៃទី៤














	មាតិកា	រូបភាព	ឯកសារ យោង
1	ជួបជុំគ្នានៅការដ្ឋាន		
2	សំអាតការដ្ឋាន		
3	បញ្ជាក់សីតុណ្ហភាពនិងសំណើម		
4	បញ្ជាក់ថាជុំខ្យល់ត្រូវបានសំអាតស្អាតល្អ		4-1)
5	ធ្វើការជួសជុលប្រសិនបើឃើញថាការ impregnating លាបមិនបានស្អាតល្អ (បន្ទាប់ពីការងារទី 4)		4-2)
6	បញ្ជាក់ថាថ្នាំការ impregnating រាបស្មើល្អ		4-3)
7	កំណត់ទំហំទីតាំងដែលត្រូវបិត CFC		4-4)
8	កាត់ CFC		
9	រៀបចំឧបករណ៍ការ impregnating		


Table 5.2.2.9(b) ដំណើរការជួសជុលដោយប្រើ CFC ថ្ងៃទី៤

	មាតិកា	រូបភាព	ឯកសារយោង
10	លាយការ impregnating		4-5)
11	លាបការ impregnating លើកទី១		4-6)
12	បិទ CFC		4-7)
13	សំអាតដុំឱ្យលំចេញ		4-8)
14	លាបការពីលើលើកទី១ (លាបម្តងទៀត)		
15	លាបការពីលើលើកទី២ (បន្ទាប់ពីការងារទី '14' រយៈពេល20 នាទី)		4-9)
16	ចប់		

4-1) បញ្ជាក់ថាដុំខ្យល់ត្រូវបានសំអាតស្អាតល្អ

មុនពេលលាបការ impregnating សំរាប់ការងារបិត CFC ស្រទាប់ទី២ ត្រូវបញ្ជាក់ថាបានសំអាតដុំខ្យល់ស្អាត ចេញពី CFC ស្រទាប់ទី១ (Photo 5.2.2.34).

ប្រសិនបើរកឃើញទីតាំងដែលបោរ គឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជួសជុល < ឯកសារយោង: 4-2) >

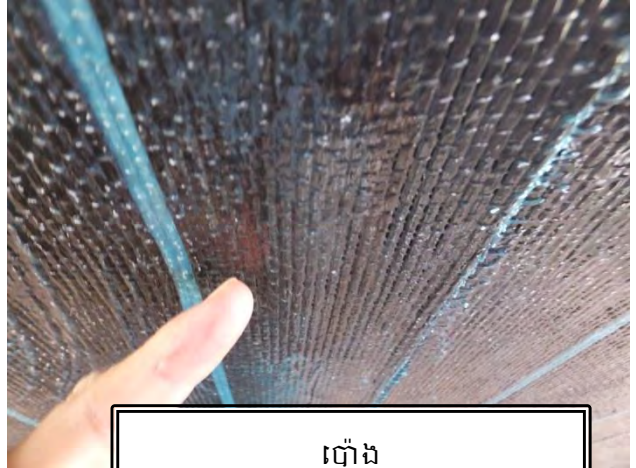

បោរ
(ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជួសជុល)

Photo 5.2.2.34 បញ្ជាក់ថាដុំខ្យល់ត្រូវបានសំអាតស្អាតល្អ

4-2) ជួសជុលទីតាំងដែលរកឃើញថាមានបញ្ហា

ប្រសិនបើរកឃើញទីតាំងដែលបោរ ការងារ 4-1) យើងត្រូវធ្វើការជួសជុលវា (Photo 5.2.2.35).

- 1) ត្រូវសំអាតទីតាំងដែលបោរដោយម៉ាស៊ីនឆាប
- 2) ត្រូវបំពេញគ្រលប់មកវិញដោយការ impregnation
- 3) បិត CFC ពីលើទីតាំងនោះដោយប្រើការ impregnation

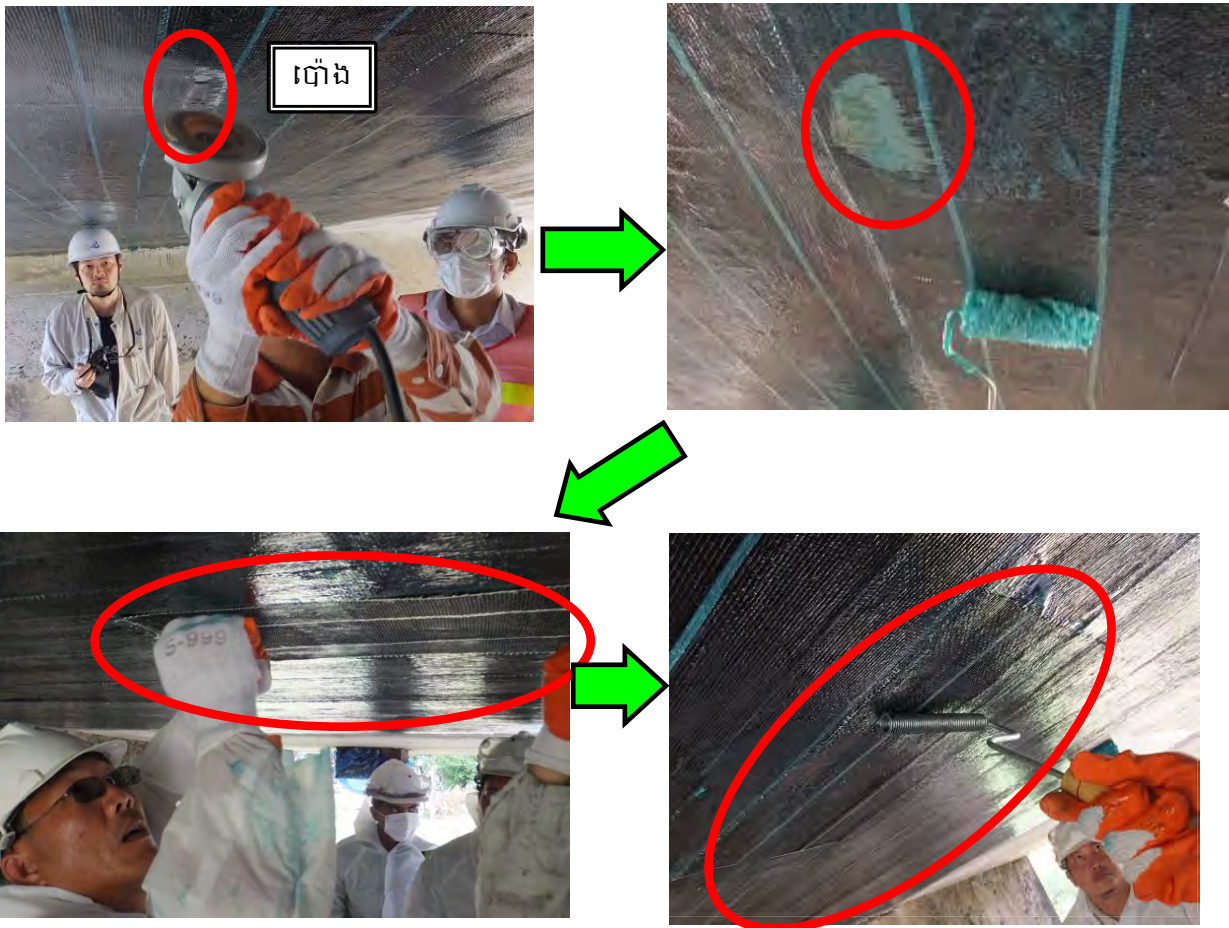


Photo 5.2.2.35 ជួសជុលទីតាំងដែលរកឃើញថាមានបញ្ហា

4-3) បញ្ជាក់ថាផ្នែកការ impregnating រាបស្មើល្អ

យើងចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជាក់ថាផ្នែកការ impregnating រាបស្មើល្អ

ប្រសិនបើរកឃើញថាមានទីតាំងណាមិនស្មើ យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសំអាតវាដោយប្រើក្រដាសខាត ឬម៉ាស៊ីន ឆាប (Photo 5.2.2.36)



Photo 5.2.2.36 បញ្ជាក់ថាផ្នែកការ impregnating រាបស្មើល្អ

4-4) កំណត់ទំហំទីតាំងដែលត្រូវបិទ CFC

កំណត់ទំហំទីតាំងដែលត្រូវបិទ CFC ដោយគូសចំណាំ (Photo 5.2.2.37).



Photo 5.2.2.37 កំណត់ទំហំទីតាំងដែលត្រូវបិទ CFC

4-5) លាយការ impregnating

រៀបចំលាយការ impregnating < ឯកសារយោង: 3-4 >

4-6) លាបការ impregnating លើកទី១

លាបការ impregnating ដោយប្រើប្រាស់រូទ្យលាប < ឯកសារយោង: 3-5 >

4-7) បិទ CFC

រៀបចំផែនការណ៍បិទ CFC (រួមបញ្ចូលទាំងប្រវែងតំណ) គួរតែត្រូវបានរៀបចំអោយហើយមុនពេលអនុវត្តការងារ < ឯកសារយោង: 3-6 >។

4-8) សំអាតដុំខ្យល់ចេញ

គួរតែប្រើឧបករណ៍រុញពីលើ CFC ដើម្បីសំអាតខ្យល់ចេញពី CFC អោយបានស្អាតល្អ < ឯកសារយោង: 3-7 >។

4-9) លាបការ impregnating លើកទី២ (ទុកចោលរយៈ 20 នាទីបន្ទាប់ពីការងារទី ‘14’) ។

អនុវត្តការលាបការ Impregnating resin ស្រទាប់ទី 2 ដូចទៅនឹងស្រទាប់ទី 1 ដែរ < ឯកសារយោង: 3-9 >។

វិធីសាស្ត្រជួសជុលត្រូវបានរួចរាល់ដែលមានបង្ហាញនៅក្នុង **Photo 5.2.2.38**



Photo 5.2.2.38 បញ្ចប់ការងារ

(d) សំគាល់

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារប្រសិនបើរកឃើញថាទីតាំងណាមួយរបស់ CFC មិនបានជាប់ល្អត្រូវធ្វើការជួសជុលនៅ ផ្នែកដែលមានបញ្ហានោះ។

a) ជួសជុលតាំងពីការងារដំបូង (Fig 5.2.2.15)

- 1) យើងត្រូវកាត់ fiber តាមទិសដៅដែលវាត្រូវដោយប្រើកាំបិត។
- 2) ‘ការimpregnating’ ត្រូវលាបដោយប្រើជក់

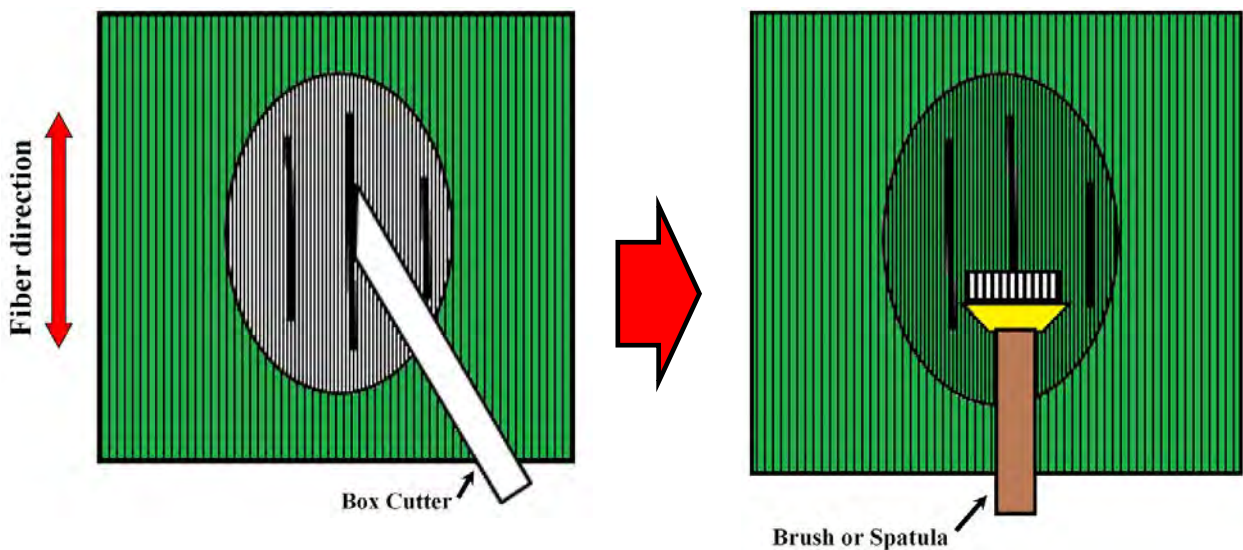


Fig 5.2.2.15 ជួសជុលតាំងពីការងារដំបូង

b) ជួសជុលបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារ (Fig 5.2.2.16)

ប្រសិនបើរកឃើញថា CFC របស់បន្ទាប់ពីបានចេញពីការងារអស់ ត្រូវកាត់ចេញរួចបិតឡើងវិញ។

- 1) កន្លែងដែលខូចត្រូវធ្វើការយកចេញដោយយកចិត្តទុកដាក់
- 2) បំពេញឡើងវិញដោយ smoothing agent
- 3) បិត CFC ត្រួតពិនិត្យដោយការ impregnation (បិត CFC អោយស្មើនឹងចំនួនស្រទាប់ CFC ចាស់)

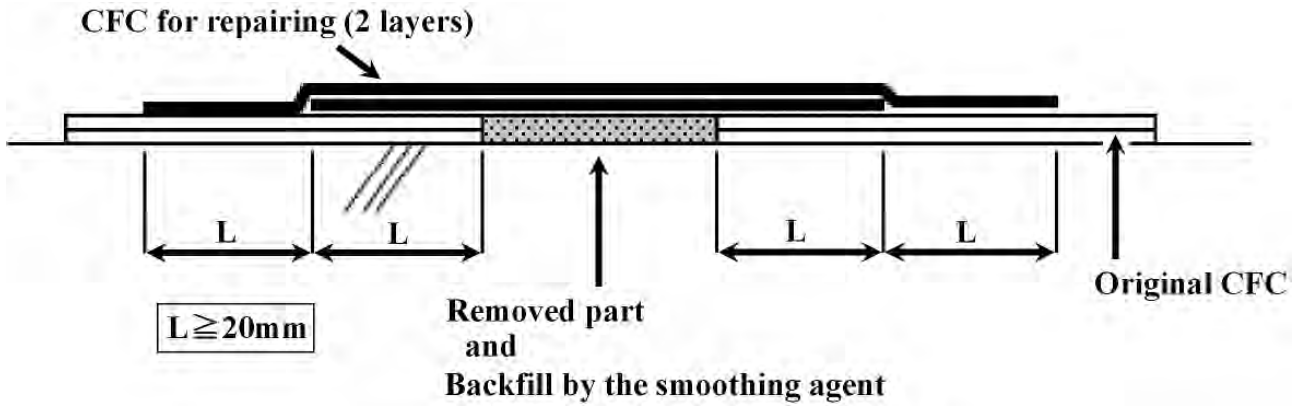


Fig 5.2.2.16 ជួសជុលតាំងពីការងារដំបូង

សូមប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះ CFC អាចចម្លងបន្ទុកអគ្គិសនី (Fig 5.2.2.17) ប្រសិនបើមានខ្សែភ្លើងនៅជិតនឹងកន្លែងធ្វើការ យើងត្រូវធ្វើការរុំប្រឡាក់អោយបានល្អ។

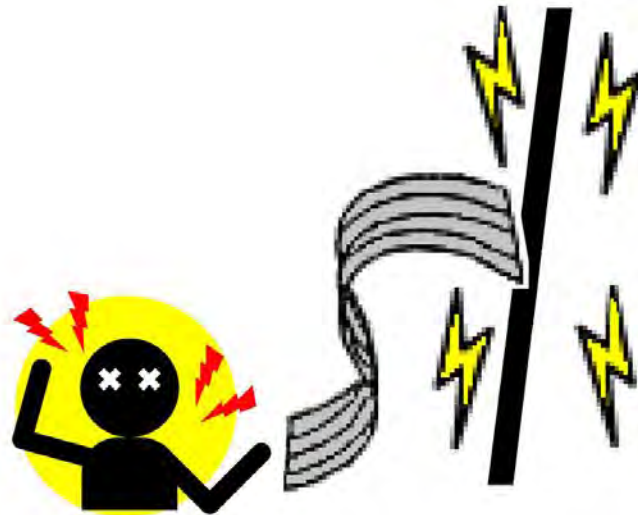


Fig 5.2.2.17 វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុល

C-3 សំនឹកនៃឆ្អឹងដែកក្នុងសរសររេតុង

(a) លក្ខណៈ:

ផ្នែកនានានៃរេតុងត្រូវបានរងការខូចខាតដោយសារតែការបែកពីគ្រោងរឹងនៃសរសរ (Photo 5.2.3.1)។ ទោះបីជាមានការវាយរេតុងដែលទទួលរងការខូចខាតដោយញញួរក៏ដោយ ក៏សំនឹកនៅលើឆ្អឹងដែក និងច្រេះត្រូវបានកត់សំគាល់នៅតាមខ្នង(Photo 5.2.3.2 និង Photo 5.2.3.3)។



Photo 5.2.3.1 រូបភាពទូទៅរបស់ផ្នែកដែលខូចខាត



Photo 5.2.3.2 រេតុងរេតុង



Photo 5.2.3.3 លៀនចេញក្រោ និងរេតុងរេតុង

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង

សរសរទប់ត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យខ្ពស់ជាងសរសរដទៃទៀតដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកអាកាស។ វាត្រូវបានស្ទាបស្ទង់មើល ក្នុងកម្ពស់ដូចនេះ ថាលក្ខណៈបង្កដោយការចាក់រេតុងមិនបានត្រឹមត្រូវ ការបែកចេញនៃគ្រួសដុំ និងការបង្ហាប់មិនបានល្អ។

សំនឹកនៅលើឆ្អឹងដែកកកើតឡើងដោយសារតែវត្តមាននៃការផ្ទុះសុលក្នុងរេតុង កម្រាស់នៃរេតុងដែលត្រូវបានចាក់ ដែលជាកន្លែងដែលបង្កើតស្នាមប្រេះគ្មានប្រសិទ្ធភាព ការហូរចូលពីទឹកភ្លៀង។ សំនឹកដូចនេះត្រូវបានគេដឹងថាអាចបង្កឲ្យរេតុង រលើក និងជ្រុះ។ នៅទីតាំងដែលមានការរលើកខ្លាំង ការជួសជុលការផ្ទុះសុលជាមួយនឹងបាយអរត្រូវបានធ្វើឡើង។ ការជួសជុលដោយការបិទខ្លះបានបង្កឲ្យមានការរលើកដែលប្រហែលជាដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃគុណភាពវត្ថុធាតុ ឬក៏ការរំញ័រ។

(c) ការណែនាំការជួសជុល

ការផ្ទុះសុលក្នុងបេតុងត្រូវបានឈូសចេញទាំងស្រុង។ កន្លែងដែលបានឈូសត្រូវបានបិទដោយ epoxy putty sealant ជាមួយនឹងមុខតំណដែលឆ្លង (Photo 5.2.3.4 និង Photo 5.2.3.5) ។



Photo 5.2.3.4 ជួសជុលដោយ putty sealant

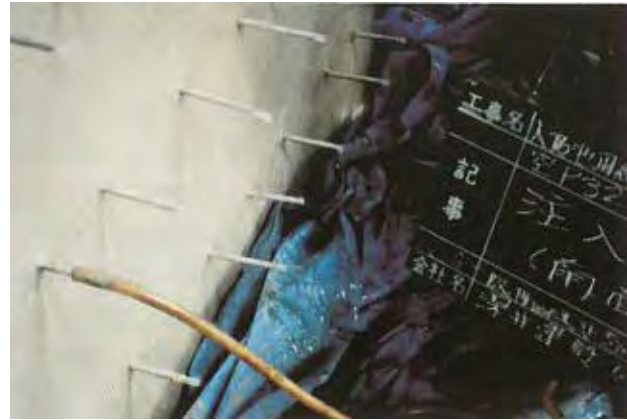


Photo 5.2.3.5 បង្កើតប្រហោយសម្រាប់ធ្វើការចាក់បញ្ចូល

ដើម្បីជៀសវាងការរលើកបេតុង បន្ទះដែក (កម្រាស់៤.៥ ម.លី) ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅលើផ្ទៃបេតុង (Fig. 5.2.3.1, Photo 5.2.3.6) ។

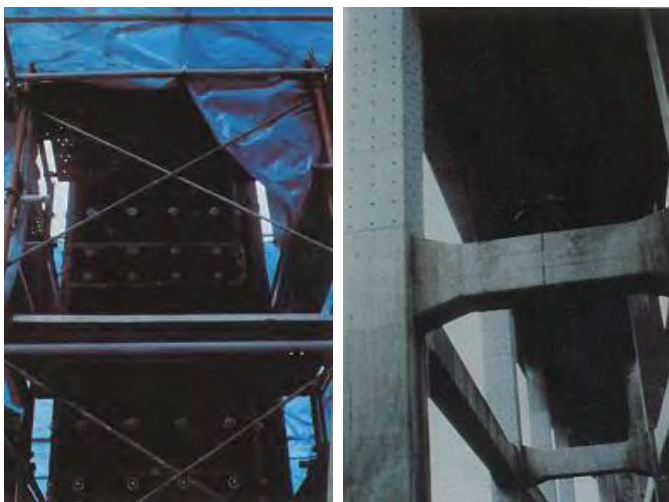


Photo 5.2.3.6 បន្ទះដែកថែប affixed

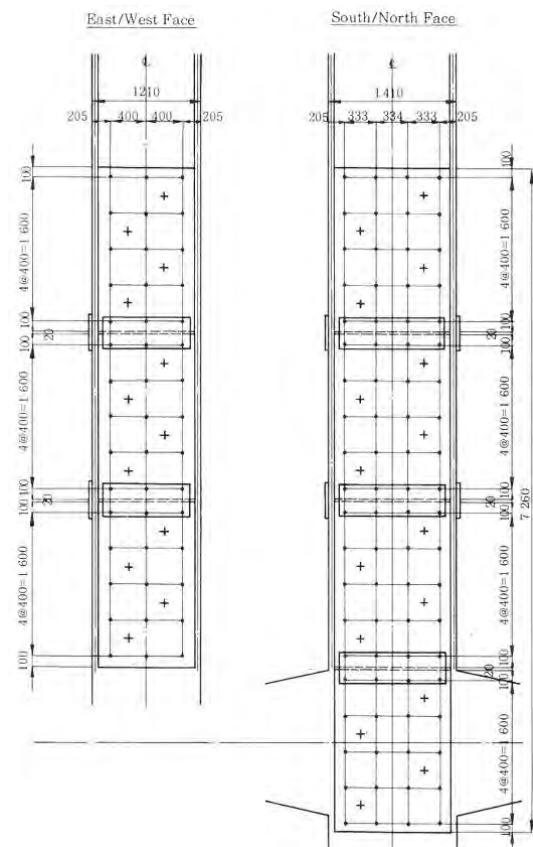


Fig. 5.2.3.1 បន្ទះដែកថែប affixed

C-4 ការខូចខាតលើទម្រង់សរសររបេតុង

(a) លក្ខណៈ:

សរសរត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទ្រទ្រង់សមាសធាតុធម្មតានៃឃ្នាបស្ពានដែកទម្រង់អក្សរ I (ប្រវែង 29m) ម្ខាង ហើយនៅម្ខាងទៀតគឺសមាសធាតុធម្មតានៃឃ្នាបស្ពានដែកទម្រង់អក្សរ H (ប្រវែង 19m) ដែលបង្កើតបានកម្រិតខុសគ្នា ចំនួន ៨០៤ ម.លី នៅផ្នែកខាងលើនៃសរសរ(Fig. 5.2.4.1) ។

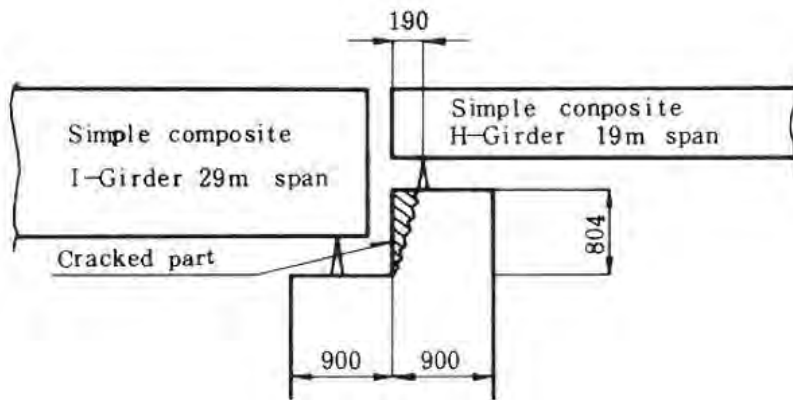


Fig. 5.2.4.1 ទីតាំងនៃសរសររបេតុងដែលខូច

ស្នាមប្រេះកើតឡើងក្បែរទ្រទ្រង់ និងផ្នែកបេតុងខ្លះដែលបានរបេះធ្លាក់ កើតឡើងនៅផ្នែកខាងលើនៃសរសរ។
(Photo 5.2.4.1)



(a)កំរិតខុសគ្នានៃជើងតាង



(b) Bearing bed



(c)ផ្នែកនៃផ្ទឹម



(d)ផ្នែកចុងនៃផ្ទឹម

Photo 5.2.4.1 ខូចខាតផ្នែកមូលដ្ឋាននៃបេតុង

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង

- (1) ប្រវែងទម្រង់មានត្រឹមតែ ១៩០ ម.លី ពីផ្នែកកណ្តាលនៃទ្រនាប់។ ប្រវែងនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទ្របន្ទុកក្នុងទិសដៅបរទៅត្រង់នោះទេ។ វាត្រូវបានធ្វើការប៉ាន់ស្មាន ដូចនេះហើយកម្លាំងបន្ទុកបានបំបាក់មូលដ្ឋានបេតុង។
- (2) ជាមួយនឹងឆ្អឹងដែកដាក់ញឹកគ្នាច្រើនពេកក្នុងបេតុង ភាពរឹងមាំនៃបេតុងមិនមានប្រសិទ្ធភាព
 - (a) បង្គាប់មិនបានល្អក្នុងអំឡុងពេលចាក់បេតុង។
 - (b) ការរៀបចំឆ្អឹងដែកខុសពីធម្មតាពីព្រោះតែវត្តមាននៃរមូរកោង
- (3) ស្តង់ដាររចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នតម្រូវឲ្យប្រវែងទម្រង់មិនតិចជាង ២០០ ម.លី សម្រាប់ផ្ទឹមទ្រ (Fig.5.2.4.2)។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ ផ្ទឹមទ្រត្រូវមានកម្លាំងទ្រគ្របគ្រាន់ជាមួយនឹងកម្លាំងបន្ទុក។

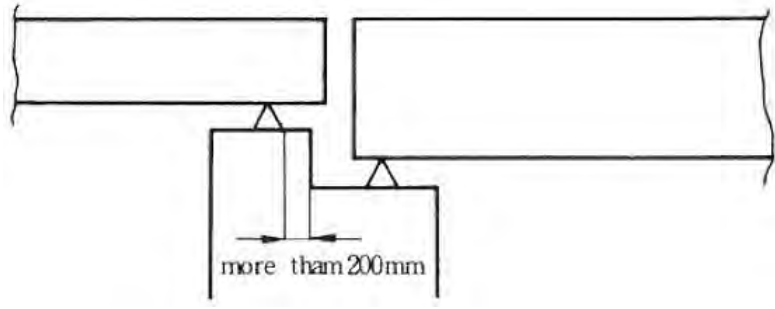


Fig. 5.2.4.2 តម្រូវការប្រវែងដែលអាចដាក់បាន

(c) ការណែនាំជួសជុល

Fig.5.2.4.3 បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រជួសជុលនៃផ្នែកខូចខាតរបស់មូលដ្ឋានបេតុង ជាមួយនឹងការភ្ជាប់បន្ទះដែក។ បន្ទះដែកផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ចំនួនពីរ គឺពង្រឹង និងបង្រួបបង្រួមបេតុង។ ដំណាក់កាលដែលធ្វើឡើងក្នុងការជួសជុលនេះ មានដូចខាងក្រោម។

- (1) តំឡើងសមាជិកដែករាងអក្សរ L ទៅសំណាញ់ផ្ទឹម ក្នុងស្ថានភាពត្រឹមឡើង ពង្រឹងការទ្រជាបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ទ្រនាប់ (Fig. 5.2.4.4)
- (2) តំឡើងដែកត្រឹម (ត្រឹមទម្រង់(hydraulic jacks) ទម្ងន់100 តោន ពីរឈុត) ជាទម្រង់បណ្តោះអាសន្ន។

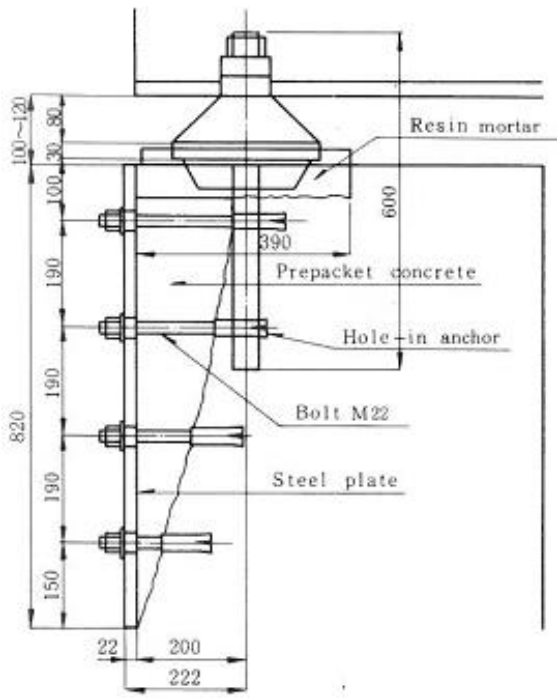


Fig. 5.2.4.3 តម្រូវការចម្ងាយតែមដើម្បីដាក់

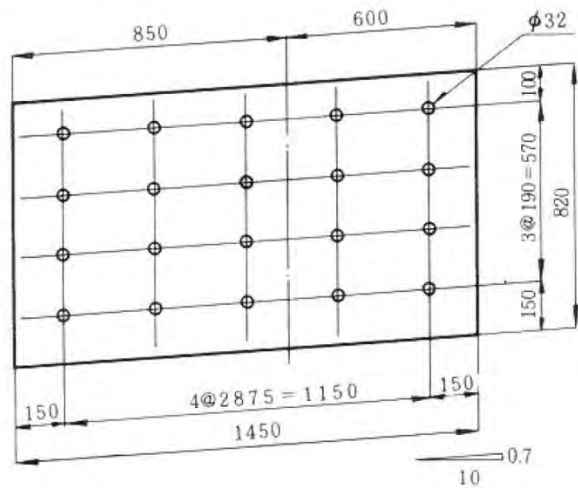
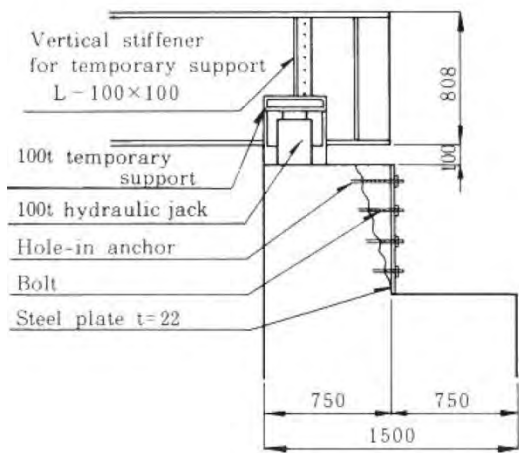


Fig. 5.2.4.4 បន្ទះដែកសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលសសរជើងតារាង

(3) គ្រឿងបឡើង (Photo 5.2.4.2)

(4) យកផ្នែកបេតុងដែលខូចខាតចេញ (Photo 5.2.4.3)



Photo 5.2.4.2 ទប់ទល់បណ្តោះអាសន្នដោយគ្រឿងបឡើង



Photo 5.2.4.3 ខូចខាតបេតុង chipped off

(5) ដាក់ hole-in anchors (Fig.5.2.4.4)

(6) រៀបចំផ្ទាំងដែក និងតម្កល់បន្ទះដែក (Photo 5.3.4.4)

(7) បិទជុំវិញ បន្ទះដែកនិង hole-in anchors

(8) ចាក់បេតុងដែលបានរៀបចំទុកមុន។ ការ Epoxy ត្រូវបានបាញ់ចូលជាវត្ថុធាតុដើម្បីសសរខាងលើ បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាក់បំពេញដោយគ្រួស (Photo 5.2.4.5)។



Photo 5.2.4.4 បន្ទះដែកដែលត្រូវបានគ្រប

- (9) ការកែតម្រូវ
- (10) កែសម្រួលទីតាំងទ្រនាប់(កម្ពស់ និងកម្រិត)
- (11) ដាក់បាយអរសម្រាប់ទ្រនាប់។
- (12) ការកែតម្រូវ។
- (13) លាបពណ៌មុខបន្ទះ: (Photo 5.2.4.6)



Photo 5.2.4.5 ចាក់ការ epoxy



Photo 5.2.4.6 ជួសជុលបន្ទះដែកដោយលាបថ្នាំ

C-5 ប្រហោងក្នុងក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោម

(a) លក្ខណៈ:

ឃ្នាប PC (បេតុងដែល ទទួលរងបន្ទុក ពេលក្រោយ ឬក៏ទទួលរងសំពាធជា មុន) ត្រូវបានរកឃើញថាមាន ប្រហោងនៅផ្នែកកណ្តាលនៃក្រចាប់ តំណផ្នែកខាងក្រោម (Photo 5.2.5.1) ។ ការវាយដោយព្យញ្ជរជុំវិញប្រហោង បានធ្វើឲ្យបែកបេតុងប្រហែល 30cm × 100cm ដែលធ្វើឲ្យទីតាំងនោះលេច ចេញផ្ទាំងដែក (Photo 5.2.5.2) ។



Photo 5.2.5.1 ប្រហោងនៅតាម



Photo 5.2.5.2 ស្ថានភាពបន្ទាប់ពី ប្រើព្យញ្ជរគូស

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង

ទឹកនៃងដែលខូច និងកន្លែងដែលនៅជុំវិញ មានការបេតុង។ មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើងត្រូវបានដឹងថាជាការ បង្ហាប់បេតុងមិនបានល្អ និងកង្វះកម្រាស់បេតុងសម្រាប់គ្រប។

(c) ការណែនាំការជួសជុល

ការជួសជុលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដំបូងយកព្យញ្ជរវាយ និងយកបេតុងដែលខូចខាតចេញ បន្ទាប់មកដាក់ប៉ូកសេ ឡែន (putty sealant) ហើយចុងក្រោយបង្កប់ចាក់បំពេញប្រហោងជាមួយនឹងបាយអរការ epoxy (Photo 5.2.5.3)



(a) ប្រើប្រាស់ការEpoxyដើម្បីធ្វើការជួសជុល



(b) ការងារជួសជុល

Photo 5.2.5.3 ជួសជុលទីតាំងដែលខូច

(d) ចំណាំ

ការជួសជុលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការពន្យាចរណ៍ ហើយវាត្រូវបានធ្វើក្នុងបរិបទរចនាសម្ព័ន្ធដែលការជួសជុលដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់បេតុងដែលទទួលបានសំពាធជាមុន។ ក្នុងករណីនេះ ការងារសាងសង់ឃ្នាបចម្បងមិនបានល្អ អាចបង្កការឆ្លងភាពខូចខាត។ ដូចនេះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅ វាត្រូវបានតម្រូវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការរៀបចំការគ្រប និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពបេតុង ជាពិសេសការបង្ហាត់ ក្នុងពេលសាងសង់ឃ្នាប។

C-6 ការហៀរទឹកចេញពីក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោម

(a) លក្ខណៈ:

ស្នែដុះចេញពីក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោមនៅឯផ្នែកកណ្តាលនៃឃ្មាបបេតុងដែលបានទទួលរងបន្ទុក ការហៀរចេញរបស់វាមានរាងដូចដុំទឹកកកពីក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោម (Photo 5.2.6.1) ។



Photo 5.2.6.1 ស្នែដុះចេញមានរាងដូចដុំទឹកកកស្រួច

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង

- (1) ក្នុងការស្វែងរកពីមូលហេតុ ពីផ្ទៃផ្លូវ រតុធាតុថ្នាំពណ៌ភ្លឺពេលងងឹត ត្រូវបានចាក់លើទីតាំងខូចខាត។ ថ្នាំពណ៌បានហៀរចេញពីទីតាំងខូចខាតនៃក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោមនៃឃ្មាប ដែលបញ្ជាក់ថាទឹកភ្លៀងនៅលើផ្ទៃផ្លូវត្រូវបានហៀរចាក់ចូលទៅក្នុងឃ្មាប។
- (2) ការជ្រាបចេញត្រូវបានកំណត់ទីតាំងប្រមាណជា 8.5m ទៅកាន់ចំណុចកណ្តាលនៃចុងឃ្មាប (Fig. 5.2.6.1) ។ វាត្រូវបានវិនិច្ឆ័យកំណើតរបស់វាពី ការគ្រប C3 និង C4 (Fig. 5.2.6.2) ។

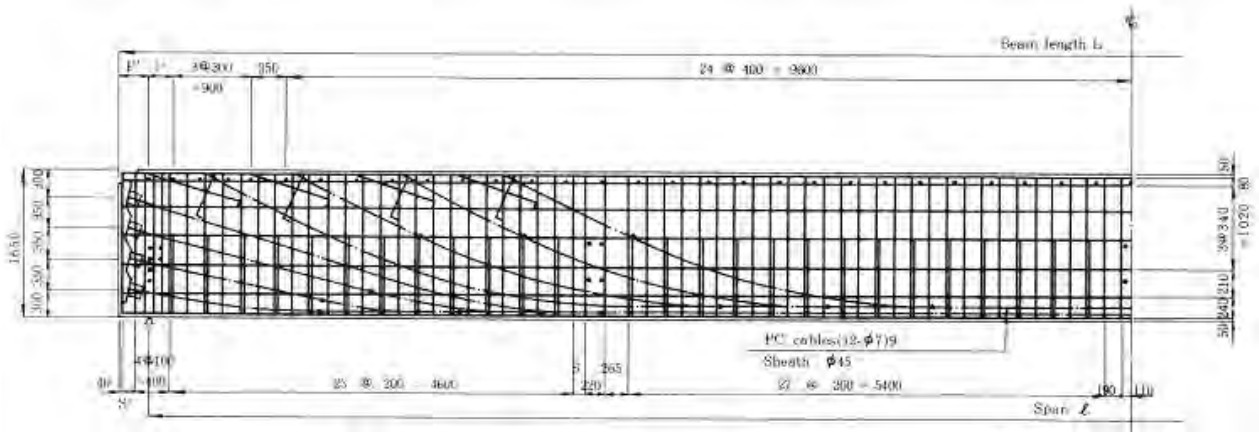


Fig. 5.2.6.1 ទិដ្ឋភាពរបស់ផ្ទៃមធ្យោបាយ

(3) ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបិទមុខតំណ សមាមាត្រ បេតុង soffit ត្រូវបានយកចេញ (Fig. 5.2.6.2) ។ បេតុងគ្របបានបែកចេញយ៉ាងងាយស្រួល នៅពេលដែលវាត្រូវបានវាយ។

(4) ការត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានបានបង្ហាញពីសំនឹក នៃដែកលូស PC និងចំនួនទឹកតិចតួចបានប្រាប់ ចេញពី បេតុងគ្រប C4។ វាត្រូវបានគេប៉ាន់ ស្មានថាទឹកភ្លៀងមកពីចុងឃ្នាប ដែលហូរចាក់ ក្នុងបេតុងគ្រប C4 និងចេញពីទីតាំងខូចខាត។

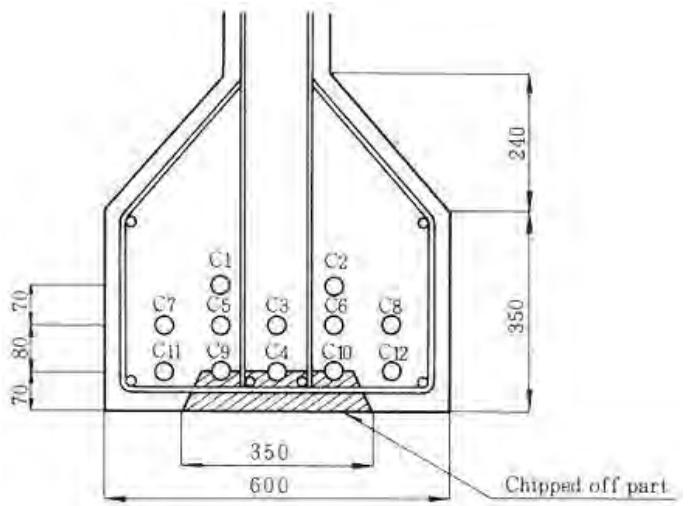


Fig. 5.2.6.2 ផ្នែក Chipped និង ការរៀបចំស្រទាប់ ស្រោបខាងក្រៅ

(5) មូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានភាពខូចខាតគឺការធ្វើការបិទមុខតំណបេតុងគ្របមិនបានល្អ នៅក្នុង ដំណាក់កាលសាងសង់ និងផលប៉ះពាល់ពីទឹកភ្លៀង។



Photo 5.2.6.2 សរសៃដែកលៀនចេញដោយប្រើញញូរ



Photo 5.2.6.3 គែមខាងក្រោមបន្ទាប់ពីកាតចេញ

(c) ការណែនាំការជួសជុល

ទីតាំងបេតុងគ្រប ត្រូវបានកំណត់ដោយវិធីផ្ទេរលក់អ៊ុលត្រាសូនិច (ultrasonic) ឆ្លងកាត់ឃ្នាបមេ ក្នុងទិសដៅកម្រាស់។ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីតាំងបេតុងគ្របដែលទាក់ទងនៅនឹងទំហំឃ្នាប ប្រហោងត្រូវបានខ្វែងពីខាងក្រៅនៃទីតាំងបេតុង គ្រប។

ការចាក់បំពេញបាយអរត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រហោង ចាប់ផ្តើមពីចំណុចកណ្តាល រហូតដល់វត្តធាតុបាយអ រហៀរចេញពីប្រហោងដែលបានត្រួតពិនិត្យ។

ការជួសជុលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការចាក់បំពេញជ័រទៅក្នុងប្រហោងដែលបានត្រួតពិនិត្យ និងការស្តារឡើងវិញ នូវឃ្នាបដែលបានប៉ានស្មានជាមួយនឹងជ័រ។

(d) ចំណាំ

- (1) នៅចុងនៃឃ្នាបបេតុងដែលបានទទួលរងសំពាធជាមុន ចំនួននៃខ្សែកាបដែក PC ត្រូវបានកាច់ និងលើកឡើងនៅលើផ្នែកម្រាល (Fig. 5.2.6.1) ។ ជាមួយនឹងការបិទមុខតំណាងបានល្អក្នុងបេតុងគ្រប ទឹកភ្លៀងហូរចូលតាមរយៈផ្លូវ ចូលទៅក្នុងបេតុងគ្របពីទីតាំងលើកឡើង ហើយហូរទៅផ្នែកចំណុចកណ្តាល ដែលជាកន្លែងទឹកភ្លៀងដក់។
- (2) ចំណុចកណ្តាលមានខ្សែកាប PC ជាច្រើន ហើយទឹកភ្លៀងនៅក្នុងបេតុងគ្រប នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតបេតុងក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោម (Fig. 5.2.6.2) ។
- (3) ត្រូវធ្វើការសាងសង់ឃ្នាបឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ជាពិសេសការចាក់បេតុងឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន ពីព្រោះថាក្រចាប់ផ្នែកខាងក្រោមមិនមែនជាកន្លែងដែលសាកសមសម្រាប់ចាក់បេតុងដោយសារតែ៖
 - a. មានភាពលំបាកក្នុងការរក្សាគុណភាពបេតុង។
 - b. មានភាពលំបាកក្នុងការរក្សាការចាក់គ្រួសដុំឲ្យបានសព្វ។
- (4) ត្រូវធ្វើការជួសជុលឲ្យបានលឿនបំផុត ពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលយូរ ខ្សែកាបដែក PC ជាទូទៅនឹងអាចបាក់ដោយសារតែសំនឹក។
- (5) វាត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ថាឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ និងបង្កើតវិធីសាស្ត្រដើម្បីវិនិច្ឆ័យពីស្ថានភាពនៃខ្សែកាប PC។

C-7 ស្នាមប្រេះធ្វើឲ្យខូចខាតលើប្លង់សេ

(a) លក្ខណៈ:

ការឆ្លុះសុល (ឬក៏ប្រហោងខ្នងអណ្តើក) បង្កើតរបត់ស្នាមប្រេះ 0.1mm-0.3mm ម.លី ដែលដុះក្នុង soffit នៃប្លង់សេបេតុង (Photo 5.2.7.1 និង Fig. 5.2.7.1) ។


ទីតាំងប្រមូលផ្តុំស្នាមប្រេះបង្ហាញខ្លួនជារបត់ជ្រុង។ ក្រោយពីការវាស់វែង ដង់ស៊ីតេស្នាមប្រេះគឺ 7.5mm² – 10mm² (Table 5.2.7.1) ។



(a) A-4 បន្ទះខូចខាត

(b) B-5 បន្ទះខូចខាត

Photo 5.2.7.1 ប្រេះលើកម្រាលខណ្ឌស្ពាន

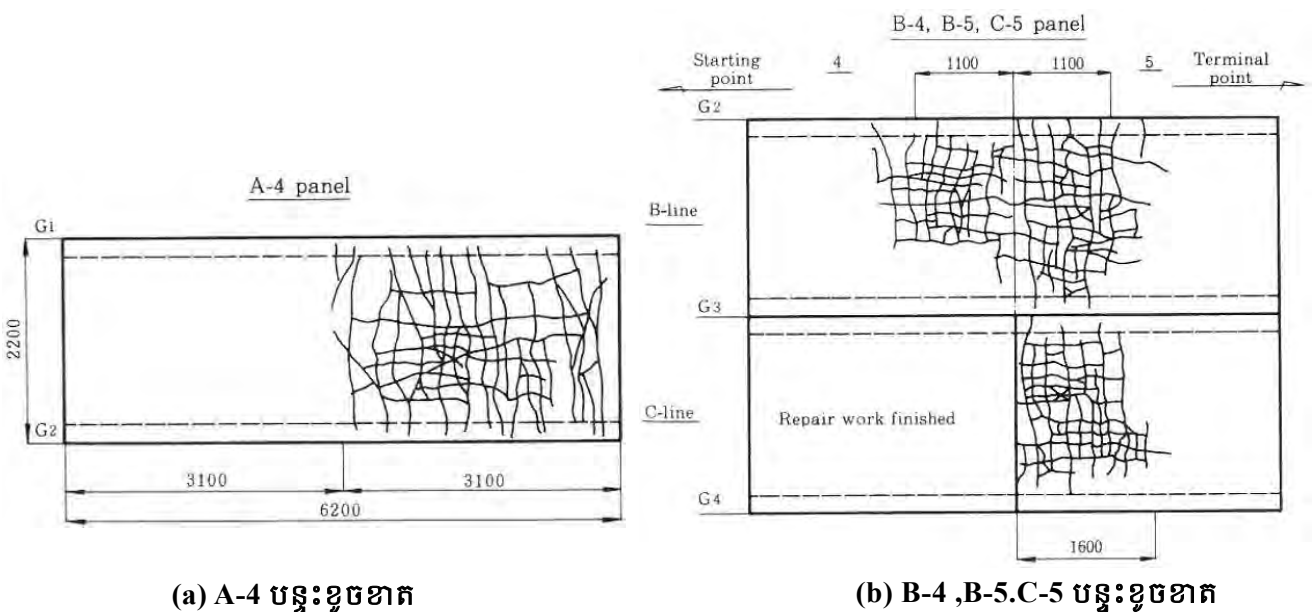

(a) A-4 បន្ទះខូចខាត

(b) B-4, B-5, C-5 បន្ទះខូចខាត

Fig. 5.2.7.1 ឆ្លុះសុល លំនាំនៃការប្រេះ

Table 5.2.7.1 លទ្ធផលនៃការប្រេះវាស់ដោយដង់ស៊ីតេ

	B-4		B-5		C-5		A-4	
	ដង់ស៊ីតេ (ម.លី ^២)	អត្រា (%)	ដង់ស៊ីតេ (ម.លី ^២)	អត្រា (%)	ដង់ស៊ីតេ (ម.លី ^២)	អត្រា (%)	ដង់ស៊ីតេ (ម.លី ^២)	អត្រា (%)
ទិសដៅអ័ក្សស្ថាន	4.63	47.4	5.12	47.7	3.54	45.0	2.34	31.2
ទិសដៅពីចំណុចកែង ទៅស្ថាន	5.13	52.6	5.62	52.3	4.32	55.0	5.26	68.3
សរុប	9.76	100.0	10.74	100.0	7.85	100.0	7.50	100.0

(b) ការណែនាំការជួសជុល

យោងទៅតាមប្រភេទនៃភាពខូចខាតនៃប្លង់សេ ប្លង់សេត្រូវការការជួសជុលដោយវិធីសាស្ត្រពង្រឹង ដើម្បីស្តារមុខងាររបស់វា និងប្រសិនបើអាចត្រូវធ្វើការលើកកម្ពស់ភាពរឹងមាំ។

វិធីសាស្ត្រពង្រឹងមានដូចខាងក្រោម។ ត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសការជួសជុលដែលសាកសមបំផុតពីវិធីសាស្ត្រ។

1) វិធីសាស្ត្របន្ទះដែកបិទ Epoxy

ដាក់បន្ទះដែកបិទជាប់នឹងប្លង់សេផ្ទៃផ្នែកខាងក្រោម ជាមួយនឹងជ័រសំយោគ ដើម្បីបង្កើនកម្លាំងបត់។

ការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រត្រូវបានសម្រេចដូចខាងក្រោម៖

- ការធ្វើការងារលើផ្លូវជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ត្រូវតែតឹងរឹងដើម្បីធានាបាននូវចរាចរណ៍សេរី និងរលូន។
- បំណែកបេតុងត្រូវតែធ្វើការជៀសវាងមិនឲ្យធ្លាក់លើផ្លូវពេលដែលឈូស។

2) វិធីសាស្ត្របន្ថែមបេតុង

ដាក់បេតុងបន្ថែមលើផ្ទៃប្លង់សេ ដើម្បីបង្កើនកម្រាស់ប្លង់សេ និងដើម្បីទទួលបានកម្លាំងគ្របបន្ថែម។

3) វិធីសាស្ត្របន្ថែមឃ្មាប

ផ្គត់ផ្គង់ឃ្មាបបន្ថែមទៅផ្ទៃផ្នែកខាងក្រោមប្លង់សេ ដើម្បីកាត់បន្ថយការលាតសន្ធឹង។

4) វិធីសាស្ត្រសាងសង់ឡើងវិញ

យកប្លង់សេខូចចេញ ហើយតំឡើងប្លង់សេថ្មី។ នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រជួសជុលដែលទុកចិត្តបានបំផុត។

“វិធីសាស្ត្របន្ទះដែកបិទ Epoxy” ដែលជាវិធីសាស្ត្រត្រូវបានជ្រើសរើសជាទូទៅ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុង Fig.

5.2.7.2.1

ការវាស់វែងការល្បឿនចេញ និងការសាកល្បងបន្តក្នុងការបញ្ជាក់ពីការបង្កើននូវភាពរឹងមាំនៃការបត់ប្លង់សេដែលត្រូវបានជួសជុលដោយវិធីសាស្ត្រនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បន្ទះដែកដែលបិទក្រោមផ្ទៃប្លង់សេទាំងមូល ធ្វើឱ្យការគណនាថាភាពខូចខាតក្នុងប្លង់សេមានការវិវឌ្ឍន៍ដែលប្រទេបន្ទាប់ពីបានជួសជុលរួច មិនអាចធ្វើឡើងបាន។

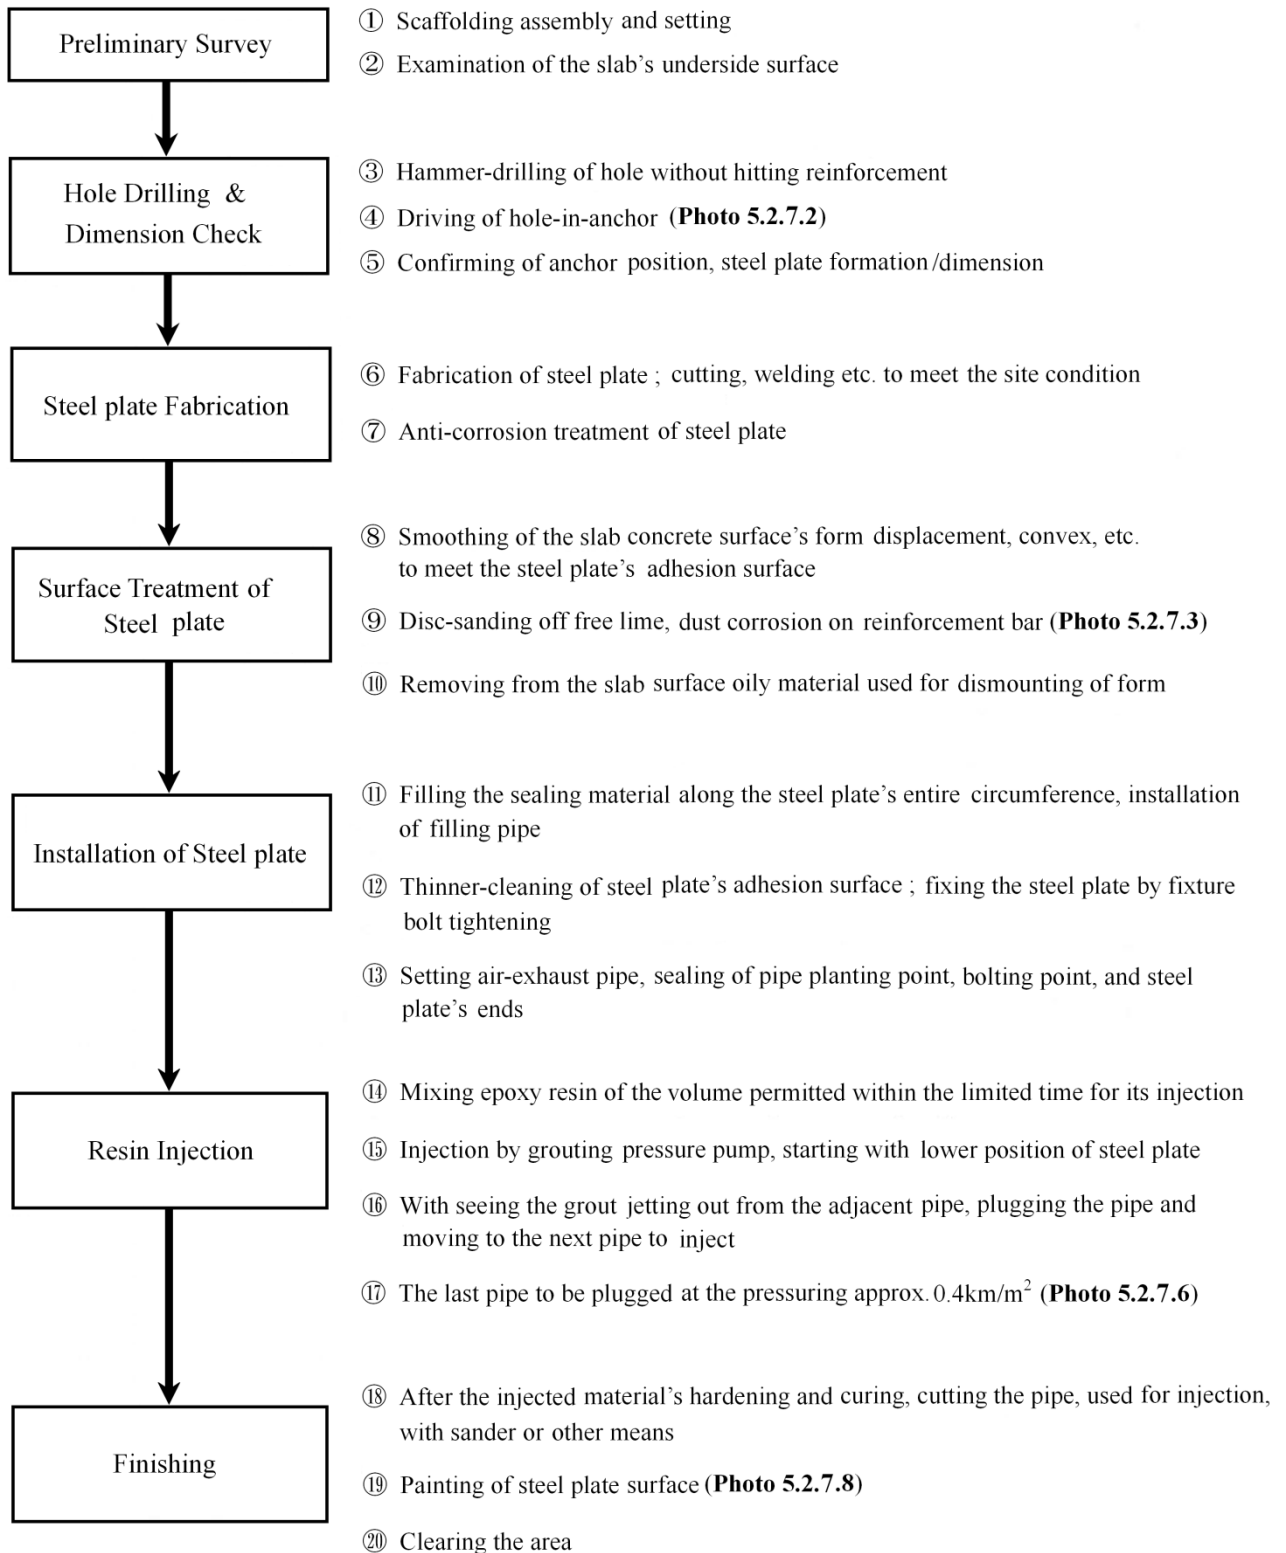


Fig. 5.2.7.2 និតិវិធី 'វិធីសាស្ត្រភ្ជាប់បន្ទះដែកដោយ Epoxy'



Photo 5.2.7.2 បង្កើតប្រហោងលើ anchor



Photo 5.2.7.3 សំអាតស្នាមលើផ្ទៃបេតុង



Photo 5.2.7.4 Attach steel plate



Photo 5.2.7.5 ផ្សារជ្រុងបន្ទះដែក



Photo 5.2.7.6 វាស់សម្ពាធកន្លែកចាក់



Photo 5.2.7.7 កាត់បំពង់ចាក់



Photo 5.2.7.8 លាបពណ៌ផ្ទៃបន្ទះដែក

C-8 ការបាក់

(a) លក្ខណៈ:

ផ្ទៃប្លង់សេបេតុងផ្នែកខាងក្រោមបានប្រេះ (Photo 5.2.8.1)។ បន្ទាប់ពីមានភាពខូចខាតនេះ វិស្វករបានដុះចេញពីផ្នែកចំហៀងប្លង់សេកែរៗនោះ ហើយបេតុងបានជ្រុះជាបំណែកៗ (Photo 5.2.8.2) ដែលបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់មកលើផ្លូវ (Photo 5.2.8.3)។

ដើម្បីជៀសវាងកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅលើយានយន្តក្រោមលក្ខណៈដូចនេះ វាត្រូវបានសម្រេចថាពន្យាចរាចរណ៍ជាបណ្តោះអាសន្ន ហើយធ្វើការសាងសង់ផ្នែកនៃប្លង់សេឡើងវិញ ជាមួយនឹងការពង្រឹងដោយវិធីសាស្ត្របន្ទះដែកបិទ Epoxy។

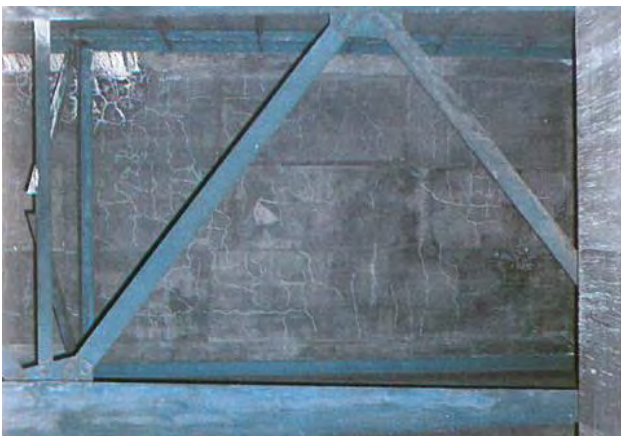


Photo 5.2.8.1 ប្រេះលើកំរាលខណ្ឌ

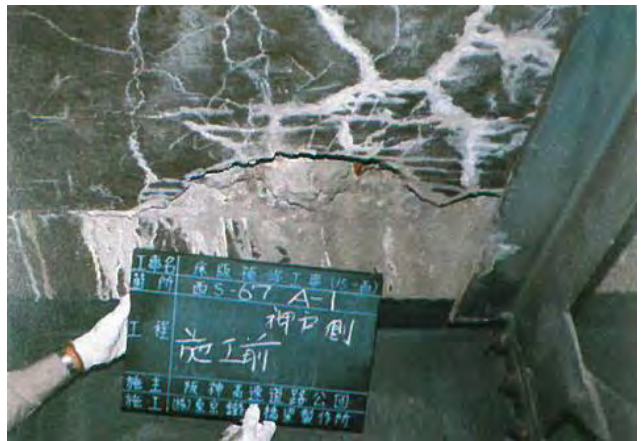


Photo 5.2.8.2 ក្រមុំផ្ទះលើកំរាលខណ្ឌ



Photo 5.2.8.3 ផ្លូវស្ពានមានគ្រោះថ្នាក់ដោយការខូចខាតបេតុងកំរាលខណ្ឌ

(b) ការណែនាំការជួសជុល

កន្លែងដែលខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានជៀបចូលស្នាមប្រេះ។ កំបោរបញ្ចេញដោយសារតែទឹកភ្លៀងហូរចូល ដក់លើប្លង់សេ soffit ហើយបង្កឱ្យគ្រួសែកបែកចេញពីគ្នា (Photo 5.2.8.4)។



Photo 5.2.8.4 បេតុងកំរាលខណ្ឌត្រូវបានកាត់ចេញ

ដូចនេះហើយ ប្លង់សេដែលត្រូវបានធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញតាមផ្នែកមានដូចខាងក្រោម។

- (1) ផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្របន្ទះដែកបិទ Epoxy ក្លាយទៅជាការទម្រង់ការងារសាងសង់ឡើងវិញជាមួយនឹងការពង្រឹងបន្ថែម។
- (2) សម្រេច និងកាត់ទីតាំងដែលត្រូវធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញចេញ (Photo 5.2.8.4) យកចំណែកផ្លូវចេញ ឈូស បេតុងដែលមានភាពខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរចេញ (Photo 5.2.8.4)។
- (3) ពង្រឹងបំណែកស្ថានភាពជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របន្ទះដែកបិទ Epoxy។ សម្រាប់បំណែកសាងសង់ឡើងវិញ បន្ទះដែកជាមួយនឹងសរសៃដែកដែលបានពត់ ប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងពីរ (Fig. 5.2.8.1) គឺជាទម្រង់សម្រាប់ចាក់បេតុង និងជាការពង្រឹងប្លង់សេ។



Photo 5.2.8.5 ការកាត់ត្រូវបានបញ្ចប់

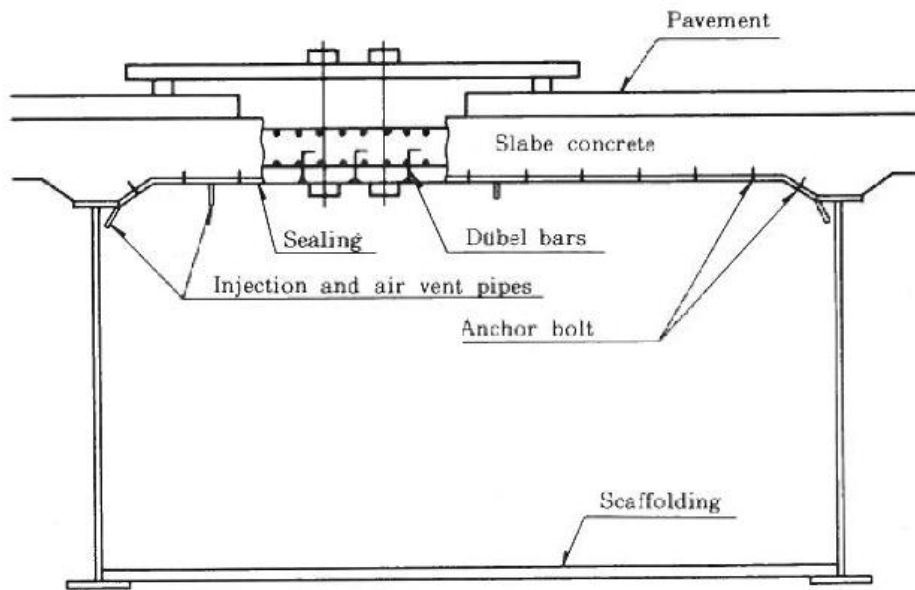


Fig. 5.2.8.1 សាងសង់ផ្ទៃបេតុងកំរាលខណ្ឌឡើងវិញ



Photo 5.2.8.6 បង្កើតប្រហោងលើ anchor



Photo 5.2.8.7 បញ្ចប់ការខ្វែង



Photo 5.2.8.8 ភ្ជាប់បន្ទះដែក



Photo 5.2.8.9 បំពង់ចាក់និងការភ្ជាប់តំឡើងរួចរាល់



Photo 5.2.8.10 ចាក់បញ្ចូលការ



Photo 5.2.8.11 ចាក់បេតុង

(4) បេតុងជាមួយនឹងស៊ីម៉ង់ដែលមានភាពរឹងមាំខ្ពស់ ប្រើប្រាស់ការលាយនៅទឹកនៃឯង ដើម្បីចាក់បេតុង (Photo 5.2.8.11)

(5) ដើម្បីកែតម្រូវបេតុងដែលបានចាក់រួចប្រហែលជា៥ ម៉ោង ត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងរូបរាងដែលបានចាក់រួចរាល់ (Photo 5.2.8.12)។



Photo 5.2.8.12 ត្រួតពិនិត្យការងារចាក់បេតុងម្តងទៀត



Photo 5.2.8.13 ផ្ទៃស្ពានត្រូវបានចាក់និងធ្វើការបង្ហាប់

(c) ចំណាំ

ការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៨០ បានបង្ហាញភាពខូចខាតនេះ ដែលចាត់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ A ក្នុងកម្រិតនៃភាពខូចខាត (Photo 5.2.8.1)។ ហើយបន្ទាប់មកភាពខូចខាតនេះ បានវិវត្តទៅចំណាត់ថ្នាក់ AA ពេលមកដល់ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៨១(Photo 5.2.8.2)។

ដូចជាករណីនេះ ស្នាមប្រេះបានចាក់ចូលប្លង់សេ ដែលធ្វើឲ្យចុះគុណភាពក្នុងល្បឿនដែលមិនគួរឲ្យជឿបាន។ ការត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹង “ពេលជាប្រចាំ”ដែលសមរម្យមួយ មានសារៈសំខាន់។

មានវិធីសាស្ត្រពីសម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់បន្ទះដែកទៅផ្ទៃប្លង់សេដ្ឋកខាងក្រោម ជាមួយនឹងជ័រ epoxy។ ទីមួយគឺដាក់ជ័រលើផ្ទៃប្លង់សេដែកដែលត្រូវបិទឲ្យបានសព្វ ដើម្បីសង្កត់បន្ទះទៅនឹងប្លង់សេរហូតដល់ជ័ររឹង ហើយសង្កត់បន្ទះទៅនឹងប្លង់សេក្នុងរយៈពេលសមរម្យមួយ ដែលនេះជាវិធីសាស្ត្រការបិទដោយសំពាធ (Fig. 5.2.8.2)។

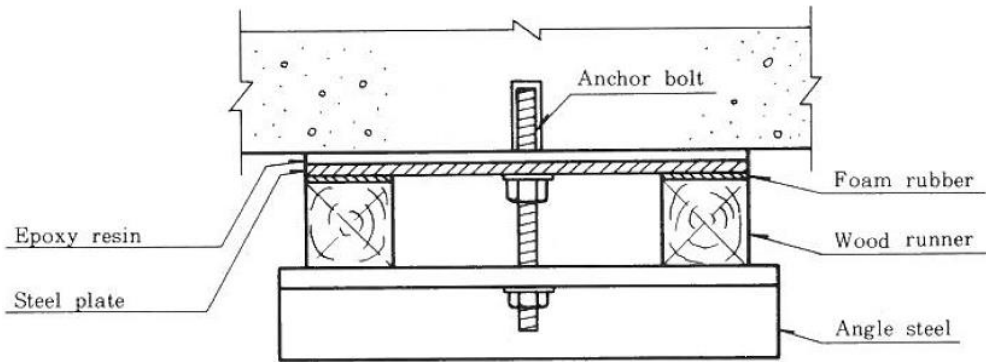


Fig. 5.2.8.2 ឧទាហរណ៍ការជាប់ស្អិតនៃបន្ទះដែកដោយសម្ពាធ

វិធីមួយទៀតគឺកាន់បន្ទះដែកជាមួយនឹងក្រហែងរវាងប្លង់សេ ដើម្បីធ្វើឲ្យជ័របានបិទតាមតែមបន្ទះដែកជុំវិញ បាញ់សមាសធាតុ epoxy ក្នុងចន្លោះ (Fig. 5.2.8.3) ។ បំពង់បាញ់ជាធម្មតាគឺឡើងក្នុងទីតាំងដែលទាបបំផុត។ Epoxy ត្រូវបានបាញ់រហូតចន្លោះពេញ។

ការងារជួសជុលនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមមានវិធីសាស្ត្របាញ់ជ័រចូល រំពឹងថាសំពាធជ័រនឹងបំពេញស្នាមប្រេះលើបេតុង។

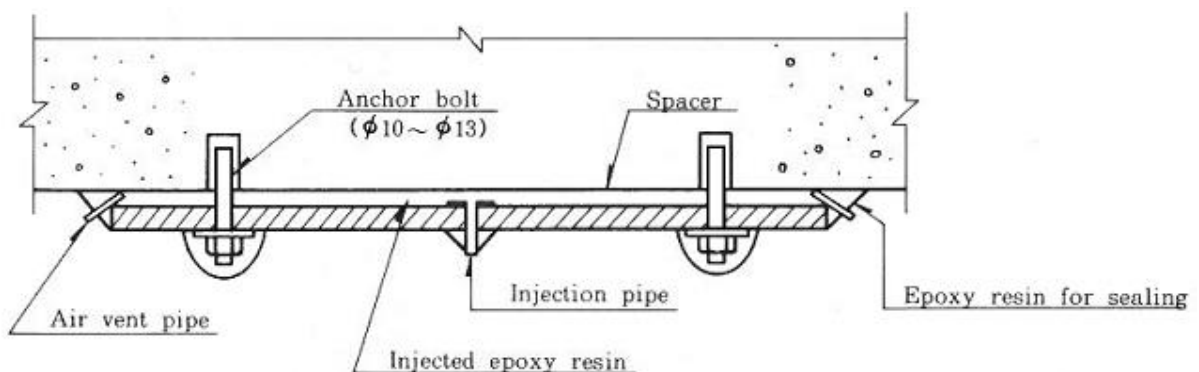


Fig. 5.2.8.3 ឧទាហរណ៍វិធីសាស្ត្រភ្ជាប់បន្ទះដែកដោយ epoxy

C-9 សំនឹកសរសៃដែកមេក្នុងរបាំងបេតុង

(a) លក្ខណៈ

D13 (បន្ទាត់ផ្ចិត 13mm) ឆ្អឹងដែកមេត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងរបាំងបេតុង បានទទួលរងភាពខូចខាត ហើយល្បឿនចេញពីបេតុងគ្រប ដើម្បីធ្វើឲ្យចន្លោះសរសៃដែកមេជ្រុះ (Photo 5.2.9.1) ។



(a) ខាងក្នុង



(b) ខាងក្រៅ

Photo 5.2.9.1 ខូចខាតរបាំងការពារ

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង

ការរៀបចំសរសៃដែកក្នុងរបាំងបេតុងត្រូវបានរចនាឡើងឲ្យមានចម្ងាយ 30mm រវាងសរសៃដែកកណ្តាល និងផ្ទៃបេតុង ហើយមានបេតុងគ្របកម្រាស់ 23.5mm ក៏ប៉ុន្តែ សំណង់ជាក់ស្តែងត្រូវបានដឹងថាមិនបានមានរចនាដូចការរៀបរាប់នេះទេ ដោយសារតែកំហុសអ្វីម្យ៉ាង ល និង ល ដែលទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់វា។ ដោយសារតែហេតុនេះហើយ កាបូនឌីអុកស៊ីតបានធ្វើឲ្យបេតុងមានប្រតិកម្ម ធ្វើឲ្យរាលដាលសំនឹកលើឆ្អឹងដែក និងធ្វើឲ្យបេតុងជ្រុះដោយឯកឯង។

ការខូចខាតប្រភេទនេះកើតមានឡើងក្នុងទឹកនៃរូងធំនៃរបាំងជួរ ល្បឿនលឿន។

(c) ការណែនាំការជួសជុល

សរសៃដែកដែលល្បឿនចេញក្រៅត្រូវទទួលបានការជួសជុលដោយការដាក់ទ្រនាប់ជ័រ epoxy និងដុត (Photo 5.2.9.2) ហើយបញ្ចប់ដោយការដុស និងរុញជ័រ acrylic (Fig.5.2.9.1)។



(a) ខាងក្នុង



(b) ខាងក្រៅ

Photo 5.2.9.2 ជួសជុលរបាំងការពារខាងក្រៅ

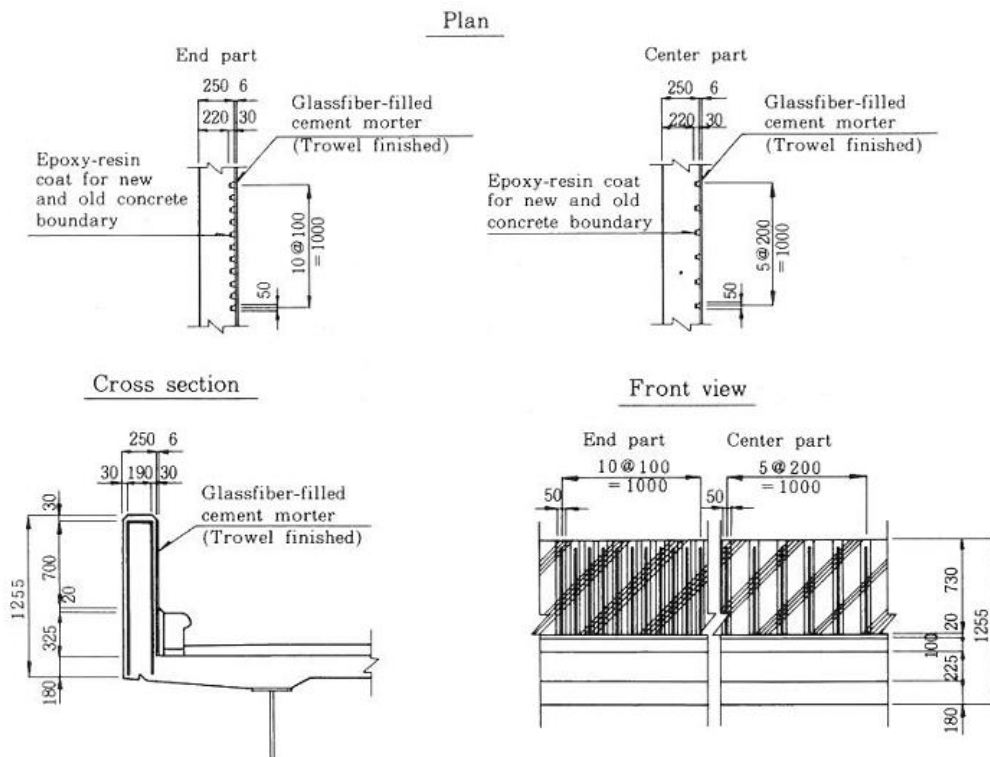


Fig. 5.2.9.1 ស្តង់ដារការងារជួសជុលការប៉ះពាល់លើរបាំងការពារ

ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុង Fig. 5.2.9.2 និង Photo 5.2.9.3 រហូតដល់ Photo 5.2.9.8 ។

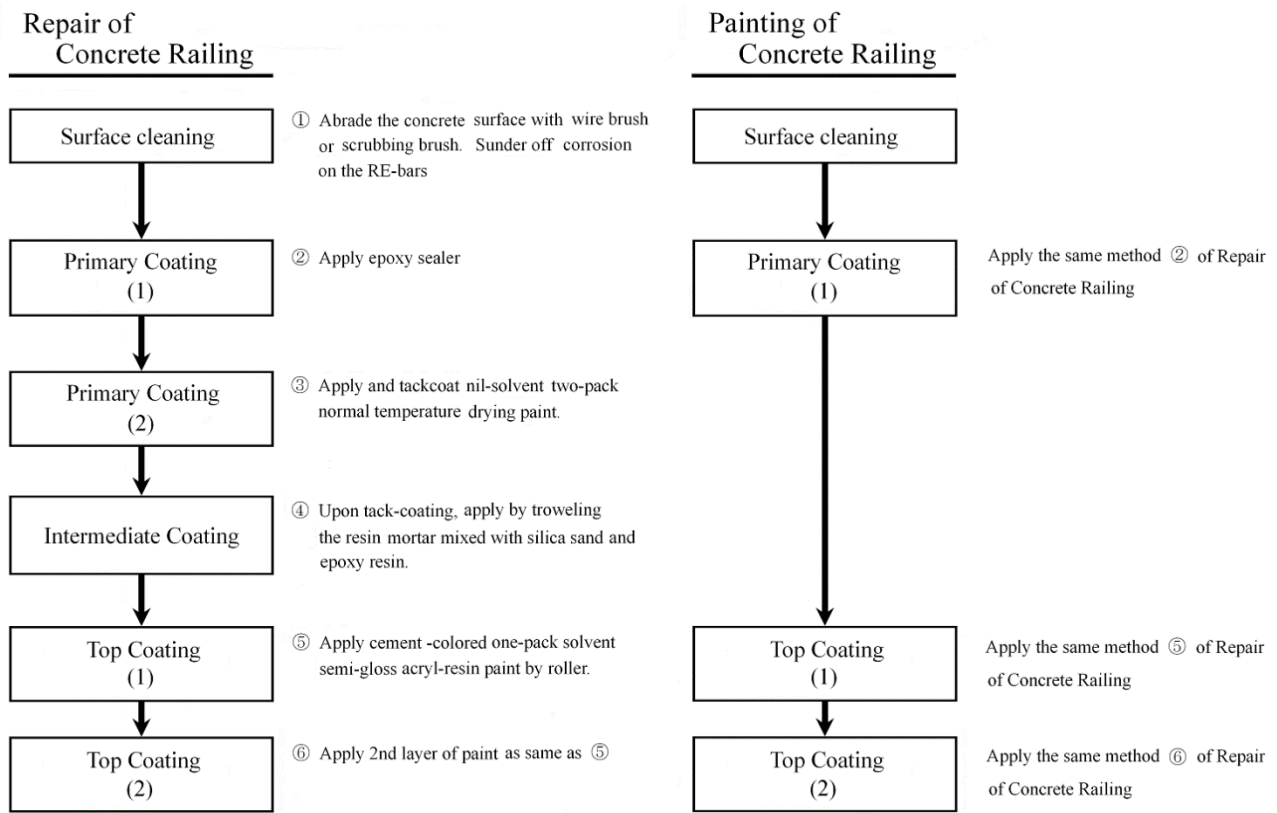


Fig. 5.2.9.2 គំនូរតាងការងារជួសជុលបេតុងរោងការពារ



Photo 5.2.9.3 សំអាតផ្ទៃខាងក្រៅ



Photo 5.2.9.4 លាប Primary coat



Photo 5.2.9.5 Tack-coating សំរាប់ coat ទី២



Photo 5.2.9.6 Tack-coating សំរាប់ intermediate coating

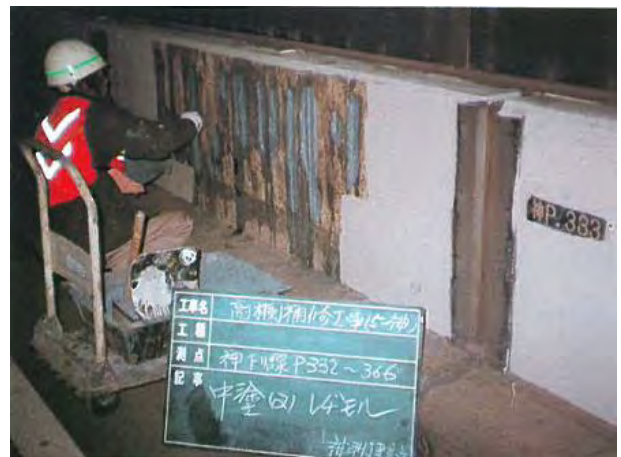



Photo 5.2.9.7 Intermediate coating សំរាប់ resin mortar

(d) ចំណាំ

ក្នុងការរចនាប្រភេទថ្មី បេតុងគ្រប 45.5mm ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតប្រភេទនេះ (Fig. 5.2.9.3) ។ បន្ថែមពីនេះ ទៅទៀត រចនាប្រភេទគ្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណាញ់ដែកផ្សារ (សំណាញ់ដែកផ្សារទំហំ 6.2mm×50mm×50mm) ក្នុងជម្រៅ 1cm ពីផ្ទៃបេតុង ដើម្បីជៀសវាងបំណែកបេតុងបែកចេញពេលដែលមានយាន្តយន្តបុក។



Photo 5.2.9.8 coating លើគេ

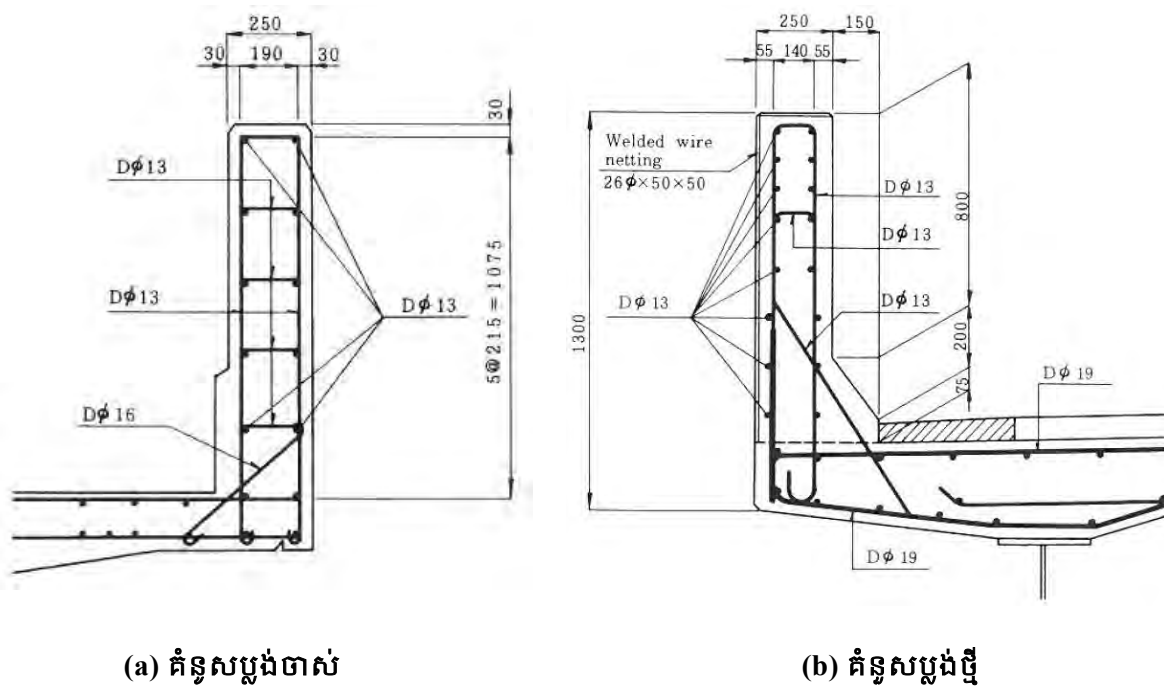

(a) គំនូសប្លង់ចាស់

(b) គំនូសប្លង់ថ្មី

Fig. 5.2.9.3 រៀបចំក្នុងរច្ចាងបេតុង

ការខូចខាតប្រភេទនេះជាមួយនឹងការជ្រុះធ្លាក់បេតុងអាចបង្ករបួសដល់អ្នកបើកបរ និងអ្នកថ្មើរជើងធ្វើដំណើរ ក្រោមផ្លូវល្បឿនលឿន។ ជាពិសេសផ្នែកខាងក្រៅនៃរច្ចាងបេតុង វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើត វិធីដែលប្រសើរជាងមុន ក្នុងការជៀសវាងបេតុងជ្រុះធ្លាក់។

រច្ចាងបេតុងដែលមានទម្ងន់ស្រាលក៏ជួយនឹងការខូចខាតប្រភេទនេះដែរ ទោះបីជាធម្មតារច្ចាងបេតុងធំជ្រុះធ្លាក់ ច្រើនជាងបេតុងប្រភេទដទៃទៀតក៏ដោយ។

C-10 ការខូចខាតរបាំងបេតុងដោយសារតែយានយន្តប៉ះទង្គិច

(1) ករណីទី 1

(a) លក្ខណៈ:

យានយន្តចំនួនបួនបើកបរលើផ្លូវរ៉ាំបុកគ្នាជាបន្តបន្ទាប់។ យានយន្តដែលមានសន្លោងផ្នែកខាងក្រោយ រើទៅខាងឆ្វេងបុកជាមួយនឹងរបាំងបេតុង។ ការប៉ះទង្គិចនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតរបាំង ហើយធ្វើឲ្យបេតុងជ្រុះធ្លាក់(Photo 5.2.10.1) ។



Photo 5.2.10.1 លក្ខណៈនៃការខូចខាត (ករណីទី 1)

ការខូចខាតនេះ បានបុកចូលជញ្ជាំងរបាំង RC បានបង្កឲ្យជុំបេតុងទំហំ1.7m ធ្លាក់ចុះពីផ្លូវ ល្បឿនលឿនមកក្រោម។ ទោះបីជាស្នាមប្រេះក្នុងរបាំងបេតុងរាលដាលប្រវែង4.45m ក៏ដោយ ក៏ផ្ទៃប្លង់សេបេតុងផ្នែកខាងក្រោមមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដែរ។

(b) ការណែនាំការជួសជុល

ការជួសជុលជាទូទៅធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការខូចខាតរបាំងបេតុងប្រភេទនេះ។

- 1) កាត់ចំណែកខូចខាតនៃបេតុងចេញ។
- 2) ជួសជុល និងរៀបចំឆ្អឹងដែកឡើងវិញ។
- 3) ចាក់បេតុងដែលមានភាពរឹងមាំឆាប់រហ័ស។
- 4) តំឡើងឥដ្ឋ។
- 5) បញ្ចប់ការជួសជុល។



Photo 5.2.10.2 វិធីសាស្ត្រជួសជុល (ករណីទី 1)

(2) ករណីទី 2

(a) លក្ខណៈ:

រថយន្តដឹកទំនិញទម្ងន់ 14តោន បើកបរក្នុងល្បឿន 70km/h បានបាត់បង់ម្ចាស់ការ ដោយសារតែការប្រតិបត្តិចង្អុត មិនបានត្រឹមត្រូវ ហើយបុកជាមួយមេឌីដ្យានរបាំងការពារ បន្ទាប់មកបុកផ្ទុបនឹងរបាំងបេតុង។ របាំងត្រូវរងការខូចខាត (Photo 5.2.10.3) និងបំណែកបេតុងបានជ្រុះចុះ។



Photo 5.2.10.3 លក្ខណៈនៃការខូចខាត (ករណីទី 2)

(b) ការណែនាំការជួសជុល

ការជួសជុលជាទូទៅធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការខូចខាតរបាំងបេតុងប្រភេទនេះ។

- 1) កាត់ចំណែកខូចខាតនៃបេតុងចេញ។
- 2) ជួសជុល និងរៀបចំឆ្អឹងដែកឡើងវិញ។
- 3) ចាក់បេតុងដែលមានភាពរឹងមាំឆាប់រហ័ស។
- 4) តំឡើងឥដ្ឋតាន់។
- 5) បញ្ចប់ការជួសជុល។



Photo 5.2.10.4 លក្ខណៈនៃការខូចខាត (ករណីទី 2)

(3) ករណីទី 3

(a) លក្ខណៈ:

យានយន្តបុកជាមួយនឹងរបាំងបេតុងធ្វើឲ្យជ្រុះ
បេតុងរបស់វា (Photo 5.2.10.5)។ ក្នុងការរចនា
និងការសាងសង់រវាងរបាំងបេតុងមានប្រវែង
200m និងតិចជាងនេះ បន្ទុកដែលបានរចនាឡើង
គឺ 2t/m បន្ទុកបុកជាមួយនឹងរបាំងចំនួន២ដងនៃផ្ទៃ
ស្តង់ដារនោះ(ត្រង់)។ ក៏ប៉ុន្តែភាពខូចខាតផ្នែកនេះ
មិនមានឆ្អឹងដែក និងដុំបេតុងធ្លាក់ចុះឡើយ។



Photo 5.2.10.5 ខូចខាតរបាំងការពារ (ករណីទី 3)

(b) ការណែនាំការជួសជុល

ការជួសជុលជាទូទៅធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការខូចខាតរបាំងបេតុងប្រភេទនេះ ។

- 1) កាត់ចំណែកខូចខាតនៃបេតុងចេញ។
- 2) ជួសជុល និងរៀបចំឆ្អឹងដែកឡើងវិញ។
- 3) ចាក់បេតុងដែលមានភាពរឹងមាំឆាប់រហ័ស។
- 4) តំឡើងឥដ្ឋតាន់។
- 5) បញ្ចប់ការជួសជុល។

(4) ករណីទី 4

(a) លក្ខណៈ:

របាំងបេតុងទម្ងន់ស្រាលត្រូវបានខូចខាត ហាក់បីដូចជាវាត្រូវបានកាត់ចេញជាមួយនឹងរបស់មុតស្រួច (Photo

5.2.10.6)



Photo 5.2.10.6 លក្ខណៈនៃការខូចខាត (ករណីទី 4)

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង

ជាទូទៅ បេតុងទម្ងន់ស្រាលមានស្រទាប់ផ្នែកខាងក្រោមធន់ជាងបេតុងធម្មតា។ ធម្មតាការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងបន្ទុក បេតុងទម្ងន់ស្រាលត្រូវបានដឹងថាមានកម្លាំងទប់ចំនួន 60% ជាងបេតុងធម្មតា។

នៅពេលដែលបំណែកខូចខាតសម្រាប់ការធ្វើការជួសជុលត្រូវបានយកចេញ ឆ្អឹងដែកត្រូវបានរកឃើញថាបានរៀបចំ 20cm ក្រោមរបាំងបេតុងខាងលើ។ វាត្រូវបានបង្ហាញថាបំណែកដែលបានប៉ះទង្គិចមិនមានឆ្អឹងដែក ដែលផ្តល់នូវ “ការទប់” សម្រាប់បេតុងរបស់វា។

(c) ការណែនាំការជួសជុល

ការជួសជុលជាទូទៅធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការខូចខាតរបាំងបេតុងប្រភេទនេះ។

- 1) កាត់ចំណែកខូចខាតនៃបេតុងចេញ។
- 2) ជួសជុល និងរៀបចំឆ្អឹងដែកឡើងវិញ។
- 3) ចាក់បេតុងដែលមានភាពរឹងមាំឆាប់រហ័ស។
- 4) តំឡើងឥដ្ឋតាន់។
- 5) បញ្ចប់ការជួសជុល។



Photo 5.2.10.7 វិធីសាស្ត្រជួសជុល (ករណីទី 4)

(5) ករណីទី 5

(a) លក្ខណៈ:

ដោយសារតែការប៉ះទង្គិចពីយានយន្ត របាំងបេតុងកោងត្រូវបានរងការខូចខាតប្រវែងប្រមាណជា 5m (Photo 5.2.10.8)។



Photo 5.2.10.8 លក្ខណៈនៃការខូចខាត (ករណីទី 5)

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង

មូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតវិសាលភាពដូចនេះ ដោយសារតែការរងបន្ទុកធ្ងន់ពីការប៉ះទង្គិចយានយន្ត។

(c) ការណែនាំការជួសជុល

ការជួសជុលជាទូទៅធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការខូចខាតរបាំងបេតុងប្រភេទនេះ។

- 1) កាត់ចំណែកខូចខាតនៃបេតុងចេញ។
- 2) ជួសជុល និងរៀបចំឆ្អឹងដែកឡើងវិញ។
- 3) ចាក់បេតុងដែលមានភាពរឹងមាំឆាប់រហ័ស។
- 4) តំឡើងឥដ្ឋតាន់។
- 5) បញ្ចប់ការជួសជុល។

(6) ចំណាំ

ខណៈដែលមូលហេតុបង្កឲ្យមានការខូចខាតដោយផ្ទាល់គឺជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរពីការប៉ះទង្គិចពីយានយន្ត ការខូចខាតខ្លះកើតឡើងដោយសារការរៀបចំឆ្អឹងដែកក្នុងបេតុងមិនបានត្រឹមត្រូវ។ ដូចនេះហើយ យើងត្រូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសាងសង់ ដើម្បីមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់។

C-11 ស្នាមប្រេះបណ្តោយក្នុងក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោមនៃឃ្នាប PC

(a) លក្ខណៈ:

ស្នាមប្រេះបណ្តោយ ត្រូវបានរកឃើញតាមបេតុងគ្របនៅលើក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោមនៃឃ្នាប PC (Photo 5.2.11.1)។



Photo 5.2.11.1 ប្រេះនៅតែមខាងក្រោម

ឃ្នាបកណ្តាល G4 មានស្នាមប្រេះពី 0.5mm ទៅ 1.0mm ហើយមានប្រវែងប្រមាណ 18m នៅក្នុងចំណុចកណ្តាលនៃក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោម (Fig. 5.2.11.1) ។

ស្នាមប្រេះពីរបានបែកចេញពីគ្នាក្នុងទិសដៅបណ្តោយ ដែលចែកក្រចាប់តំណផ្នែកខាងក្រោមដែលមានទំហំ 60cm ចេញជាផ្នែកចំនួនបី និងបង្កើតជាផ្លូវសម្រាប់ស្វែងរក។ ម៉ាស៊ីនកំណត់ការវាស់វែងដោយ ultrasonic បានកំណត់ជម្រៅស្នាមប្រេះពី 6 ទៅ 10cm។

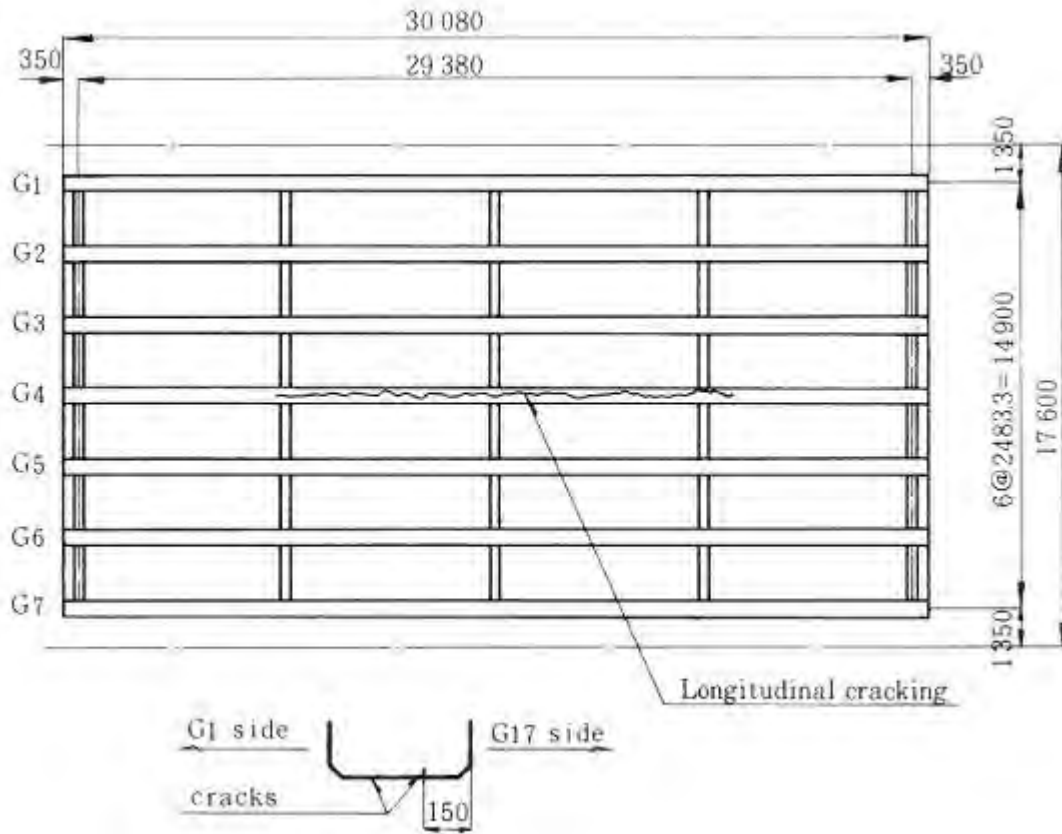


Fig. 5.2.11.1 ទីតាំងប្រេះ

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង

មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើងដទៃទៀតមានដូចជា៖

- (1) ការរីកលូតលាស់នៃសំពាធចលនាចំហៀង ស្មើនឹងអត្រាពុល ដោយការរងសំពាធជាមុន។
- (2) សំពាធច្រន់ធ្ងរ ដោយសារតែការបាញ់បាយអរ
- (3) ផលប៉ះពាល់សំពាធដោយការពង្រីក របស់វត្ថុធាតុបាយអរ ដោយសារតែវត្ថុធាតុលាយរីក។
- (4) ផលប៉ះពាល់សំពាធខាងក្នុងកើតពីភាពខុសគ្នានៃការរីកដោយកំដៅ និងការទ្រុឌពេលស្ងួត រវាងបាយអរ និងលេតុង។
- (5) សំពាធពីចំហៀងទីពីរ កើតពីបន្ទុកខ្សែកាប PC។
- (6) សំពាធពីចំហៀង កើតឡើងដោយឆ្អឹងដែកទប់។

ការវាយតម្លៃនៃមូលហេតុបង្កឡើងទាំងនេះ ត្រូវបានដឹងថាជាអ្នកបង្កការខូចខាតប្រភេទនេះ ហើយក៏ដូចជាកត្តាដទៃទៀត ដូចជាការងារសាងសង់(ការបង្ហាប់ ចន្លោះពេលកែតម្រូវមុននឹងដកពុម្ពចេញ)ជាដើម។ ដូចនេះហើយ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរចនាពីការរៀបចំឆ្អឹងដែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ (ឈ្នាស់កែបសេះល និង ល) ដើម្បីឲ្យកម្រាស់នៃបេតុងគ្របបានល្អ ហើយធ្វើឲ្យការបង្ហាប់ និងកែតម្រូវបានត្រឹមត្រូវ។

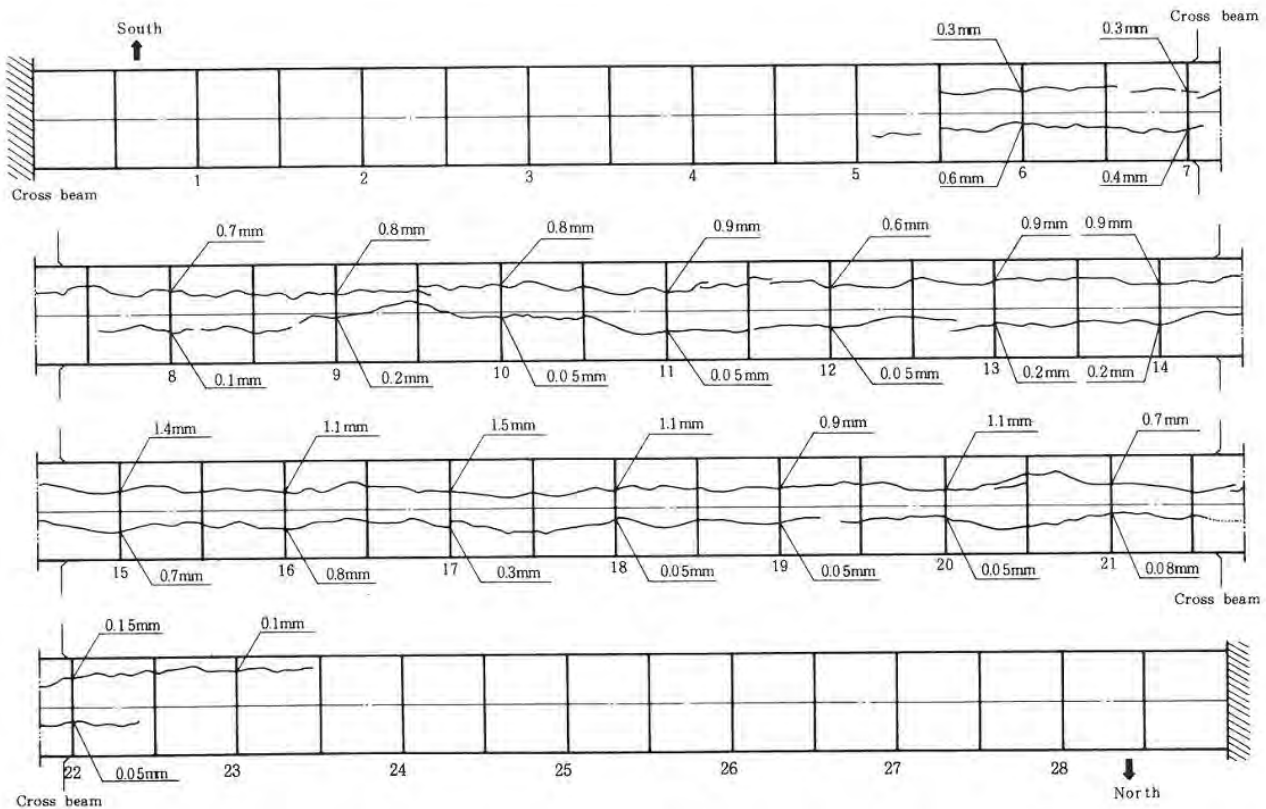


Fig. 5.2.11.2 ព័ត៌មានលំអិតពីស្ថាមប្រេះតែមខាងក្រោម

(c) ការណែនាំការជួសជុល

ការត្រួតពិនិត្យបានបញ្ជាក់ថាបេតុងគ្របពេញទៅដោយបាយអរ។ ដើម្បីជៀសវាងសំនឹកកុំឲ្យកើតឡើងនៅលើឆ្អឹងដែក និងខ្សែកាប PC ការបិទស្ថាមប្រេះដែលមានទំហំ 0.2mm និងធំជាងនេះ ត្រូវធ្វើឡើងតាមបំពង់បាញ់ ក្នុងចន្លោះ 20cm តាមខ្សែនៃស្ថាមប្រេះ។ ការជួសជុលត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការបាញ់ បាយអរដ៏ epoxy ជាមួយនឹងសំពាធប្រមាណ 0.2kg/m² និងធ្វើផ្ទៃបញ្ចប់ផងដែរ។

C-12 សរសររបេតុងទទួលរងខូចខាតដោយការប្រតិកម្មគ្រួសអាស់កាឡាំង

(a) លក្ខណៈ:

Fig.5.2.12.1 បង្ហាញពីរបត់ស្នាមប្រេះជាធម្មតាក្នុងក្បាលសរសរ ដែលបង្ហាញដោយប្រតិកម្មគ្រួស អាស់កាឡាំង បញ្ជាក់ពីការរីករាលដាលនៃស្នាមប្រេះក្នុងទិសដៅផ្នែក។

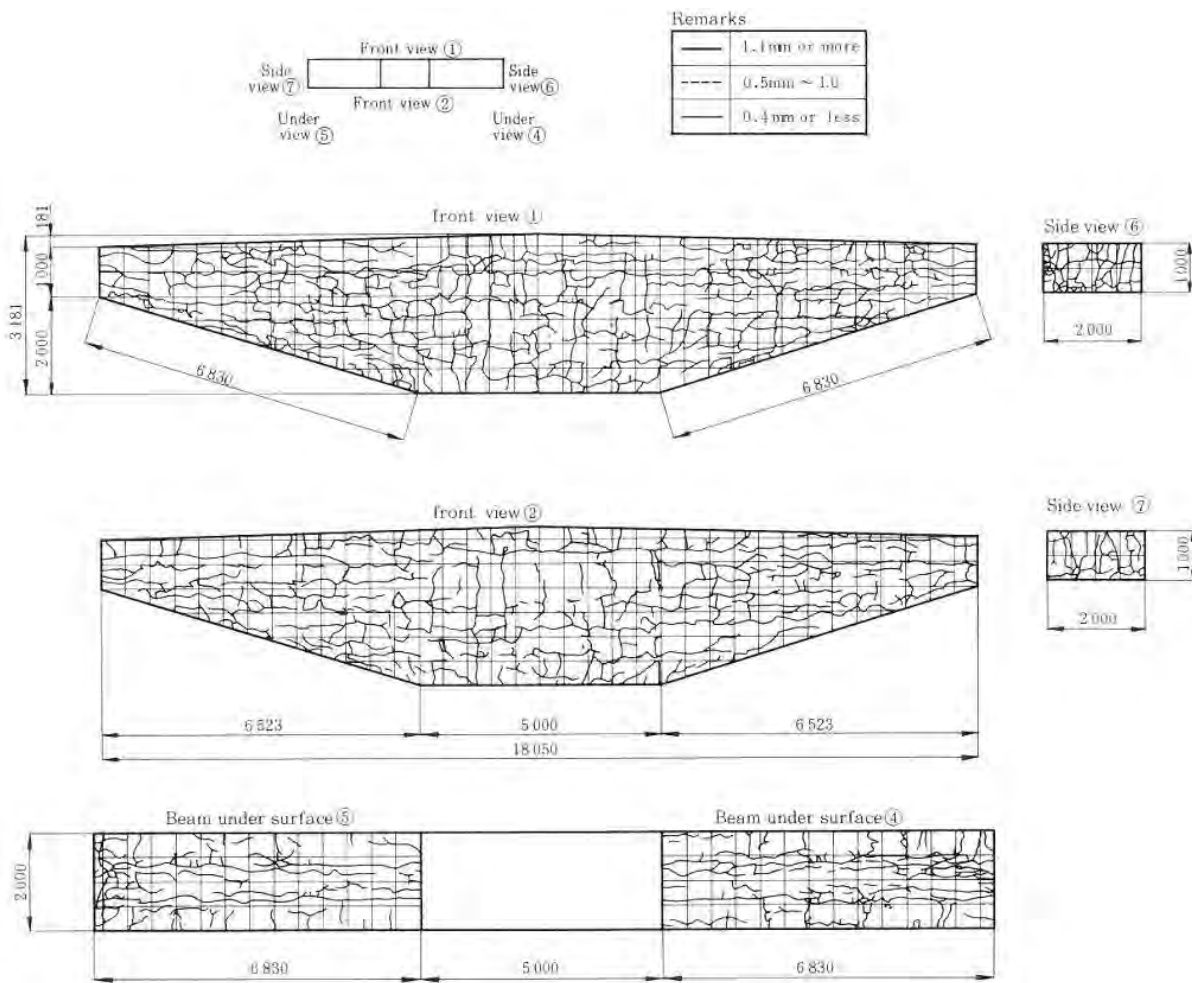


Fig. 5.2.12.1 ប្រេះនៅលើសរឆ្នឹម

ស្នាមប្រេះដែលធំជាងគេបំផុត (Photo 5.2.12.1) មានទំហំពី 4 ទៅ 5 mm ដែលមានទីតាំងនៅកន្លែងដែលឆ្នឹម ដៃកសរសរនៅចុងឆ្នឹមកណ្តាល។



(a) សសរផ្ទឹម



(b) ជន្លល់ស្ពាន

Photo 5.2.12.1 ប្រេះបង្កឡើងដោយប្រតិកម្មសាធាតុអាល់កាឡាំង

ដូចដែល Fig. 5.2.12.2 បង្ហាញ ផ្នែកសងខាងនៃស្នាមប្រេះលើផ្ទៃផ្ទឹម មានការបែកចេញពីគ្នាប្រមាណ 4mm។ លើកលែងតែចំពោះស្នាមប្រេះនេះ ស្នាមប្រេះដទៃទៀតមិនជ្រៅ និងស្ថិតនៅក្នុងបេតុងគ្រប ដោយយោងទៅតាមគំរូស្នូល។ ស្នាមប្រេះប្រភេទនេះផងដែរត្រូវបានរកឃើញក្នុងជន្លល់ និងគំរូស្នូលរបស់វា ដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុង Photo 5.2.12.1 ។

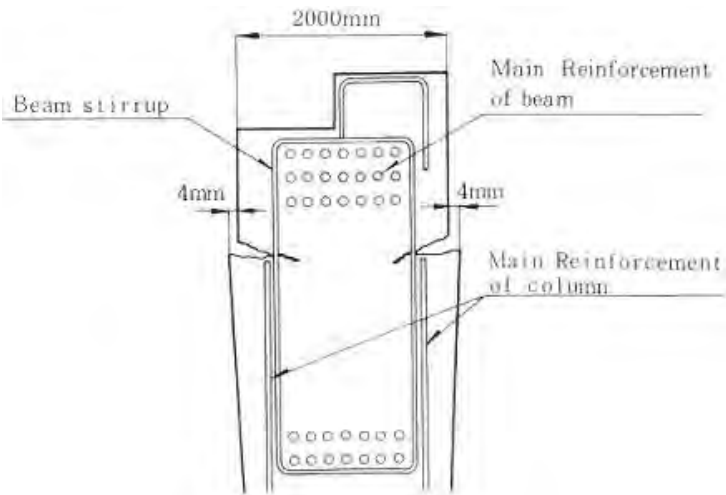


Fig. 5.2.12.2 ទិន្នន័យលំអិតពីស្នាមប្រេះសសរផ្ទឹម




Photo 5.2.12.2 ត្រួតពិនិត្យដោយមើលលើគំរូស្នូល

(b) មូលហេតុដែលអាចបង្កឡើង


ស្នាមប្រេះប្រភេទនេះ ដែលមានការបែកចេញពីគ្នាក្នុងផ្ទៃបេតុង ត្រូវបានបង្កឡើងដោយការរីកបេតុង។ ផ្ទៃនៃគំរូស្នូលពីជន្លល់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន (Photo 5.2.12.2) ដើម្បីតាមរកមូលហេតុនៃការរីកបេតុង។ ការតាមដានបានបញ្ជាក់ពីរង្វង់ប្រតិកម្មគ្រួស (Photo 5.2.12.3) ហើយក៏បានបង្ហាញពីការបញ្ចេញដែលជុំវិញរង្វង់នីមួយៗ (Photo 5.2.12.4)។




Photo 5.2.12.3 ក្រុមនៃប្រតិកម្មនិងស្នាមប្រេះនៅក្នុងធាតុផ្សំ

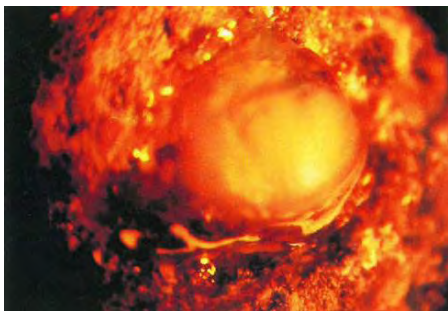

(a) ការជ្រាបដែលចេញពីធាតុផ្សំ

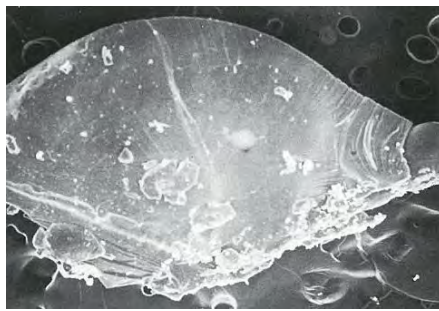

(b) ត្រូវពិនិត្យការបញ្ចេញដែលដោយស្ថេរ Electron Microscope

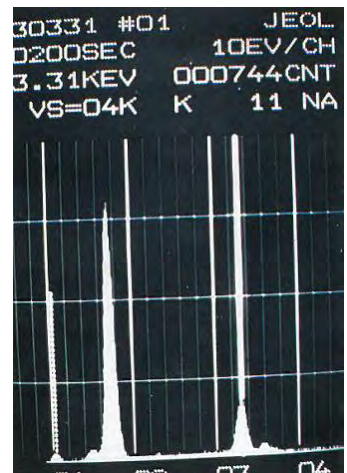

(c) វិសាលគមអាំងតង់ស៊ីតេ X-ray ដោយបញ្ចេញសាធាតុដែល

Photo 5.2.12.4 ការជ្រាបដែលជុំវិញ ring នីមួយៗ


ការពន្លតសមគួរមួយ (ការរីក) ត្រូវបានកត់ត្រាតាមការវាស់វែងរំញ័រនៃបរិវេណ បន្ទាប់ពីស្នូលត្រូវបានខ្ទង់ (Photo 5.2.12.5)។



Photo 5.2.12.5 គំរូតាងស្នូលសំរាប់ផ្លាស់ប្តូរបរិមាត្រក្នុងការវាស់វែង

ការវិភាគដោយប្រើប្រាស់ x-ray និងការត្រួតពិនិត្យដោយមីក្រូទស្សន៍ ទៅលើសមាសធាតុខនិជក្នុងគ្រួសនៃគំរូស្នូល បានបង្ហាញពីវត្តមាននៃខនិជដែលមានប្រតិកម្ម។ ដោយមានលទ្ធផលពីការត្រួតពិនិត្យដូចនេះ វាត្រូវបានសម្រេចថាការខូចខាតត្រូវបានបង្កដោយប្រតិកម្មគ្រួសអាល់កាឡាំង។

 ប្រតិកម្មគ្រួសអាល់កាឡាំងក្នុងករណីនេះ ត្រូវបានកំណត់ជាប្រតិកម្ម អាល់កាឡាំងស៊ីលីកា។ ហើយប្រតិកម្មអាល់កាឡាំងស៊ីលីកា នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានកត្តាបីគឺ ស៊ីលីកា សកម្ម(SiO₂) ក្នុងគ្រួស ដែក អាល់កាឡាំង(Na or K) និងស្ថានភាពមួយដែលមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ បង្កើតបានដែលអាល់កាឡាំងស៊ីលីកា ដូចខាងក្រោម៖



ដែលនេះអាចស្រូបចំហាយទឹកក្នុងខ្យល់ខ្ពស់ និងរីកដោយការស្រូបយកសំណើមបន្ថែម។ ការរីកក្នុងបរិវេណជុំវិញគ្រួសបាននាំមកនូវការរីកក្នុងផ្ទៃបេតុង។ រចនាសម្ព័ន្ធបេតុងប្រេះនៅក្នុងផ្ទៃនៅពេលដែលវាមិនអាចទ្រាំនឹងការរីកផ្នែកខាងក្នុងតទៅទៀតបាន។

(c) ការណែនាំការជួសជុល

មិនមានការស្រាវជ្រាវ ឬក៏ការសិក្សាណាមួយនៃគ្រួសអាស់កាឡាំង បានបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលនោះទេ។

បច្ចុប្បន្ននេះ វិធីសាស្ត្រជួសជុលមួយដែលអាចគិតបាន គឺការការពារទឹកពីវត្តមានរចនាសម្ព័ន្ធបេតុង ដើម្បីកំចាត់កត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាទាំងបីដែលបានចែងពីខាងលើ។ វិធីសាស្ត្រតែមួយដែលមានស្រាប់គឺការទ្រនាប់ផ្ទៃបន្ទាប់ពីបាញ់ជ័រទន់ epoxy នៃប្រភេទពន្លតខ្ពស់ទៅក្នុងស្នាមប្រេះដើម្បីបិទការហូរចូលសំណើម។ **Table-5.2.12.1** បង្ហាញពីលេខកូដព័ត៌មានលម្អិតពីទ្រនាប់ដោយ ‘Hanshin express company limited’ ដែលជាក់ស្តែងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធខាងលើ។ ជាទូទៅ ប្រសិនបើគ្រឹះបេតុងអាចកាត់ចេញពីទឹកបានទាំងស្រុង ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រភេទការពារទឹក។ បើមិនដូចនេះទេ ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រភេទមិនជ្រាបទឹក។

Table-5.2.12.1 ប្រព័ន្ធទ្រនាប់ផ្ទៃបេតុង

(a) ប្រភេទមិនជ្រាបទឹក

ដំណាក់កាល	វត្ថុធាតុ	លក្ខណៈទ្រនាប់		
		គោលដៅកម្រាស់ (μm)	ស្តង់ដារប្រើប្រាស់ (kg/m ²)	វិធីសាស្ត្រ
មុនពេលកែតម្រូវ	ម៉ាស៊ីនខាត់ ឬក៏ច្រាសលូស			
ទ្រនាប់ទីមួយ	វត្ថុធាតុប្រតិកម្ម silane ជ្រលក់	—	0.20 – 0.24	ច្រាល ឬក៏រូឡូ
ទ្រនាប់ទីពីរ	ស៊ីម៉ង់ត៍បាយអ Flexible polymer	1050 - 1200	2.10 – 2.30	ច្រាល ឬក៏រូឡូ
ទ្រនាប់ខាងលើ	ផ្ទាំពណ៌ Acrylic emulsion	60 – 80	0.20	ច្រាល ឬក៏រូឡូ

Table-5.2.12.1 ប្រព័ន្ធទ្រនាប់ផ្ទៃបេតុង

(b) ប្រភេទការពារទឹក

ដំណាក់កាល		វត្ថុធាតុ	លក្ខណៈទ្រនាប់		
			គោលដៅកម្រាស់ (μm)	ស្តង់ដារប្រើប្រាស់ (kg/m ²)	វិធីសាស្ត្រ
មុនពេលកែតម្រូវ	ចម្បង	Epoxy ឬក៏ថ្នាំទ្រនាប់ polyurethane	—	0.1	ប្រាស ឬក៏ រូឡូ
	ដីលែង	Epoxy resin putty	—	0.5	វែកកូរ ឬក៏ ប៉ែល
ទ្រនាប់ទីពីរ ម្តង		Flexible epoxy resin (សំបកក្រាស់)	160	0.35	រូឡូ
ទ្រនាប់ទីពីរ ពីរដង		Flexible epoxy resin (សំបកក្រាស់)	160	0.35	រូឡូ
ទ្រនាប់ទីពីរ បីដង		Flexible epoxy resin (សំបកក្រាស់)	160	0.35	រូឡូ
ទ្រនាប់ខាងលើ		Flexible epoxy resin	30	0.12	ប្រាស ឬក៏រូឡូ

វិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានផ្តល់ជាអនុសាសន៍មួយ គឺការបាញ់ជ័រ ដោយសំពាធសមរម្យមួយ ទៅក្នុងស្នាមប្រេះទាំងនេះ (ឯកសារយោង៖ 5.2 ករណីជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធបេតុង C-1 ស្នាមប្រេះបេតុង)

នៅលើផ្ទៃ ការទ្រនាប់ លាប រុញ ឬក៏បាញ់ ជាទូទៅត្រូវបានធ្វើឡើង។

វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដាក់កម្រិតប្រតិកម្មអាល់កាឡាំង ដើម្បីរក្សាសមាសធាតុសំណើមឲ្យទាបតាមតែអាចធ្វើទៅបាន។ ដោយសារតែគោលបំណងនេះ ផ្ទៃបេតុងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យពីការស្ងួតរបស់វា មុននឹងធ្វើការដាក់ទ្រនាប់ផ្ទៃ។

ក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះសាកសមសម្រាប់ការជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតដោយស្នាមប្រេះ តែមិនមែនការខូចខាតដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធខ្វះចន្លោះនោះទេ។ ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធការពារសំពាធ វាត្រូវបានធ្វើការជួសជុលដោយដាក់លាក់ដោយការបិទបន្ទះដែក ការបិទស្រទាប់ carbon fiber ការប្រើប្រាស់ការសង្កត់មុន ការដំឡើងសមាជិករចនាសម្ព័ន្ធ ឬក៏ការចាក់បេតុងឡើងវិញ ល និង ល។

(d) ចំណាំ

ការត្រួតពិនិត្យប្រភេទខុសគ្នាៗ ការតាមដាននៅទីតាំងតាមរយៈការជួសជុល ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើស្នាមប្រេះ ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រតិកម្មគ្រួសអាស់កាឡាំង។ ខាងក្រោមនេះជាបទសរសេរនៃការពិភាក្សា។

(1) ការតាមដានដល់ទឹកនៃ និងការត្រួតពិនិត្យមូលហេតុបង្ក

Table-5.2.12.2 បង្ហាញពីចំណុចនៃការតាមដានដល់ទឹកនៃត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្វែងរកស្នាមប្រេះ និងការត្រួតពិនិត្យគំរូសូល ដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការរាលដាល។

Table-5.2.12.2 ចំណុចតាមដានទៅលើប្រតិកម្មគ្រួស អាស់កាឡាំង

	វិធីសាស្ត្រ	ចំណុច
ការតាមដានដល់ទឹក	ការត្រួតពិនិត្យលើផ្ទៃដោយផ្ទាល់ភ្នែក	ទំហំ ជម្រៅ ប្រវែង ការបែកខ្ញែកនៃស្នាមប្រេះ
	ការវាយដោយញញួរ	ប្រហោង រលក
	ការសាកល្បងដោយការគោះនិងញញួរ Schmidt	កម្លាំងសង្កត់
	រលក Ultrasonic ឆ្លងឆាប់រហ័ស	ជម្រៅស្នាមប្រេះ កម្លាំង
គំរូសូល	ការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ភ្នែក	Sol ដែល រង្វង់ប្រតិកម្ម
	ការវាស់វែងការរីក	ការចាប់ផ្តើមការរីក សំណល់ពីការរីក
	ការវិភាគគ្រួស	ការបែងចែកគ្រាប់ដោយប្រភេទថ្ម ការបែកខ្ញែក photomicrograph ជាពីរក្រុម កម្លាំង X-ray ឆ្លុះត្រលប់
	ការវិភាគស៊ីម៉ង់	សមាមាត្រការលាយ ស៊ីម៉ង់ដែលបានប្រើប្រាស់ ចំនួននៃអាស់កាឡាំង និង ក្លរីន ។
	ការសាកល្បងភាពរឹងមាំ	កម្លាំងសង្កត់ម៉ូឌុល យឺត អត្រា Poisson ជម្រៅទប់
	ការសាកល្បង ASTM(ការផលិតឡើងវិញ)	វិធីសាស្ត្រគីមី វិធីសាស្ត្រ Mortal bar
	ការវិភាគដែល	ដែល អាស់កាឡាំងស៊ីលីកា

(2) ការសាកល្បងការការពារ

1) ការសាកល្បងដាក់បន្ទុកលើផ្ទឹមគំរូ

ការសាកល្បងការបត់ដោយដាក់បន្ទុក ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើផ្ទឹមគំរូចំនួនពីរជាមួយនឹងអត្រាឆ្អឹងដែកដូចគ្នា ដូចដែលបានរចនាក្នុងសរសេរ។

គំរូទីមួយ៖ ផ្ទឹមដែលបានសាងសង់ឡើងជាមួយនឹងគ្រួស អាល់កាឡាំង និងការវិគ្គន់នៃស្នាមប្រេះធម្មតា និង គំរូមួយទៀត៖ ផ្ទឹមជាមួយនឹងគ្រួសធម្មតា។

ការសាកល្បងបានបង្ហាញថាកម្លាំងសង្កត់នៃស្តង់ដារបេតុងគំរូសាកល្បង កាត់បន្ថយដោយ 40% ជាមួយនឹង ប្រតិកម្មគ្រួស ជាងជាមួយនឹងគ្រួសធម្មតា ក៏ប៉ុន្តែគំរូទាំងពីរមិនបានផ្តល់ភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ណាក្នុងស្ថាន ភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធនោះទេ។

គំរូជាមួយនឹងគ្រួសប្រតិកម្មនេះ អាចយល់ដឹងបានយ៉ាងច្បាស់ថាសារធាតុគីមីដែលមានសង្កត់មុន ត្រូវបាន កើតឡើងក្នុងផ្នែកនៃបេតុង ពីព្រោះឆ្អឹងដែកទល់នឹងការរីកនៃបេតុង។

បន្ថែមពីនេះទៅលើការសាកល្បងការបត់ដោយមិនប្រែប្រួល ទៅលើផ្ទឹម RC ការសាកល្បងឌីណាមិចបត់ ការ សាកល្បងការកាត់ និងការសាកល្បងភ្ជាប់សរសៃដែកក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងលើផ្ទឹម RC ដែរ។ ការសាកល្បងមិន ប្រែប្រួល និងឌីណាមិចបត់ត្រូវបានធ្វើឡើងលើផ្ទឹមបេតុងដែលបានសង្កត់ជាមុន។

2) ការសាកល្បងដាក់បន្ទុកទៅលើស្ថានពិតប្រាកដ

សរសេរល្អ និងសរសេរដែលខូចខាតជាមួយនឹងប្រតិកម្មគ្រួសអាល់កាឡាំង មានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចក្នុង រចនាសម្ព័ន្ធដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ថិតក្រោមលក្ខណៈបន្ទុកពិតប្រាកដ។

ជំពូកទី 6 ការជួសជុលគ្រឿងបន្លំពីដែក

6.1 ការរៀបចំគម្រោងជួសជុលគ្រឿងបន្លំពីដែក

មុនពេលធ្វើការជួសជុល ត្រូវរៀបចំគម្រោងព្រៀងជួសជុលស្ថានបេតុង និងប៉ាន់ស្មានលើការចំណាយ។ នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ ត្រូវបានណែនាំមកថា ការរៀបចំគម្រោង និងការប៉ាន់ស្មានលើការចំណាយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសោរកៅណែនាំនេះ។

ការរៀបចំគម្រោងជួសជុលត្រូវរួមបញ្ចូលទាំង

- មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្រូវរៀបចំគោលដៅលើស្ថានដែលត្រូវជួសជុល
- ទីតាំង
- អាទិភាព
- វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុល
- លេខយោងរបស់តម្លៃរាយសម្រាប់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើតម្លៃ (សំដៅទៅលើ “ឧបសម្ព័ន្ធ”) និង
- ការចំណាយលើការជួសជុល

ការជំនាយលើការជួសជុលដែលត្រឹមត្រូវអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងបានដោយត្រូវបូកបញ្ចូលតម្លៃរាយទាំងអស់។ លេខកូដជួសជុលពិសេសត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង **Table 6.1.1**។ លេខកូដជួសជុលទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំបរិយាយនៅក្នុង “ឧបសម្ព័ន្ធ”។

Table 6.1.1 លេខកូដជួសជុលស្ថានពិសេស (ដែក)

No.	លេខកូដ	ការងារជួសជុល	រាយ
1	2-00001	ការជួសជុលសំណឹកដែក	m ²
2	2-00002	ពង្រឹងគុណភាពដោយបន្ទះដែក	m ²

នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង លំដាប់ការងារអាទិភាពត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានហ្មត់ចត់ជាមួយនឹងកាលវិភាគ ទីតាំង ការខូចបច្ចុប្បន្ន សារៈសំខាន់នៃផ្លូវ និងអាទិភាព។

ចាប់តាំងពីមានការចូលរួមបច្ចេកវិទ្យាជួសជុលស្ថាន អ្នកមើលថែរក្សាផ្លូវត្រូវតែចាប់យកនូវចំនេះដឹងថ្មីៗ តាមរយៈការពិភាក្សាជាញឹកញាប់ និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយនឹងអង្គការពាក់ព័ន្ធ។

6.2 ករណីធ្វើការជួសជុលគ្រឿងបង្គំស្ពានដែក

ផ្នែកនេះគឺដើម្បីណែនាំនិងសិក្សាអំពីការជួសជុលគ្រឿងបង្គំដែក

S-1 ការលេចទឹកធ្វើឲ្យផ្ទឹមដែកសឹក

(a) ស្ថានភាព

សំណាកត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងជើង គែម និងនៅគែមស្ពានបានបង្ហាញនៅក្នុង Photo 6.2.1.1.



Photo 6.2.1.1 ស្ថានភាពសំណាកផ្ទឹមដែក

សំណាករីករាលដាលពីក្រៅផ្ទឹមមេទី៤ នៅចំនុចកណ្តាល នៃប្រឡោះទី២ រហូតដល់ផ្ទឹម១របស់ស្ពាន ។

យោងទៅតាមការវាស់វែងកំលាស់ដោយប្រើឧបករណ៍អាត់ត្រាសូនិច តេស្ត សំណាកពិតជាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានបញ្ជាក់អំពីការអន់ថយនៃកំរាស់រហូតដល់ 5.2mm សម្រាប់គែមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគម្រោងដើម (ជើង : 9mm គែមក្រោម : 16mm ទៅ 19mm)។

ម្យ៉ាងទៀត ការលេចទឹកយ៉ាងច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅគែមប្លង់សេនៅចំទីតាំងសឹក ហើយក៏មានដុះផ្សិតយ៉ាងច្រើននៅគែមស្ពានផងដែរ។ (Fig.6.2.1.1)។

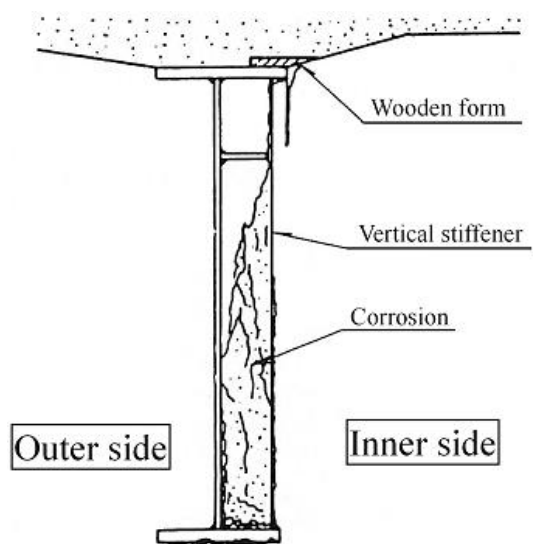


Fig. 6.2.1.1 ស្ថានភាពសំណាកផ្ទឹមដែក

(b) មូលហេតុដែលអាចបណ្តាលឲ្យកើតមាន

ការធ្លាក់ចុះគុណភាពត្រូវបានសន្មត់ថាកើតឡើងបណ្តាលមកពីការលេខទឹកពីតំណប្លង់សេស្តាន ដែលជួសជុលមិនបានត្រឹមត្រូវ ហើយទឹកភ្លៀងបានលេខដល់តែមស្តានអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង

Photo 6.2.1.2. ។

ម្យ៉ាងទៀត នៅកន្លែងសាងសង់ដោយឈើខ្លះដែលគេទុកចោលដោយចៃដន្យខុសទីតាំងក្នុងប្លង់សេក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការសាងសង់។ (Fig. 6.2.1.1 និង Photo 6.2.1.3) ។ ការធ្លាក់ចុះគុណភាពត្រូវបានសន្មត់ថាបានរីករាលដាលជាលំដាប់។



Photo 6.2.1.2 ការលេខទឹកពីតំណ



Photo 6.2.1.3 ឈើដែលត្រូវបាន

ទឹកភ្លៀងជាមួយនឹងផ្សិតសដែលមកតាមរយៈប្លង់សេបេក្នុងគគ្នានៅកន្លែងដែលមានឈើហើយលេចចេញពេលមានចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់។ ផ្សិតសដែលគគ្នានៅលើបាតតែមនេះ ធ្វើឲ្យកន្លែងនេះសើមរហូត។ ដូចនេះ ការធ្លាក់ចុះគុណភាពបានកើនឡើង។

(c) វដ្តនៃការជួសជុល

ការលាបពណ៌ឡើងវិញគឺជាវិធីសាស្ត្រជួសជុលដ៏សាមញ្ញមួយសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះគុណភាពប្រភេទនេះ។ ប្រសិនបើសំណឹកមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ជាទូទៅការដាក់ដែកផ្សេងបន្ថែមក្នុងការពង្រឹងគុណភាពបន្ទាប់ពីបានបូលាកន្លែងសឹកដែលធ្វើឲ្យគុណភាពធ្លាក់ចុះត្រូវបានគេប្រើ។ ដោយសារតែបាត់បង់កម្រាស់ដែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ការលាបពណ៌ឡើងវិញគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួសជុលកន្លែងខូចនោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលមិនអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងករណីបែបនេះ ដោយសារតែការជួសជុលត្រូវតែធ្វើឲ្យរួចរាល់ដោយគ្មានជំនួយមកពីដីនៅលើទីតាំងនោះ។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត ចរាចរណ៍មិនអាចបិទបានឡើយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការជួសជុល។ ដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយ ប្រសិនបើអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបនេះ វាពិតជាមានការពិបាកក្នុងការកំណត់គុណភាព ថាតើការជួសជុលនេះមានប្រសិទ្ធភាព ឬក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាព។

ការជួសជុលមួយបែបទៀតត្រូវបានអនុវត្តឡើងដូចបានបង្ហាញនៅខាងក្រោម (Fig. 6.2.1.2):

- (1) តំឡើងដែកនៅចុងសងសាងដែកដែលសឹកដើម្បីជួយពង្រឹងគ្រឿងបង្កំដែកផ្សេងទៀត។
- (2) ដកយកដែកសឹកចេញពីគ្រឿងបង្កំដើម
- (3) តំឡើងដែកក្នុងការជួយទប់ដែលមានផ្ទឹមរាងជាអក្សរ I ហើយមានកម្លាំងទប់ខ្លាំងនៅនឹងជើង ហើយផ្សារតែម្តងស្ថានជាមួយនឹងផ្ទឹមមេ។

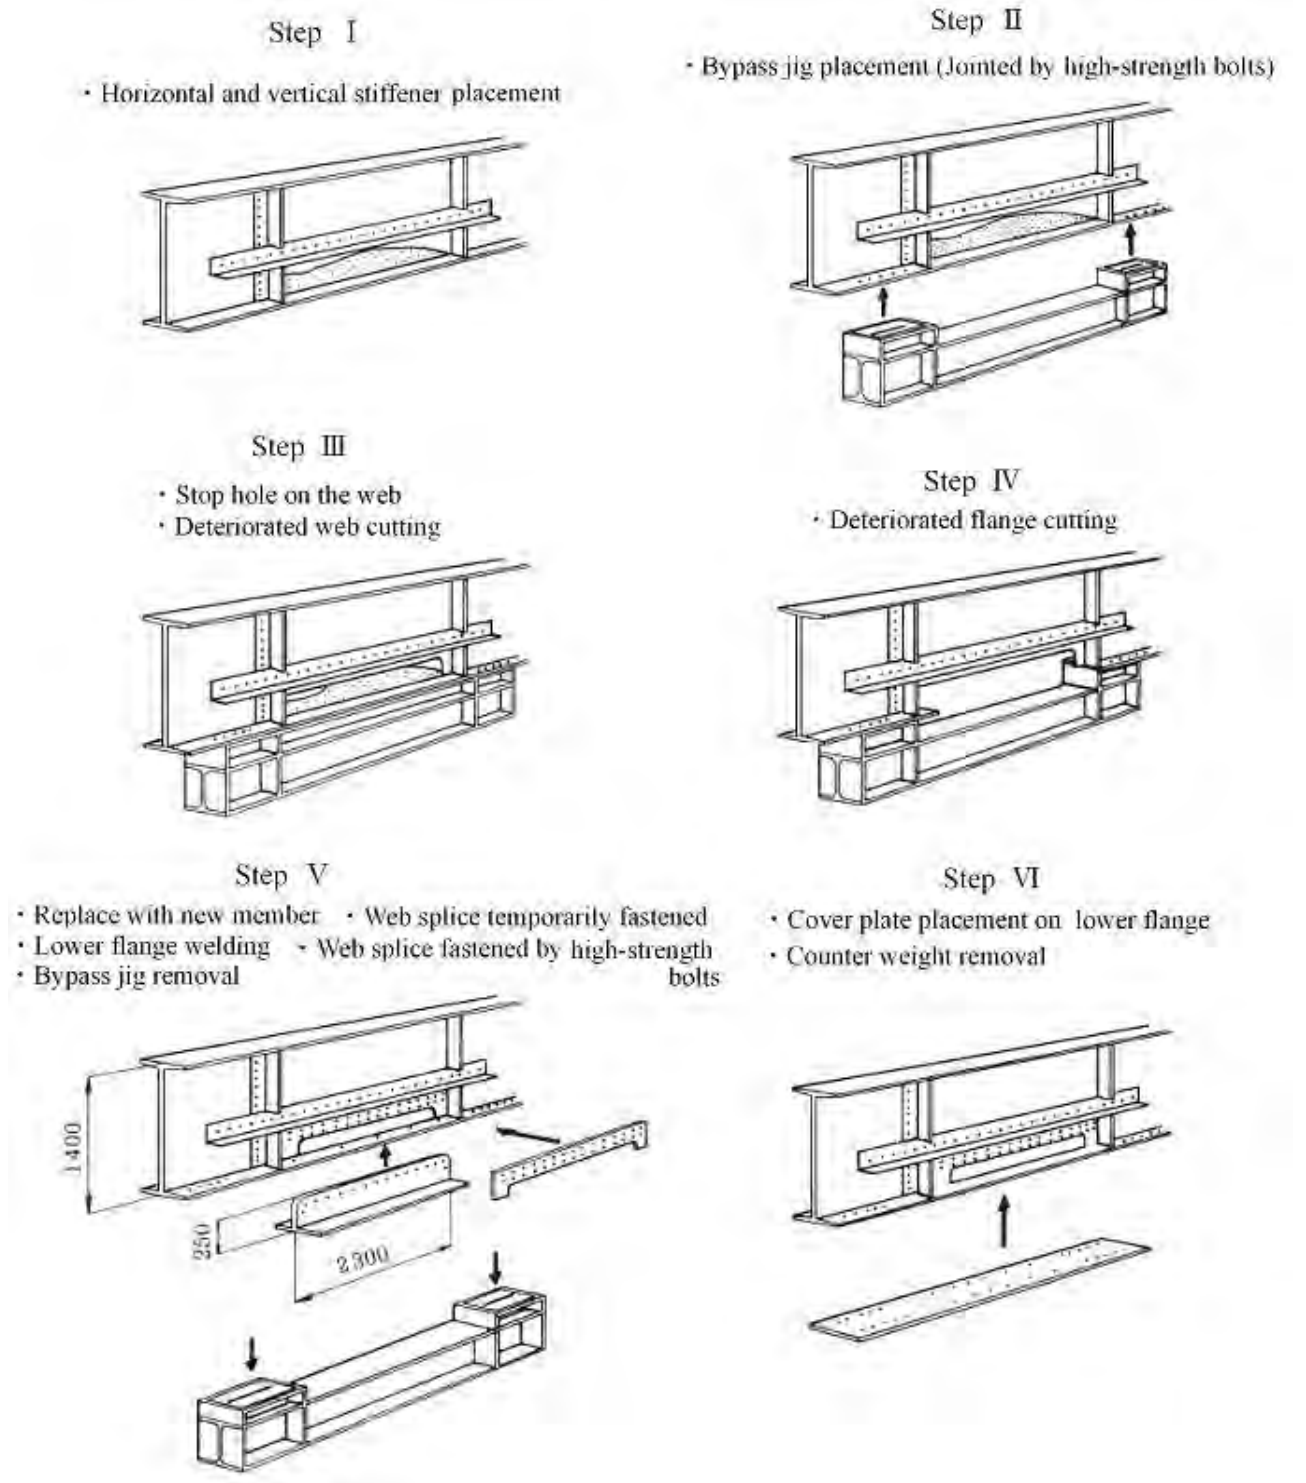


Fig. 6.2.1.2 ដំណើរការនៃការជួសជុល

មុនពេលធ្វើការជួសជុល ត្រូវតែធ្វើតេស្តស្តេតិចស្តាតិច ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុល និងការធ្វើតេស្តដោយណាមិច ‘dynamic test’ ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតវិធីសាស្ត្រក្នុងការសាងសង់នៅលើទីតាំង ជួសជុលដែលស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពចរាចរណ៍មាញឹក ដោយប្រើផ្ទឹមគំរូ។ បន្ទាប់ពីបានលទ្ធផលមកពីការធ្វើ តេស្តផ្ទុកទំងន់ ‘static load test’ វាបានបង្ហាញថាគ្រឿងបង្កំដែកបណ្តោះអាសន្ន (សំភារៈដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់ការ ធ្វើតេស្ត) មានគុណភាពល្អដូចគ្រឿងបង្កំដែក ក្នុងការប្រទប់កម្លាំងនៅពេលដែកដើមដែលសឹកត្រូវបានយកចេញ។ ការជួសជុលនេះអាចធ្វើឲ្យរួចរាល់ក្រោមការគ្មានចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់។

ម្យ៉ាងទៀត ការវាស់គន្លាក់ត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីថែរក្សាស្ថានភាពឲ្យនៅល្អ ដោយត្រូវធ្វើការសាកល្បង ហើយយក លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត។

- (1) សម្រាប់ផ្ទឹមគំរូបង្គោលផ្គុំ (មានរាងជាអក្សរ V ផ្នែកខាងក្រោយ) ធ្វើឲ្យមានស្នាមប្រេះនៅស្រទាប់ដំបូង។
ដោយសារបញ្ហានេះ បង្គោលផ្គុំត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជារាងអក្សរ X វិញ ហើយស្រទាប់ដែលខូចត្រូវកោសយកចេញ។
- (2) បន្ទាប់ពីបានសំបកខ្មៅនៅលើជើងស្ថាននៅកន្លែងផ្សារហើយ ត្រូវដាក់ប្រព័ន្ធផ្សារពីលើម្តងទៀត។
- (3) រំញ័រនៅលើសំភារៈមេត្រូវទប់ឲ្យកាន់តែតិចកាន់តែល្អ ហើយចំពោះចន្លោះឬសត្រូវគ្រប់គ្រងតិចជាង 1mm ក្នុង អំឡុងពេលធ្វើការងារនៅលើទីតាំង។

បន្ទាប់ពីបានដាក់ដំឡើងដែកហើយ ត្រូវដាក់ស្រទាប់ការពារទឹកនៅពីលើប្លង់សេដើម្បីកុំឲ្យមានលេចទឹក ការពារកុំ ឲ្យមានសំណឹកនៅលើផ្ទឹមដែក។ ដោយសារតែការវាស់វែងបានបង្ហាញថា ការផ្ទុកលើទំងន់ដែកខាងក្នុងទាំងអស់ ត្រូវបានផ្ទេរទៅលើដែកផ្សេងទៀត នៅពេលកន្លែងគុណភាពធ្លាក់ចុះត្រូវបានយកចេញ ហើយមានគ្មានការផ្ទុកទំ ងន់នៅលើទីតាំងធ្លាក់ចុះគុណភាព នៅពេលការងារត្រូវបានបញ្ចប់។

(d) ចំណាំ

ការប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានទឹកលេចលើផ្លូវត្រូវតែផ្តល់ឲ្យគន្លាក់សំណង់ប្លង់សេបេតុង និងគន្លាក់តំណ ភ្ជាប់ ដោយសារតែការលេចទឹកបានបង្កឲ្យមានសំណើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ផ្ទឹមដែក។

ប្រសិនបើទីតាំងសឹកនោះក្លាយទៅជាច្រេះ សកម្មភាពទប់ស្កាត់ទឹកលេចត្រូវតែអនុវត្តភ្លាមៗ ម្យ៉ាងទៀត នៅពេល នោះដែរ ការលាបពណ៌កន្លែងខ្លះត្រូវតែអនុវត្តផងដែរ ប្រសិនបើចាំបាច់។ វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើការងារអាចអនុវត្ត បានចំពោះប្រភេទផ្ទឹមផ្សេងទៀត។

វិធីសាស្ត្រនេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែវាអាចបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលខ្លី ដោយមិនត្រូវការជំនួយពីដីក្រោមផ្លូវ ដែលមានចរាចរណ៍មាញឹក។

S-2 ស្នាមប្រេះនៅគន្លាក់តភ្ជាប់ទ្រទាប ផ្ទឹមបញ្ឈររាងជាអក្សរ I

(a) ស្ថានភាព

ស្នាមប្រេះត្រូវបានរកឃើញនៅគន្លាក់ ជាកន្លែងដែលមានដែកច្រើន ដូចជាស្រទាប់ ‘cross beam sway bracing’ និងផ្ទឹមនៅតែមខាងលើនិងនៅជើងស្ពាន ត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាដោយសារការផ្សារ ទៅលើផ្ទឹមដែករាងជាអក្សរ I ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង Photos 6.2.2.1 និង Fig. 6.2.2.1.



Photo 6.2.2.1 ស្នាមប្រេះនៅគន្លាក់ដែលភ្ជាប់ស្រទាប់ និងផ្ទឹមបញ្ឈររាងជាអក្សរ I

ប្រភេទ	1	2	3	4
ស្រទាប់ កាត់	Crack	Crack	Crack	Crack
ស្រទាប់ អម	Crack	Crack	Crack	Crack

Fig. 6.2.2.1 ក្រឡាស្នាមប្រេះផ្ទឹមរាងជាអក្សរ I

ស្នាមប្រេះនេះត្រូវបានសង្កេតមើលសឹងតែគ្រប់គ្រឿងបង្កំដែលស្រដៀងគ្នា។

ស្នាមប្រេះត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោម៖

- (1) ស្នាមប្រេះជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅផ្ទឹមស្ពានអក្ស I ឬក៏អក្ស H។
- (2) ស្នាមប្រេះជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅលើស្ពានដែលមានប្លង់សេធំជាង 3.5 ម៉ែត្រ ហើយកម្រាស់ប្លង់សេនោះមានទំហំធំជាង 17 ទៅដល់ 22 សង់ទីម៉ែត្រ បើធៀបទៅនឹងទំហំប្លង់ធម្មតា វាមានទំហំស្មើជាង (គំលាតផ្ទឹមមេ)។

(b) ករណីដែលអាចបង្កឲ្យកើតឡើងបាន

ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមូលហេតុ ការវិភាគអេលាស្តិក ‘elastic analysis’ ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើវិធីសាស្ត្រហ្វីនីតអេលេមិន ‘Finite Element Method’ ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រពិតប្រាកដមួយដើម្បីមើលទីតាំងខូចសម្រាប់ស្ថានភាពទប់ទំងន់។ លទ្ធផលត្រូវបានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម៖

- (1) ការកោងមានសភាពធំជាងទំហំកោង៣ដង បើមើលតាមការសង្កេតនៅលើផ្ទាំងទ្រូងស្ពាន និងបង្គោលបញ្ឈរសងខាងស្ពាន។ ម្យ៉ាងទៀត កម្លាំងសមាសធាតុបត់ឲ្យកោង និងកាត់ត្រូវបានសង្កេតមើលនៅកន្លែងផ្សារដែកជាមួយនឹងបន្ទះផ្ទាំងទ្រូង និងគែមស្ពានបញ្ឈរខាងលើ (Fig. 6.2.2.2, Fig. 6.2.2.3)

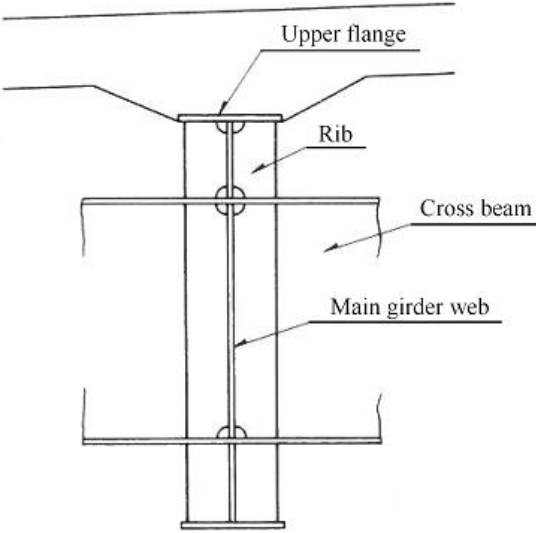


Fig. 6.2.2.2 គ្រឿងបង្កំដែក

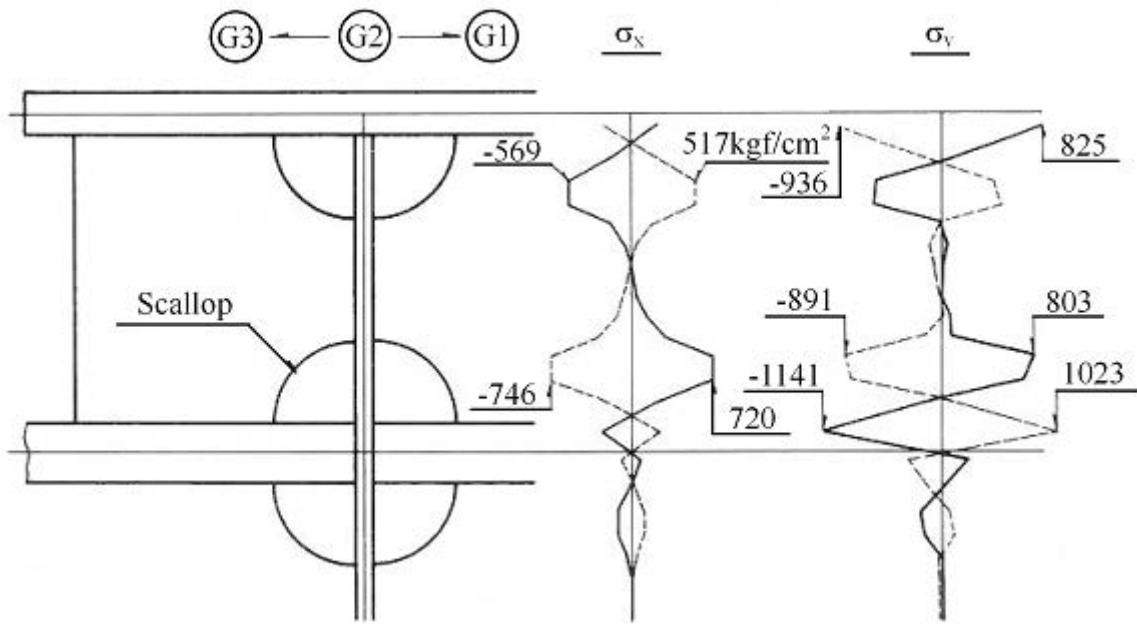


Fig. 6.2.2.3 ផ្សារសំពាធនៅជើងស្ពាន

- (2) សំពាធដ្នីមមនៅជើងស្ពានត្រូវបានទើសនៅទីតាំងសំបកខ្លោ ហើយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើសំពាធ។
- (3) ការផ្សារដែកបានបណ្តាលឲ្យដែកកោង។ វាបណ្តាលមកពីគ្រឿងបង្កដែក ដូចជាគែមស្ពានខាងលើ ផ្ទឹមមេជើងស្ពាន បន្ទះផ្ទឹមស្ពាន និងបង្គោលសងខាងស្ពាន។

ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការពឹងទៅលើលទ្ធផលពីការវិភាគ ការធ្វើតេស្តសាកល្បងផ្ទុកទំងន់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ថិតនៅក្រោមស្ពានភាពសម្រាប់ការវិភាគទាំងអស់នោះ។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថា សំពាធ លើសពីសំពាធដែលបានគ្រោងទុកនៅកន្លែងផ្សារដែក ត្រូវបានរកឃើញថាមិនធំដូចការវិភាគនោះទេ។ មូលហេតុចម្បងដោយយោងទៅតាមការស៊ើបអង្កេតដូចខាងក្រោម៖

- (1) កំលាំងសង្កត់លើកទី២ និងបង្កឡើងវិញពីបាតុភូតនៃប្លង់សេដែលរងបន្ទុកអចល័ត។
- (2) បន្ទុកទោលបង្កឡើងពីលទ្ធផលនៃការធ្វើមាត្រដ្ឋាន។
- (3) ការផ្សារដែកគ្មានប្រសិទ្ធភាពបណ្តាលមកពីមានចន្លោះរវាងបន្ទះផ្ទឹមទ្រូងស្ពាន ឬក៏បង្គោលដែកសងខាងស្ពាន និងគែមស្ពានដោយសារតែការអនុវត្ត ឬក៏ការសាងសង់គ្មានជំនាញច្បាស់លាស់។

ស្នាមប្រេះនេះមើលទៅដូចជាគ្មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលើគុណភាពផ្ទឹមនៅពេលដែលវានៅលើបន្ទះផ្ទឹមទ្រូងស្ពាន ឬក៏នៅលើបង្គោលបញ្ឈរសងខាងស្ពាន។ យ៉ាងណាមិញ នៅពេលដែលវាវិវត្តទៅដល់ផ្ទឹមមេជើងស្ពាន ត្រូវតែធ្វើការជួសជុល និងពង្រឹងគុណភាពជាបន្ទាន់។

(c) មាតិកានៃការជួសជុល

(1) ការសិក្សាដំបូងពីការងារជួសជុល

វិធីសាស្ត្រដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង Fig. 6.2.2.4 ត្រូវបានសិក្សាដោយយោងទៅតាមលទ្ធផលពីការវិភាគសំពាធ។

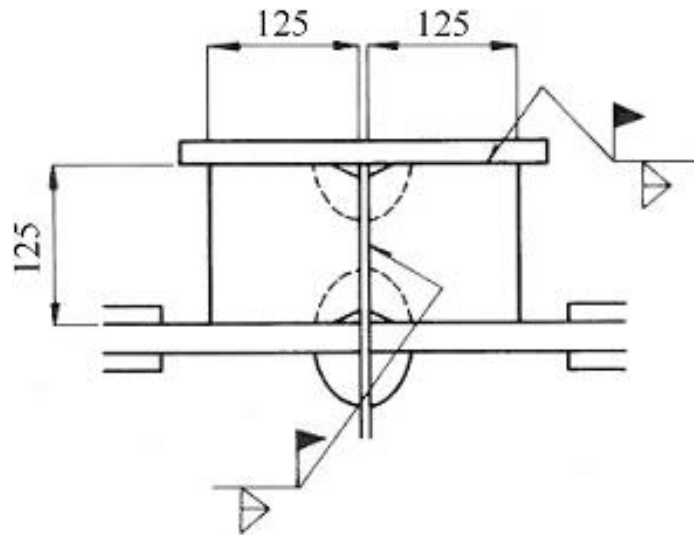


Fig. 6.2.2.4 ដ្យាក្រាមសំពាធនៅជើងស្ពាន

វិធីសាស្ត្រនៃការជួសជុលដែលបានណែនាំមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖

- 1) ការកាត់អោយខូចទ្រង់ទ្រាយធ្វើឡើងលើ rib plate នៃ present model ត្រូវបានកាត់បន្ថយទាបបំផុត។ ជាមួយគ្នានេះដែរការធ្វើអោយកោងលើ web នៃផ្ទឹមមេជិត rib plate ត្រូវបានលុបបំបាត់។
- 2) ទាំង main stress ឬ equivalent stress ត្រូវបានកាត់បន្ថយ 1/3 នៃទិន្នន័យចាស់. ដូច្នេះបន្ទុកដែលរំខាននៅ scallop ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។

(2) វិធីសាស្ត្រជួសជុល

គម្រោងថ្មីសម្រាប់ធ្វើការផ្សារដែកតាមផ្នែកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមលទ្ធផលវិភាគសំពាធ ហើយការជួសជុលដំបូងត្រូវបានអនុវត្តនៅលើផ្នែកខូច។ ជាលទ្ធផល សំពាធបណ្តាលឲ្យមានស្ថាមរាងមូលនៅកន្លែងផ្សារដែកត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយគោលបំណងដែលបានរំពឹងទុកត្រូវបានរក្សាទុកនៅដដែល។ យ៉ាងណាមិញ ការខូចទ្រង់ទ្រាយមូលដ្ឋានបានកើតឡើងនៅលើផ្ទឹមមេតែម្តងដោយសារតែកម្តៅផ្សារដែក។

ដូច្នេះ ការអភិវឌ្ឍន៍វិធីសាស្ត្រជួសជុលត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចខាងក្រោម៖

- 1) បន្ទាប់ពីយកផ្នែកផ្សារដែកខូចចេញពីកន្លែងហើយ ត្រូវផ្សារដែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងដែលចាំបាច់។
- 2) ជំនួសបន្ទះឆ្អឹងទ្រូងស្ពានជាមួយនឹងបន្ទះដែកថ្មីក្រាស់ជាងមុនដើម្បីជាជំនួយដល់បញ្ជូនកំលាំងទៅកាន់ផ្ទឹមក្រវ៉ាត់។
- 3) ដំឡើងបន្ទះដែកកម្រាស់ 12mm ដោយត្រូវផ្សារនៅជុំវិញឆ្អឹងទ្រូងខាងលើបង្គោលសងខាងស្ពាន។
- 4) មិនត្រូវប្រើខ្នៅប្លូឡង់នៅលើបន្ទះដែកទេ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងចំនុច 2) 3) ខាងលើ។
- 5) ការផ្សារដែកសម្រាប់បន្ទះដែកថ្មីដើម្បីតភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្ទឹមមេ ទ្រនាប់ទទឹង និងបង្គោលបណ្តោយត្រូវតែមាំសម្រាប់ទទួលទំងន់ពេលធ្វើការវិភាគលើគម្រោង ឬក៏ពេលធ្វើតេស្តសាកល្បង។

(d) ចំណាំ

នៅក្នុងការងារជួសជុលនេះ ការងារសាកល្បងទុកជាមុនរាប់បញ្ចូលដើម្បីស្វែងរកបញ្ហា និងវិធីសាស្ត្រជួសជុលដែលត្រឹមត្រូវ។

S-3 ស្នាមប្រេះអក្សរ M នៅលើត្រចៀកបេតុង ឬក៏ត្រចៀកដែកនៅជុំវិញផ្ទឹមដែកជំនួយអក្សរ I

(a) ស្ថានភាព

ស្នាមប្រេះដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង Fig.6.2.3.1 និង Photo 6.2.3.1 ត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងផ្សារជើងផ្ទឹមមេទាំងពីរ ហើយបង្ហាញឯបញ្ជីរវាងស្ថានដែលភ្ជាប់ជាមួយត្រចៀកនៅចុងផ្ទឹមមេ នៅជុំវិញគល់ទំរ នៅក្នុងផ្ទឹមស្ថាន ជាទូទៅនៅនឹងផ្ទឹមមេស្ថានដែក។

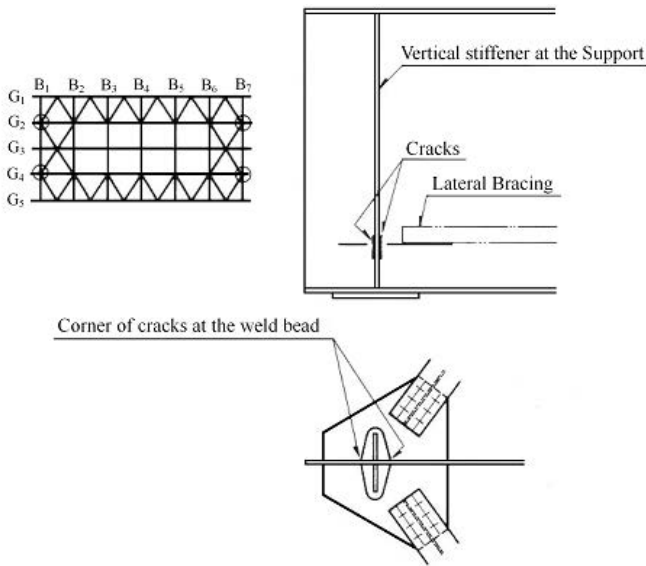


Fig. 6.2.3.1 ទីតាំងប្រេះ

Photo 6.2.3.1 ស្ថានភាពស្នាមប្រេះ

លក្ខណៈរបស់ស្នាមប្រេះមានដូចខាងក្រោម៖

- 1) ផ្ទឹមដែករាងអក្សរ I មានស្នាមប្រេះច្រើនជាងដែកដទៃទៀត។
- 2) ស្នាមប្រេះត្រូវបានរកឃើញនៅបន្ទះមេផ្ទឹមដែកទីពីរ នៅជិតផ្ទឹមផ្នែកខាងក្រៅ។
- 3) ស្នាមប្រេះជាច្រើនទៀតត្រូវបានសង្កេតមើលនៅគ្រឿងបង្កំខាងលើ ដែលមានទំរមកពី សសរទោលរាងអក្សរ T ហើយនៅលើគ្រឿងបង្កំស្តើងខាងលើមានទំរមកពីសសរដែក។ វាត្រូវបានរកឃើញតារាងការស្តង់មតិអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រភេទស្នាមប្រេះនៅលើគ្រឿងបង្កំខាងក្រោម។

(b) មូលហេតុដែលអាចបណ្តាលឲ្យកើតឡើង

មូលហេតុអាចធ្វើការសង្ខេបបានទៅតាមលក្ខណៈរបស់ស្ថាប័នប្រែ និងលទ្ធផលវិភាគអេលាស្តិក elastic analysis ដោយយកមធ្យមភាពរបស់វិធីសាស្ត្រហ្វីនីតអេលេមិន Finite Element Method ដោយប្រើគំរូដ៏រឹងមាំ មួយ និងគំរូដ៏ដោយផ្នែកខ្លះៗ។

- 1) កម្លាំងអ័កសដ៏ធំមួយត្រូវបានរកឃើញនៅលើត្រចៀកស្ពាន មិនមែនដោយសារតែកម្លាំងដេកដែលវាបណ្តាលមកពីកម្លាំងខ្យល់ និងរញ្ជួយផែនដីដែលជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកវានៅក្នុងគម្រោងធម្មតា ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការខុសទីតាំងបញ្ឈរដែលខុសគ្នារវាងផ្ទៃមេដែលបណ្តាលមកពីការផ្ទុកទំងន់ និងដាក់ទីតាំងដៃកទំរុខសគ្នា។
- 2) កំលាំងអ័ក្សដ៏ធំត្រូវបានដាក់នៅត្រចៀកផ្ទៃមេខាងក្នុងជើងស្ពានទាំងសងខាង។
- 3) ដៃកខ្វែងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកំលាំងអ័ក្សដោយគ្មានលំដាប់លំដោយនៅលើទីតាំងខ្លៅ នៅត្រង់បន្ទះត្រចៀក ហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ទ្រង់ទ្រាយមូលដ្ឋានរបស់ផ្ទៃមេជើងស្ពាន។ (Fig.6.2.3.2).
- 4) ការខូចទ្រង់ទ្រាយម្តងហើយម្តងទៀតវិវត្តន៍ទៅរកការប្រេះស្រាំនៅជើងកន្លែងផ្សារ ដែលនៅជិតសំបកខ្លៅនៅជិតត្រចៀកស្ពាន។
- 5) នៅពេលដែលការខូចទ្រង់ទ្រាយវិវត្តន៍ទៅកាន់តែធំ កន្លែងផ្សារដែលប្រេះក៏កាន់តែធំទៅៗដែរ។

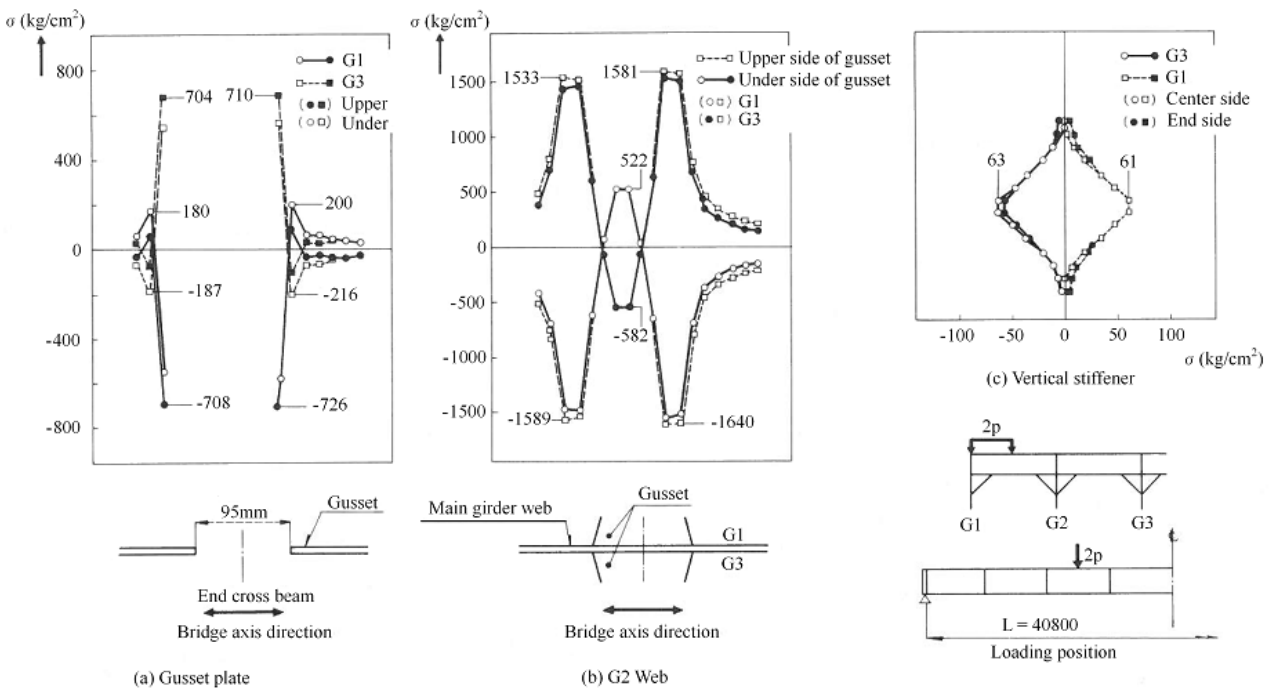


Fig.6.2.3.2 ដៃកខ្វែងនៅជិតត្រចៀកស្ពាន

(c) មាតិកានៃការជួសជុល

វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មការផ្ទៃក្នុង។ វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលដែលបានស្នើរឡើង និងលទ្ធផលវិភាគត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។



វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលចំនួនពីរត្រូវបានស្នើរឡើងដូចខាងក្រោម៖

- 1) ដើម្បីកាត់បន្ថយការទើសដែកខ្វែងនៅជុំវិញត្រចៀកសំបកខ្មៅ សំបកខ្មៅត្រូវតែលុបចេញដោយប្រើបន្ទះដែកដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង **Fig.6.2.3.3 (a)** ។
- 2) លើកលែងតែបន្ទះដែកមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការវិវត្តន៍លំហូរដែកខ្វែងឲ្យកាន់តែប្រសើរ ការបន្ថែមដែកដើម្បីពង្រឹងគុណភាពជាមួយនឹងបន្ទះដែកត្រូវតែបន្ថែម ដើម្បីជួយដល់ការទប់លំនឹងកំលាំងអ័ក្សដែលបញ្ជូនពីសងខាងនៃស្ពានដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង **Fig.6.2.3.3 (b)** ។

ដោយយោងទៅតាមវិធីសាស្ត្រហ្វីនីតអេលេមេន *Finite Element Method* បន្ទុកបញ្ជូននៅកន្លែងគន្លាក់ត្រចៀកដែលអាចវិវត្តន៍ឲ្យកាន់តែប្រសើរបាន ដោយត្រូវយកសំបកខ្មៅចេញ។ ប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងដែកបន្ថែមគឺសឹងតែដូចគ្នាទៅនឹងបន្ទះដែកពង្រឹងគុណភាពស្ពាន។

(d) ចំណាំ

នៅក្នុងគម្រោងសម្រាប់ដែកជំនួយទីពីរ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ដែកខ្វែងទីពីរដែលទៅអមជាមួយនឹងផ្ទឹមមេខូចទ្រង់ទ្រាយ។

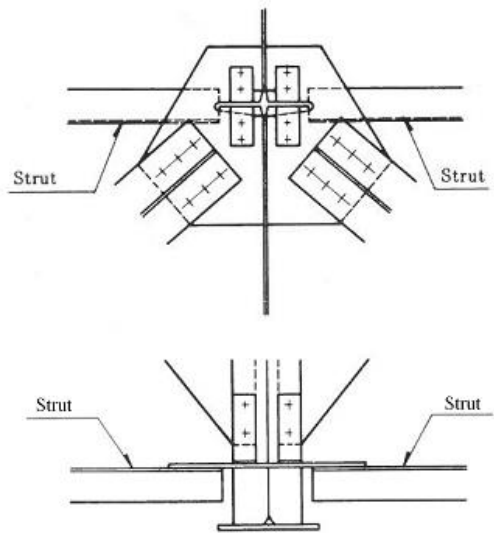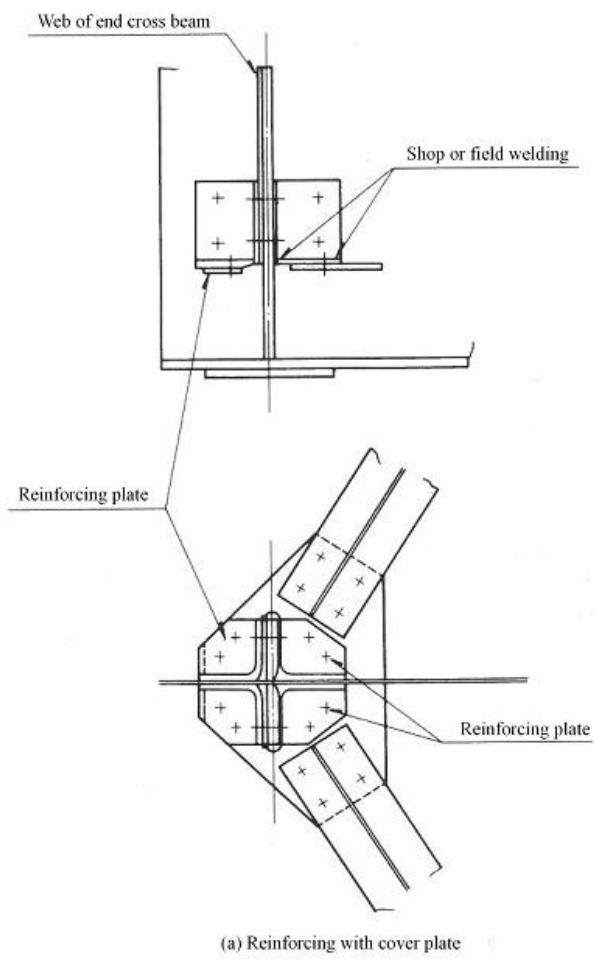

(b) Reinforcing with cover plate and strut

Fig. 6.2.3.3 ឧទាហរណ៍ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុល

S-4 ការប្រេះស្រាំនៅផ្ចិត 'haunch girder'

(a) ស្ថានភាព

ការប្រេះស្រាំតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើជើងស្ពានដែក និងនៅលើកន្លែងផ្សារនៃគែមស្ពាននៅលើផ្ចិតមេ 'haunch main girder' បានបង្ហាញនៅក្នុង Photos 6.2.4.1 ។ ការធ្វើតេស្តសាកល្បងម៉ាញ៉េទិច Magnetic particle test បានបង្ហាញថាមានស្នាមប្រេះដូចបានបង្ហាញនៅក្នុង Fig. 6.2.4.1 ។

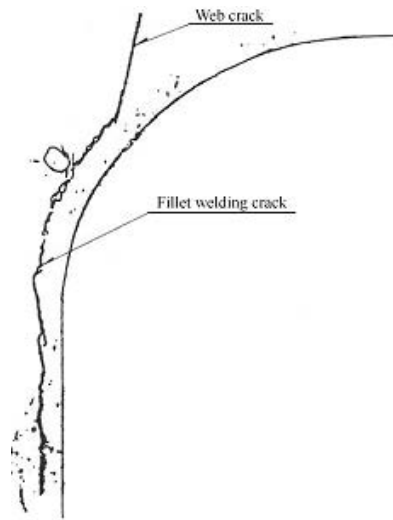


Fig. 6.2.4.1 ទំហំស្នាមប្រេះដោយការគូរ



Photo 6.2.4.1 ស្នាមប្រេះនៅលើផ្ចិតដែក

ស្ថាននេះ មានផ្ទៃមេរោងអក្សរ I ចំនួន៦ ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការអស់រយៈពេល ១៣ឆ្នាំមកហើយ។ តាមរយៈការស្ទង់មតិលើផ្ទៃមេរោងអក្សរ I នៅលើស្ថានដដែលនេះ ស្នាមប្រេះត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងផ្សារចំនួនបួនកន្លែង។ ម្យ៉ាងទៀត ស្នាមប្រេះស្រដៀងគ្នាត្រូវបានរកឃើញនៅលើប្រភេទដូចគ្នា បើធៀបទៅនឹងស្ថានចំនួនបីផ្សេងទៀត ដោយរាប់បញ្ចូលស្នាមប្រេះពីរដែករីកធំពីកន្លែងផ្សាររហូតដល់ជើងស្ថាន។

ស្ថាននេះធ្លាប់បានលាបពណ៌មួយឆ្នាំមុនមុនពេលមានស្នាមប្រេះត្រូវបានរកឃើញ។ ដោយយោងតាមស៊ើបអង្កេត ថ្នាំបានចូលទៅក្នុងប្រឡោះប្រេះតាមគែមកន្លែងផ្សារ ប៉ុន្តែវាមិនបានចូលទៅក្នុងជើងស្ថាននោះទេ។ ស្នាមប្រេះដែលនៅតាមជើងស្ថានត្រូវបានគេសន្មត់ថា វាបានវិវត្តន៍ដល់ ៦០សម ក្នុងអំឡុងឆ្នាំដំបូងនៃការលាបពណ៌សារឡើងវិញ។

តាមការស៊ើបអង្កេតតាមរយៈការធ្វើតេស្តម៉ាញេទិច ‘magnetic particle test’ បានបង្ហាញអំពីវិសកន្លែងផ្សារខូចគុណភាពទាំងសងខាង ហើយធ្វើឲ្យជើងស្ថានមេខូចជាបន្តបន្ទាប់។

(b) មូលហេតុដែលអាចបណ្តាលឲ្យកើតឡើង

មូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យខូចដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចខាងក្រោម៖

- (1) វាត្រូវបានកំណត់ដោយការបាក់ផ្ទៃខាងលើដែលបណ្តាលមកពីការថយចុះគុណភាពធ្វើឲ្យពុកផុយ។
- (2) ចន្លោះឬសសម្រាប់កន្លែងដាក់ខ្សែរនៅក្នុងរន្ធគឺអតិបរមា 2.1mm។ ទំហំនេះមានសភាពធំជាងនេះបើធៀបទៅនឹងទំហំស្តង់ដារ ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកត្តាចំបងទេបើយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកាលពីមុន។ យ៉ាងណាមិញ ចន្លោះឬសកាន់តែធំនឹងក្លាយទៅជាកត្តាមួយក្នុងការរាប់បញ្ចូលជាអាចម៍ដែក។ ម្យ៉ាងទៀតចន្លោះឬសកាន់តែធំធ្វើឲ្យប្រូបាបកាន់តែធំដែរ
- (3) តាមរយៈលទ្ធផលដែលបានមកពីវិធីសាស្ត្រហ្វីនីតអេលេមិន ‘Finite Element Method (FEM)’ បង្ហាញថាដែកខ្វែងដែលមានរាងជាអក្សរ R ធ្វើឲ្យមានរន្ធ (មានដែកខ្វែងមួយក្នុងចំណោមដែកខ្វែងដែលកើតឡើងរវាងបន្ទះគែមដែកខាងក្រោម និងជើងស្ថាន) លើពីកម្លាំងផ្សារក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតគម្រោងផ្ទុកទំងន់។ មូលហេតុមួយនេះនឹងក្លាយបញ្ហាមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ស្នាមប្រេះ។
- (4) ដរាបណាស្នាមប្រេះមានតែនៅកន្លែងបន្ទះគែមដែកផ្សារទេ ដែកខ្វែងផ្សេងទៀតសឹងតែមានគុណភាពដូចគ្នា

ទៅនឹងគុណភាពគ្រឿងបង្កើត។ យ៉ាងណាមិញ នៅពេលដែលស្នាមប្រេះវិវត្តន៍ទៅដល់ជើងស្ពាន កម្លាំងទប់នៅ តែមបន្ទះស្ពាននឹងអន់ថយ ហើយគុណភាពសំពាធនៅជើងស្ពាននឹងលើសកម្រិត។

ដូច្នេះ នៅពេលស្នាមប្រេះស្ថិតនៅរាងជាអក្សរ R កន្លែងមានរន្ធ វាពិតជាអាចបណ្តាលឲ្យបានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់គុណភាពគ្រឿងបង្កើត។ យ៉ាងណាមិញប្រសិនបើស្នាមប្រេះវិវត្តន៍ទៅដល់ជើងស្ពាន វានឹងបណ្តាលឲ្យខូចដល់ ស្ពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គ្រឿងបង្កើតស្ពាន។ ដោយសារមូលហេតុនេះ ការជួសជុលត្រូវតែធ្វើឡើងកាន់តែឆាប់កាន់តែ ល្អ នៅពេលដែលស្នាមប្រេះនៅកន្លែងផ្សារនៅឡើង។

(c) មតិការនៃការជួសជុល

ការងារជួសជុលស្នាមប្រេះនៅពេលវិវត្តន៍ទៅដល់ជើងស្ពាន ត្រូវជួសជុលដូចខាងក្រោម៖

- (1) ត្រូវបញ្ជាក់ពីទីតាំងប្រេះនៅលើជើងស្ពានដោយបូកមធ្យមភាគរូបថត ត្រូវដាក់អង្កត់ផ្ចិតកន្លែងដែលស្នាមប្រេះ ឈរឲ្យស្មើនឹងកម្រាស់ជើងស្ពាននៅចំណុចបញ្ជូននៃស្នាមប្រេះ។
- (2) ជួយផ្ទឹមរាងអក្សរ I ជាមួយនឹងផ្ទឹមទំហំ 1/8 បណ្តោះអាសន្នសិន ដាក់វាហើយសិមយកទំងន់ដែលនៅពីលើចេញ។
- (3) ត្រូវទុកកន្លែងដែលមានរន្ធឲ្យនៅទំនេរតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ត្រូវផ្សារជាអក្សរ x បន្ទាប់ពីការអង្កាំចេញហើយ ។
- (4) ដាក់បន្ទះដែកថ្មីដើម្បីជួយដល់តែមជើងស្ពានសងខាងដោយត្រូវប្រើប៊ូឡុងមាំខ្លាំងដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង

Fig. 6.2.3.2 និង Photo 6.2.3.2 ។

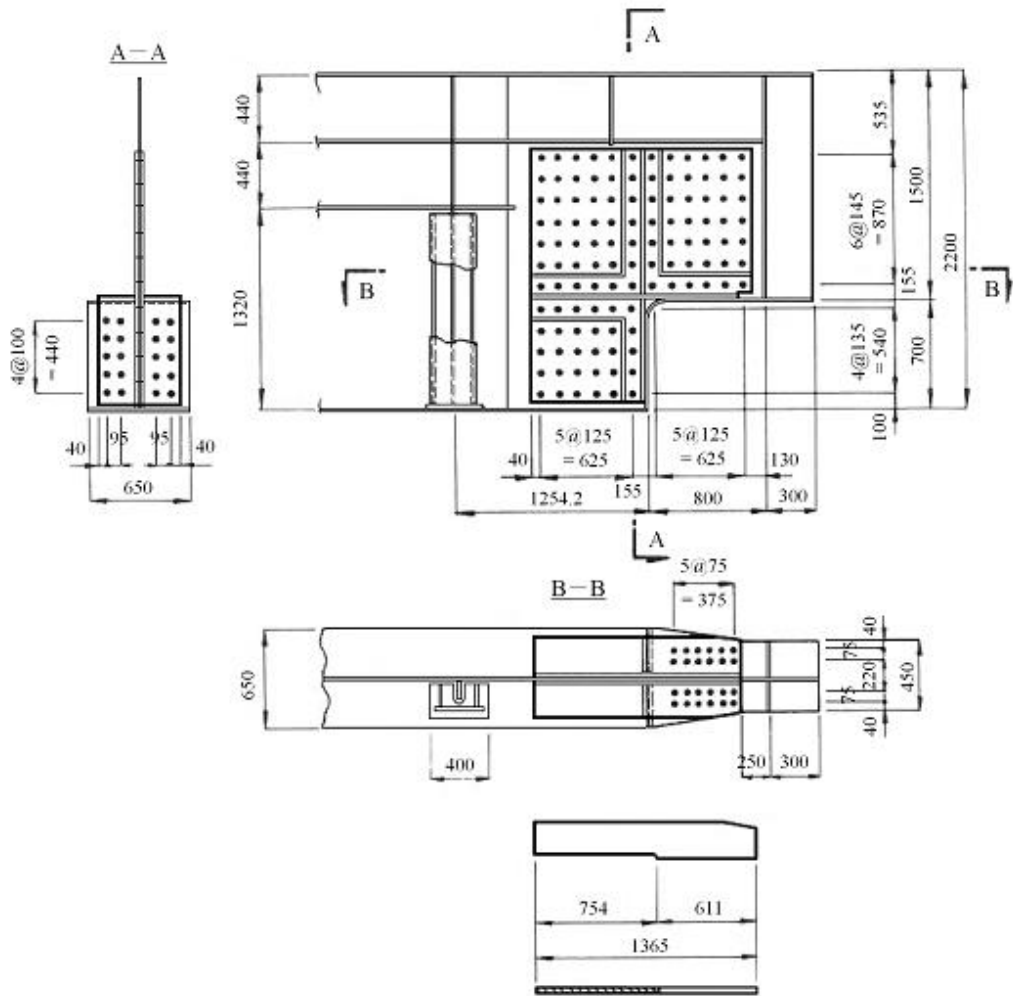


Fig. 6.2.4.2 ការលម្អិតអំពីគម្រោងការងារជួសជុល



(a) ការជួសជុលជើងស្ពានពេញលេញ



(b) ស្ថានភាពប្លិឡុង

Photo 6.2.4.2 បន្ទះជំនួយដល់តែមស្ពាន

(5) ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការកាត់ដៃកខ្វែង ត្រូវពង្រីកចុងសងខាងនៃគែមស្ពានទាំងផ្នែកបញ្ឈរ និងផ្នែកនៅសងខាងដោយយោងទៅតាមស្តង់ដារនៃគម្រោងសាងសង់។

(6) ដោយសារតែការដំឡើងគែមស្ពានថ្មី សម្ភារនៅលើគែមស្ពាននឹងត្រូវកាត់បន្ថយ ហើយសម្ភារដោយសារតែគែមកោងស្ពាននឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យបន្ទះត្រចៀកស្ពាន។

(7) ចាំបាច់ត្រូវលាបពណ៌ផ្នែកដែលបានបញ្ចប់ការជួសជុលហើយ ដើម្បីបញ្ចប់ការងារជួសជុល។

(d) កំណត់ចំណាំ

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ដើម្បីចុះរន្ធនៅលើផ្ទឹមមេមានដូចខាងក្រោម ក្នុងករណីដែលផ្ទឹមដែលបានដាក់មានកម្ពស់ខុសគ្នា ដោយសារតែមានប្រវែងខុសគ្នា។

- 1) ត្រូវទុកកន្លែងទំនេរឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ទឹម។
- 2) ដើម្បីជៀសវាងដាក់ស្រទាប់លើគ្នាពេលសាងសង់
- 3) ដើម្បីកែតម្រូវកម្រិតស្រទាប់ដេកឲ្យស្មើគ្នា។

ដើម្បីកាត់បន្ថយសំពាធពីផ្ទឹម ការស៊ើបអង្កេតដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់រូងរាងផ្សេងៗដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង **Fig. 6.2.4.3** ត្រូវតែធ្វើឡើង។ បន្ទាប់ពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាមួយនឹងការសាកល្បងដាក់ទំងន់ហើយ រន្ធថ្មីជាមួយនឹងគែមស្ពានជំនួយត្រូវបានណែនាំក្នុងគម្រោងស្តង់ដារបច្ចុប្បន្ន។

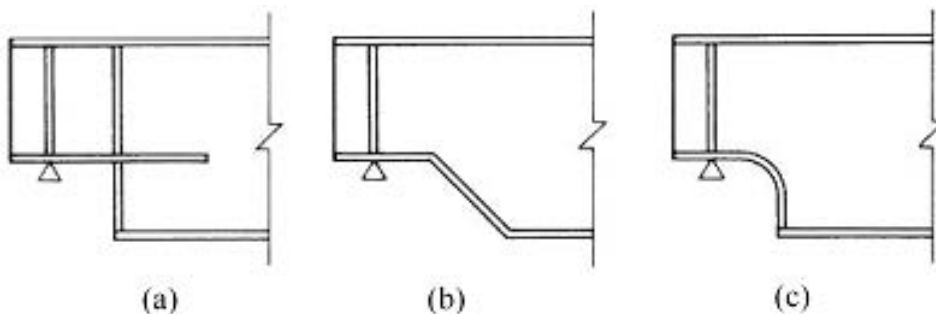


Fig. 6.2.4.3 ផ្ទឹមចម្លៀង

S-5 សំណើកសរសរស្ថានដែក

(a) ស្ថានភាព

សំណើកធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសំណើមទឹកដែលបានកើតឡើងនៅលើសរសរស្ថានដែកដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង **Photo 6.2.5.1**។ នៅក្នុងសរសរស្ថានដែក ពេលខ្លះមានកំហុសលើការលាបពណ៌ ជាទូទៅ (ត្រូវតែលាបដ៏ epoxy ២ ស្រទាប់) បានកើតឡើងដោយសារតែមានភាពតឹងនៃន។ ច្រើនកើតឡើងដោយសារតែមានសំណើមទឹកក្នុងសរសរស្ថានដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង **Photo 6.2.5.1(b)** ។



(a) សំនើមដែលអាចកត់សំគាល់បាន



(b) ស្ថានភាពសំណើក (គ្មានការលាបពណ៌ឡើងវិញ)

Photo 6.2.5.1 សំណើកសរសរស្ថានដែក

(b) មូលហេតុដែលអាចបណ្តាលឲ្យកើតឡើងបាន

ឧទាហរណ៍បែបនេះអាចត្រូវបានរកឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងគ្រឿងបង្កើតដោយមានរាងស្មុកស្មាញដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង **Fig. 6.2.5.1**។ កត្តាដំបូងត្រូវបានសន្មតថា លំហូរខ្យល់ក្នុងកន្លែងដែលបបានបិទមិនបានហូរចេញចូលស្រួលទេ ដោយសារតែវាមានរាងស្មុកស្មាញហើយបណ្តាលឲ្យមានសំណើមទឹកនៅលើផ្ទៃដែកដោយសារតែមានសីតុណ្ហភាពខុសគ្នារវាងគ្រឿងបង្កើតខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃគ្រឿងបង្កើត។

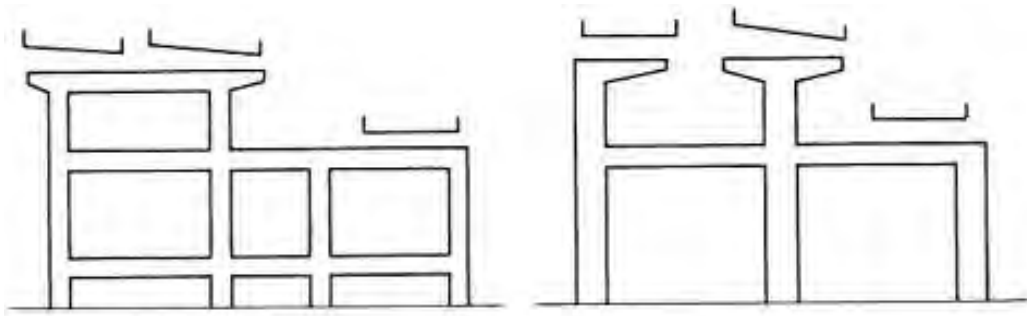


Fig. 6.2.5.1 ដ្យាក្រាមតាមផ្នែកក្នុងសរសរស្ថានដែក

ត្រូវតែផ្តល់ការណែនាំឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើទីតាំងដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចលាបកន្លែងដែលត្រូវលាបកូតដោយយោងទៅតាមស្តង់ដារកន្លែងគន្លាក់។

(c) កំណត់ចំណាំ

វិធីសាស្ត្រជៀសវាងល្អបំផុតក្នុងការខូចនោះគឺត្រូវឲ្យមានលំហូរខ្យល់ចេញចូលល្អ។ ឥឡូវនេះគ្មានសំភារៈល្អបំផុតណាអាចប្រើបានសម្រាប់លាបកន្លែងដែលបិទនោះទេ ដែលនាំឲ្យការងារជួសជុលកាន់តែពិបាក។ ការវាស់វែងដូចខាងក្រោមត្រូវតែធ្វើឡើងសម្រាប់ការពិចារណា។

(1) លាបថ្នាំដែលមិនរលាយ

លំហូរខ្យល់ដែលល្អបំផុតដែលបានមកពីជ័រ epoxy សម្រាប់កន្លែងគន្លាក់ស្ថានអាចប្រើប្រាស់បាននៅលើគ្រឿងបង្កើនស៊ែរដែកនៅក្នុងថ្នាក់សិក្សា។

ជាពិសេសសម្រាប់សុវត្ថិភាពការងារនៅចុះធ្វើការងារ។ យ៉ាងណាមិញ នៅពេលលាបថ្នាំ វាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យមានលំហូរខ្យល់ល្អបំផុត។ នៅក្នុងបរិបទនេះ ថ្នាំដែលមិនរលាយត្រូវតែគិតឲ្យបានហ្មត់ចត់នៅក្នុងការងារនេះ។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ថ្នាំមិនរលាយអាចធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថ្នាំមរលាយដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង **Table 6.2.5.1**។ ហានិភ័យដ៏ធំក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនរលាយគឺពិតជាមានឥទ្ធិពលពីសីតុណ្ហភាព ហើយពេលធ្វើការក៏មានរយៈពេលតិចដែរ។

សីតុណ្ហភាពទាបពិតជាមានអំណោយផលដល់ការធ្វើការ ក្នុងអំឡុងពេលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់អំណោយផលដល់កម្លាំងសំបូត។

Table 6.2.5.1 ការប្រៀបធៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនរលាយ និងថ្នាំរលាយ

	ថ្នាំរលាយ	ថ្នាំមិនរលាយ
លំហូរខ្យល់	មិនល្អ	ល្អ
ភាពស្ងួត	ល្អ	មិនល្អ
ការពារច្រែះ (សម្រាប់ផ្ទៃមិនល្អ)	មិនល្អ	មិនល្អ
ការពារការជ្រាបទឹក	ល្អ	ល្អ
ច្រាស់លាប	ល្អ	មិនល្អ
សុវត្ថិភាពការងារ	មិនល្អ	ល្អ
រយៈពេលសុវត្ថិភាពការងារ	ធម្មតា	មិនល្អ
ទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ច	ល្អ	មិនល្អ

(2) បាញ់ថ្នាំ 'urethane foam'

សំណឹកសំភារៈដែលត្រូវបានកើតឡើងដោយសារអុកស៊ីសែន និងទឹក។ ដើម្បីញែកសំភារៈទាំងនេះចេញ ត្រូវប្រើ ថ្នាំ 'urethane foam' ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង Photo 6.2.5.2 ។



(a) ការត្រួតពិនិត្យ



(b) លំហូរខ្យល់



(c) បាញ់ថ្នាំ urethane ឲ្យរឹង



(d) បាញ់ថ្នាំ urethane ឲ្យរឹង

Photo 6.2.5.2 Solid urethane foam resin

ដំណើរការនេះត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

- 1) ធ្វើឲ្យមានចន្លោះនៅសរសរស្សាន
- 2) ចោះប្រហោងសរសរស្សានដែក
- 3) សម្អាតច្រែះចេញ
- 4) សម្អាត (ប្រើប្រាស់រឹង)
- 5) Primer coating
- 6) Urethane foam spraying

ដើម្បីប្រើថ្នាំ ‘urethane foam resins’ វាពិតជាចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖

- 1) កម្រិតប្រើសំភារៈដែលអាចឆេះដូចជា សាំង កម្រិតទី IV។
- 2) ការចំណាយ
- 3) ផលប៉ះបាល់ភ្លាមៗ
- 4) លទ្ធភាពជោគជ័យ និងភាពយូរអង្វែងក្នុងការអនុវត្តតាមការបញ្ជាក់នៃគ្រឿងបង្កើនដែក។

(3) ត្រូវផ្តល់ប្រព័ន្ធលំហូរខ្យល់ដោយគ្មានសីតុណ្ហភាពខុសគ្នា។

សំណើអាចកើតឡើងបាននៅពេលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅហើយសើមខ្ពស់។ ម្យ៉ាងទៀតពេលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅហើយសើមទាប សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខុសពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅពិតជាឆាប់ទទួលបានដល់ការសើម។ ដូច្នេះត្រូវមានរន្ធមួយដែលមានខ្សែ (ការពារកុំឲ្យមានសត្វបក្សាបក្សីចូល) ដើម្បីឲ្យមានលំហូរខ្យល់ចេញចូលល្អ។

ជំពូកទី 7 ការរៀបចំគ្រឹះ ឬរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ

7.1 ករណីនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធស្ថានផ្សេងៗ

ផ្នែកនេះគឺជាការបង្ហាញពីករណីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធស្ថានផ្សេងៗ។

J-1 ភាពខូចខាតលើមុខដំណាចក្រ

(a) លក្ខខណ្ឌ

ចំពោះស្ថាន មុខដំណាចក្រជាផ្នែកសំខាន់ដើម្បីកែសម្រួលការប្រែប្រួលមាឌរបស់វាដែលបង្កឡើងដោយកត្តាផ្សេងៗដូចជាបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព ការរអិលនៃបេតុង និងការរួមមាឌជាដើម។ យ៉ាងណាក៏ដោយ មុខដំណាចក្រគឺជាចំណុចខ្សោយបំផុតក្នុងចំណោមធាតុផ្សេងៗនៃរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាន ហើយការខូចខាតនៅចំណុចនេះអាចធ្វើឲ្យផ្ទៃផ្លូវរាបរដុប និងរំខានដល់ចរាចរណ៍នៃយានយន្ត។

ប្រភេទមុខដំណាចក្រស្ទើរ និងមុខដំណាចក្រដែកជាធម្មតាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីរក្សាផ្លូវឲ្យនៅបន្តជាប់គ្នា និងប្រែប្រួលទៅតាមបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព ឬបន្ទុកឆ្លងកាត់។ ទោះជាយ៉ាងណា វានៅមានការលំបាកក្នុងការផ្តល់នូវមុខដំណាចក្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវការពេញលេញណាស់។

មានគំរូផ្សេងៗនៃការខូចខាតដែលកើតមានឡើងលើមុខដំណាចក្រដូចខាងក្រោម។

(b) មូលហេតុដែលអាចកើតមាន

មូលហេតុចម្បងៗនៃការខូចខាតលើមុខដំណាចក្រមានដូចជា៖

- 1) ពេលចរាចរណ៍ និងបរិមាណបន្ទុកយានយន្តកើនឡើង មុខដំណាចក្ររបស់ស្ថានទទួលរកសំណឹក និងភាពខូចខាតពីការយារ។
- 2) ជម្រើសមិនគ្រប់គ្រាន់នៃមុខដំណាចក្រសម្រាប់ស្ថានដែលមានចំណែកវែង ស្ថានបញ្ជិត ឬស្ថានកោងអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាត ឬអាចធ្វើឲ្យវាលែងជាប់ជាមួយនឹងឃ្នាបស្ថានបានត្រឹមត្រូវ។
- 3) ពេលមានកម្រិតខុសគ្នារវាងមុខដំណាចក្រ និងប្លង់សេបេតុងនៃបង្គាន់ដៃជន្លល់ស្ថានដោយសារកំហុសក្នុងការសាងសង់ ឥទ្ធិពលនៃទំងន់យានយន្តមានកាន់តែខ្លាំង ហើយបន្ថែមនូវភាពខូចខាតនៃមុខដំណាចក្រលើប្លង់សេស្ថានកាន់តែធ្ងន់។

វាមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុជាក់លាក់នៃការខូចខាតមុខដំណាចក្រ ដោយភាពខូចខាតអាចកើតចេញពីលក្ខខណ្ឌអវិជ្ជមានចម្រុះគ្នាជាច្រើន។ មូលហេតុធំៗដែលមានខាងលើអាចចាត់ចូលក្នុងប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម៖

1) កត្តាវចនា

- * ភាពរឹងមាំនៃចុងកម្រាលស្ពានមិនគ្រប់គ្រាន់
- * ភាពរឹងមាំនៃតួមុខដំណាច់ជ្រើកមិនគ្រប់គ្រាន់
- * ភាពរឹងមាំនៃផ្នែកភ្ជាប់នៃមុខដំណាច់ជ្រើកមិនគ្រប់គ្រាន់
- * កំហុសក្នុងការជ្រើសរើសសម្ភារៈតម្លើង
- * គណនាខុសលើភាពរីកអតិបរមាដោយសារសីតុណ្ហភាព និងចលនា
- * ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៃសមាសធាតុហូរ និងប្រលាយទឹកហូរ

2) កត្តាសាងសង់

- * កំហុសក្នុងការសាងសង់ចន្លោះរវាងកម្រាលស្ពាន
- * គ្មានការត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវសម្ភារៈតម្លើង
- * ផ្លាតទម្រសម្រាប់កម្រាលស្ពាន និងបេតុងចុងស្ពាន
- * គុណភាពមិនគ្រប់គ្រាន់នៃសម្ភារៈមុខដំណាច់ និងការចាក់បង្រួមចីញើមផ្លូវត្រង់ចំនុចមុខដំណាច់មិនត្រឹមត្រូវ

3) កត្តាបរិស្ថានជុំវិញ

- * កំណើនបន្ទុកតាមអំក្ស និងប្រេកង់បន្ទុក
- * ភាពខូចខាតនៃសម្ភារៈមុខដំណាច់ និងចីញើមផ្លូវដែលបង្កឡើងដោយសំណឹក ឬការចាក់បង្រួមខ្លាំងពេក
- * អាយុកាលនៃប្លង់សេ
- * កម្រិតបន្ទុកលើផ្លូវមិនទៀងទាត់នៃជ្រុងសងខាងនៃមុខដំណាច់ជ្រើក (ការរំកិលខុសទីកន្លែងដោយសារការហើមនសម្ភារៈចីញើមផ្លូវស្ពាន)
- * ការសម្អាតផ្លូវស្ពានមិនគ្រប់គ្រាន់ (កំណកធ្នូលី និងជម្រាប់ទឹក)
- * ការបាក់បែកនៃទ្រនាប់ សសរ និងជន្ទល់ស្ពានបង្កដោយការខូចទ្រង់ទ្រាយ
- * ការវិវត្តនៃលក្ខខណ្ឌមិនប្រក្រតីដូចជាគ្រោះអគ្គិភ័យ និងរញ្ជួយផែនដី។

ប្រភេទទូទៅនៃភាពខូចខាតលើមុខដំណាច់ជ្រើកមានដូចជា៖

- * ការលិចទឹកដោយសារលំហូរប្រលាយទឹក
- * ហូរទឹកចេញក្រៅដោយសារស្ទះបំពង់ទឹកហូរ
- * ការបាក់បែកប្លង់សេបេតុងនៅខាងចុងកម្រាលស្ពាន
- * កំណច្រេះ
- * កំណសម្លេង

ប្រភេទទូទៅនៃការខូចខាតលើមុខដំណាច់ជ្រើកផ្សេងទៀតមានដូចជា៖

- * ការប្រេះបែកនៅខាងចុងស្ពាន
- * កំណសំលេង
- * លេចជ្រាប់ទឹកចេញពីរចនាសម្ព័ន្ធធំ

(c) សេចក្តីណែនាំពីវិធីសាស្ត្រជួសជុល

វិធីសាស្ត្រនៃការជួសជុលការខូចខាតមុខដំណាស្ពានឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានខាងក្រោម។

(1) អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្មានមុខដំណា

ប្រព័ន្ធគ្មានមុខដំណាដែលដកមុខដំណាពង្រីកចេញត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាវិធានការធំសម្រាប់ជួសជុលការខូចខាតលើមុខដំណា។ នេះជាគោលគំនិតថ្មីក្នុងការពង្រឹងសុខភាពបើកបរ ដើម្បីកាត់បន្ថយសំលេង ឬរំញ័រ ក៏ដូចជាភាពខូចខាតលើមុខដំណាពង្រីក។

គេអាចប្រើវាបានទាំងលើឃ្នាបដែក និងឃ្នាបបេតុងក្រាស់របស់ស្ពាន។

គ្រោងជាមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធនេះមានដូចជា៖

- 1) ឃ្នាបទោលជាប់គ្នាពីរត្រូវតម្លើងជាមួយគ្នាដោយដាក់បន្ទះតូនៅលើឃ្នាបដែក។ បន្ទះនេះមិនត្រូវបានគេប្រើក្នុងប្រភេទឃ្នាបបេតុងក្រាស់នោះទេ។
បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ឃ្នាបជាមួយគ្នាលើយ (ចំពោះប្រភេទឃ្នាបដែកប៉ុន្តែនោះ) ប្លង់សេក្ស័រគ្នាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយគ្នាលើយផ្ទៃផ្លូវនឹងត្រូវភ្ជាប់បន្តជាមួយគ្នា។
- 2) វិធានការផ្ទុយផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព និងកម្លាំងដេកកើតមានពេលរញ្ជួយផែនដី។ គ្រប់ទ្រនាប់ទាំងអស់លើកលែងតែទ្រនាប់ថេរ ត្រូវប្តូរទៅជាទ្រនាប់ចល័តជាមួយនឹងសន្ទះបិទបើកសម្រាប់ស្ពានឃ្នាបដែក។ ប្រព័ន្ធសសរចម្រុះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ស្ពានឃ្នាបបេតុងក្រាស់។ **Table 7.1.1.1** បង្ហាញពីគោលការណ៍ណែនាំនៃឃ្នាបតូនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្មានមុខដំណា។

Table 7.1.1.1 គោលការណ៍ណែនាំនៃប្រព័ន្ធគ្មានដំណា

	ឃ្លាបដៃក	ឃ្លាបបេតុងក្រាស់
ប្រព័ន្ធគ្មាន		
លក្ខខណ្ឌ និងប្រព័ន្ធបំបែក	<p>ប្តូរពីទ្រទ្រង់មេទៅជាទ្រទ្រង់ចល័ត។ ការបំបែកកម្លាំងសង្កត់ត្រូវធ្វើឡើងដោយមធ្យមសន្ទះបិទបើកបំបែកស្និត។</p>	<p>លក្ខខណ្ឌទ្រទ្រង់ស្ពានដែលមានស្រាប់ត្រូវរក្សាទុកនៅដដែល។ ការបំបែកកម្លាំងតបត្រូវធ្វើឡើងដោយមធ្យមនៃប្រព័ន្ធសសរចម្រុះ។</p>
គ្រោងនៃដំណើរការ	<ol style="list-style-type: none"> 1) ដោយការភ្ជាប់ទ្រទ្រង់ឃ្លាបមេខាងលើជាមួយនឹងបន្ទះដំណាគេអាចបន្ថយការខូចខាតនៃដំណាប្លង់សេកម្រាល។ 2) ភ្ជាប់ប្លង់សេកម្រាល ហើយដាក់បន្ទះស្មៅជាស្រទាប់នៅចន្លោះប្លង់សេ និងឃ្លាបដើម្បីបន្ថយការខូចខាតដោយសារការរំកិលនៃឃ្លាប។ 3) ភ្ជាប់ទ្រទ្រង់ខាងលើត្រង់ផ្ចឹមកាត់គ្នា ជាមួយនឹងបន្ទះសាច់ (6-8mm) ដែលប្រើជាពពុះ។ 4) ចំពោះស្នាមប្រេះនៅក្នុងប្លង់សេកម្រាល គេប្រើថ្នាំការពារច្រេះស៊ីដែកស៊ែក្នុងបេតុង និងថ្នាំទ្រទ្រង់ការពារប្រាប់ទឹកនៅលើប្លង់សេកម្រាល។ 5) ចំពោះកំនើនកម្តៅនៃឃ្លាប និងបន្ទុកកម្លាំងរញ្ជួយដីតាមទិសដេកបង្កឡើងដោយភ្ជាប់ទ្រទ្រង់ខាងលើ ជាមួយនឹងប្លង់សេកម្រាល ទោះជាវាស្រូបយកកម្លាំងទាំងនេះតិចតួចដោយការខូចខាតនៅគ្រឹះ និងសសរក៏ដោយ វានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ ប្តូរផ្ចឹមជាប់ទាំងអស់ទៅជាផ្ចឹមចល័ត លើកលែងតែមួយប៉ុន្មាននោះ ហើយប្រើប្រព័ន្ធសន្ទះបិទបើករវាងជន្ទល់ និងសសរជំនួសវិញ។ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ភ្ជាប់ប្លង់សេកម្រាលនៅខាងចុងឃ្លាប ហើយដាក់ទ្រទ្រង់ធ្វើពីបន្ទះស្តីរីហ្វមនៅចន្លោះប្លង់សេ និងឃ្លាបដើម្បីខ្ចីខ្ចាចកែវ។ 2) ដោយសារតែប្លង់សេកម្រាលមិនមានឃ្លាបទប់នៅខាងចុងឃ្លាបតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ គេជ្រើកត្រូវបស់វានៅតាមចុងកន្លែងដែលផ្ចឹមកាត់គ្នា ហើយក៏ជួយទ្រប្លង់សេផងដែរ។ 3) ចំពោះស្នាមប្រេះនៅក្នុងប្លង់សេកម្រាល គេប្រើថ្នាំការពារច្រេះស៊ីដែកស៊ែក្នុងបេតុង និងថ្នាំទ្រទ្រង់ការពារប្រាប់ទឹកនៅលើប្លង់សេកម្រាល។ 4) ចំពោះកំនើនកម្តៅនៃឃ្លាប និងបន្ទុកកម្លាំងរញ្ជួយដីតាមទិសដេកបង្កឡើងដោយភ្ជាប់ទ្រទ្រង់ខាងលើ ជាមួយនឹងប្លង់សេកម្រាល ទោះជាវាស្រូបយកកម្លាំងទាំងនេះតិចតួចដោយការខូចខាតនៅគ្រឹះ និងសសរក៏ដោយ វានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ ប្តូរផ្ចឹមជាប់ទាំងអស់ទៅជាផ្ចឹមចល័ត លើកលែងតែមួយប៉ុន្មាននោះ ហើយប្រើប្រព័ន្ធសន្ទះបិទបើករវាងជន្ទល់ និងសសរជំនួសវិញ។

ការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធលម្អិតត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ផ្នែកគ្នាតាមផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធ។ គេស្តុស្តាទិច និងឌីណាមិចត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រើគំរូខ្នាតធំនៅក្នុងទីពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ។ ពេលមានការជួសជុលធំៗនៅតាមផ្លូវបំបែក គេប្រើប្រព័ន្ធនៅតាមស្ថានផ្សេងៗដូចមានក្នុង **Photo 7.1.1.1** ត្រង់ចំណុចមួយចំនួន។

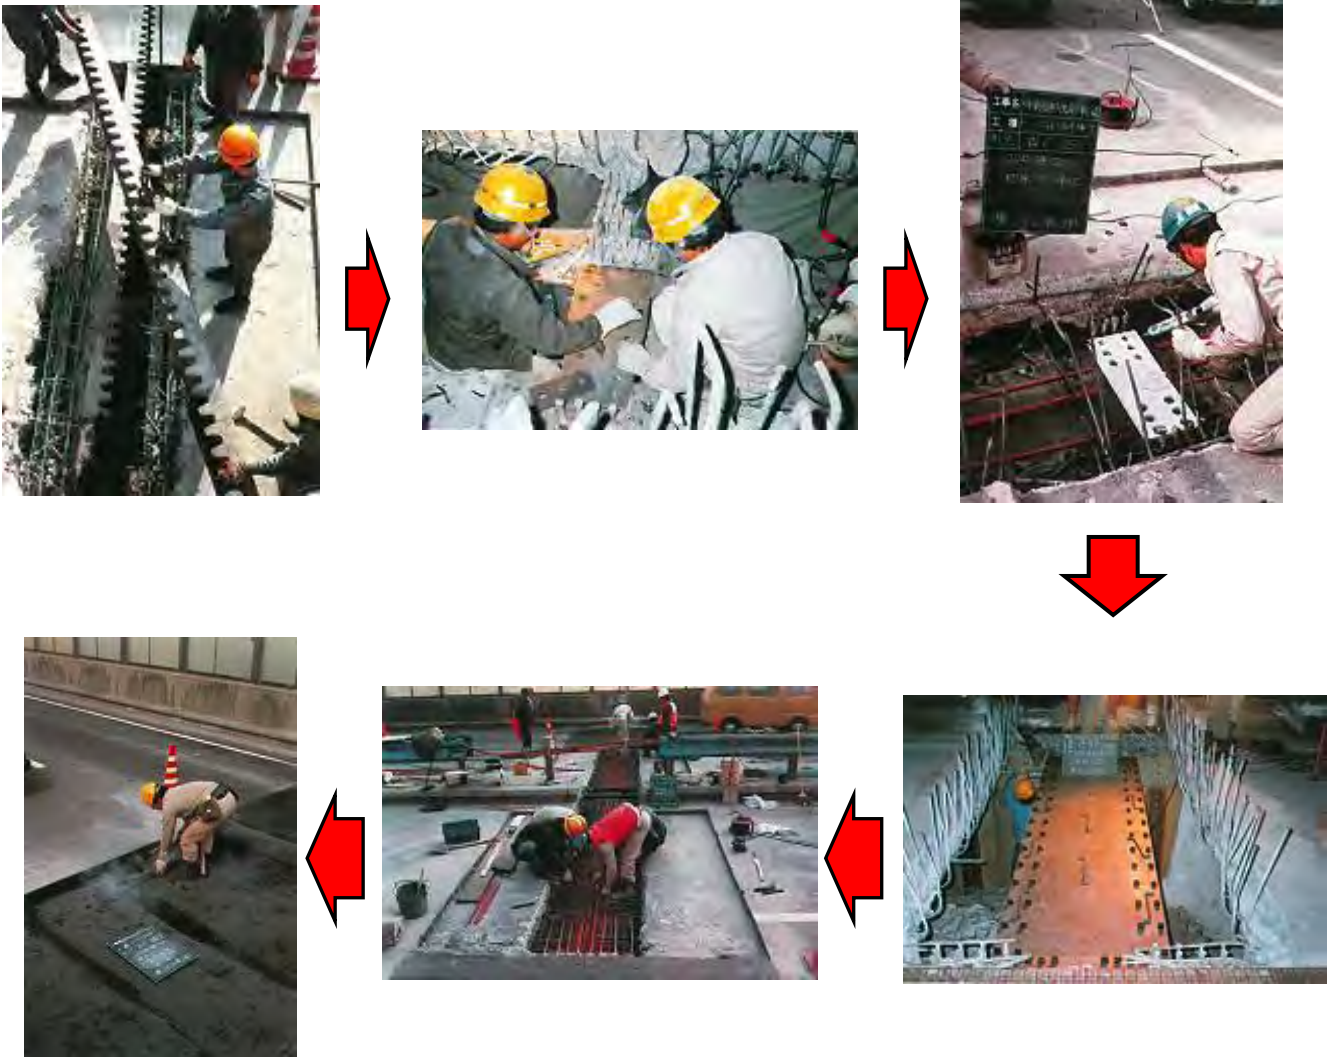



Photo 7.1.1.1 ការសាងសង់ប្រព័ន្ធគ្មានមុខដំណ

មិនមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយធ្លាប់កើតមាននោះទេ ហើយវាត្រូវបានគេជឿថាជាវិធីសាស្ត្រនេះទទួលបានជោគជ័យ។ លើសពីនេះទៀតប្រព័ន្ធគ្មានមុខដំណសាមញ្ញសម្រាប់ឃ្នាបចំណែកស្ថានខ្លីអាចត្រូវប្រើប្រាស់ជាដើមៗ។


គេអាចចាត់ថ្នាក់ទៅតាមវិធីសាស្ត្រពីរយ៉ាងដូចខាងក្រោម៖

1) វិធីសាស្ត្រផ្ទាំងឆកោណ

បន្ទះដែកស្រាល រាងឆកោណមានរន្ធច្រើនត្រូវដាក់ក្នុងកម្រាលផ្លូវកៅស៊ូ។ តាមការរៀបចំបែបនេះ ភាពរឹងមាំ និងស្វិតឆន់នឹងភាពខូចខាតនៃកម្រាលផ្លូវត្រូវបានបង្កើនឡើង។ (Fig.7.1.1.1 (a), Photo 7.1.1.2) ។

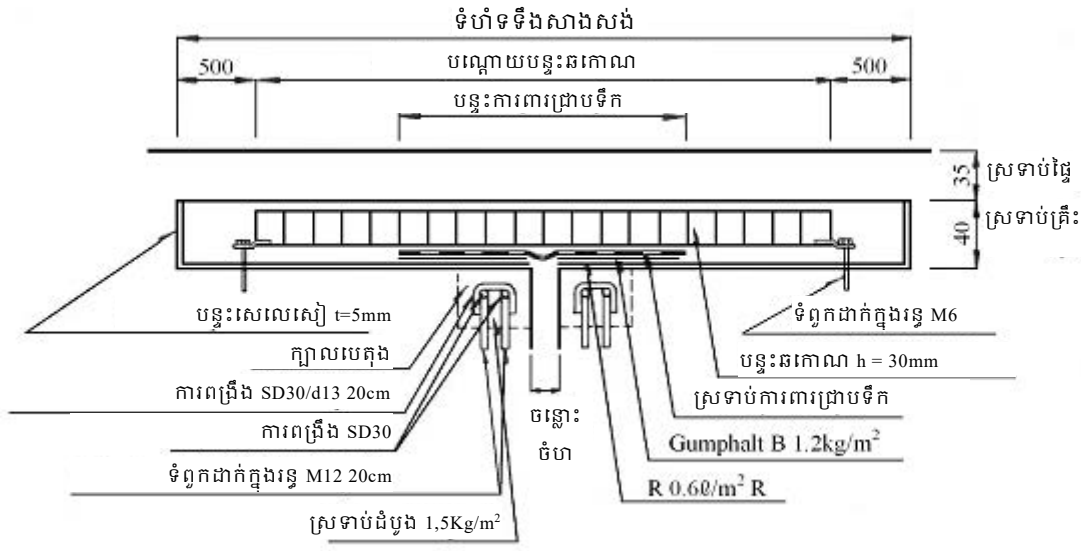


(a) វិធីសាស្ត្រផ្ទាំងឆកោណ

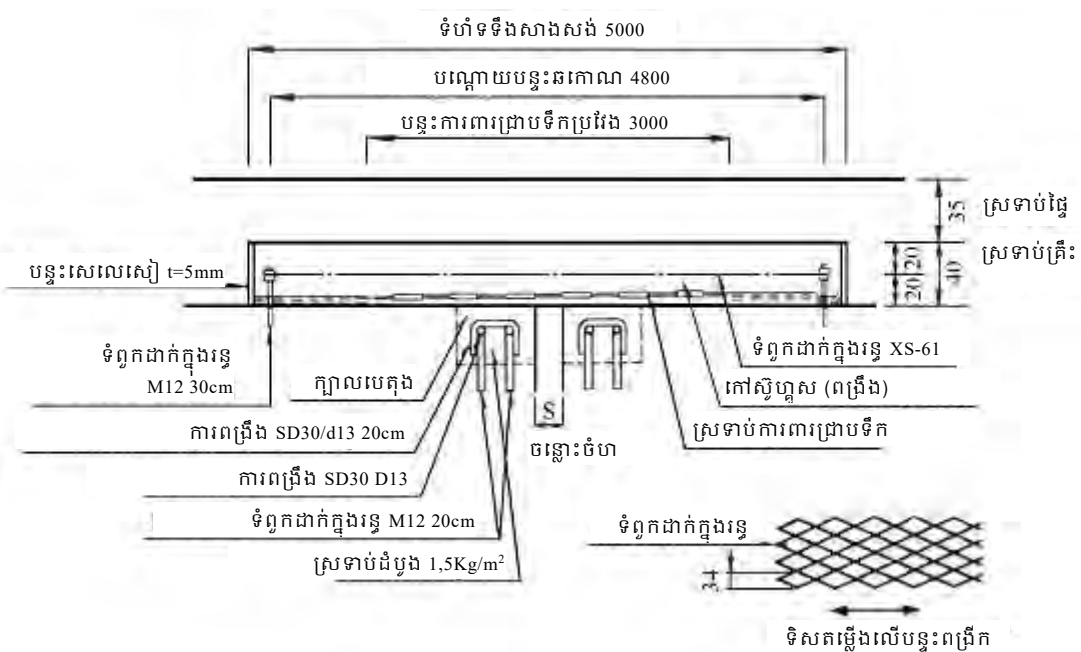

(b) វិធីសាស្ត្របន្ទះពង្រីក

Fig. 7.1.1.1(1) ប្រព័ន្ធភ្នានមុខដំណាសាមញ្ញ

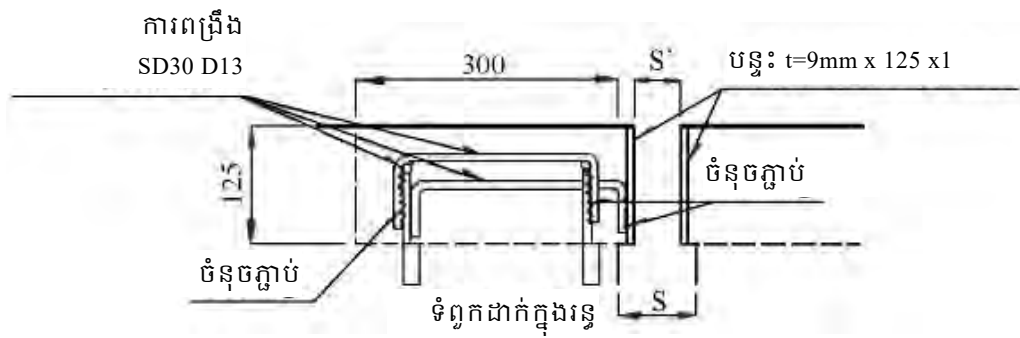

(c) ការកែចន្លោះចំហ

Fig. 7.1.1.1(2) ប្រព័ន្ធគ្មានមុខដំណាសាមញ្ញ



Photo 7.1.1.2 វិធីសាស្ត្រគ្មានមុខដំណាដោយបន្ទះឆកោណ

2) វិធីសាស្ត្របន្ទះពង្រីក

បន្ទះពង្រីកត្រូវរកបំពាក់ក្នុងកម្រាលផ្លូវ ជំនួសបន្ទះឆកោណ។ វិធីសាស្ត្រនេះមានបំណងពង្រឹងភាពរឹងមាំ និងភាពស្ងួតទល់នឹងការខូចខាតនៃកម្រាលផ្លូវ។

វិធីសាស្ត្រនេះក៏មានបំណងទាញយកសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់កាត់បន្ថយការខូចខាតនៃស្រទាប់ការពារជ្រាបទឹកដែលមាននៅក្នុងផ្ទៃប្លង់សេ។ (Fig.7.1.1.1 (b))

ជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះ គេរកឃើញមានស្នាមប្រេះក្នុងផ្នែកកម្រាលផ្លូវដែលប្រើបន្ទះឆកោណក្រោយពេលប្រើបានមួយឆ្នាំ។

ស្នាមប្រេះត្រូវបានរកឃើញត្រង់ទីតាំងដែលផ្ទៃបេតុងមិនស្មើ ឬរលាក់។

គេកំណត់ថា ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់ឲ្យបានរលោងនៅពេលអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះ។


(2) ប្រព័ន្ធមិនជ្រាបទឹកលើមុខដំណាសសៃដែក

នៅក្នុងស្តង់ដារសម្រាប់សំណង់ថ្មី ប្រព័ន្ធដែលប្រើបន្ទះទុក្ខុណុកត្រូវបានគេប្រើជំនួសប្រភេទតម្រងទឹកធម្មតា។ តែយ៉ាងណាគេនៅតែមានក្តីបារម្ភណ៍ពេលដែលបន្ទះទុក្ខុណុកមុខដំណាសលេចឆ្លាយ។ ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានៃការលេចទឹក គេប្រើប្រព័ន្ធមិនជ្រាបទឹកលើមុខដំណាសសៃដែកស្របតាមស្តង់ដារ ដោយប្រើសម្ភារៈបិទយឹត។ ដំណើរសាងសង់សង្ខេបនៃប្រព័ន្ធមានដូចខាងក្រោម៖


- 1) យកបន្ទះទុក្ខុណុកចាស់ចេញ
- 2) ដាក់បន្ទះការពារទឹក (ធ្វើពីកៅស៊ូដែលទន់ពេលក្តៅ ហើយរឹងពេលត្រជាក់) នៅខាងក្រោមបន្ទះខាងមុខមុខដំណាសសៃដែក។
- 3) ចាក់សារធាតុផ្គិតយឹត (ប្រភេទប្លូលីប៊ូតានអេទីឡែន ឬស្រដៀងគ្នា)។

កិច្ចការទាំងអស់ត្រូវធ្វើផ្ទាល់នៅផ្ទៃផ្លូវ លើកលែងតែនៅជុំវិញទប់។


Fig. 7.1.1.2 និង **Fig. 7.1.1.3** បង្ហាញពីដំណើរការការងារនេះដោយប្រើសាធាតុការពារទឹកជាហ្វូម។
(ចំពោះសារធាតុផ្គិតយឹត សូមមើល **Fig. 7.1.1.4** និង **Photo 7.1.1.7**)

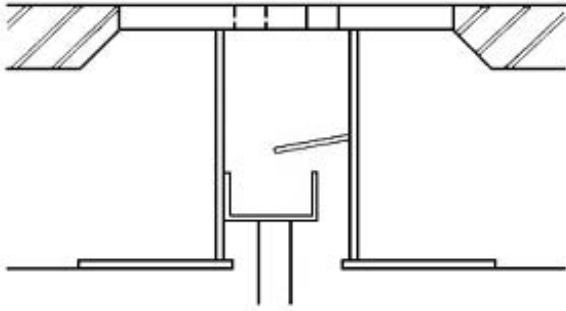


(a) មុនជួសជុល

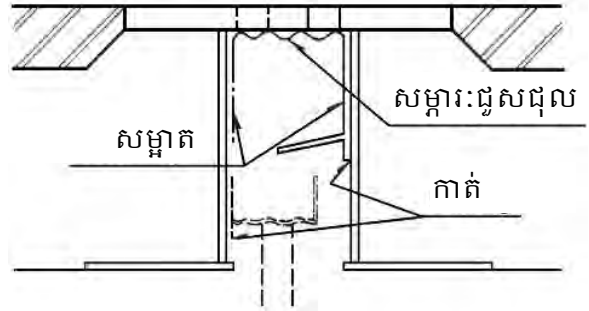


(b) ដកបន្ទះទ ទឹក និងសម្អាត

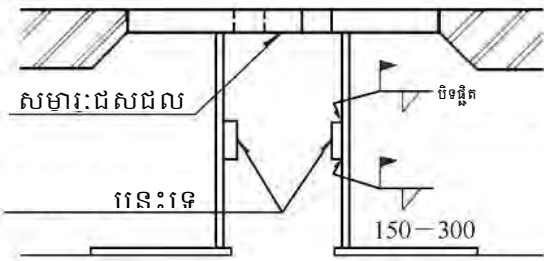

(c) ភ្ជាប់បន្ទះទេ

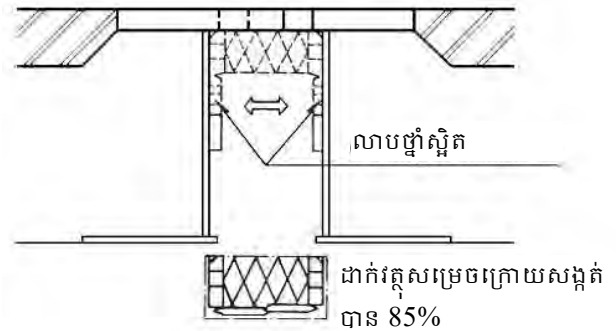


(d) ដាក់បញ្ចូលសារធាតុការពារទឹក

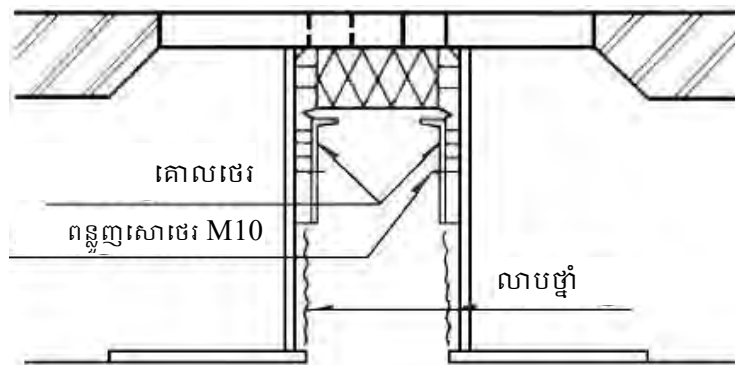


(e) តម្លើងបង្គំ និងលាបថ្នាំ

Fig. 7.1.1.2 ការជួសជុលទទឹកដោយប្រើហ្វមការពារទឹក

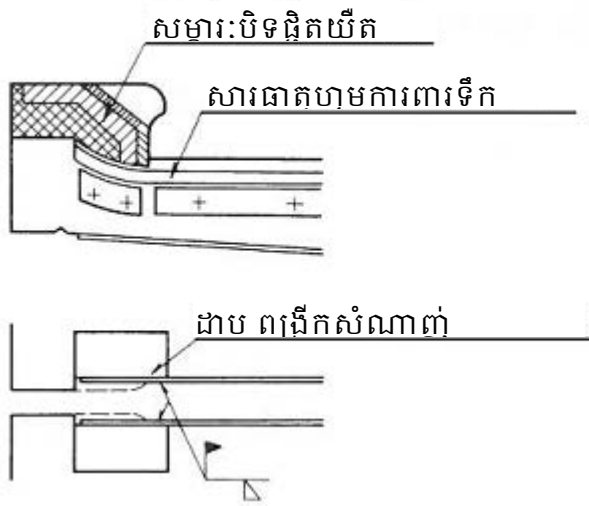

(a) ប្រភេទពង្រឹង

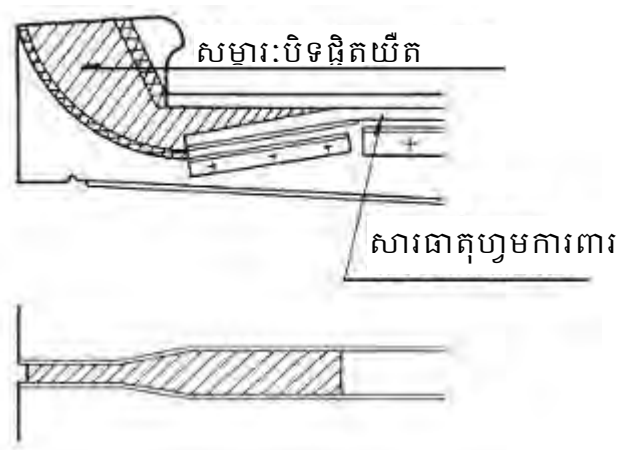

(b) ប្រភេទធម្មតា

Fig. 7.1.1.3 ការពង្រឹងបន្ទះទឹកដោយប្រើសារធាតុហូមការពារទឹក (2 ប្រភេទ)



Photo 7.1.1.3 សម្អាតផ្ទៃសំណាញ់



Photo 7.1.1.4 ការបាញ់បញ្ចូលសារធាតុហូមការពារទឹក



Photo 7.1.1.5 ការតម្លើងបន្ទះលោហៈ

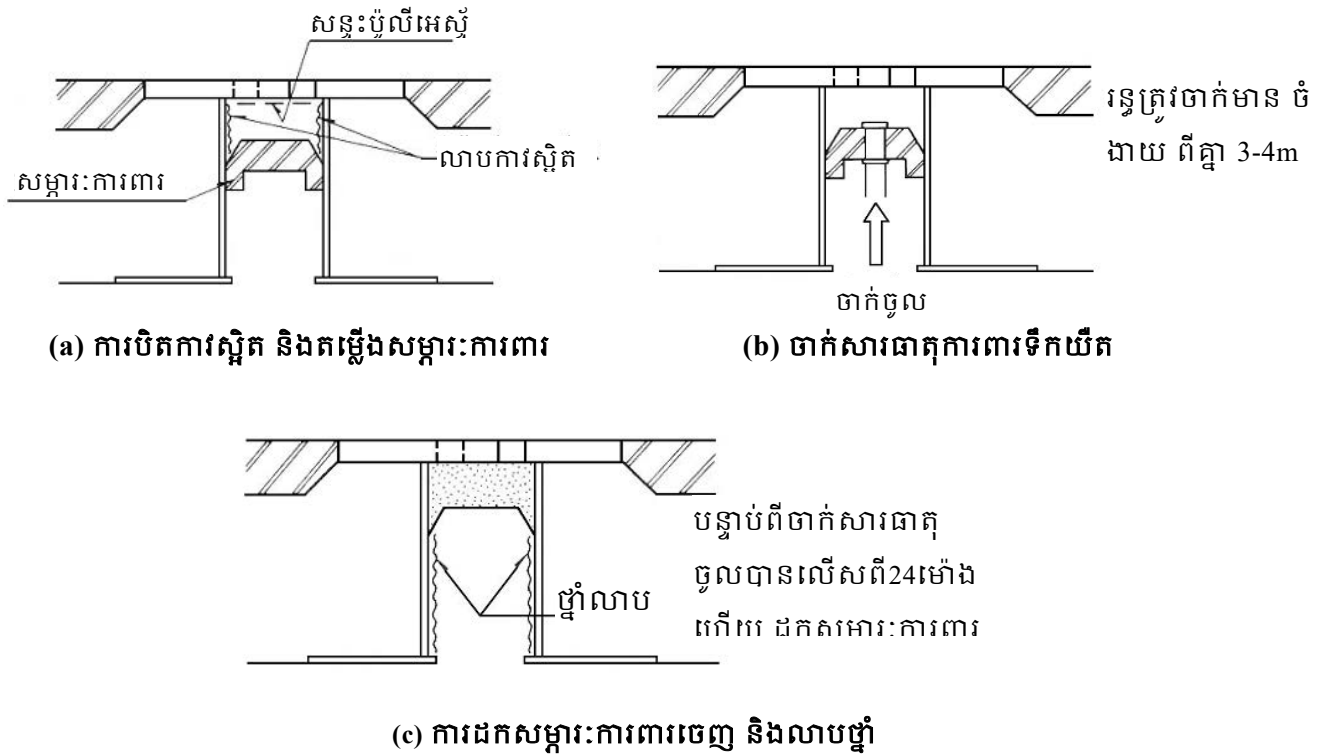


Fig. 7.1.1.4 ការពង្រឹងបន្ទះទ ទឹកដោយប្រើសារធាតុបិទផ្លិតយឺត



(a) ការតម្លើងសម្ភារៈការពារ



(b) បាញ់ផ្ទាំងស្អិតយឺត



(c) បញ្ចប់ការងារ

Photo 7.1.1.6 ការពង្រឹងបន្ទះទ ទឹកដោយសារធាតុបិទផ្លិតយឺត

(d) កំណត់សំគាល់

ភាពខូចខាតនៃមុខដំណាច់មិនមែនបង្កឡើងដោយបញ្ហាចរាចរណ៍នោះទេ តែក៏បង្កឡើងដោយភាពមិនប្រក្រតី និងអារម្មណ៍នៃការបើកបរ។ លើសពីនេះទៀត វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើភាពខូចខាតប្លង់សេ បង្កជាច្រើន និងសំនឹក ផ្ទឹមព្រមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធស្ពាន ជាពិសេសលើសស្ពាន។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សម្លេង និងរំញ័រឡើងដោយ យានយន្តបង្កជាការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើផ្នែកនៅជុំវិញ។

ដោយរងបន្ទុកផ្ទាល់ មុខដំណាច់ត្រឹមត្រូវនឹងរងការខូចខាត។ ហើយពេលវាមានការខូចខាត គេពិបាកជួសជុល មុខដំណាច់ព្រោះត្រង់ទីតាំងនេះមានបញ្ហាច្រើនក្នុងការថែរក្សា និងគ្រប់គ្រង។

ដោយសារមុខដំណាច់ទទួលរងកម្លាំងផ្ទាល់ពីយានយន្ត វាត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងតួស្ពានឲ្យបានរឹងមាំ។

ទោះជាមានការលំបាកក្នុងការជួសជុលឲ្យវាត្រលប់មកដូចសភាពដើមក៏ដោយ គេអាចជំនួសសម្ភារៈថ្មីទាំងមូល ឬប្តូរទៅជាប្រភេទរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅតាមភាពខូចខាត។ ក្នុងប្រទេសជប៉ុនពេលថ្មីៗនេះ ដោយសារតែមានកំនើនចរាចរណ៍ និងយានយន្តធំធេងធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌស្ពានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាលទ្ធផល សូម្បី តែការខូចខាតបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងសំណង់អាចបង្កជាការខូចខាតលើមុខដំណាច់។ លើសពីនេះទៀត ដោយសារការ រឹតបន្តឹងលក្ខខណ្ឌការងារគេមិនអាចប្រើវិធានការជួសជុលឲ្យបានពេញលេញនោះទេ ដូចនេះវាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការ ជួសជុលឥឡូវ និងជាបន្តបន្ទាប់។

សំណើរមួយចំនួនសម្រាប់ការជួសជុលមុខដំណាច់ត្រឹមត្រូវ

ដោយសារការខូចខាតតូចមួយនៅក្នុងមុខដំណាច់ត្រឹមត្រូវអាចក្លាយទៅជាការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ វិធានការល្អបំផុតក្នុង ការគ្រប់គ្រងគឺត្រូវស្វែងរកការខូចខាតឲ្យបានលឿន។ ប៉ុន្តែនៅពេលការខូចខាតយានយន្តដល់កម្រិតខ្ពស់ នោះការ ជួសជុលតាមវិធីគ្រប់គ្រងធម្មតាមិនអាចអនុវត្តបាននោះទេ ដូចនេះវាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើការជួសជុលឲ្យ បានលឿនមុនពេលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង។ ពេលធ្វើការជ្រើសរើសមុខដំណាច់ត្រឹមត្រូវ គេចាំបាច់ត្រូវពិចារណា លើចំណុចដូចខាងក្រោម។

- a) ស្វែងរកមូលហេតុនៃភាពខូចខាត
- b) ធម្មជាតិការប្រើប្រាស់ផ្លូវធ្វើដំណើរ
- c) ប្រភេទស្ពាន ការសាងសង់ប្លង់សេ និងចុងស្ពាន
- d) តម្រូវការរំកិលព្រឹក និងទំហំមុខដំណាច់
- e) លក្ខណៈនៃមុខដំណាច់ត្រឹមត្រូវមានដូចជា៖
 - ប្រើប្រាស់បានយូរ
 - កម្រិតស្តង់ដារ

- មិនជ្រាបទឹក
- អាចជួសជុលបាន
- គុណសម្បត្តិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ដោយសារគេមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ពីបញ្ហាដូចជា 1) កម្រាស់ខាងចុងប្លង់សេ 2) កម្រិតខូចខាត និង 3) ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងចន្លោះពីមុខដំណៅទៅផ្ទៃផ្លូវ វាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវកាត់ផ្នែកខ្លះនៃប្លង់សេ ឬផ្នែកខ្លះនៃចុងស្ពាន ឬប្លង់សេទាំងមូលដើម្បីធ្វើការជួសជុលអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទមុខដំណៅពង្រីក។ ក្នុងពេលកាត់ គេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខូចខាតដល់សសៃដែកថ្មីនៅក្នុងបេតុងប្លង់សេ។ គេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះស្ពានបេតុងក្រាស់ព្រោះទំពូកដែកសសៃក្នុងបេតុងក្រាស់ត្រូវដាក់ចូលក្នុងផ្នែកចុងស្ពាន។

ពេលសាងសង់គេត្រូវបានស្មានពីកត្តាខាងក្រោមដូចជា 1) ដំណើរការនៃមុខដំណៅពង្រីកនីមួយៗ 2) ចំណាត់ថ្នាក់និងប្រភេទស្ពានក្នុងការរចនា និងការងារសាងសង់។ ចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើកត្តាទាំងនេះមុនពេលចាប់ផ្តើមធ្វើការរៀបចំ។

ជាទូទៅ គេត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទមុខដំណៅដែលល្អបំផុតដូចជា i) កំណត់បរិមាណពង្រីក ii) ចន្លោះមុខដំណៅអប្បបរមា និងចន្លោះមុខដំណៅអតិបរមា និង iii) ភាពធន់។ ដោយប្រើកត្តាទាំងនេះរួមគ្នា គេអាចកំណត់បានពីសមត្ថភាព និងលក្ខណៈនៃមុខដំណៅពង្រីក។

ពេលរៀបចំផែនការការងារជួសជុល ការរឹតបន្តឹងលក្ខខណ្ឌវិធានការចរាចរណ៍ និងវិធីសាស្ត្រសាងសង់ត្រូវយកមកអនុវត្ត។

J-2 សំណឹកស្ពាន

ការបោះគ្រឹះលើដី ឬថ្មសឹកគួរត្រូវធ្វើការកំណត់ទីតាំង ដើម្បីឲ្យផ្នែកខាងគ្រឹះស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតទឹកជំនន់រៀបរយ និងសំណឹកស្ពាន ហើយផ្នែកខាងក្រោមគ្រឹះស្ថិតក្រោមជម្រៅសំណឹកកំណត់ដោយទឹកជំនន់នៃសំណឹក។ គ្រឹះស្ពានដែលបោះលើថ្មធន់នឹងសំណឹកត្រូវរៀបចំ និងសាងសង់យ៉ាងណាឲ្យរក្សាបានដែននៃថ្មីទ្រ។

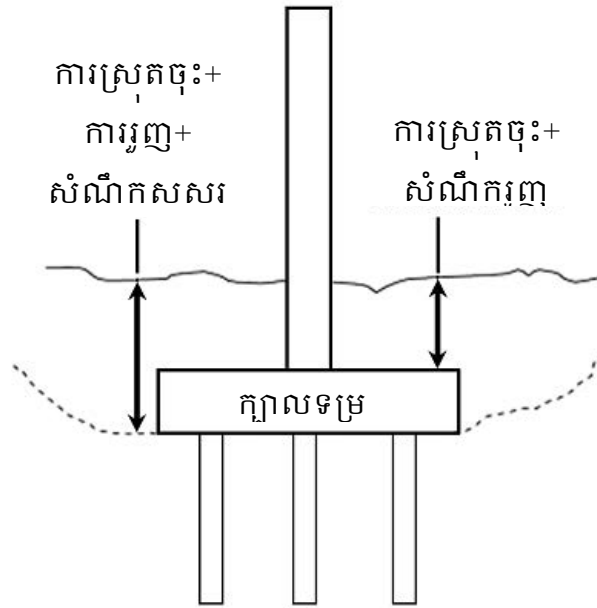


Fig. 7.1.2.1 បន្ទាត់ក្រោមដីចេញពីគ្រឹះ

គ្រឹះជ្រៅដែលមានសសរត្រូវរៀបចំឲ្យផ្នែកខាងលើនៃគ្រឹះស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតស្រុតបូកនឹងជម្រៅសំណឹករុញ ដើម្បីកាត់បន្ថយរនាំងលំហូរទឹកជំនន់ និងសំណឹកខាងក្នុង។ សូម្បីតែការលើកកំពស់ផ្នែកខាងក្រោមក៏ត្រូវគិតពី គ្រឹះទ្រសសរ ដែលអាចរងការខូចខាតដោយសារការហូរច្រោះ និងសំណឹកកើតឡើងពីលំហូរទឹក។ ត្រង់កន្លែង ដែលតម្រូវឲ្យមានការសាងសង់លើផ្នែកខាងលើគ្រឹះដើម្បីលើកឲ្យផុតកម្រិតលំហូរទឹក គេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពសំណឹកចេញពីការរៀបចំនោះ។

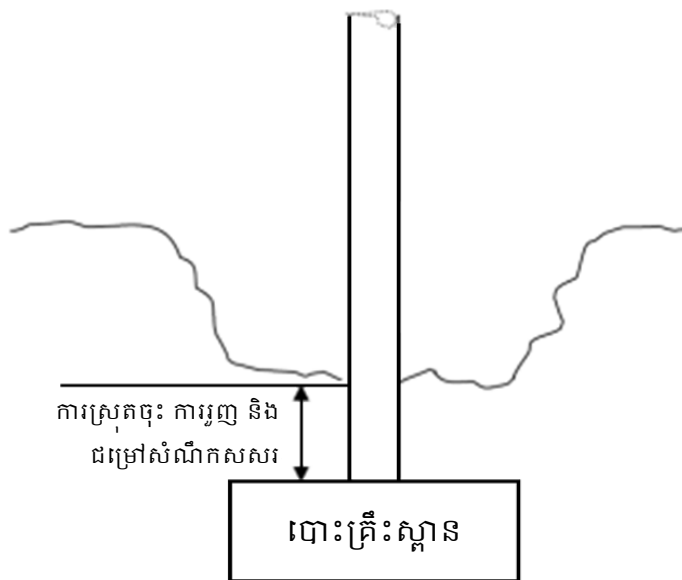


Fig. 7.1.2.2 ការបោះគ្រឹះស្ពាន

លំនឹងនៃជន្លល់ស្ពានក្នុងតំបន់ដែលមានចលនាលំហូរទឹក ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យ។ ជម្រាលទំនប់ជើងស្ពានត្រូវធ្វើការការពារជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រការពារសំណឹកផ្សេងៗ។ គ្រឹះជន្លល់ស្ពានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីធានាលំនឹងចំពោះបន្ទុកអចិន្ត្រៃ និងកម្លាំងទឹកពេលបាក់ដី។ គ្រឹះជ្រៅជាការចាំបាច់។

(a) លក្ខខណ្ឌ

ហេតុចំបងនៃការបាក់ស្ពាន បង្កឡើងដោយសារសំណឹកពីទឹកជំនន់បាតដីជុំវិញគ្រឹះស្ពាន។ ក្នុងឆ្នាំ 1985 មានស្ពានចំនួន 73 ខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់នៅ Pennsylvania, Virginia, និង West Virginia ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច។ ស្ពាន 383 បានខូចខាតដោយសារគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ ដែលក្នុងនោះ 25%បង្កដោយការបាក់បែកសសរស្ពាន និង 75% បង្កដោយការបាក់បែកជន្លល់ស្ពាននៅសហរដ្ឋអាមេរិចក្នុងឆ្នាំ 1973។



Photo 7.1.2.1 លក្ខខណ្ឌនៃសំណឹកស្ពាន

(b) មូលហេតុបន្ទាប់បន្សំ



សំណឹកនៅចំនុចប្រសព្វនៃផ្លូវហាយវេមាន
មូលហេតុបីយ៉ាង។

ការផុសឡើង និងការស្រុតចុះ៖

មានបម្រែបម្រួលកំនើននៅបាតទន្លេរយៈ
ពេលយូរដែលអាចមកពីកត្តាធម្មជាតិ ឬ
មនុស្សរួមផ្សំនឹងកម្រិតទឹកទន្លេ។

សំណឹករូញ៖ សំណឹកប្រភេទនេះ

បណ្តាលមកពីការបូមបាតទន្លេ និង
តាមច្រាំងទន្លេពេញ ឬជិតពេញផ្ទៃទ
ន្លេ។ ជាទូទៅសំណឹកនេះកើតចេញពីប
ម្រូញនៃលំហូរទឹក។ (Fig. 7.1.2.3 និង
Photo 7.1.2.2)

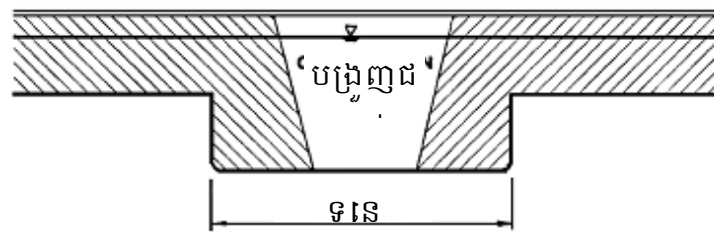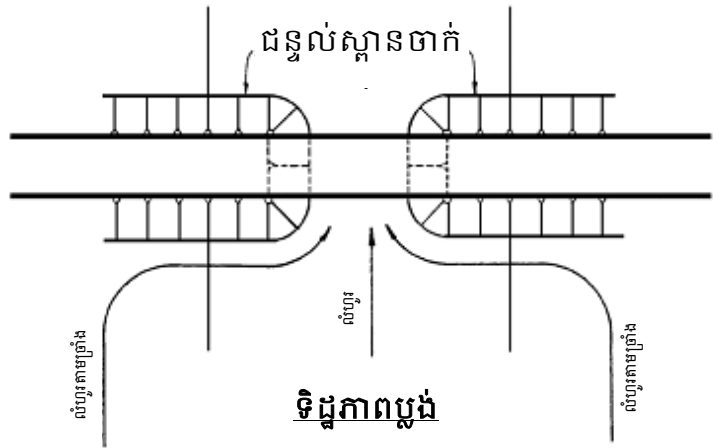

ចំនុចប្រសព្វស្ពាន

Fig. 7.1.2.3 វិធីសាស្ត្រលើកទំនប់



Photo 7.1.2.2 ទទឹងទន្លេរួមតូចដោយសារជន្ទល់ស្ពានចាស់

សំណឹកក្នុង៖

សំណឹកនេះកើតមាននៅជុំវិញសសរ ជន្ទល់ របាំងទឹក និងទំនប់ ហើយបង្កឡើងដោយសំទុះនៃលំហូរ និងការរិះគ្គនៃទឹកក្នុងកើតចេញពីរបាំងទប់ទឹកហូរ Fig. 7.1.2.4 និង Photo 7.1.2.3) ។

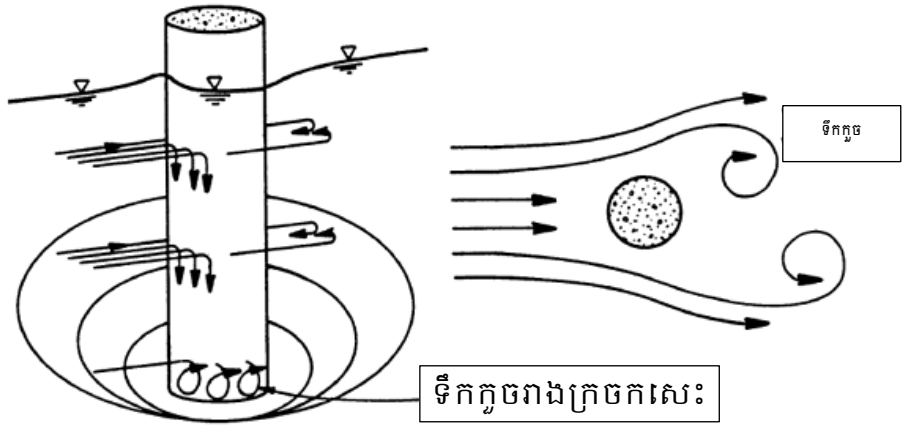


Fig. 7.1.2.4 គំនូសបំព្រួញសំណឹកសសរបំពង់



Photo 7.1.2.3 គំនូសបំព្រួញសំណឹកសសរបំពង់

(c) គ្រោងការងារជួសជុល

ការជ្រើសរើសវិធានការការពារត្រូវអាស្រ័យនឹងប្រភេទសំណឹក។ សម្ភារៈផ្សេងគ្នាសឹកក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នាដែរ។ ដី ជុសជូរ ច្រើនប្រោះខ្លាំងដោយសកម្មភាពទឹក ឯដីស្អិតឬរឹងធន់នឹងទឹកបានល្អជាង។ តែយ៉ាងណាសំណឹកខ្លាំងនៅ ក្នុងដីស្អិតឬរឹងអាចមាននៅជ្រៅដល់បាតដីខ្សាច់ក្រោមទន្លេ។

សំណឹកនឹងមានដល់ជម្រៅអតិបរមាទៅតាមវត្ថុធាតុដូចជា៖

- បាតដីខ្សាច់ និងគ្រោះសឹកក្នុងពេលវេលាគិតជាម៉ោង
- បាតដីស្អិតសឹកក្នុងពេលវេលាគិតថ្ងៃ
- ផែនត្រជាក់នៃថ្មខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ និងថ្មស្រទាប់សឹកក្នុងពេលវេលាគិតជាខែ
- ថ្ម និងថ្មស្រទាប់ខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ក្រាស់រឹងសឹងក្នុងពេលវេលាគិតជាឆ្នាំ
- ថ្មក្រានីតសឹកក្នុងពេលវេលាគិតជាសតវត្សរ៍។

a) ការកាត់បន្ថយការខូចខាត

មុនពេលចាប់ផ្តើមធ្វើការជួសជុល គេត្រូវលុបបំបាត់មូលហេតុនៃសំណឹកជាមុនសិន។ តាមករណីដូចក្នុង **Photo 7.1.2.2** ដោយសារតែគេមិនបានយកជន្លល់ស្ពានចាស់ចេញ ពេលទឹកហូរខ្លាំងក្នុងខែភ្លៀង សំណឹកកើនឡើងតាំង ពីចាប់ផ្តើម។ ចំពោះស្ពាននេះគេចាំបាច់ត្រូវដកជន្លល់ស្ពានចាស់ចេញ ដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់លំហូរទឹកទន្លេ។ ចំពោះស្ពានដែលមានគំនរសំរាមច្រើនដូច **Photo 7.1.2.4** គេចាំបាច់ត្រូវសម្អាតកំទេចកំទីចេញជារៀងរាល់ទាត់ដើម្បី ជៀសវាងបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរ។



Photo 7.1.2.4 សំរាមក្រោមស្ពាន

b) វិធីសាស្ត្រការពារចំពោះសំណឹករូញ

បង្កើតជម្រើសផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយសំណឹករូញរួមមានស្ពានវែងៗ រចនាសម្ព័ន្ធខាងលើខ្ពស់ជាងកម្រិតទឹកជំនន់ធំ និងបង្កើតកំពូលពីលើផ្លូវដើម្បីបានជាគម្របពីលើ។

ជម្រើសទាំងនេះត្រូវរួមផ្សំនឹងលក្ខណៈនៃផ្លូវហាយវេ ដែលកាត់បន្ថយភាពរូញនៅលើស្ពាន និងបន្ថយកម្លាំងស្រូបនៃសំនឹងរូញ។

ជាទូទៅជម្រើសបង្កើតឡើងទប់ទល់នឹងការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធចេញពីសំណឹកខាងក្នុងរួមមានវិធានការដែលកាត់បន្ថយជម្រៅសំណឹក ដូចជាប្រព័ន្ធនិងការតម្លើងសសរ និងវិធានការដែលរក្សាដែនរចនាសម្ព័ន្ធក្រោយទទួលរងសំណឹកត្រឹមជម្រៅអតិបរមា ដូចជាការចាក់គ្រឹះចូលដល់ថ្មរឹងមាំល្អ និងប្រើសសរគ្រឹះជ្រៅ។

ការពង្រឹងជន្ទល់ និងសសរសម្រាប់សំណឹកមាននៅក្នុង Fig.7.1.2.5 និង Fig.7.1.2.7 ។

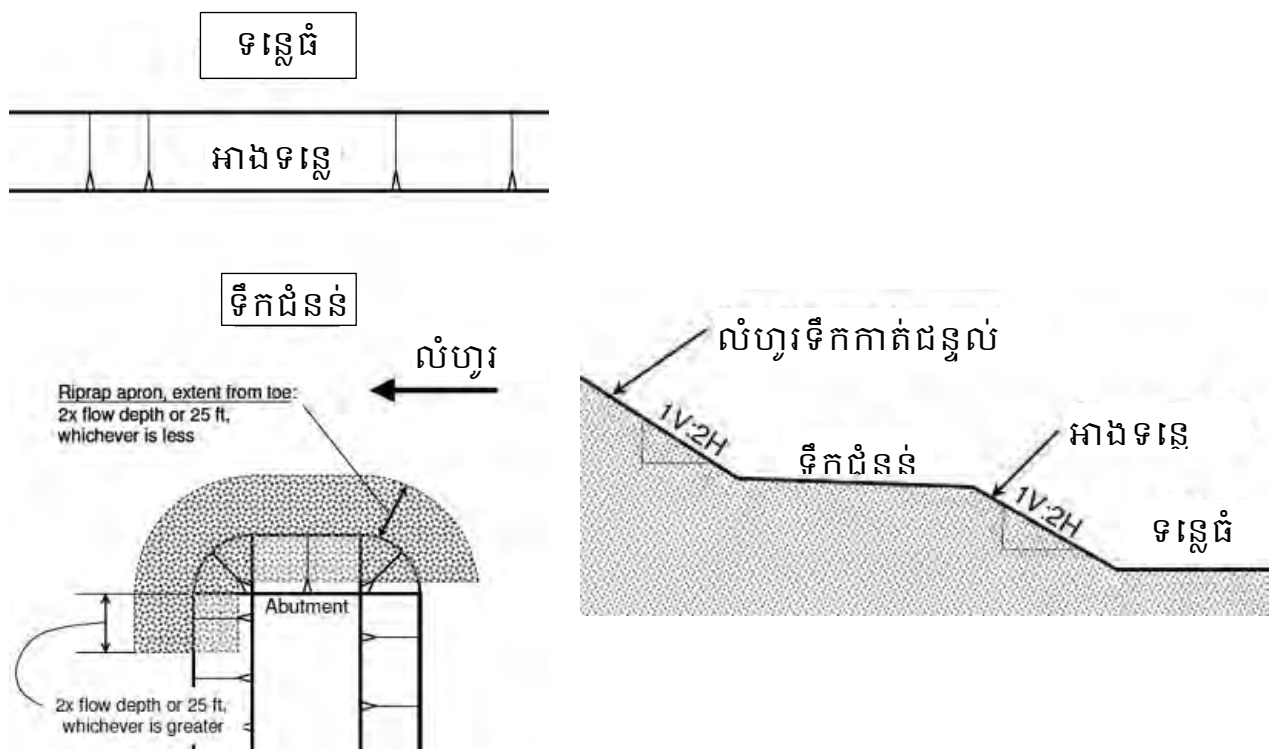


Fig. 7.1.2.5 ទិដ្ឋភាពប្លង់នៃពង្រីកកម្រាលថ្មបាត

ទំហំថ្មអាចគណនាបានតាមរូបមន្តខាងក្រោម

$$\frac{D_{50}}{y} = \frac{K}{(S_s - 1)} \left[\frac{V^2}{gy} \right]$$

$$V/(gy)^{1/2} \leq 0.80 \quad (V^2/gy \leq 0.64)$$

ដែល:

D_{50} ; មធ្យមអង្កត់ផ្ចិតស្ពាន (m)

V ; ល្បឿនមធ្យមត្រង់ចំណុចរួញ (ពន្យល់ខាងក្រោម) (m/s)

S_s ; សំទុះទំនាញដីនៃថ្មនៅបាតទន្លេ

g ; សំទុះទំនាញផែនដី (9.81 m/s²)

y ; ជម្រៅលំហូរខាងមុខស្ពានរួញ (m)

K ; 0.89 សម្រាប់ជន្លល់ទឹកហូរកាត់

1.02 សម្រាប់ជន្លល់ជញ្ជាំងឈរ



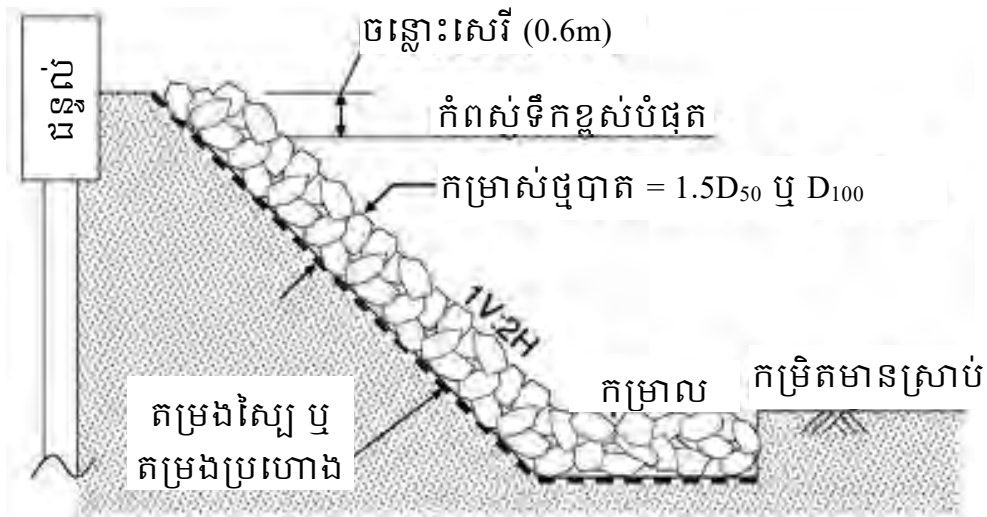


Fig. 7.1.2.6 ប្រភេទចំនុចកាត់គ្នានៃទន្លេលំហូរ

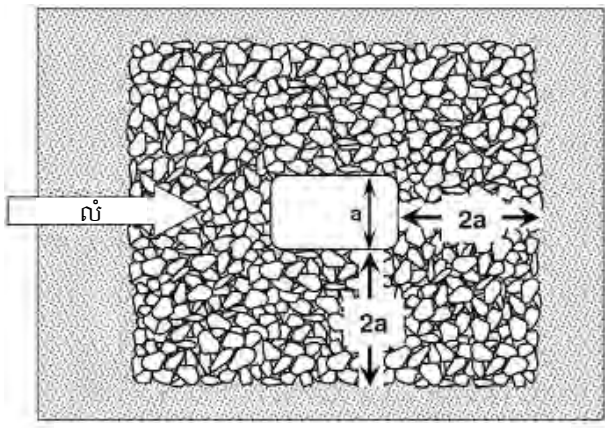

ទំហំសសរ = "a" (លំហូរធម្មតា)
 ផ្លាស់បាតថ្ម = 2(a) ពីសសរ (ជុំវិញ)
 a. ទិដ្ឋភាពប្លង់

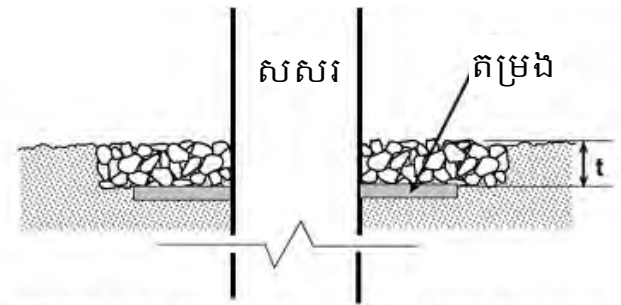

កម្រាស់ថ្មបាតអប្បបរមា $t=3d_{50}$ ជម្រៅសំណឹករួម និង
 កម្រិតស្រុតរយៈពេលយូរ ឬជម្រៅបាត ដែលណាមួយ
 ការផ្លាស់តម្រង = $4/3 (a)$ ពីសសរ (ជុំវិញ)
 b. លក្ខណៈ

Fig. 7.1.2.7 ជ្រុងក្រាមទម្រង់ថ្មបាតសម្រាប់ការពារសំណឹកសសរ

វិធានការការពារដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្តាលមកពីសំណឹកក្នុង រួមមានការដាក់ឧបករណ៍ការពារ (ដូចជាថ្មបាត) នៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធ ឬតម្លើងឧបករណ៍ពិនិត្យតាមដាន។

ឯកសារភ្ជាប់



បទដ្ឋានសំរាប់ការងារជួសជុលស្ពាន

លេខកូដ : 1 - 00001

សកម្មភាព : ការជួសជុលបេតុងដែលមានស្នាមប្រេះ


ស្តង់ដារ

- * ស្នាមប្រេះត្រូវបំពេញដោយការចាក់បញ្ចូលការ epoxy
- * វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលស្ពាននេះគឺចំណាយអស់តិចជាងវិធីសាស្ត្រដទៃ

វិធីសាស្ត្រជួសជុល

- * ការងារជួសជុលនេះត្រូវចំណាយរយៈពេល 3 ថ្ងៃ


①1st day




Removing the dirt Sealing

↓ After sealing become hardened (24 hours after)


②2nd day



Injection into cracks with epoxy resin



→

③3rd day



Remove syringes, washers and sealing

→ After Injection material becomes hardened (24 hours after)

សម្ភារៈ

- * ការ Epoxy
- * សាធាតុការពារទឹកជ្រាប(បិទ)
- * ស៊ីរ៉ាំង * ប្រេងកាត
- * ដីស * ដីឥដ្ឋ

ឧបករណ៍

- * ឧបករណ៍វាស់ខ្នាត * វែកកូរ
- * អំបោសដែក * ប្រដាប់ផ្គុំ
- * នាឡិកាកំណត់ម៉ោង
- * កែវជ័រ * ចានជ័រ

សញ្ញានិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

- * រន្ទា
- * ស្រោមដៃ
- * ឧបករណ៍សំអាតការដ្ឋាន

ការចំណាយ

- * សម្ភារជួសជុល (ការEpoxy, សាធាតុការពារទឹកជ្រាប, ស៊ីរ៉ាំង, ប្រេងកាត)
- * កម្លាំងពលកម្ម * ត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន * ដឹកជញ្ជូននិងឧបករណ៍
- * ជួលឧបករណ៍ * ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

កំណត់សំគាល់

- * វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលស្ពាននេះគឺចំណាយអស់តិចជាងវិធីសាស្ត្រដទៃ
- ឯកសារយោង : C-1 បេតុងមានស្នាមប្រេះ



បទដ្ឋានសំរាប់ការងារជួសជុលស្ពាន

លេខកូដ : 1 - 00002

សកម្មភាព : ការជួសជុលបេតុងដែលខូចខាត

ស្តង់ដារ


* បន្ទាប់ពីផ្នែកដែលខូចខាតលើបេតុងត្រូវបានយកចេញ បេតុងថ្មីត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញ។

វិធីសាស្ត្រជួសជុល

* បន្ទាប់ពីផ្នែកដែលខូចខាតលើបេតុងត្រូវបានយកចេញ បេតុងថ្មីត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញ។

* ក្នុងការអនុវត្ត យើងត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យមុនធ្វើការជួសជុលដើម្បីស្វែងរកទីតាំងដែលបេតុងហើបដោយការគោះឬត្រួតពិនិត្យដោយភ្នែក

* ដោយសម្ភារជួសជុលតម្រូវអោយមានភាពធន់ខ្ពស់ ដូច្នេះជាធម្មតាគេប្រើប្រាស់ polymer cement mortar

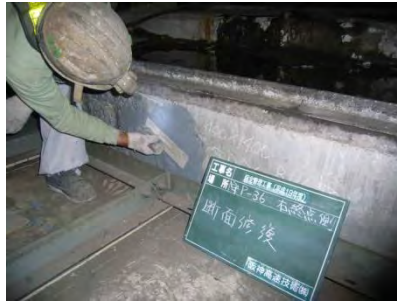

សម្ភារៈ

- * Polymer cement mortar
- * ថ្នាំទ្រនាប់

ឧបករណ៍

- * ម៉ាស៊ីនភ្លើង
- * ម៉ាស៊ីនឆាប
- * ម៉ាស៊ីនបំបែកប្រើកម្លាំងទឹក
- * សំរាប់លាយ Mortar
- * សម្រាប់បូកជញ្ជាំង
- * ចានជ័រ

សញ្ញានិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

- * រន្ទា
- * ស្រោមដៃ
- * ឧបករណ៍សំអាតការដ្ឋាន

ការចំណាយ

- * សម្ភារជួសជុល (Polymer cement mortar, ថ្នាំទ្រនាប់ ៗលៗ) * ជួលឧបករណ៍
- * កម្លាំងពលកម្ម * ត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន * ដឹកជញ្ជូននិងឧបករណ៍
- * ជួលឧបករណ៍

កំណត់សំគាល់



បទដ្ឋានសំរាប់ការងារជួសជុលស្ពាន

លេខកូដ : 1 - 00003

សកម្មភាព : ឆ្លឹងដែកថ្លែបេតុង

ស្តង់ដារ

- * វិធីសាស្ត្រនេះអនុវត្តទៅលើថ្លែបេតុងដែលមានសមត្ថិភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចជាសំណង់គុណភាពអន់ការរចនាស្ពានមិនបានល្អ ខ្វះកំលាំងទ្រដោយសារឡានដឹកទម្ងន់លើសកំណត់។


វិធីសាស្ត្រជួសជុល

*ជួសជុលដោយប្រើ carbon fiber cloth (CFC)

*ប្រសិនបើបេតុងមានកាខូចខាតធំ ត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចាក់បញ្ចូលជាមួយនិងការជួសជុលបេតុងដែលខូចខាត។



*ផ្ទាំង carbon fiberមានភាពស្អិតជាមួយនិងបេតុង ឬកបញ្ចូលជាមួយនិងការស្អិត។

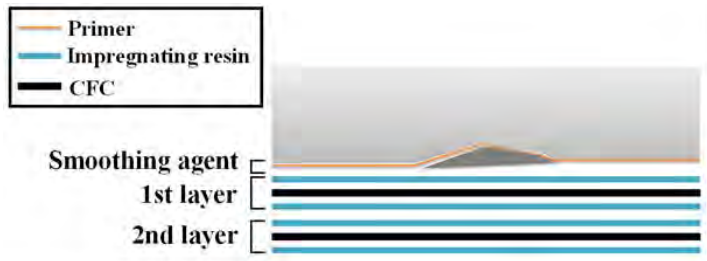

សម្ភារៈ

- *Carbon fiber Cloth (CFC)
- *ថ្នាំទ្រនាប់
- *Smoothing agent
- *ការ impregnating

ឧបករណ៍

- *ម៉ាស៊ីនភ្លើង * ម៉ាស៊ីនឆាប
- * វ៉ែកកូរ * ចានជ័រ

សញ្ញានិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

- *រន្ទា
- * ស្រោមដៃ
- *ឧបករណ៍សំអាតការដ្ឋាន

ការចំណាយ

- *សម្ភារជួសជុល (Carbon fiber cloth, ថ្នាំទ្រនាប់ ។ល។) *ថ្លៃជួល
- *កម្លាំងពលកម្ម *ត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន *ដឹកជញ្ជូននិងឧបករណ៍
- *ជួលឧបករណ៍

កំណត់សំគាល់

* វិធីសាស្ត្រនេះមិនត្រូវការឧបករណ៍ធំៗទេ។

ឯកសារយោង : C-2 វិធីសាស្ត្រថែទាំស្ពានដោយប្រើ Carbon Fiber Cloth (CFC)



បទដ្ឋានសំរាប់ការងារជួសជុលស្ពាន

លេខកូដ : 1 - 00004

សកម្មភាព : ឆ្លឹងដែកដោយបន្ទះដែក

ស្តង់ដារ

* វិធីសាស្ត្រនេះអនុវត្តលើបេតុងកំរាលខណ្ឌដែលមានសមត្ថិភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចជាសំណង់គុណភាពអន់ ការរចនាស្ពានមិនបានល្អ ខ្វះកំលាំងទ្រដោយសារឡានដឹកទម្ងន់លើសកំណត់។

វិធីសាស្ត្រជួសជុល

*Reinforced by steel plateជួសជុលដោយប្រើបន្ទះដែក

*ការបិទបន្ទះដែកអាចធ្វើអោយទម្ងន់របស់កំរាលខណ្ឌកើនឡើង។ ប្រសិនបើអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវតែត្រួតពិនិត្យកំណល់និងសសរស្ពានត្រូវការជួសជុលដែលឬអត់។ សំរាប់បញ្ហានេះយើងត្រូវតែរៀបចំប្លង់សំរាប់ការងារជួសជុលនេះ។



បញ្ជាក់ថា តើចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជួសជុលឬអត់



drilling



smoothing



Setting steel plate



Putting resin



Painting



Completion

សម្ភារៈ

*បន្ទះដែក *ខ្នៅ Anchor
*ថ្នាំលាប *Grout (cement between tile squares)
*ការ Epoxy

ឧបករណ៍

*ម៉ាស៊ីនភ្លើង
*ម៉ាស៊ីនខ្ទង់
*ឧបករណ៍ស្ទូចអេឡិចត្រូនិច
* ម៉ាស៊ីនឆាប

សញ្ញានិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

*រន្ទា
* ស្រោមដៃ
*ឧបករណ៍សំអាតការដ្ឋាន

ការចំណាយ

*សម្ភារជួសជុល (បន្ទះដែក, ខ្នៅ Anchor) *ថ្លៃជួល
*កម្លាំងពលកម្ម *ត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន *រៀបចំប្លង់
*ដឹកជញ្ជូននិងឧបករណ៍*ជួលឧបករណ៍ *ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

កំណត់សំគាល់

* វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវតែបញ្ជាក់ថា កំណល់និងសសរស្ពានត្រូវធ្វើការជួសជុលដែលឬអត់។



បទដ្ឋានសំរាប់ការងារជួសជុលស្ពាន

លេខកូដ : 2 - 00001



សកម្មភាព: ការជួសជុលសំណាកដែក

ស្តង់ដារ

* ផ្នែកដែលច្រើនត្រូវធ្វើការលាបថ្នាំឡើងវិញ។

វិធីសាស្ត្រជួសជុល

- * ផ្នែកដែលច្រើនត្រូវធ្វើការលាបថ្នាំឡើងវិញ បន្ទាប់ពីធ្វើការសំអាតអោយឃើញដល់ផ្ទៃដែក ដោយម៉ាស៊ីនឆាប
- * លាបថ្នាំឡើងវិញ 5 ជាន់(រួមបញ្ចូលទាំង zinc rich coating)

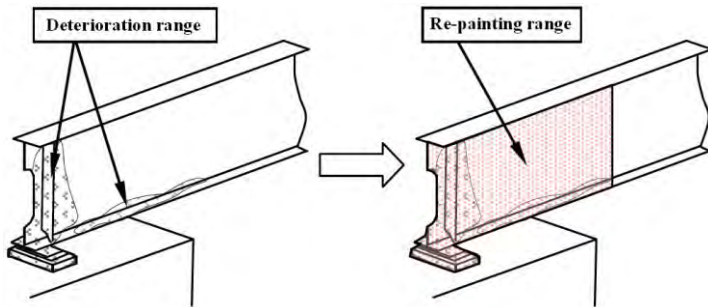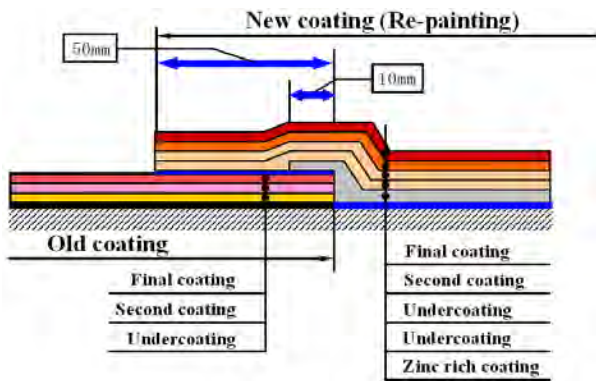

សម្ភារៈ

- * ថ្នាំលាប(ក្រោមស្រទាប់, ស្រទាប់ទី២ស្រទាប់ចុងក្រោយ)
- * ប្រេងកាត

ឧបករណ៍

- * ម៉ាស៊ីនភ្លើង * ម៉ាស៊ីនឆាប
- * ជក់ * ឧបករណ៍លាប

សញ្ញានិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

- * រន្ទា
- * ស្រោមដៃ
- * ឧបករណ៍សំអាតការដ្ឋាន

ការចំណាយ

- * សម្ភារជួសជុល (ថ្នាំលាប, ប្រេងកាត ។ល។) * ថ្លៃជួល
- * កម្លាំងពលកម្ម * ត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន * ដឹកជញ្ជូននិងឧបករណ៍
- * ជួលឧបករណ៍

កំណត់សំគាល់



បទដ្ឋានសំរាប់ការងារជួសជុលស្ពាន

លេខកូដ : 2 - 00002

សកម្មភាព : ពង្រឹងគុណភាពដោយបន្ថែមដែក

ស្តង់ដារ

- * វិធីសាស្ត្រនេះធ្វើការជួសជុលនៅផ្នែកដែលបាត់បង់ដោយច្រើន
- * វិធីសាស្ត្រនេះអនុវត្តទៅលើគ្រឿងបង្កើនដែលខូចដូចជាការរចនាមិនបានល្អ ខ្វះកំលាំងទ្រដោយសារឡានដឹកទម្ងន់លើសកំណត់។

វិធីសាស្ត្រជួសជុល

- * កន្លែងដែលច្រើនត្រូវធ្វើការសំអាតដោយម៉ាស៊ីនឆាប
- * កន្លែងដែលខូចត្រូវបិទដោយបន្ទះដែក។ យើងត្រូវធ្វើការកំណត់នៅទំហំនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបិទ។ សំរាប់ហេតុផលនេះ វាចាំបាច់ត្រូវរៀបចំផែនការអោយបានល្អមុនធ្វើការជួសជុល។
- * ប្រសិនបើបន្ទះដែកដែលបិទហើយត្រូវការដកចេញវិញវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រដែលល្អសំរាប់ធ្វើការដកចេញ។



សម្ភារៈ

- * បន្ទះដែក
- * ខ្នៅគុណភាពខ្ពស់
- * ថ្នាំលាប
- * ប្រេងកាត

ឧបករណ៍

- * ម៉ាស៊ីនភ្លើង
- * ម៉ាស៊ីនមូល
- * ម៉ាស៊ីនខ្ទង់
- * ឧបករណ៍ស្ទូចអេឡិចត្រូនិច
- * ម៉ាស៊ីនឆាប
- * អំបោសដែក
- * ឧបករណ៍លាប

សញ្ញានិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

- * រន្ទា
- * ស្រោមដៃ
- * ឧបករណ៍សំអាតការដ្ឋាន

ការចំណាយ

- * សម្ភារជួសជុល (បន្ទះដែក, ខ្នៅគុណភាពខ្ពស់ ។ល។)
- * ថ្លៃជួល
- * ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព
- * ថ្លៃជួល
- * ត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន
- * រៀបចំប្លង់
- * ដឹកជញ្ជូននិងឧបករណ៍
- * ជួលឧបករណ៍

កំណត់សំគាល់

- * វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវធ្វើផែនការដើម្បីកំណត់ទំហំ ឬវិធីសាស្ត្រក្នុងការបិទបន្ទះដែក
- * ប្រសិនបើបន្ទះដែកដែលបិទហើយត្រូវការដកចេញវិញវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រដែលល្អសំរាប់ធ្វើការដកចេញ។

បញ្ជីឈ្មោះក្រុមការងាររៀបចំគោលការណ៍ណែនាំស្តីពី

ការងារគ្រួសារពិសិស្ស និងជួសជុលស្ថាន

រៀបចំដោយ

- ១- លោក **ឈឹម ផល្លា** ប្រធាន នាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់
- ២- លោក **ឃុំ ដារ៉ា** អនុប្រធាន នាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់
- ៣- លោក **សិទ្ធិ បញ្ញាវុធិ** អនុប្រធានការិយាល័យថែទាំផ្លូវថ្នល់ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់
- ៤- លោក **និន មេណាភាភ័** អនុប្រធានការិយាល័យផែនការ និងបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់
- ៥- លោក **រៀង សុវិសុទ្ធ** អនុប្រធានការិយាល័យសារពើភណ្ឌផ្លូវថ្នល់ និងកំពង់ចម្រុះ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់
- ៦- លោក **ឡុច ជាតុដ** មន្ត្រីបច្ចេកទេស នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់
- ៧- លោក **ឈុក សុជា** មន្ត្រីបច្ចេកទេស នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់
- ៨- លោក **នុត សុវណ្ណនិត** មន្ត្រីបច្ចេកទេស នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់

ផ្តល់ប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដោយ

- ១- លោក **Koichi OGAWA** ជំនាញការ JICA (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា)
- ២- លោក **Yuzo MIZOTA** ជំនាញការ JICA
- ៣- លោក **Masatoshi WATANABE** ជំនាញការ JICA
- ៤- លោក **Ken TOKUMASU** ជំនាញការ JICA
- ៥- លោក **Shigeaki TSUKAMOTO** ជំនាញការ JICA

ពិសិស្សកែសំរួល និងផ្តល់យោបល់ដោយក្រុមការងាររៀបចំនីតិវិធីការងារថែទាំផ្លូវថ្នល់

- ១- ឯកឧត្តម **គុច ចាន់កុសល់** រដ្ឋលេខាធិការ
- ២- ឯកឧត្តម **ឈឹម ស៊ីដេនីន** រដ្ឋលេខាធិការ
- ៣- ឯកឧត្តម **យិត បុណ្ណា** អនុរដ្ឋលេខាធិការ
- ៤- ឯកឧត្តម **នូ វឌ្ឍនៈ** អគ្គនាយកបច្ចេកទេស
- ៥- ឯកឧត្តម **ហេង រក្ខតិសិដ្ឋ** អគ្គនាយកសាធារណការ
- ៦- លោក **ណែ ចំណាច់** អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
- ៧- លោក **ឈឹម ផល្លា** ប្រធាន នាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់
- ៨- លោក **ឃុន កុម្ភៈ** ប្រធានការិយាល័យសុវត្ថិភាព និងបរិស្ថានផ្លូវថ្នល់
- ៩- លោក **ស៊ុន ចាន់** ប្រធានការិយាល័យថែទាំផ្លូវថ្នល់
- ១០- លោក **ភឹម សុជាតិ** ប្រធានការិយាល័យផែនការ និងបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់
- ១១- ប្រធាន និង អនុប្រធាន មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន រាជធានីខេត្តទាំង ២៥