


資料 6. (1) 調査対象60サイトの敷地およびインフラ状況調査結果一覧

CS 視学官事務所		学校 番号	学校名	アクセス		敷地		地質		インフラ				その他		GPS coordination		MEMO		
		県都からの距離 (km)	所用時間	道路状況 (雨季アクセス)	地勢	造成	自然災害・被害	地盤	土質	浸透能力	敷地内	電気	給水	浄化槽	治安	N	E			
アタコラ県		1	クソクワング/B	50.9	1h05min	舗装+未舗装47.9km	傾斜 (一部)	強い	砂利+砂 +シルト	無	良	無	有1km	無	有	10° 10.883°	01° 06.707°			
		2	クバグ 1	53.9	1h15min	舗装+未舗装50.9km	平坦	強い	ワライト	無	良	無	有8km	無	有	10° 13.156°	01° 02.583°			
	ブクンベ	3	クチャグ/B	50.9	1h10min	舗装+未舗装47.9km	傾斜	強い	砂+シルト	無	良	無	有500m	井戸	有	10° 13.426°	01° 06.991°			
		4	ククアング	70	2h40min	未舗装+悪路、雨季 不可	平坦	強い	強い	シルト	無	不良	無	無	無	無	10° 23.917°	01° 06.477°		
		5	ウエタクアング	38	2h19min	悪路8km、雨季不可、 工事車両不可	傾斜	強い	強い	小石+シル ト	無	良	無	無	無	無	10° 07.027°	01° 17.334°	車輦アクセス困難なため計画 対象外	
コプリ		6	トゥガ	79.9	1h20min	舗装+未舗装29.6km	平坦	強い	砂+シルト	無	良	無	有5km	無	有	10° 28.884°	01° 03.403°			
		7	ナナガデ/B	93	1h35min	未舗装24km(可能)	平坦	強い	シルト	無	良	無	無	井戸	有	10° 28.594°	00° 54.398°			
		8	ウックピントイウン	98	2h05min	悪路16km、雨季不可	平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	有	問題なし	—			
		9	サクンティアヌ	90	1h35min	悪路8km、雨季困難	緩い傾斜	強い	強い	シルト	無	良	無	無	無	問題なし	—			
		10	ガモン・キニン/B	139	3h20min	砂利舗装+未舗装	平坦	強い	強い	砂+シルト	無	良	無	有10m	無	問題なし	10° 49.559°	02° 07.016°		
		11	ググネヌ・ガンド	137	2h05min	砂利舗装+未舗装	平坦	普通	普通	ワライト+シ ルト+砂	無	良	無	高圧 10m	無	問題なし	10° 48.040°	02° 05.626°		
		12	カリグル/B	139	3h20min	砂利舗装+未舗装	平坦	強い	強い	砂+シルト	無	不良	無	有10m	無	問題なし	10° 50.254°	02° 07.043°		
		13	ギルマロ/B	68	1h20min	未舗装28km	平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	有	問題なし	10° 34.259°	01° 44.129°		
		14	セコグル/B	45	1h20min	砂利舗装+未舗装	平坦	強い	強い	砂+シルト	無	良	無	無	無	無	10° 22.928°	01° 45.464°		
		15	オルカヨ /C	35	0h30min	砂利舗装+未舗装	平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	有50m	無	無	10° 17.827°	01° 38.606°		
クアンデ		16	EUCクアアンデ /C	42	0h45min	舗装	傾斜	強い	シルト	無	良	無	有	有	無	問題なし	10° 20.073°	01° 41.676°		
		17	テトンガ/B	93	1h20min	舗装+未舗装3.2km (悪路問題有り)	平坦	強い	強い	砂利+砂 +シルト	無	良	無	有20km	無	有	10° 49.827°	01° 03.695°		
		18	マテリ /D	79	1h35min	未舗装+悪路、雨季 不可	平坦	普通	普通	シルト	無	良	無	有	有	問題なし	10° 41.5727°	01° 03.897°		
		19	グアアンデ /C	100	2h40min	未舗装、雨季不可	平坦	強い	強い	ワライト	無	良	無	無	有	問題なし	—	—		
		20	ウンベウン	96.5	1h20min	舗装+未舗装8.8km、雨 季不可	平坦	強い	強い	砂+シルト	無	良	無	無	無	無	10° 42.756°	00° 48.883°		
		21	ヨンディセリ/B	77	1h30min	未舗装+悪路、雨季 不可	平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	高圧の み	無	問題なし	10° 42.345°	01° 04.763°		
		22	チャンウン・コッシ /A	90	1h55min	未舗装+悪路、雨季 不可	平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	有	問題なし	10° 43.840°	00° 59.913°		
		23	チャリクアング	112	2h20min	舗装+悪路8km、雨季 不可	平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	無	問題なし	10° 42.756°	00° 48.883°		
		24	コトブンガ/B	31	0h40min	未舗装	平坦	強い	強い	ワライト	無	良	有	無	無	有	10° 18.445°	01° 31.796°		
		25	ボクロナ・ブヤ	26	0h30min	未舗装	ほぼ平坦	強い	強い	砂+礫	無	不良	無	有1km	無	無	10° 17.550°	01° 29.537°		
ナティディング		26	ヨコシ /C	0.2	0h05min	未舗装	緩い傾斜	強い	ワライト	無	良	有	市水	無	有	問題なし	10° 18.548°	01° 22.667°		
		27	ウルブガ /C	3.6	0h10min	舗装	ほぼ平坦	強い	強い	砂+礫	無	良	有	市水	無	有	10° 16.342°	01° 22.729°		
		28	ポリユレ /C	3	0h10min	未舗装	緩い傾斜	強い	強い	ワライト	無	良	有	市水	無	有	10° 19.143°	01° 23.141°		
		29	ベユンコ /D	85	1h30min	未舗装	平坦	強い	強い	シルト	無	良	有	有	無	問題なし	—	—		
		30	シナウラル/B	88	1h35min	未舗装	平坦	強い	強い	シルト	無	良	有	有300m	無	有	10° 13.536°	01° 59.480°		
		31	グベラソン/B	87	1h35min	未舗装	平坦	強い	強い	砂+礫	無	良	無	前面	無	有	問題なし	—		
タンギエタ		32	クチュチュグ	58.4	1h45min	舗装+23.9km 工事車両不可	傾斜	強い	砂利+シル ト	無	良	無	無	川1km	無	無	—	車輦アクセス困難なため計画 対象外		
		33	サング	82.6	1h20min	舗装+34km	平坦	強い	強い	砂	無	良	無	井戸	有	無	—			
		34	マモサ	64.5	1h40min	舗装+未舗装1.6km	平坦	強い	強い	粘土	無	良	無	無	有	無	—			
		35	ウアアンク	61.7	1h05min	舗装+未舗装17.2km、 雨季不可、工事車両 不可	平坦	強い	強い	砂+シルト	無	良	無	無	有	10° 29.829°	01° 11.404°	車輦アクセス困難なため計画 対象外		
トゥクントウナ	36	トゥクントウナ /D	26	0h25min	舗装	傾斜	強い	強い	砂利+シル ト	無	良	有	市水	無	有	10° 29.837°	01° 22.554°			
ドンガ県																				
バシラ		37	イヨ	51	0h50min	舗装+未舗装5km	平坦	強い	砂+シルト+ 石	無	良	無	無	井戸 400m	無	有	FAST-TRACK 108° PORESC-	—		
		38	バリキニ	2	0h05min	舗装+未舗装50m (アクセス困難無必要)	平坦	強い	砂+シルト	無	良	無	高圧 100m	井戸	有	問題なし	—			
		39	ブレケテ /B	40	0h50min	舗装	緩い傾斜	強い	強い	砂+シルト +ワライト	無	良	無	無	無	無	問題なし	PROCEDE National		
		40	コナン	45	1h40min	未舗装45cm 橋筋落	平坦	強い	強い	砂+シルト	無	良	無	有3km	井戸	無	無	FAST-TRACK 108° PORESC-	道中の橋が傾斜しているため 計画対象外	
		41	イギアガウ	65	1h30min	舗装+未舗装14km 工事車両不可	平坦	強い	強い	砂+ワライト	無	不良	無	無	有	無	問題なし	FAST-TRACK 108° PORESC-	車輦アクセス困難なため計画 対象外	
		42	トミ	20	0h45min	舗装+未舗装15km 学校手前橋筋落	平坦	強い	強い	砂+シルト	無	良	無	無	無	無	問題なし	FAST-TRACK 108° PORESC-	道中の橋が傾斜しているため 計画対象外	
	コバルゴ	43	ンナンバガ	15	0h30min	未舗装15km	平坦	強い	強い	砂+シルト	無	良	無	無	無	無	問題なし	—		
		44	ニマ	46	0h40min	舗装+未舗装1.5km(良 好)	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	井戸 30m	無	無	9° 31.742°	01° 54.380°	
	ジョグー 1/2	45	ガー /B	4	0h10min	舗装	平坦	強い	強い	砂利+砂 +シルト	無	良	無	有10m	井戸	有	問題なし	FAST-TRACK 108° PORESC- EPP	01° 38.497°	
		46	トコトコ /B	40	0h35min	舗装(幹線治)	緩い傾斜	強い	強い	シルト	無	良	無	無	無	有	問題なし	PORESC-EPP 09	02° 01.120°	
47		バトゥルー /D	3	0h10min	未舗装3	平坦	強い	強い	ワライト+粘 土	無	不良	有	無	市水	有	問題なし	PORESC-EPP, National (Rena 750 Salles de classe)	—		
48		ザシルー /B	4	0h10min	舗装+未舗装1km	平坦	強い	強い	粘土+砂利	無	不良	無	有50m	井戸	有	問題なし	PORESC-EPP	01° 39.260°		
49		ハバラベ /D	1.5	0h05min	インターロッキング	平坦	強い	強い	ワライト+砂	無	不良	無	有5m	市水	有	問題なし	PORESC-EPP, FAST TRACK 08	01° 40.385°		
50		ブグ /A	30	0h25min	舗装(幹線治)	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	有	無	無	有	問題なし	09° 26.415°	01° 37.395°		
51		バク /B	64	0h50min	舗装(幹線治)	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	井戸 100m	有	問題なし	JICA 2次	02° 03.848°		
52		ジャクピング/B	10	0h20min	未舗装	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	井戸	有	問題なし	BID II 2008	01° 40.640°		
53		チババ /D	1.5	0h05min	舗装(市内)	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	不良	有	無	市水	有	問題なし	JICA 2次	01° 39.684°		
54		モンモン	28	0h35min	舗装(幹線治)	ほぼ平坦	強い	強い	ワライト	無	良	無	無	井戸 300m	有	問題なし	09° 32.725°	01° 51.632°		
55		バクフアウ/B	25	0h38min	未舗装(幹線から 100m)	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	有	無	井戸 150m	有	問題なし	POESC-EPP	01° 47.297°		
56		アケケル	35	0h30min	舗装(幹線治)	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	井戸	有	問題なし	APD-ONG PAEP/KOFOF	01° 53.986°		
ワケ	57	キリール /D	2	0h05min	舗装(市内)	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	有	無	市水	有	問題なし	JICA 2次+3次	01° 39.538°		
	58	アザガレバ	77	1h40min	悪路15km、雨季巡回 路	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	井戸 136m	無	問題なし	09° 29.985°	01° 28.950°	迂回路を使用する場合道路は 8km程度	
	59	アチャキタメ	57	1h10min	未舗装+悪路2km	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	井戸 90m	無	問題なし	PROCEDE National	01° 25.817°	迂回路を使用する場合道路は 8km程度	
	60	アチャンバ・コラ	79	2h40min	悪路18km、雨季巡回 路	ほぼ平坦	強い	強い	シルト	無	良	無	無	井戸	有	問題なし	Meire/PNDG, PORESC-EPP	09° 30.729°	01° 30.132°	

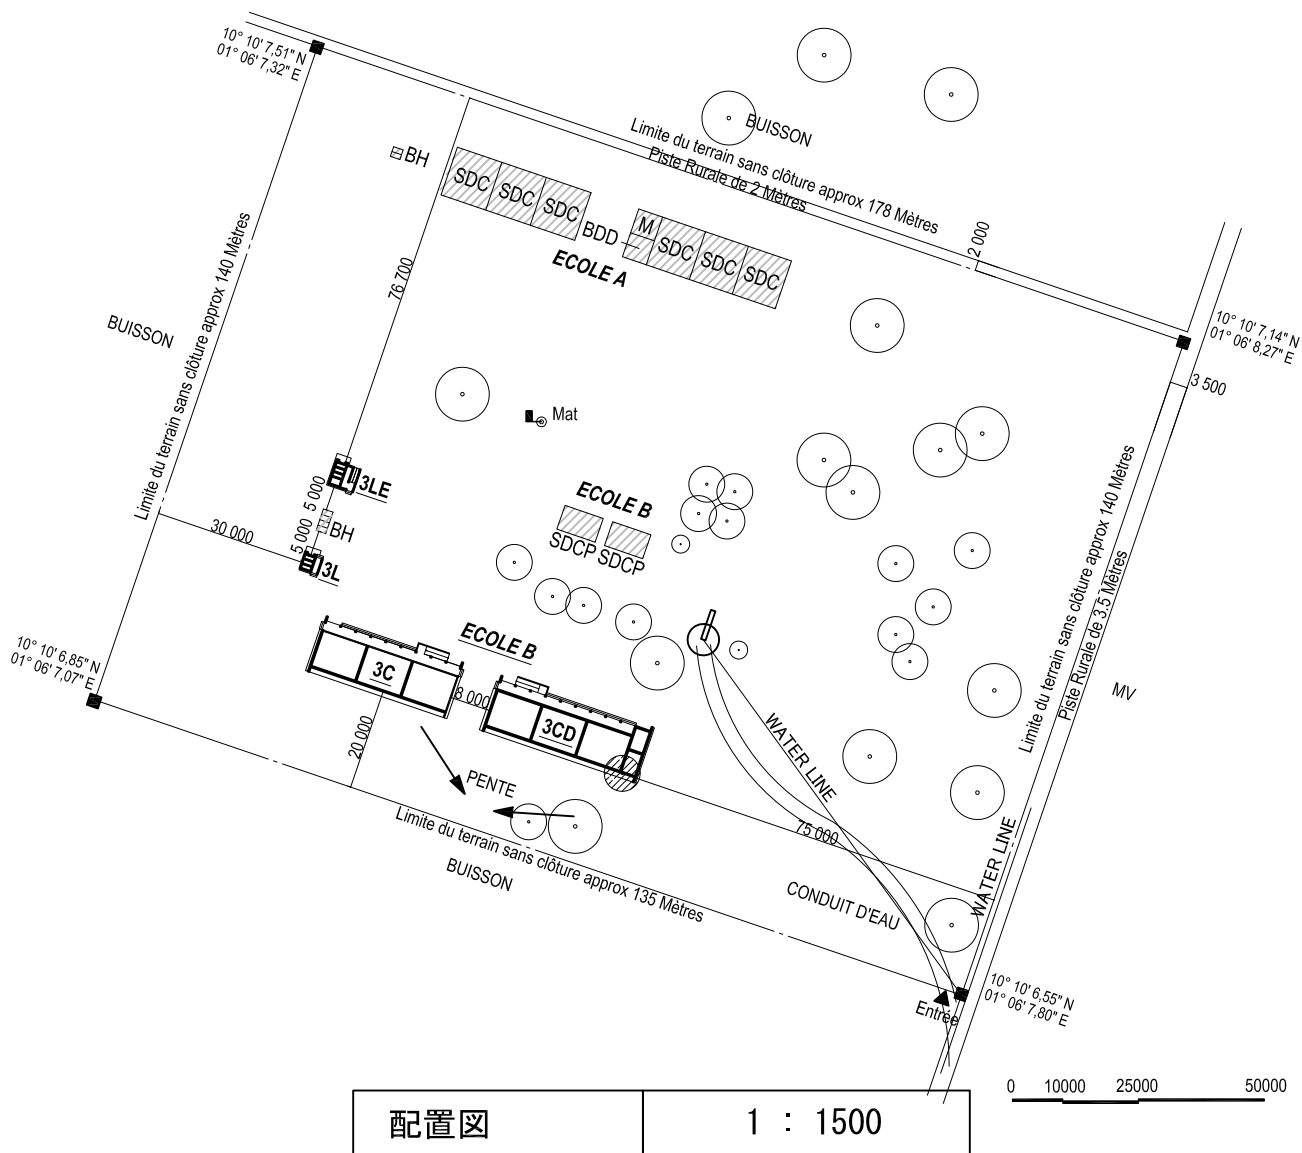

凡例


SDC: 教室	M: 倉庫	⊕ : 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	🚩 : フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	🔑 : 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	△ : 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟	3CD: 3教室+校長室+倉庫	
	2C: 2教室棟	2CD: 2教室+校長室+倉庫	
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）	3LE: トイレ棟（3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース）	

ID 02

KROUPAGOU1

BOUKOUMBE

ATACORA

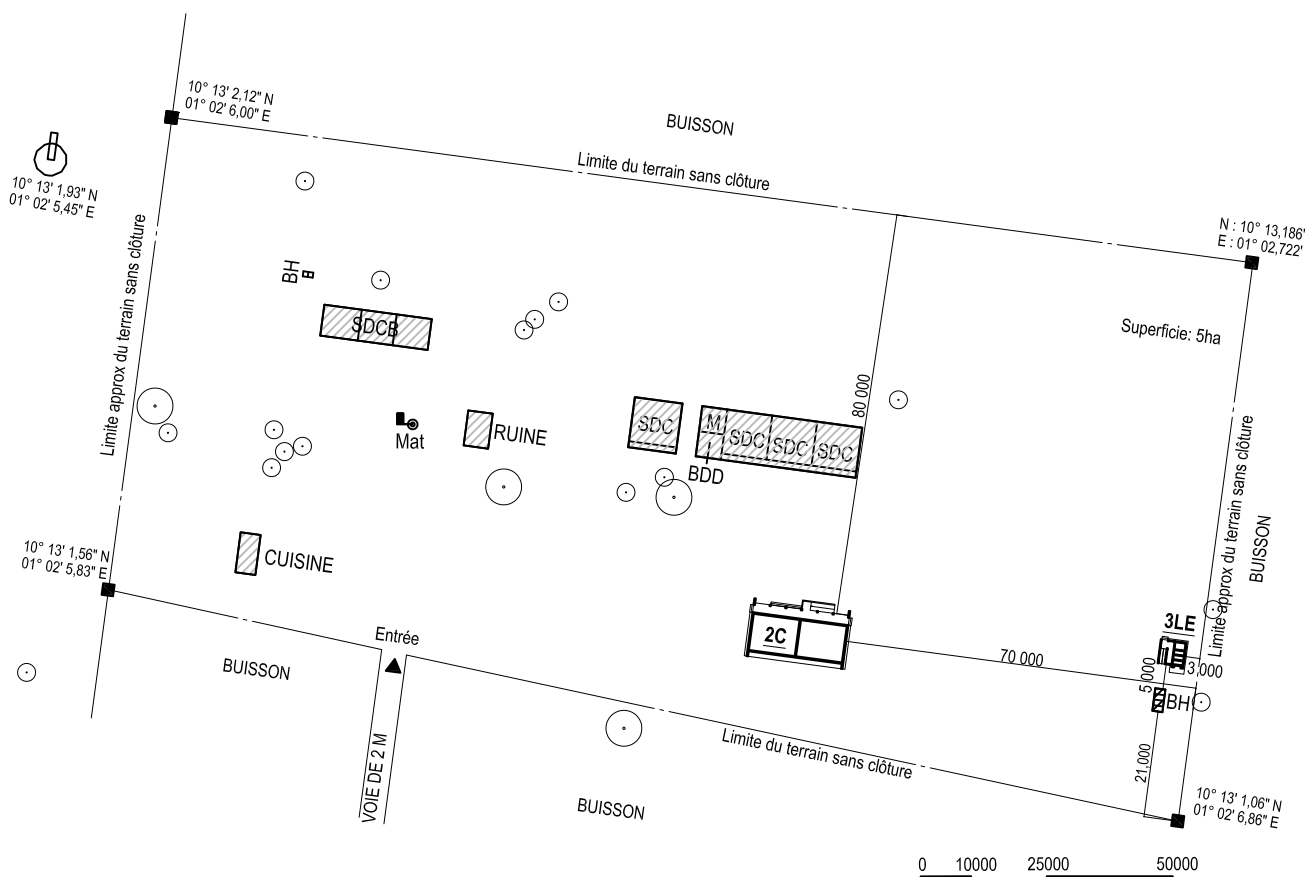

配置図


1 : 1500

既存施設

残余金発生の場合の補欠校

凡例

SDC: 教室	M: 倉庫	: 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	: フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	: 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	: 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟	3CD: 3教室+校長室+倉庫	
	2C: 2教室棟	2CD: 2教室+校長室+倉庫	
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）	3LE: トイレ棟（3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース）	

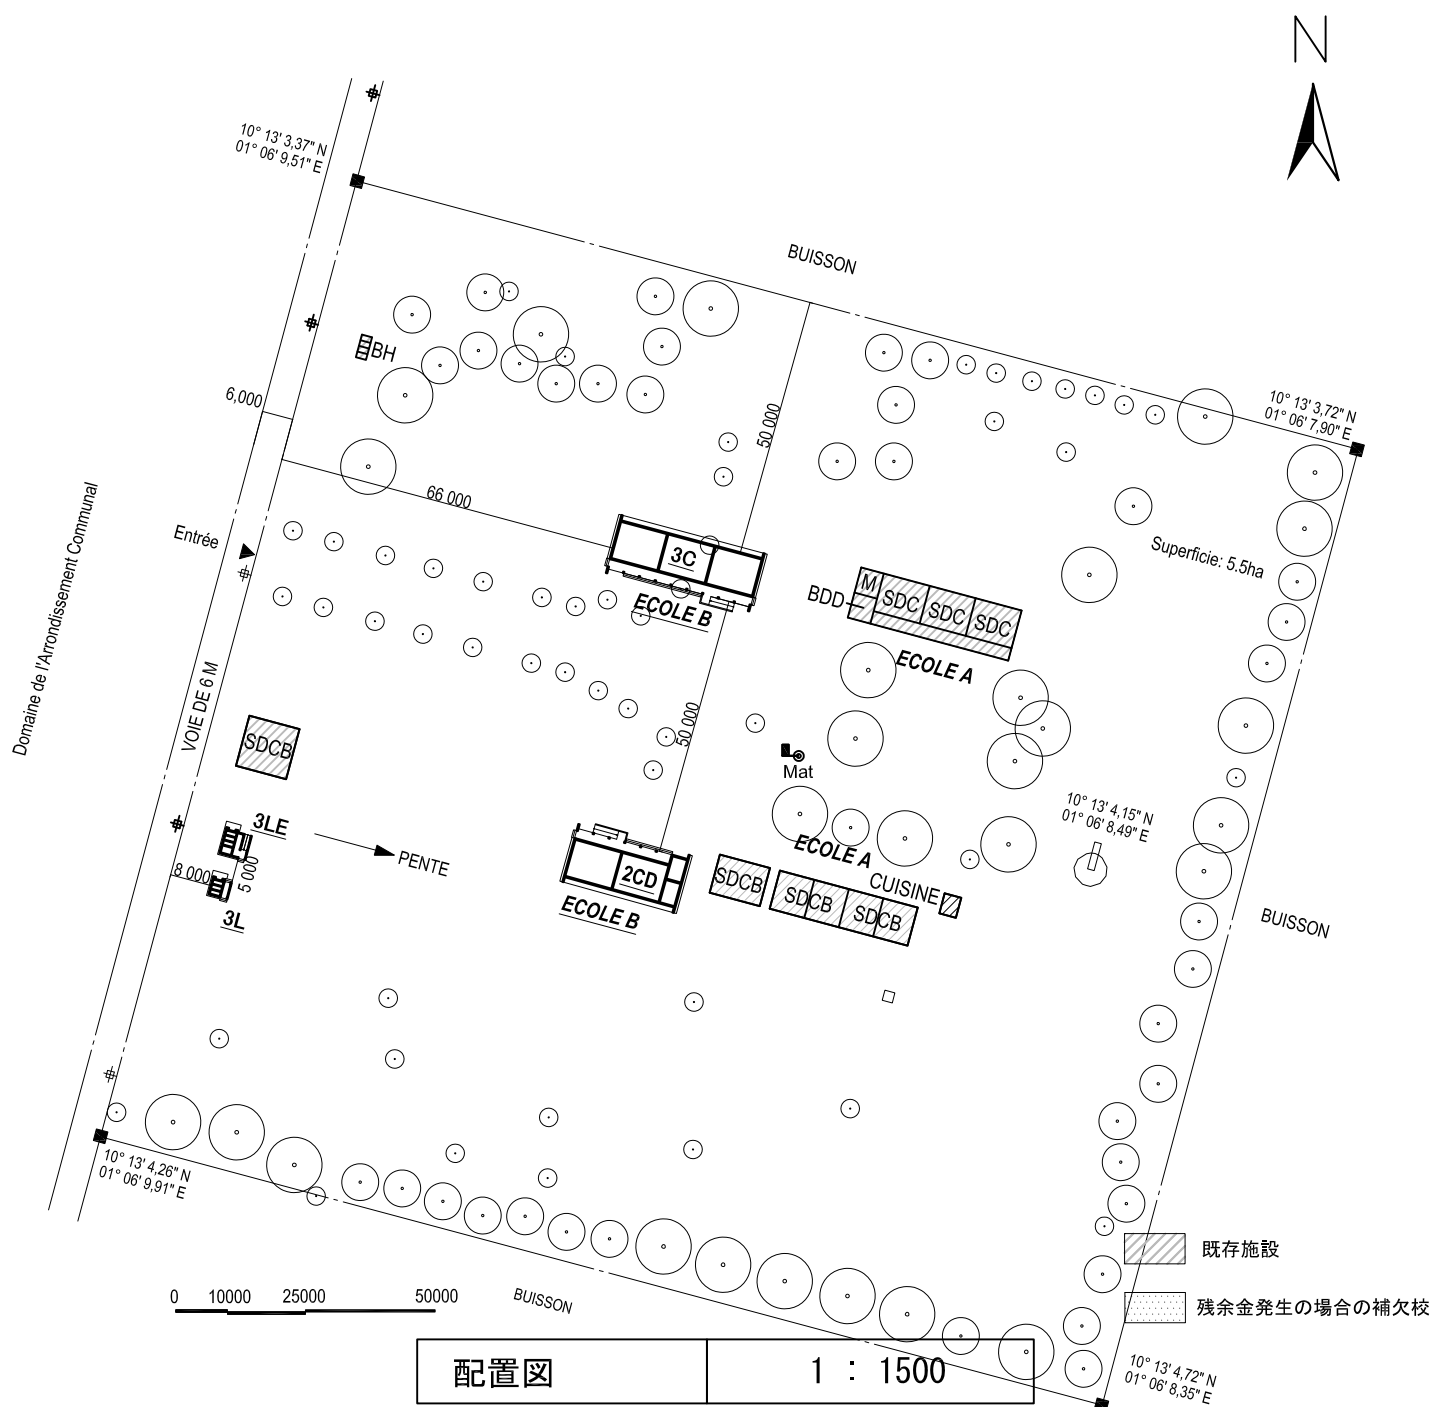

凡例


SDC: 教室	M: 倉庫	⊕: 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	■: フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	⊕: 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	△: 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟	3CD: 3教室+校長室+倉庫	
	2C: 2教室棟	2CD: 2教室+校長室+倉庫	
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）	3LE: トイレ棟（3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース）	

ID 04

KOUKOUANGOU

BOUKOUMBE

ATACORA

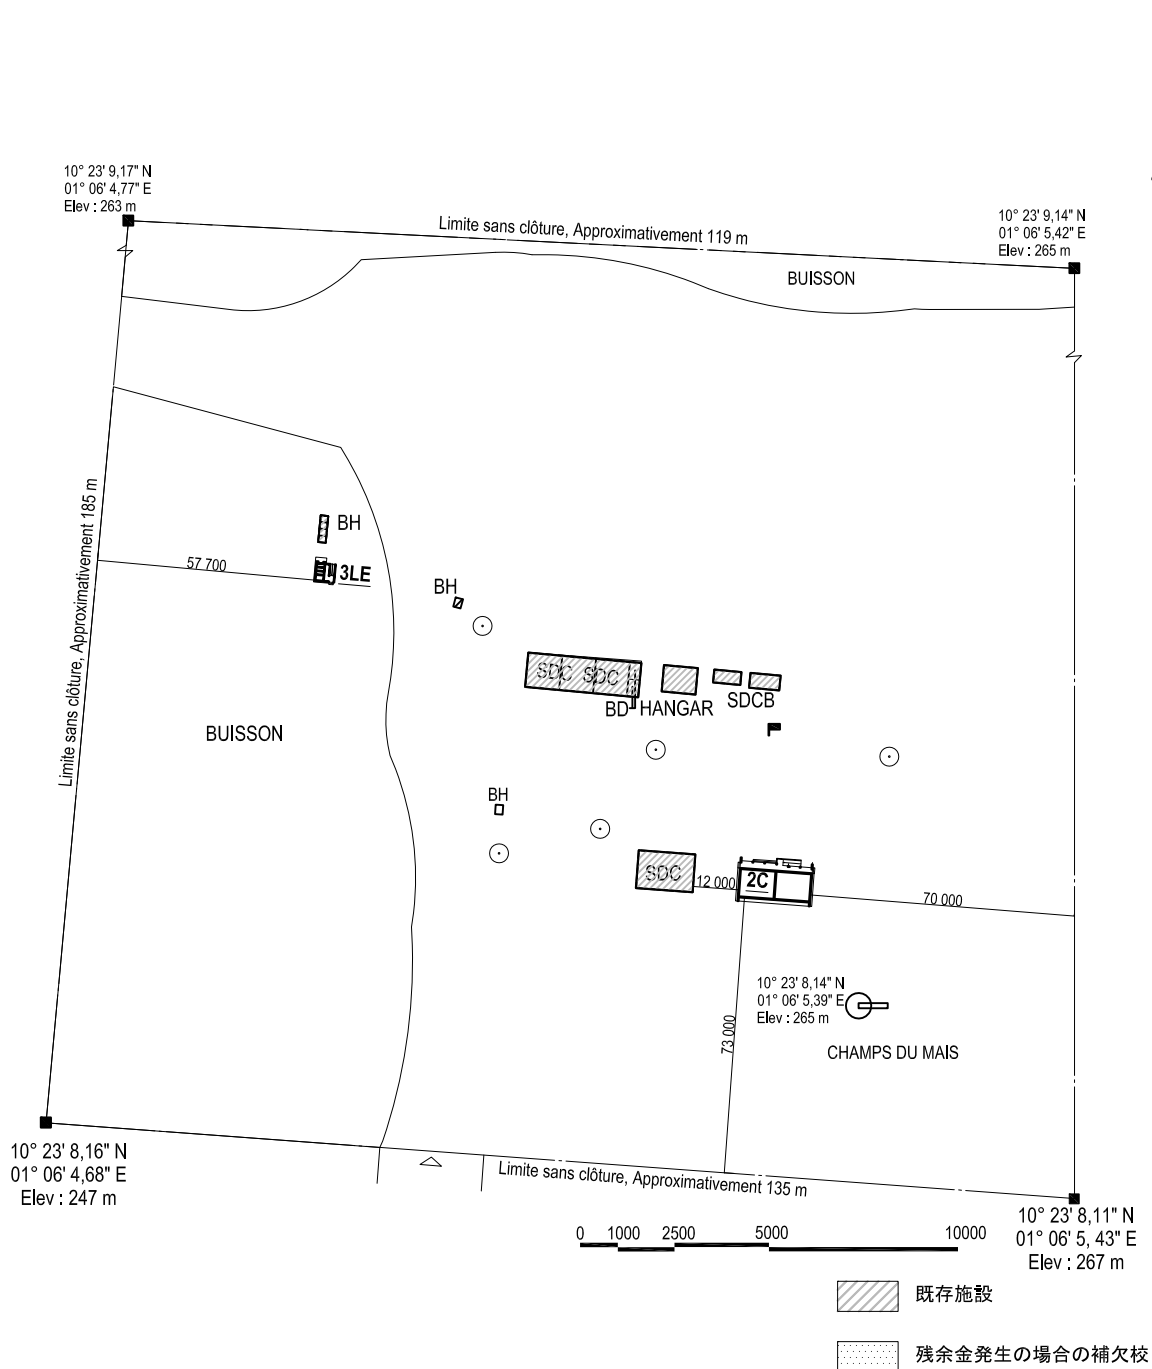

配置図

1 : 2000

凡例


SDC: 教室	M: 倉庫	⊕: 電柱	SDCB: パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	🚩: フラッグポール	SDCP: パイオット (わら小屋) 教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	🔑: 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB: 図書室	△: 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟	3CD: 3教室+校長室+倉庫	
	2C: 2教室棟	2CD: 2教室+校長室+倉庫	
	3L: トイレ棟 (3児童用ブース)	3LE: トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)	

ID 06

TOUGA

COBLY

ATACORA

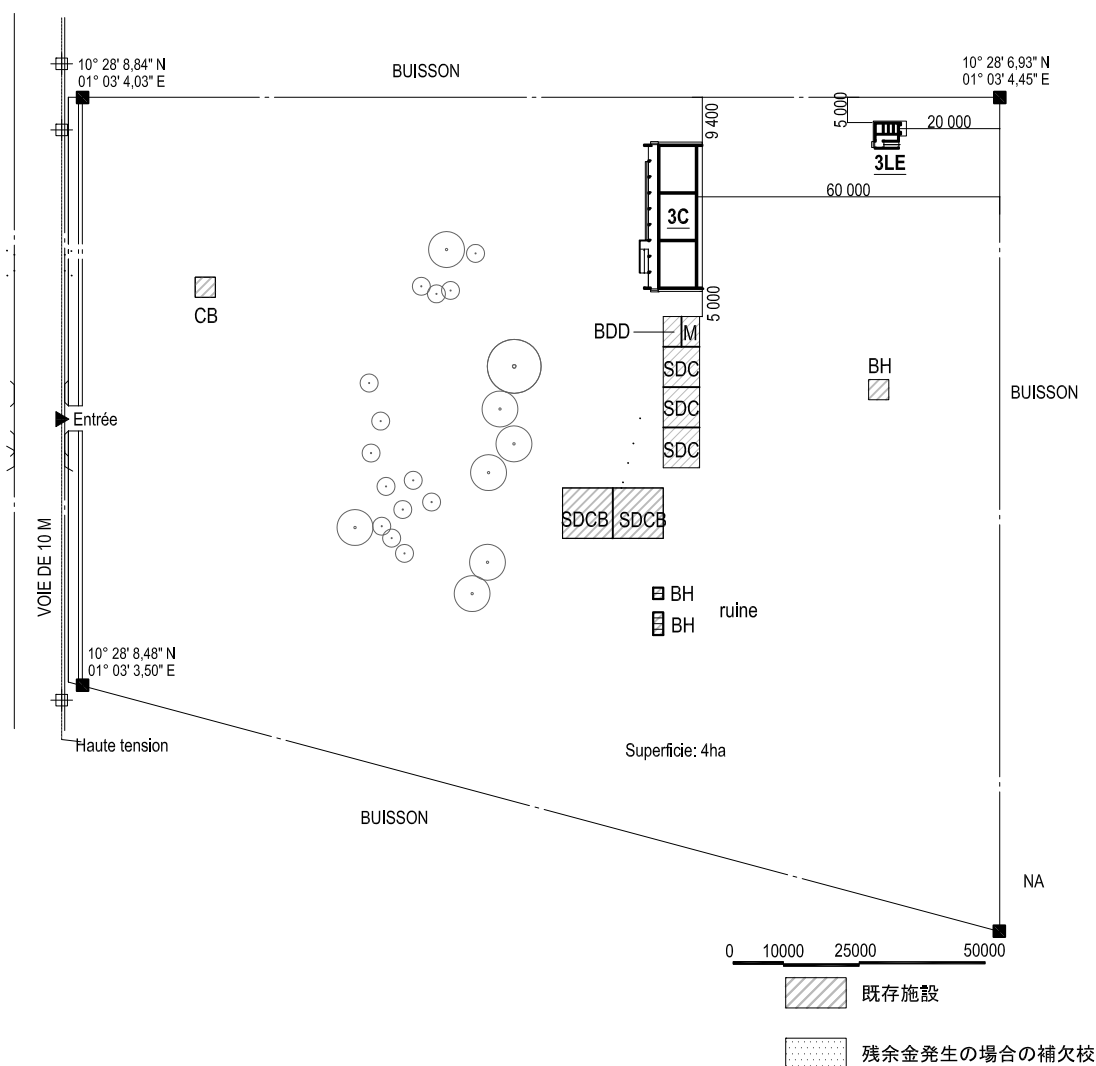

配置図

1 : 1500

凡例


SDC: 教室	M: 倉庫	⊕: 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	🚩: フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	🔗: 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	△: 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟		3CD: 3教室+校長室+倉庫
	2C: 2教室棟		2CD: 2教室+校長室+倉庫
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）		3LE: トイレ棟（3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース）

ID 08

OUKPINTIHOUN


COBLY

ATACORA

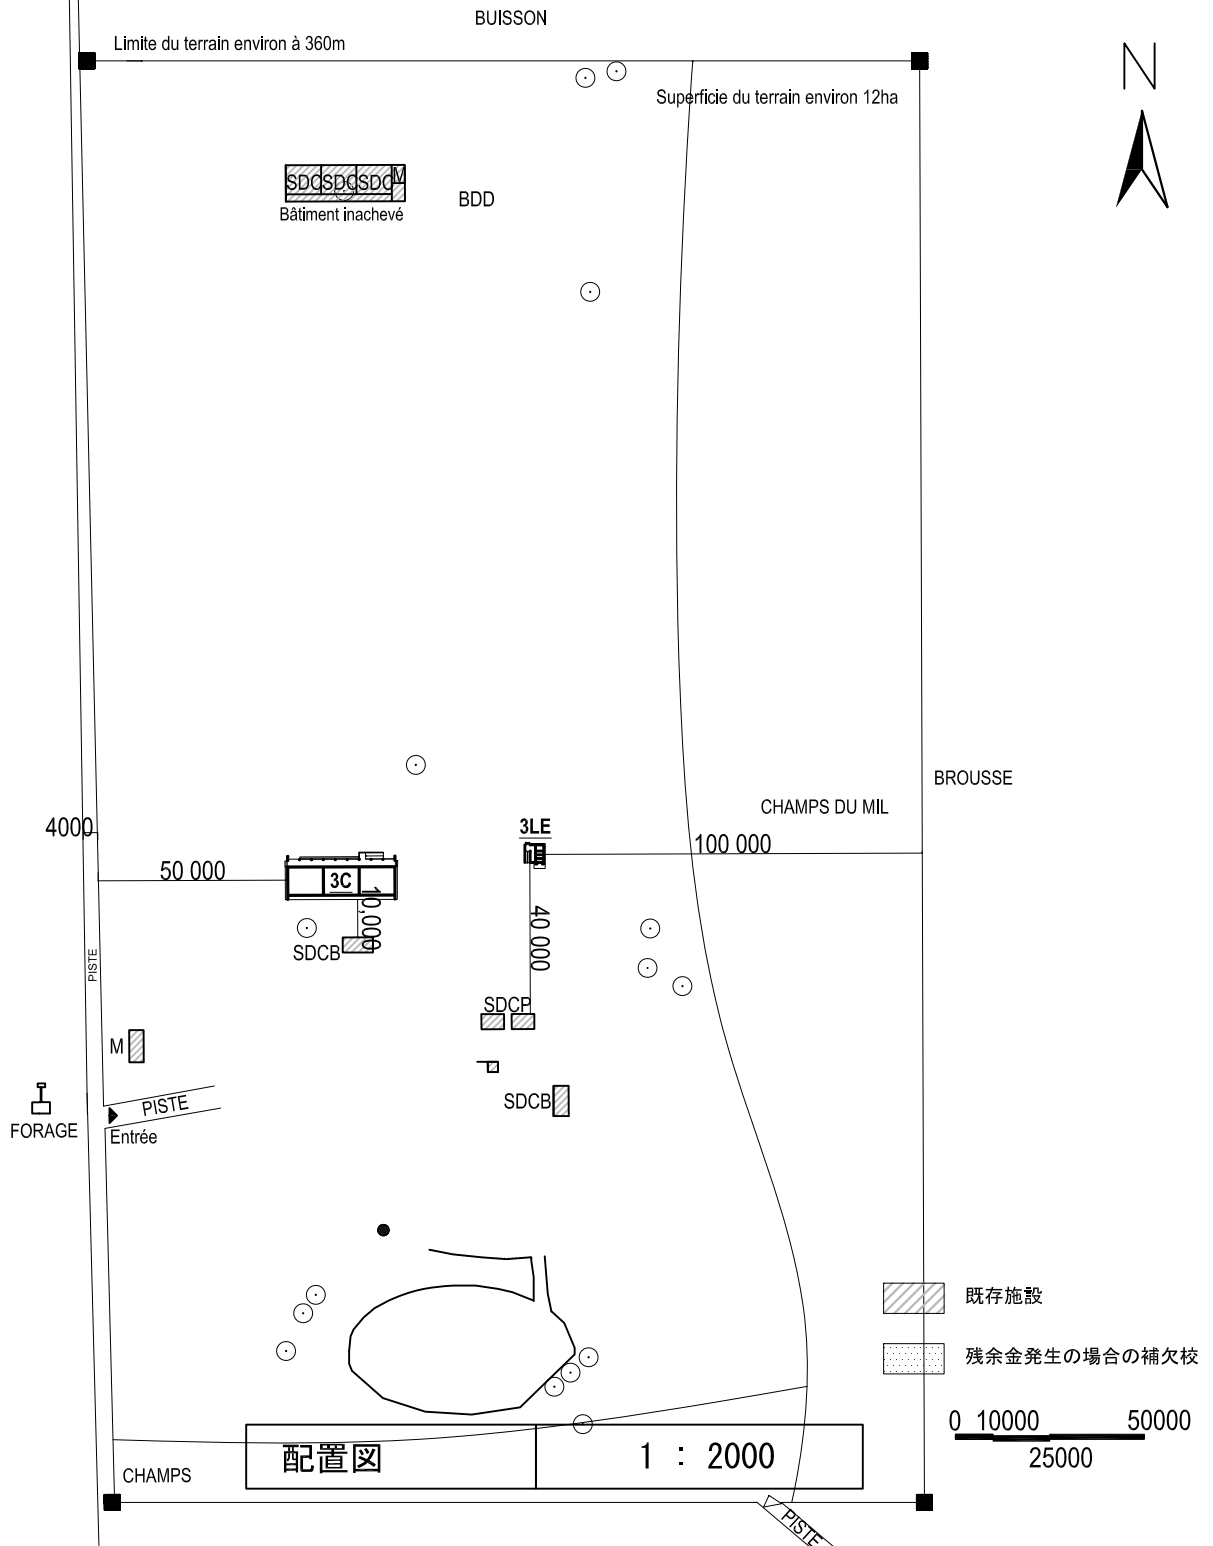

凡例

SDC: 教室	M: 倉庫	⊕ Buisson 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	■ : フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	⊙ : 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	△ : 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟		3CD: 3教室+校長室+倉庫
	2C: 2教室棟		2CD: 2教室+校長室+倉庫
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）		3LE: トイレ棟（3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース）

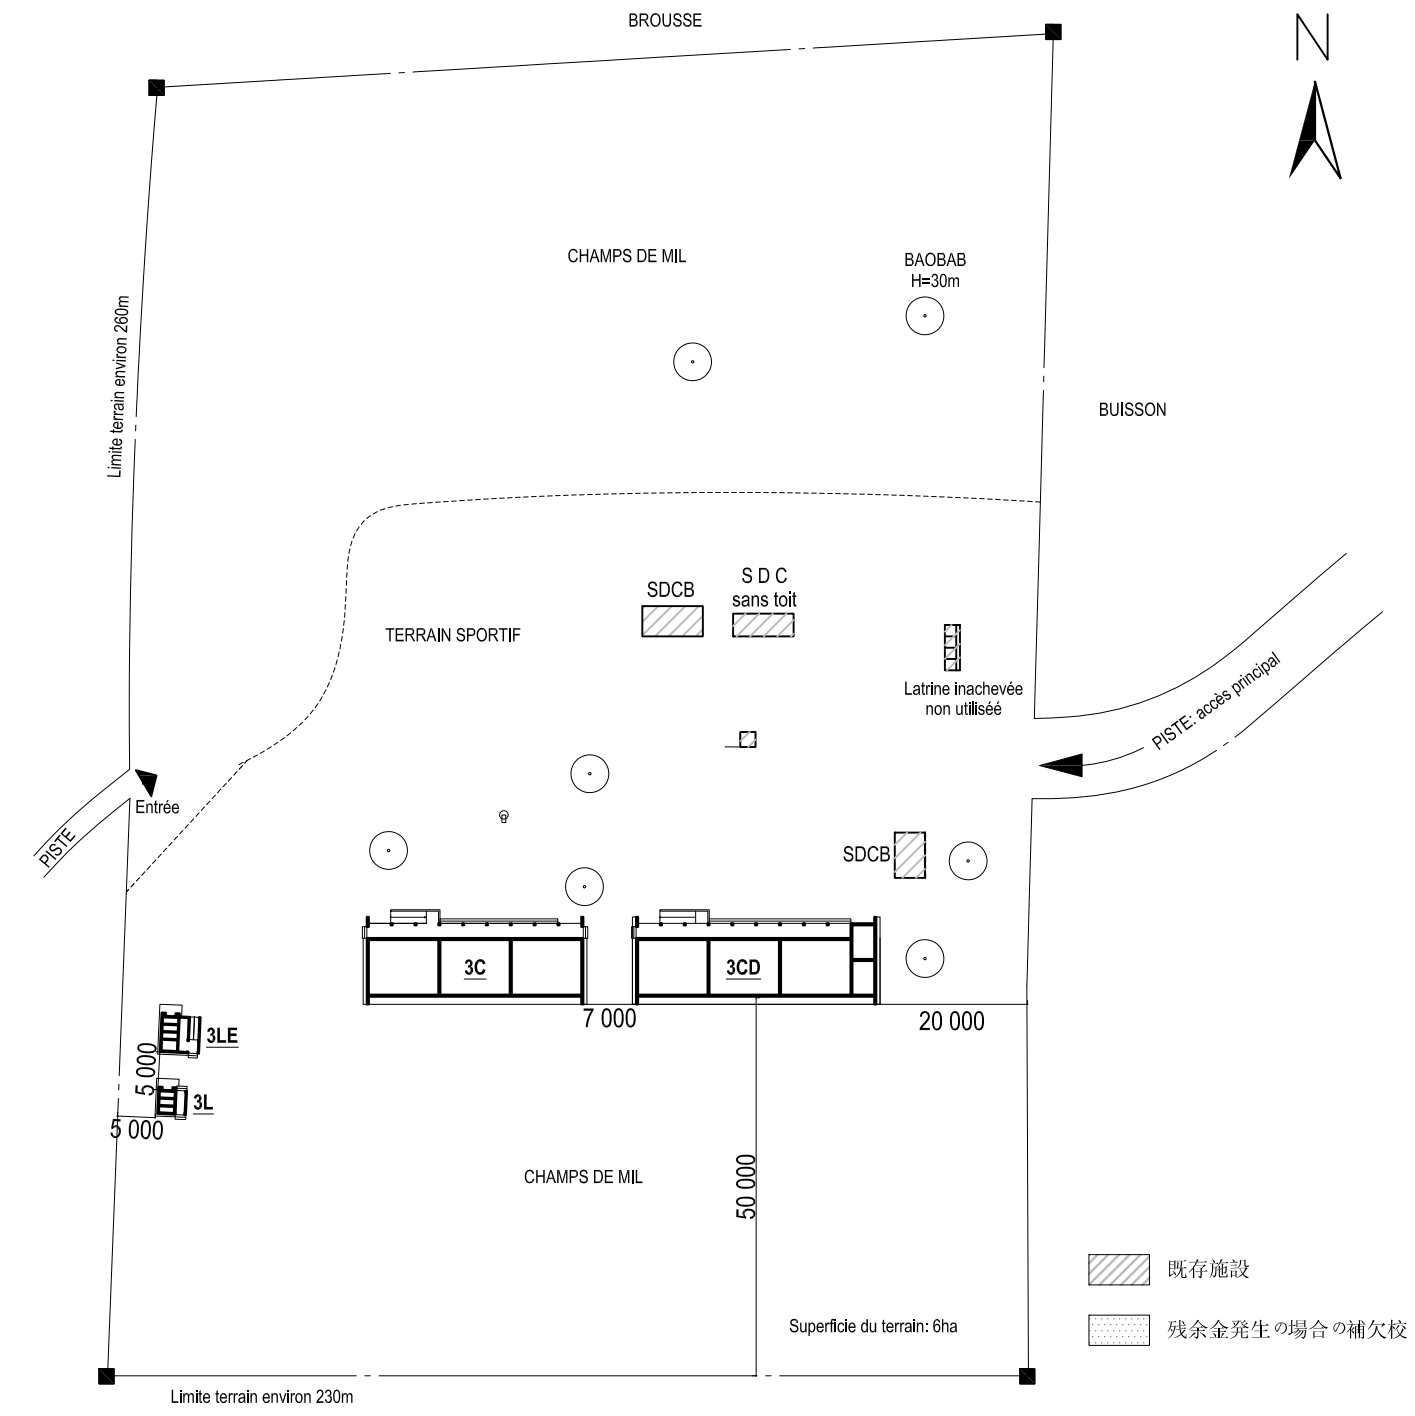


配置図

1 : 1000

凡例

SDC: 教室	M: 倉庫	⊕: 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	🚩: フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	🔑: 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	△: 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟		3CD: 3教室+校長室+倉庫
	2C: 2教室棟		2CD: 2教室+校長室+倉庫
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）		3LE: トイレ棟（3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース）

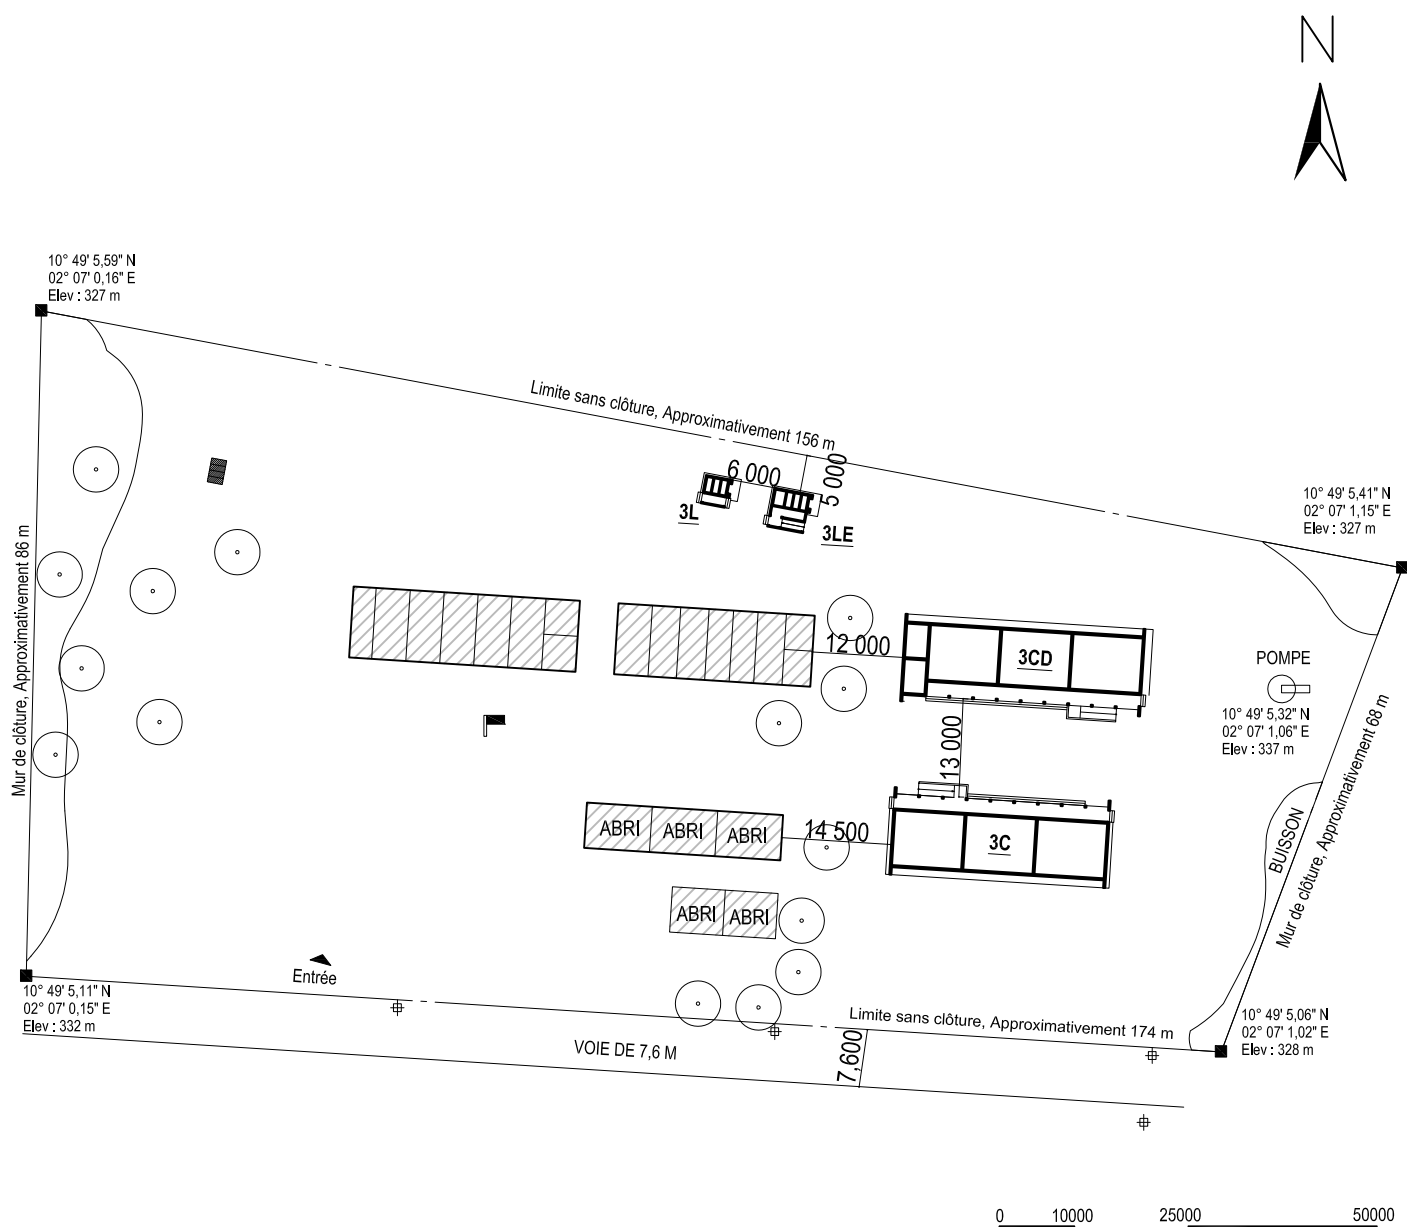

配置図


1 : 1000

既存施設

残余金発生の場合の補欠校

凡例

SDC: 教室	M: 倉庫	: 電柱	SDCB: バンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	: フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	: 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: バンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	: 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟	3CD: 3教室+校長室+倉庫	
	2C: 2教室棟	2CD: 2教室+校長室+倉庫	
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）	3LE: トイレ棟（3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース）	

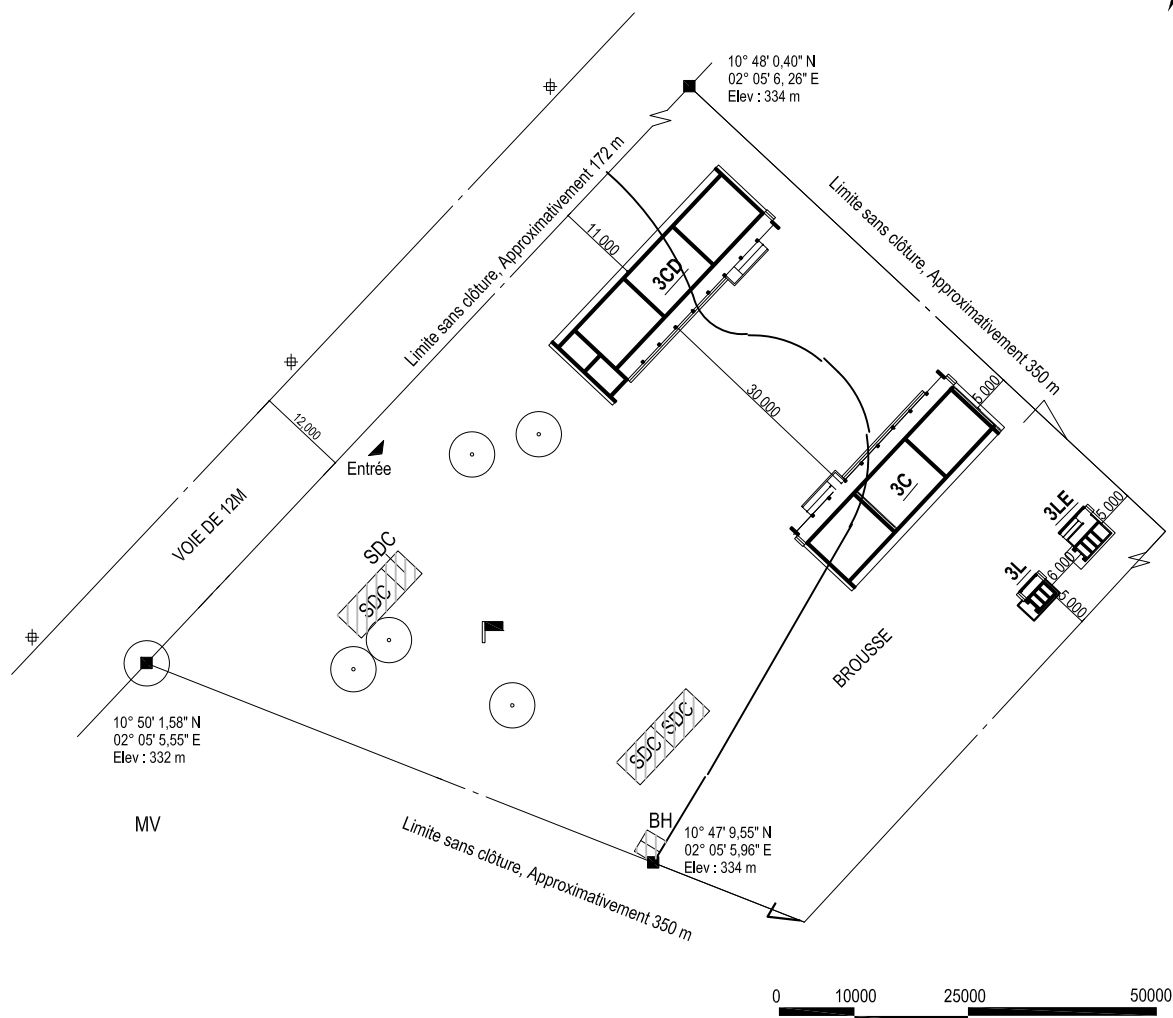

配置図	1 : 1000
-----	----------

	既存施設
	残余金発生の場合の補欠校

凡例


SDC: 教室	M: 倉庫	: 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	: フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	: 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	: 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟	3CD: 3教室＋校長室＋倉庫	
	2C: 2教室棟	2CD: 2教室＋校長室＋倉庫	
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）	3LE: トイレ棟（3児童用ブース＋1教員兼身体障害者ブース）	

ID 12

KARIGOUROU/B


KEROU

ATACORA

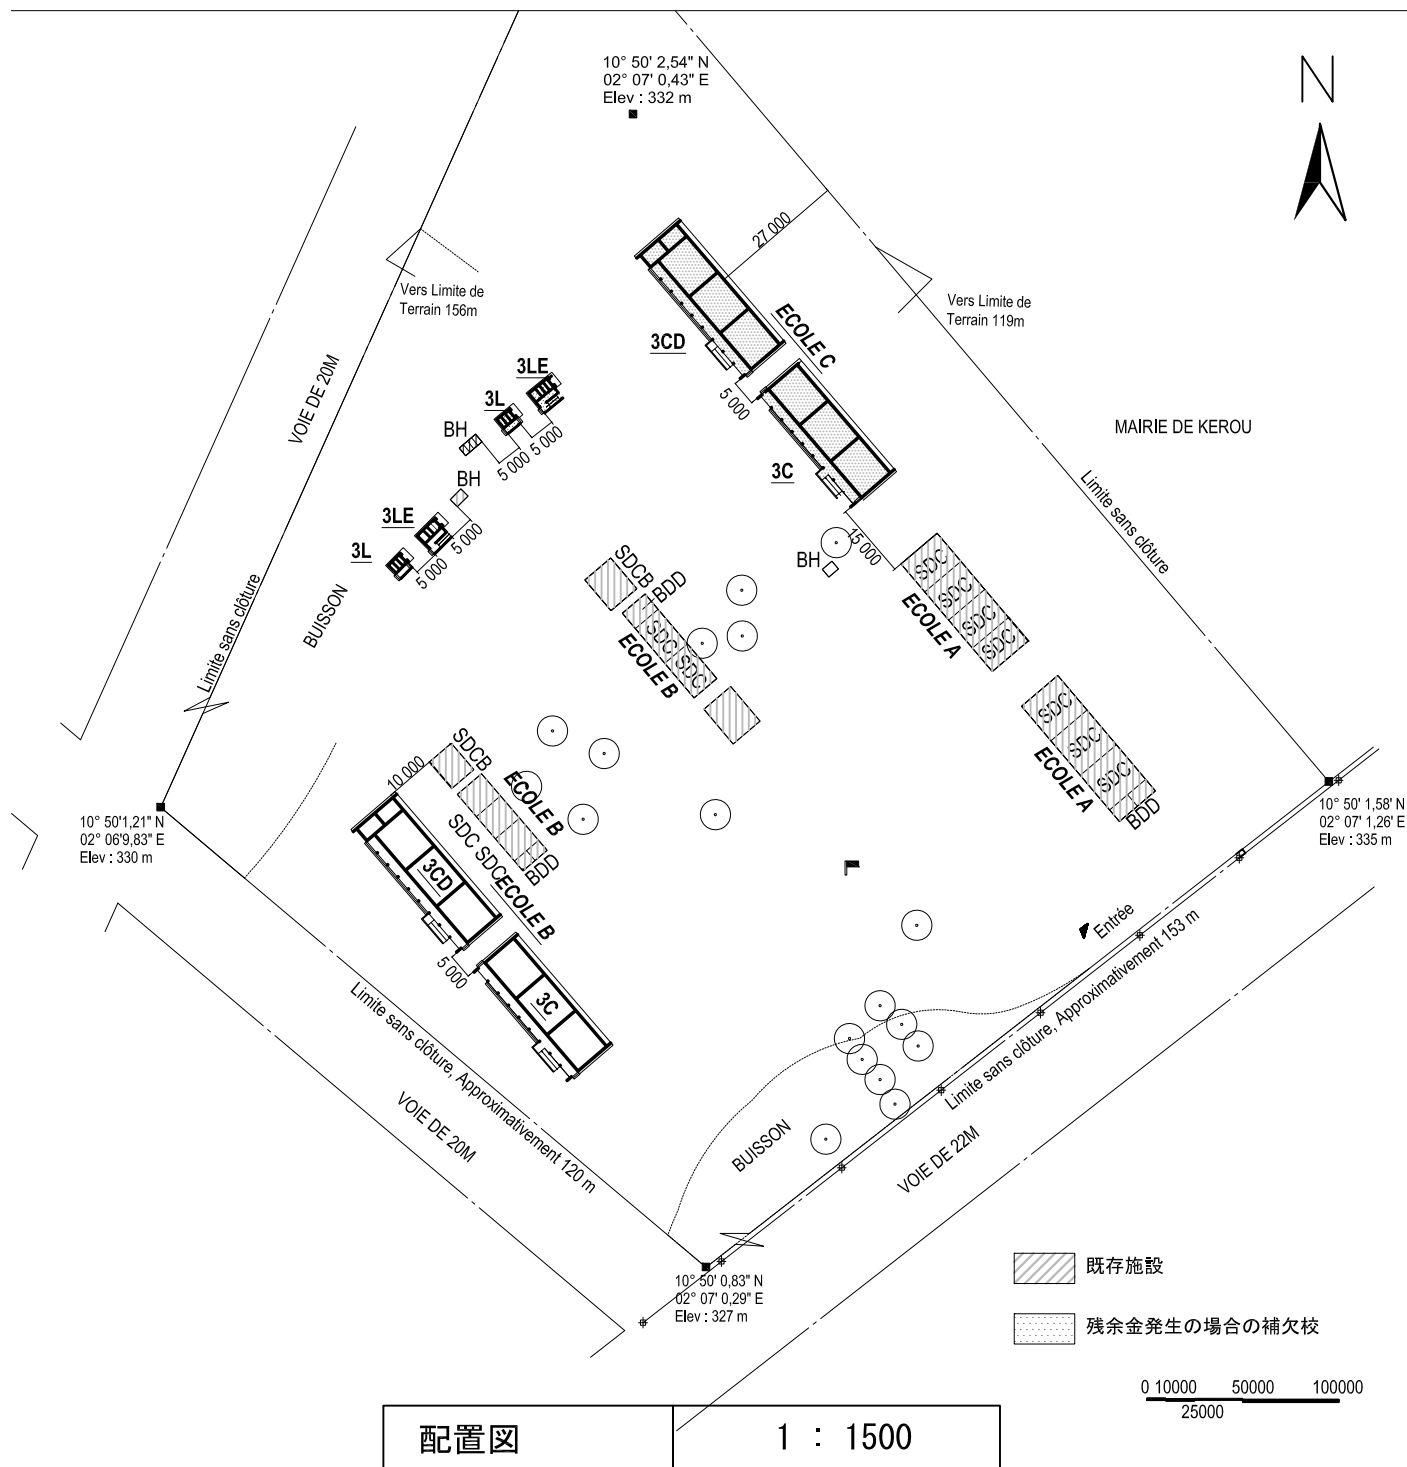



凡例

SDC: 教室	M: 倉庫	⊕: 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	🚩: フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	🔑: 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	△: 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟	3CD: 3教室+校長室+倉庫	
	2C: 2教室棟	2CD: 2教室+校長室+倉庫	
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）	3LE: トイレ棟（3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース）	

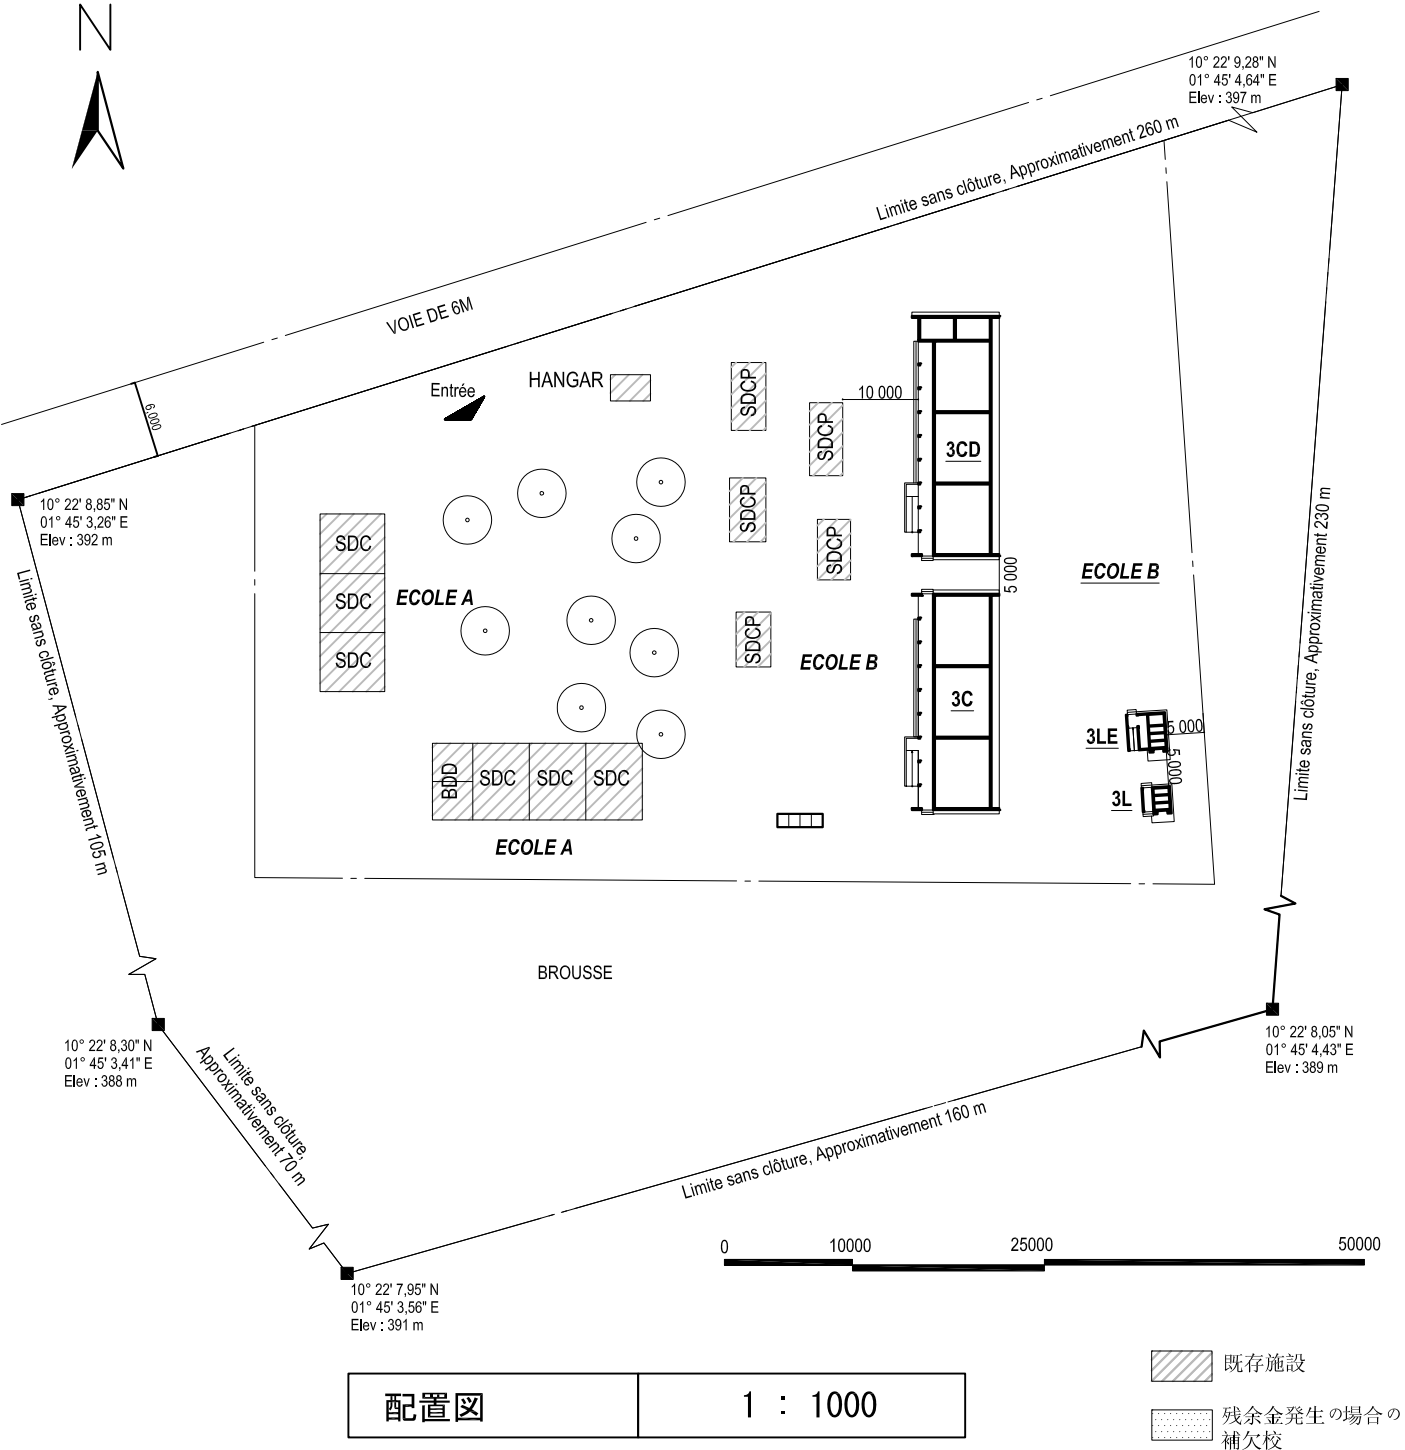

凡例

SDC: 教室	M: 倉庫	⬮: 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	🚩: フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	🕒: 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	△: 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟		3CD: 3教室＋校長室＋倉庫
	2C: 2教室棟		2CD: 2教室＋校長室＋倉庫
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）		3LE: トイレ棟（3児童用ブース＋1教員兼身体障害者ブース）

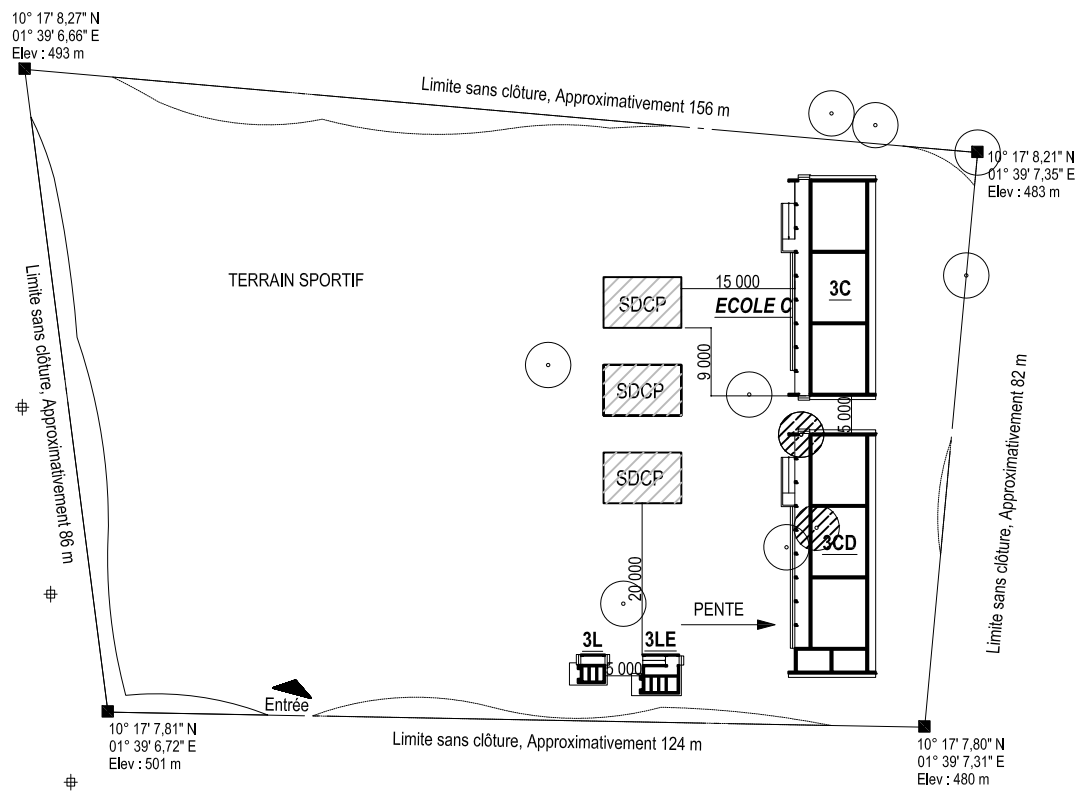


-  既存施設
-  残余金発生の場合の補欠校

配置図 1 : 1000

凡例

SDC: 教室	M: 倉庫	 : 電柱	SDCB: パンコ（日干煉瓦）教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	 : フラッグポール	SDCP: パイオット（わら小屋）教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	 : 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: パンコ（日干煉瓦）キッチン	BB: 図書室	 : 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟		3CD: 3教室+校長室+倉庫
	2C: 2教室棟		2CD: 2教室+校長室+倉庫
	3L: トイレ棟（3児童用ブース）		3LE: トイレ棟（3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース）

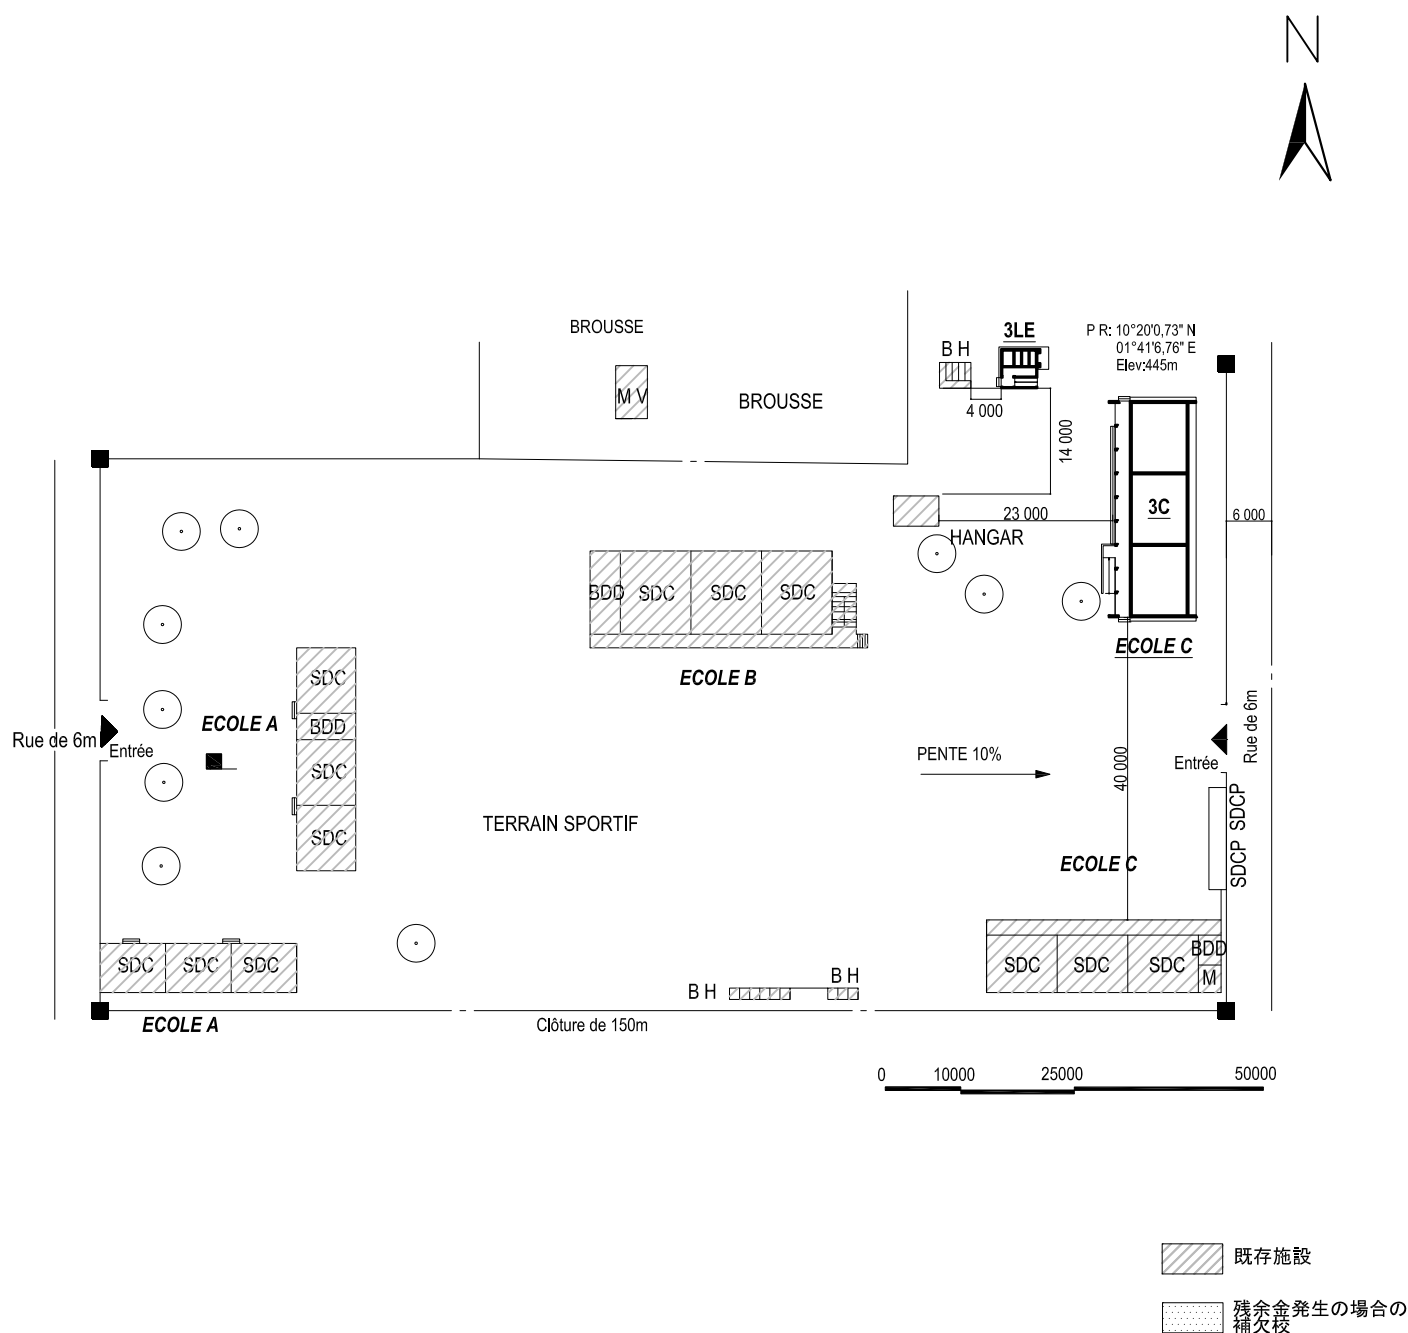


配置図

1 : 1000

凡例

SDC : 教室	M : 倉庫	⊕ : 電柱	SDCB : パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD : 校長室	BH : トイレ	⚑ : フラッグポール	SDCP : パイオット (わら小屋) 教室
MD : 校長住居	FS : 浄化槽	⊕ : 井戸またはポンプ	Mt : 幼稚園
CB : パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB : 図書室	△ : 入口	MV : 近隣の住居
計画対象施設	3C : 3教室棟		3CD : 3教室+校長室+倉庫
	2C : 2教室棟		2CD : 2教室+校長室+倉庫
	3L : トイレ棟 (3児童用ブース)		3LE : トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)

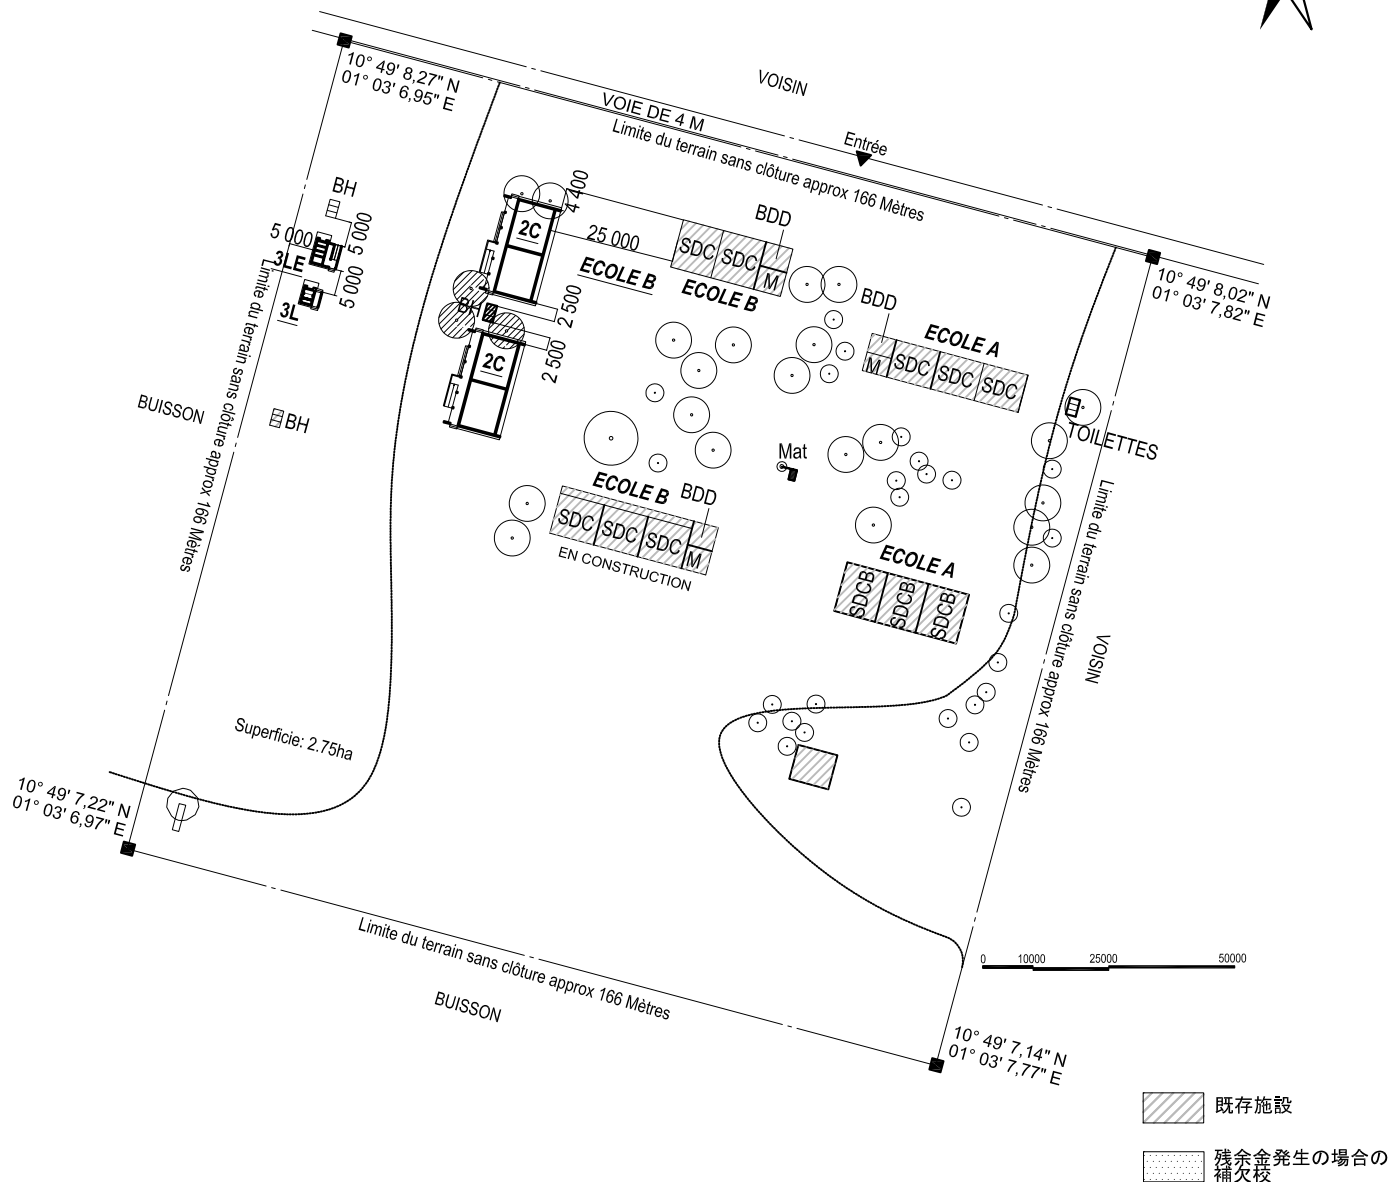


配置図

1 : 1000

凡例

SDC: 教室	M: 倉庫	⊕ : 電柱	SDCB: バンコ (日干煉瓦) 教室
BDD: 校長室	BH: トイレ	🚩 : フラッグポール	SDCP: パイオット (わら小屋) 教室
MD: 校長住居	FS: 浄化槽	🔗 : 井戸またはポンプ	Mt: 幼稚園
CB: バンコ (日干煉瓦) キッチン	BB: 図書室	△ : 入口	MV: 近隣の住居
計画対象施設	3C: 3教室棟	3CD: 3教室+校長室+倉庫	
	2C: 2教室棟	2CD: 2教室+校長室+倉庫	
	3L: トイレ棟 (3児童用ブース)	3LE: トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)	

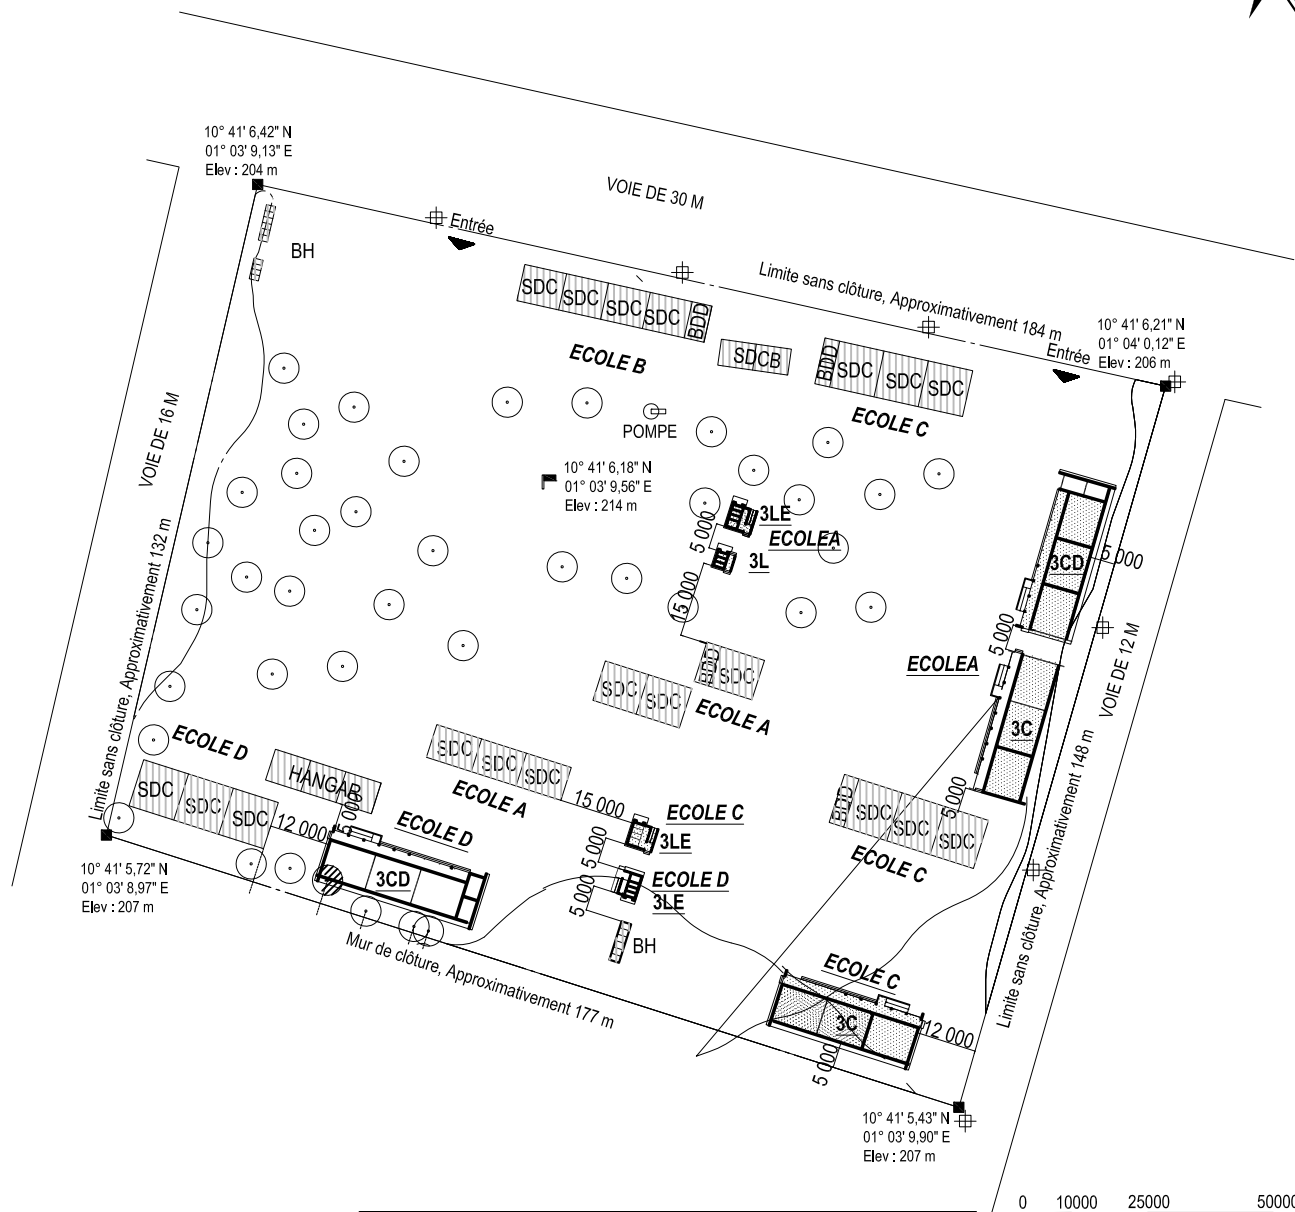

配置図


1 : 1500

既存施設

 残余金発生の場合の
補欠校

凡例

SDC : 教室	M : 倉庫	⊕ : 電柱	SDCB : パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD : 校長室	BH : トイレ	🚩 : フラッグポール	SDCP : パイオット (わら小屋) 教室
MD : 校長住居	FS : 浄化槽	🔑 : 井戸またはポンプ	Mt : 幼稚園
CB : パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB : 図書室	△ : 入口	MV : 近隣の住居
計画対象施設	3C : 3教室棟	3CD : 3教室+校長室+倉庫	
	2C : 2教室棟	2CD : 2教室+校長室+倉庫	
	3L : トイレ棟 (3児童用ブース)	3LE : トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)	

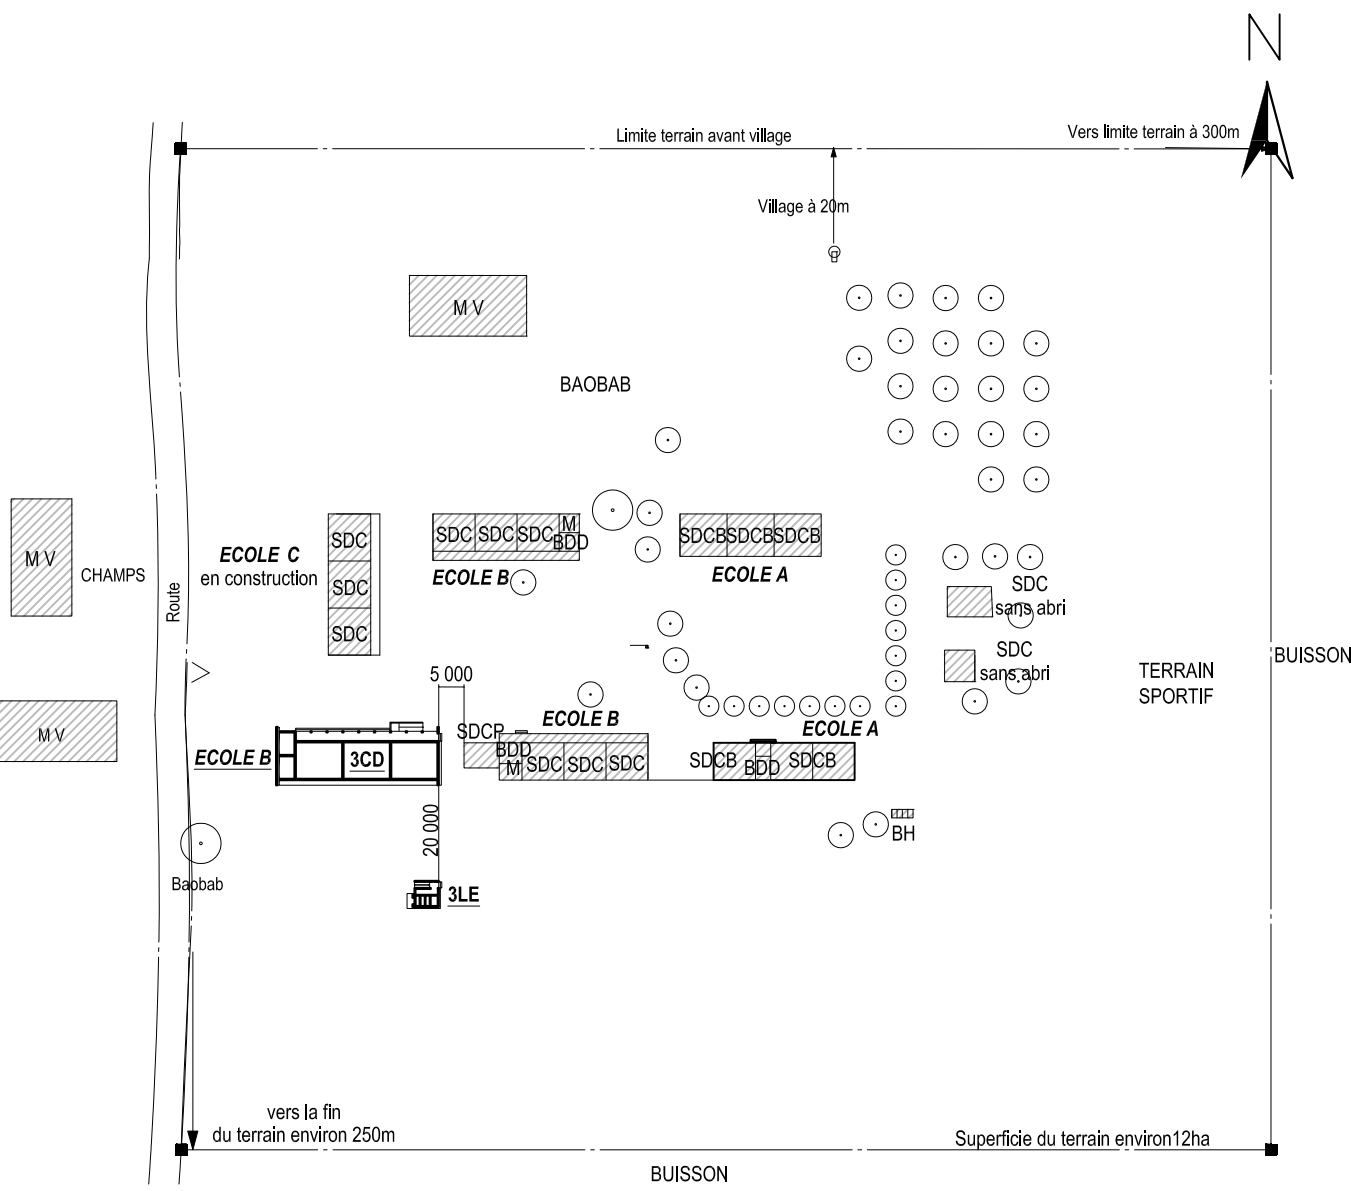

0 10000 25000 50000

既存施設

残余金発生の場合の補欠校

配置図 1 : 1000

凡例


SDC : 教室	M : 倉庫	⚡ : 電柱	SDCB : パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD : 校長室	BH : トイレ	🚩 : フラッグポール	SDCP : パイオット (わら小屋) 教室
MD : 校長住居	FS : 浄化槽	🕒 : 井戸またはポンプ	Mt : 幼稚園
CB : パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB : 図書室	△ : 入口	MV : 近隣の住居
計画対象施設	3C : 3教室棟		3CD : 3教室+校長室+倉庫
	2C : 2教室棟		2CD : 2教室+校長室+倉庫
	3L : トイレ棟 (3児童用ブース)		3LE : トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)

ID 20

KOUMPEHOUN

MATERI

ATACORA

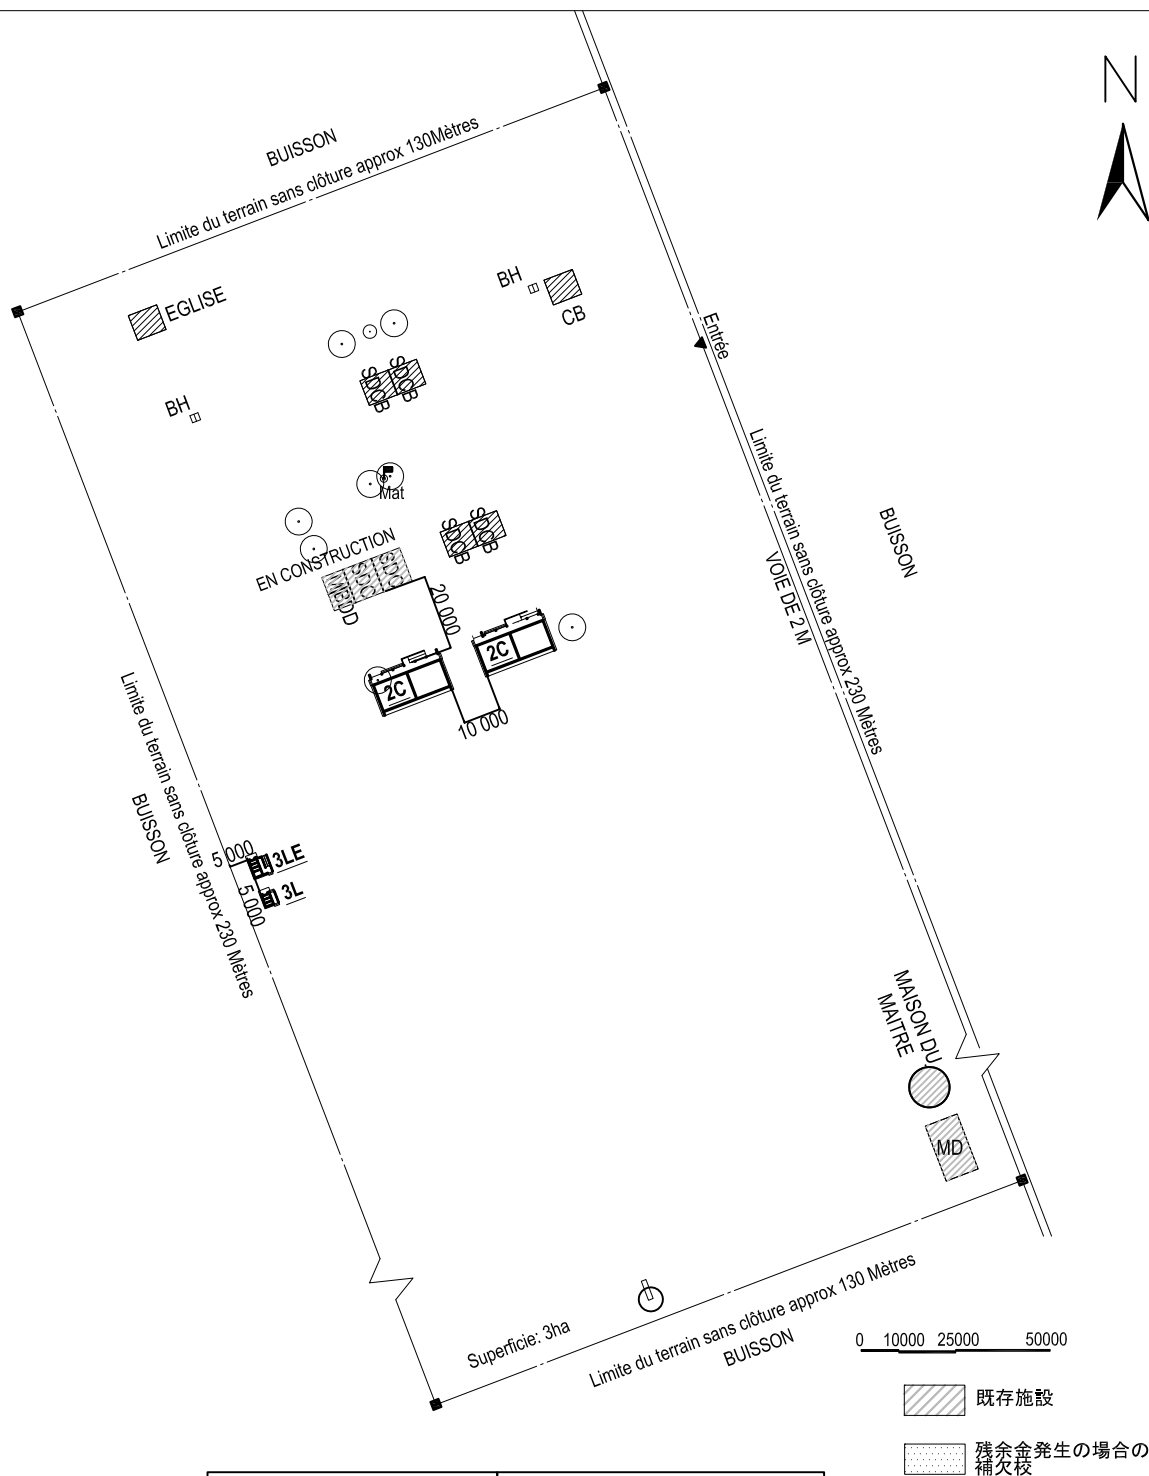

配置図

1 : 2000

凡例


SDC : 教室	M : 倉庫	⊕ : 電柱	SDCB : パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD : 校長室	BH : トイレ	🚩 : フラッグポール	SDCP : パイオット (わら小屋) 教室
MD : 校長住居	FS : 浄化槽	🔌 : 井戸またはポンプ	Mt : 幼稚園
CB : パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB : 図書室	△ : 入口	MV : 近隣の住居
計画対象施設	3C : 3教室棟		3CD : 3教室+校長室+倉庫
	2C : 2教室棟		2CD : 2教室+校長室+倉庫
	3L : トイレ棟 (3児童用ブース)		3LE : トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)

ID 21

YONDISSERI/B

MATERI

ATACORA

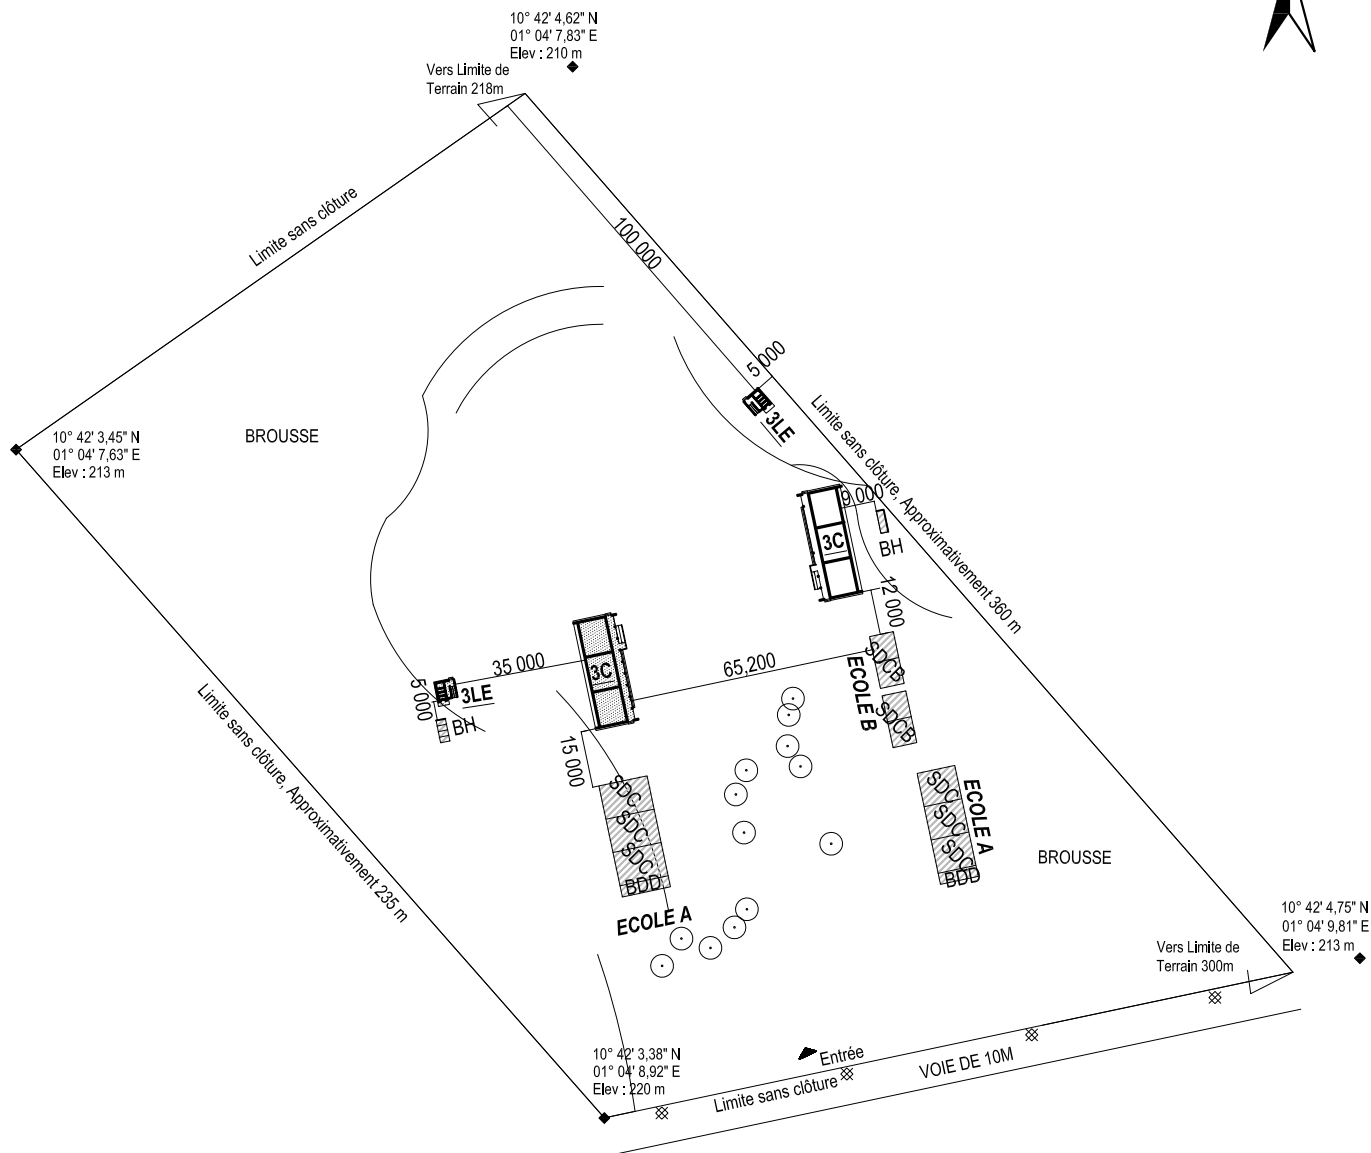

0 10000 25000 50000


 既存施設 残余金発生の場合の
補欠校

配置図

1 : 2000

凡例

SDC : 教室	M : 倉庫	 : 電柱	SDCB : パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD : 校長室	BH : トイレ	 : フラッグポール	SDCP : パイオット (わら小屋) 教室
MD : 校長住居	FS : 浄化槽	 : 井戸またはポンプ	Mt : 幼稚園
CB : パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB : 図書室	 : 入口	MV : 近隣の住居
計画対象施設	3C : 3教室棟		3CD : 3教室+校長室+倉庫
	2C : 2教室棟		2CD : 2教室+校長室+倉庫
	3L : トイレ棟 (3児童用ブース)		3LE : トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)

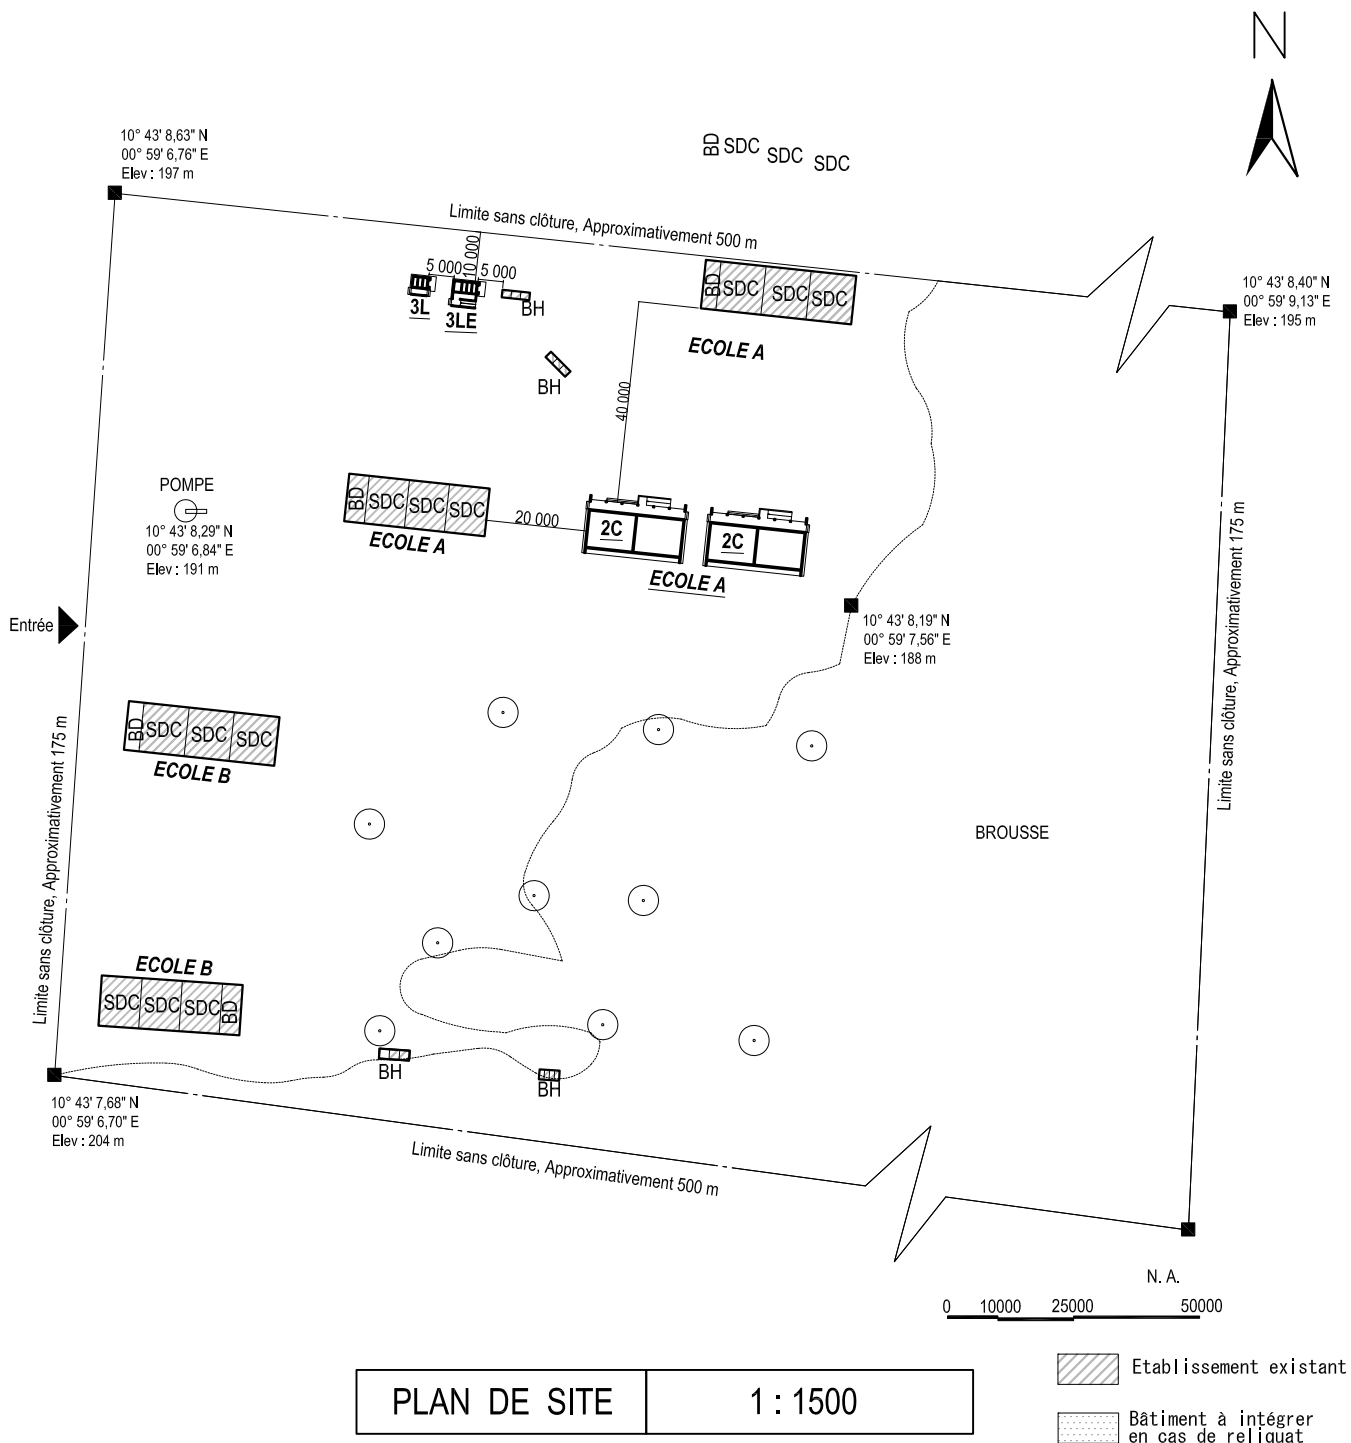

LEGENDE


SDC : Salle de Classe	M : Magasin	: Poteau Eléctrique	SDCB : Salle de Classe en Banco
BDD : Bureau du Directeur	BH : Bloc d'Hygiène	: Mat de Drapeau	SDCP : Salle de Classe en Paillote
MD : Maison du Directeur	FS : Fosse Septique	: Puits ou Pompe à Eau	Mt : Maternelle
CB : Cuisine en Banco	BB : Bibliothèque	: Entrée	MV : Maison Voisine
Etablissement faisant l'objet du Projet	3C : Bloc de 3 salles de classe		3CD : Bloc de 3 salles de classe +Bureau de directeur +Magasin
	2C : Bloc de 2 salles de classe		2CD : Bloc de 2 salles de classe +Bureau de directeur + Magasin
	3L : Bloc de latrines(3 cabines pour élèves)		3LE : Bloc de latrines (3 cabines pour élèves +1 cabine pour enseignants et handicapés)

ID 23

TCHARIKOUANGOU

MATERI

ATACORA

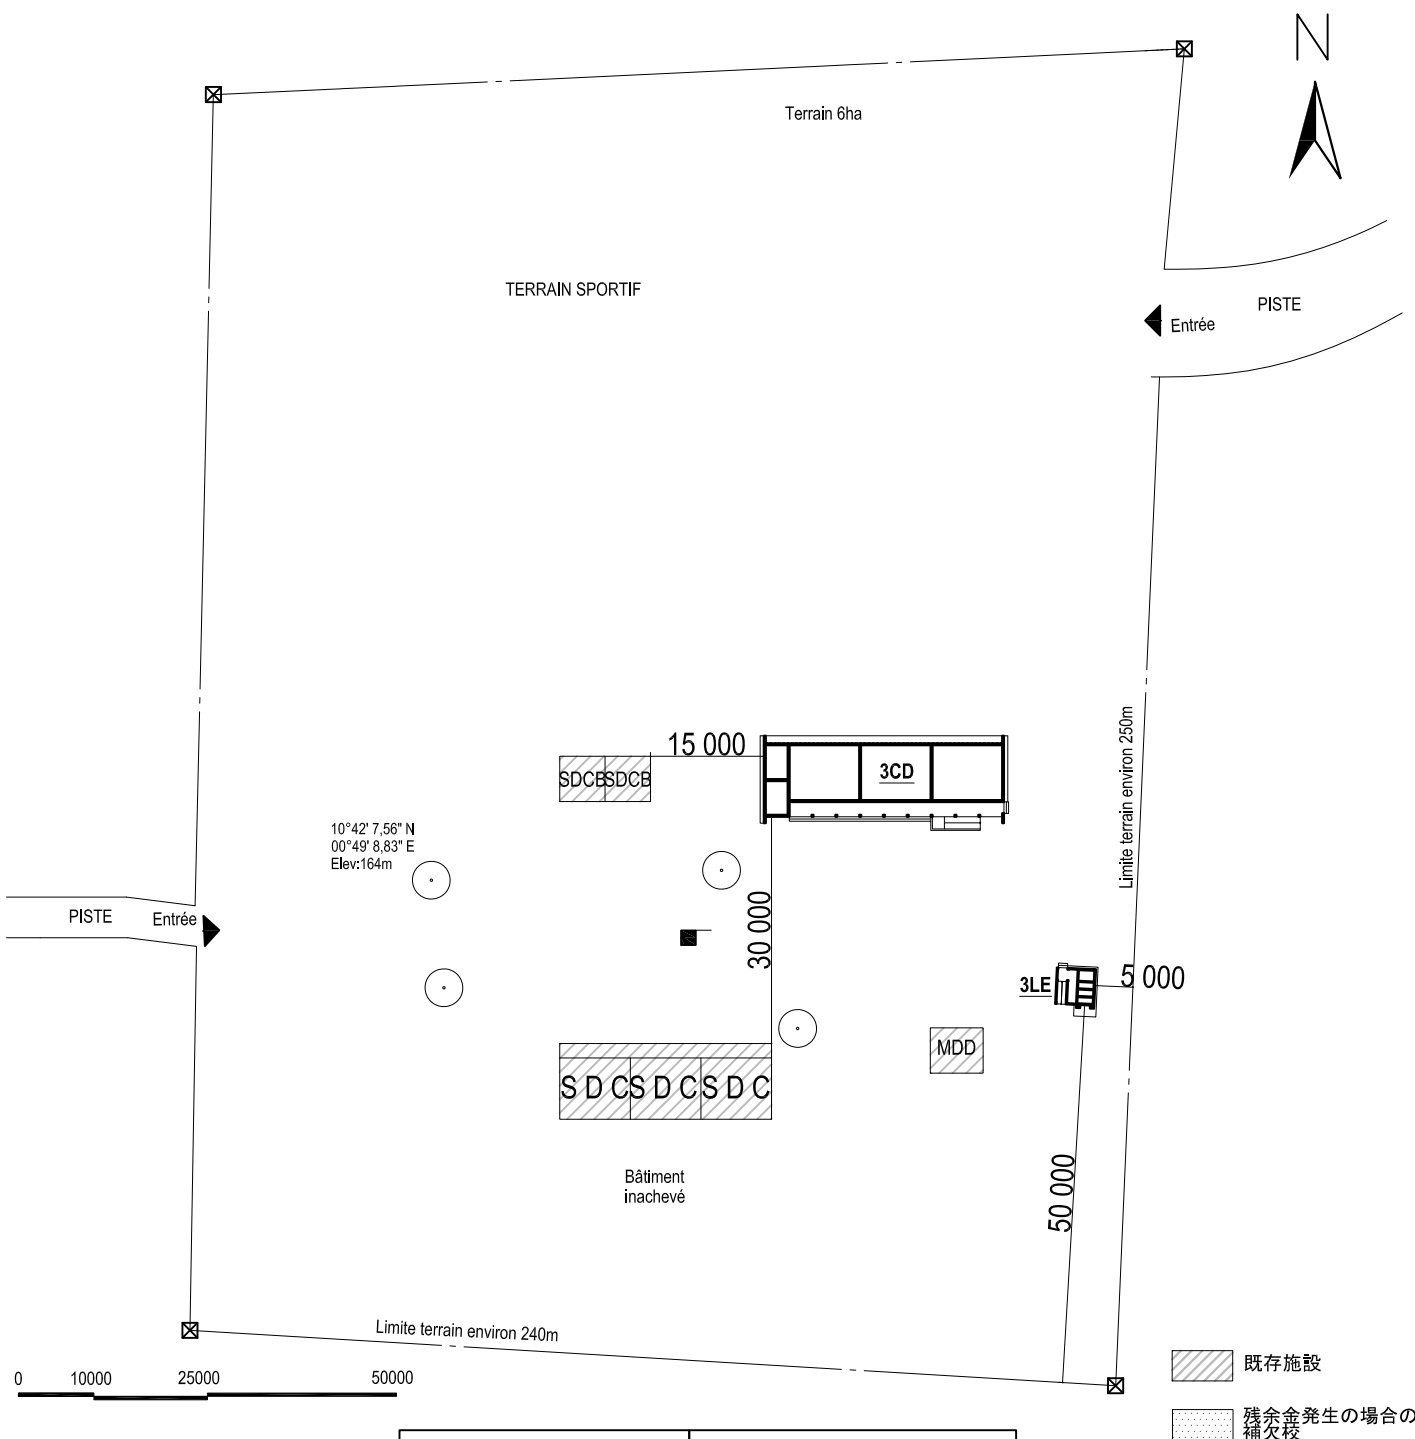


配置図

1 : 1000

凡例

SDC : 教室	M : 倉庫	⊕ : 電柱	SDCB : パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD : 校長室	BH : トイレ	■ : フラッグポール	SDCP : パイオット (わら小屋) 教室
MD : 校長住居	FS : 浄化槽	⊕ : 井戸またはポンプ	Mt : 幼稚園
CB : パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB : 図書室	△ : 入口	MV : 近隣の住居
計画対象施設	3C : 3教室棟		3CD : 3教室+校長室+倉庫
	2C : 2教室棟		2CD : 2教室+校長室+倉庫
	3L : トイレ棟 (3児童用ブース)		3LE : トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)

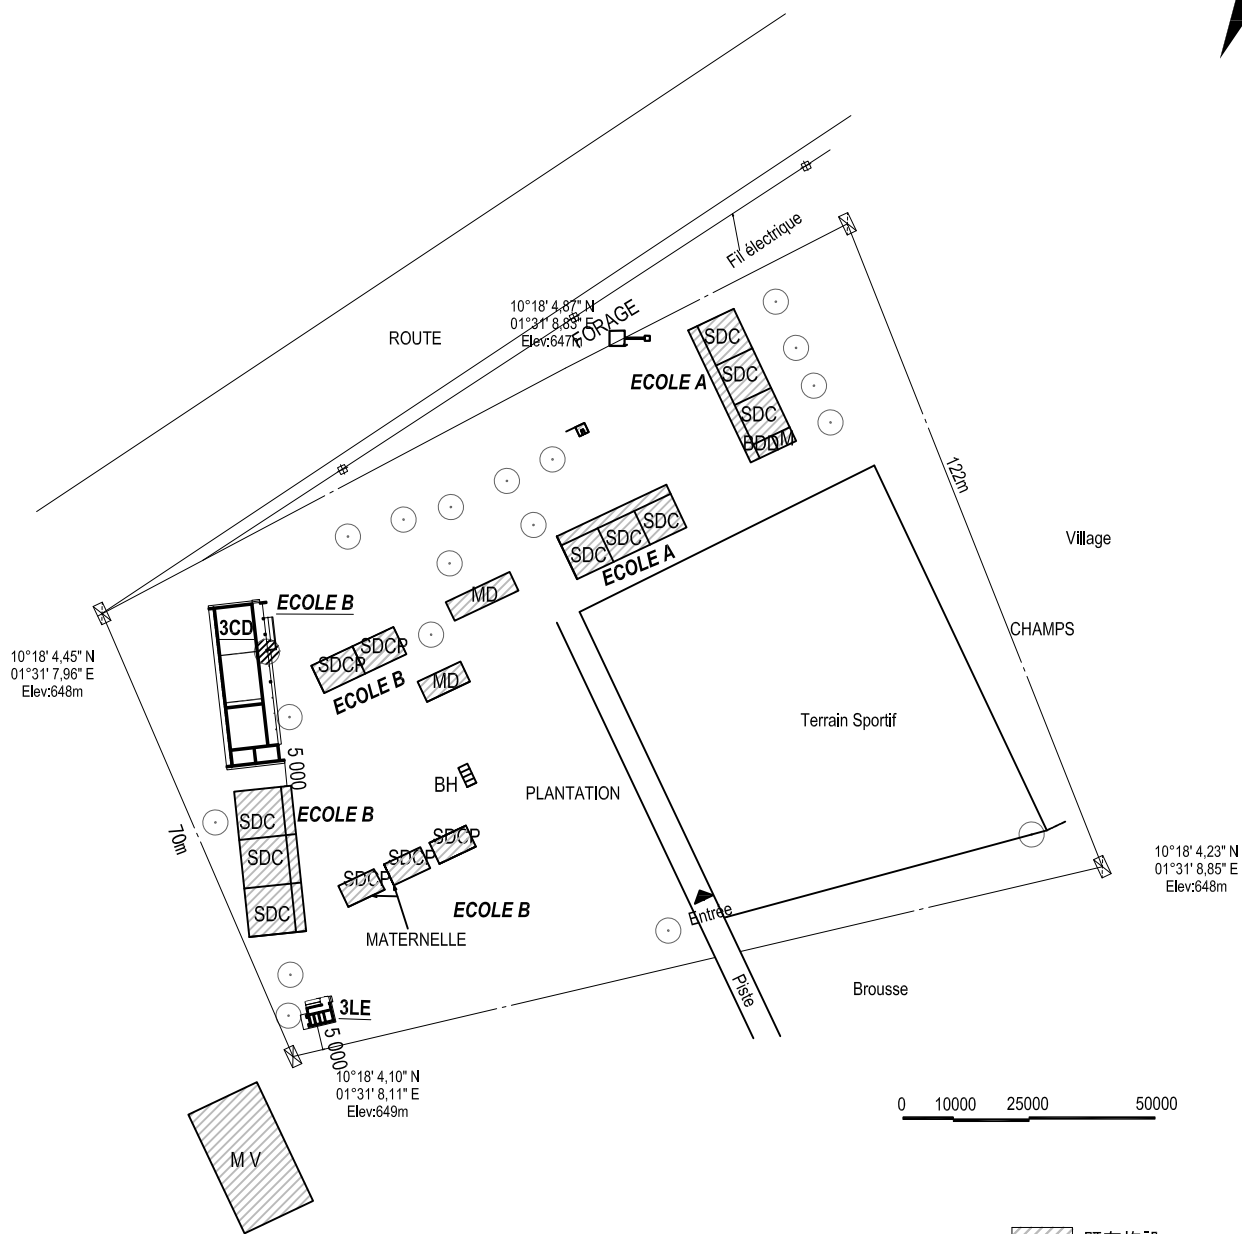

配置図

1 : 1500



既存施設

残余金発生の場合の
補欠校

凡例


SDC : 教室	M : 倉庫	: 電柱	SDCB : パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD : 校長室	BH : トイレ	: フラッグポール	SDCP : パイオット (わら小屋) 教室
MD : 校長住居	FS : 浄化槽	: 井戸またはポンプ	Mt : 幼稚園
CB : パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB : 図書室	: 入口	MV : 近隣の住居
計画対象施設	3C : 3教室棟	3CD : 3教室+校長室+倉庫	
	2C : 2教室棟	2CD : 2教室+校長室+倉庫	
	3L : トイレ棟 (3児童用ブース)	3LE : トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)	

ID 25

BOKRONA-POUYA


NATITINGOU

ATACORA

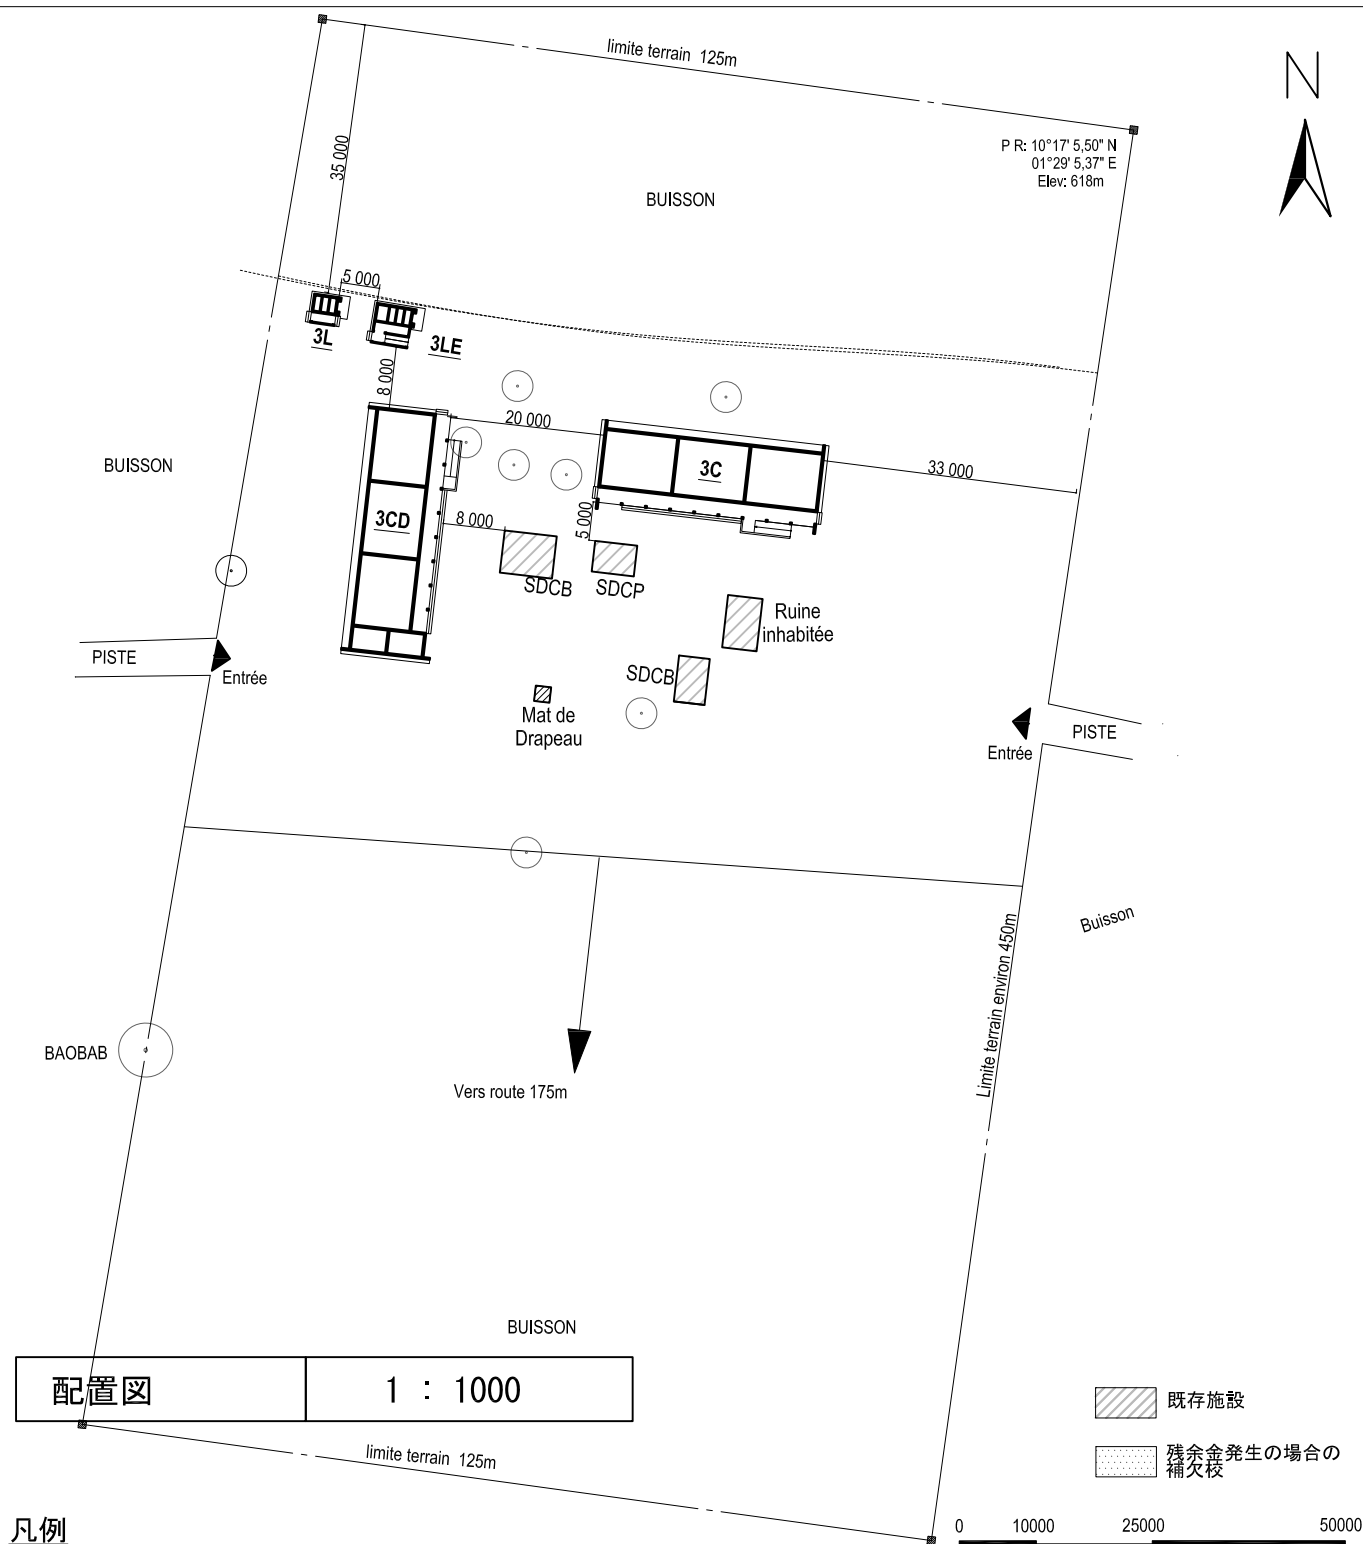

凡例

SDC : 教室	M : 倉庫	⊕ : 電柱	SDCB : パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD : 校長室	BH : トイレ	🚩 : フラッグポール	SDCP : パイオット (わら小屋) 教室
MD : 校長住居	FS : 浄化槽	🕒 : 井戸またはポンプ	Mt : 幼稚園
CB : パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB : 図書室	△ : 入口	MV : 近隣の住居
計画対象施設	3C : 3教室棟		3CD : 3教室+校長室+倉庫
	2C : 2教室棟		2CD : 2教室+校長室+倉庫
	3L : トイレ棟 (3児童用ブース)		3LE : トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)

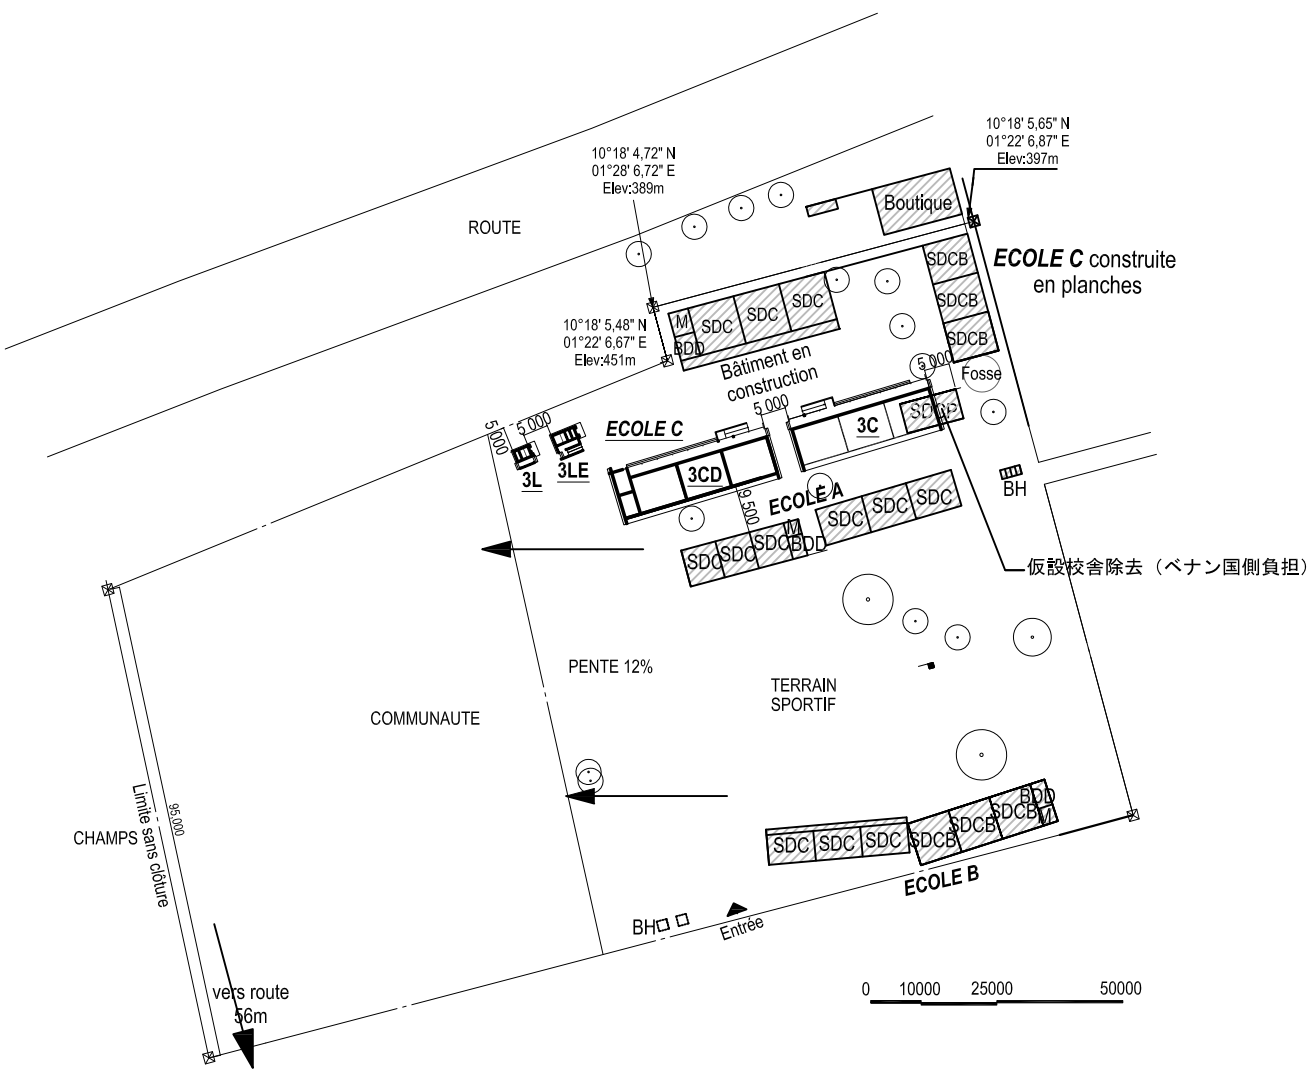

配置図 1 : 1500

- 既存施設
- 残余金発生の場合の補欠校

凡例

SDC : 教室	M : 倉庫	: 電柱	SDCB : パンコ (日干煉瓦) 教室
BDD : 校長室	BH : トイレ	: フラッグポール	SDCP : パイオット (わら小屋) 教室
MD : 校長住居	FS : 浄化槽	: 井戸またはポンプ	Mt : 幼稚園
CB : パンコ (日干煉瓦) キッチン	BB : 図書室	: 入口	MV : 近隣の住居
計画対象施設	3C : 3教室棟	3CD : 3教室+校長室+倉庫	
	2C : 2教室棟	2CD : 2教室+校長室+倉庫	
	3L : トイレ棟 (3児童用ブース)	3LE : トイレ棟 (3児童用ブース+1教員兼身体障害者ブース)	