

HC No.	C-01	HC Name	Bongsong			Village	Ban Hair	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Pakse	Champasak	15° 8' 49.8"	105° 48' 10.3"	101m	2012/3/12	建替・新敷地	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House	
	約 50 m ²	村所有	既存施設は 1997 年以前建設で、非常に老朽化が著しい、ミーティングルーム兼用の 1 部屋、上の階はセキュリティ用ドミ。現在の敷地は毎年洪水に襲われている。候補地1は民地でHCを建てることを反対しており、新サイトとして認められない旨を伝えた。翌日村所有地の候補地2の提案をうけ調査を行った。				無	
	自然災害	UXO					Priority	
	—	OK					HC-A	II
電気	現状	コメント						
	有	低圧引き込みが可能。						
給水状況	現状	コメント						
	無	隣地に私有井戸(距離 70m)有。パクセーに近く、私設井戸が多いため、井戸を建設してもコミュニティでの管理は難しい。そのため HC 用の井戸を建設する。						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考		
			計画深さ 50m		要			
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間
	3km	—	—	—	良好			0.05
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数	
	5,486 人	5 村	473 人/年	N/A 人/年	3 人/年	N/A 人/年	3 人	
機材	コメント							
	ベット以外何も無かった。聴診器も見つけることはできなかった。							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響		
	2km	3km	—km	—	—	—		



現 HC



内部



新敷地




新敷地近隣井戸

Site No.
C-01

HC Name
Ban song

District
Pakse

Province
Champasak

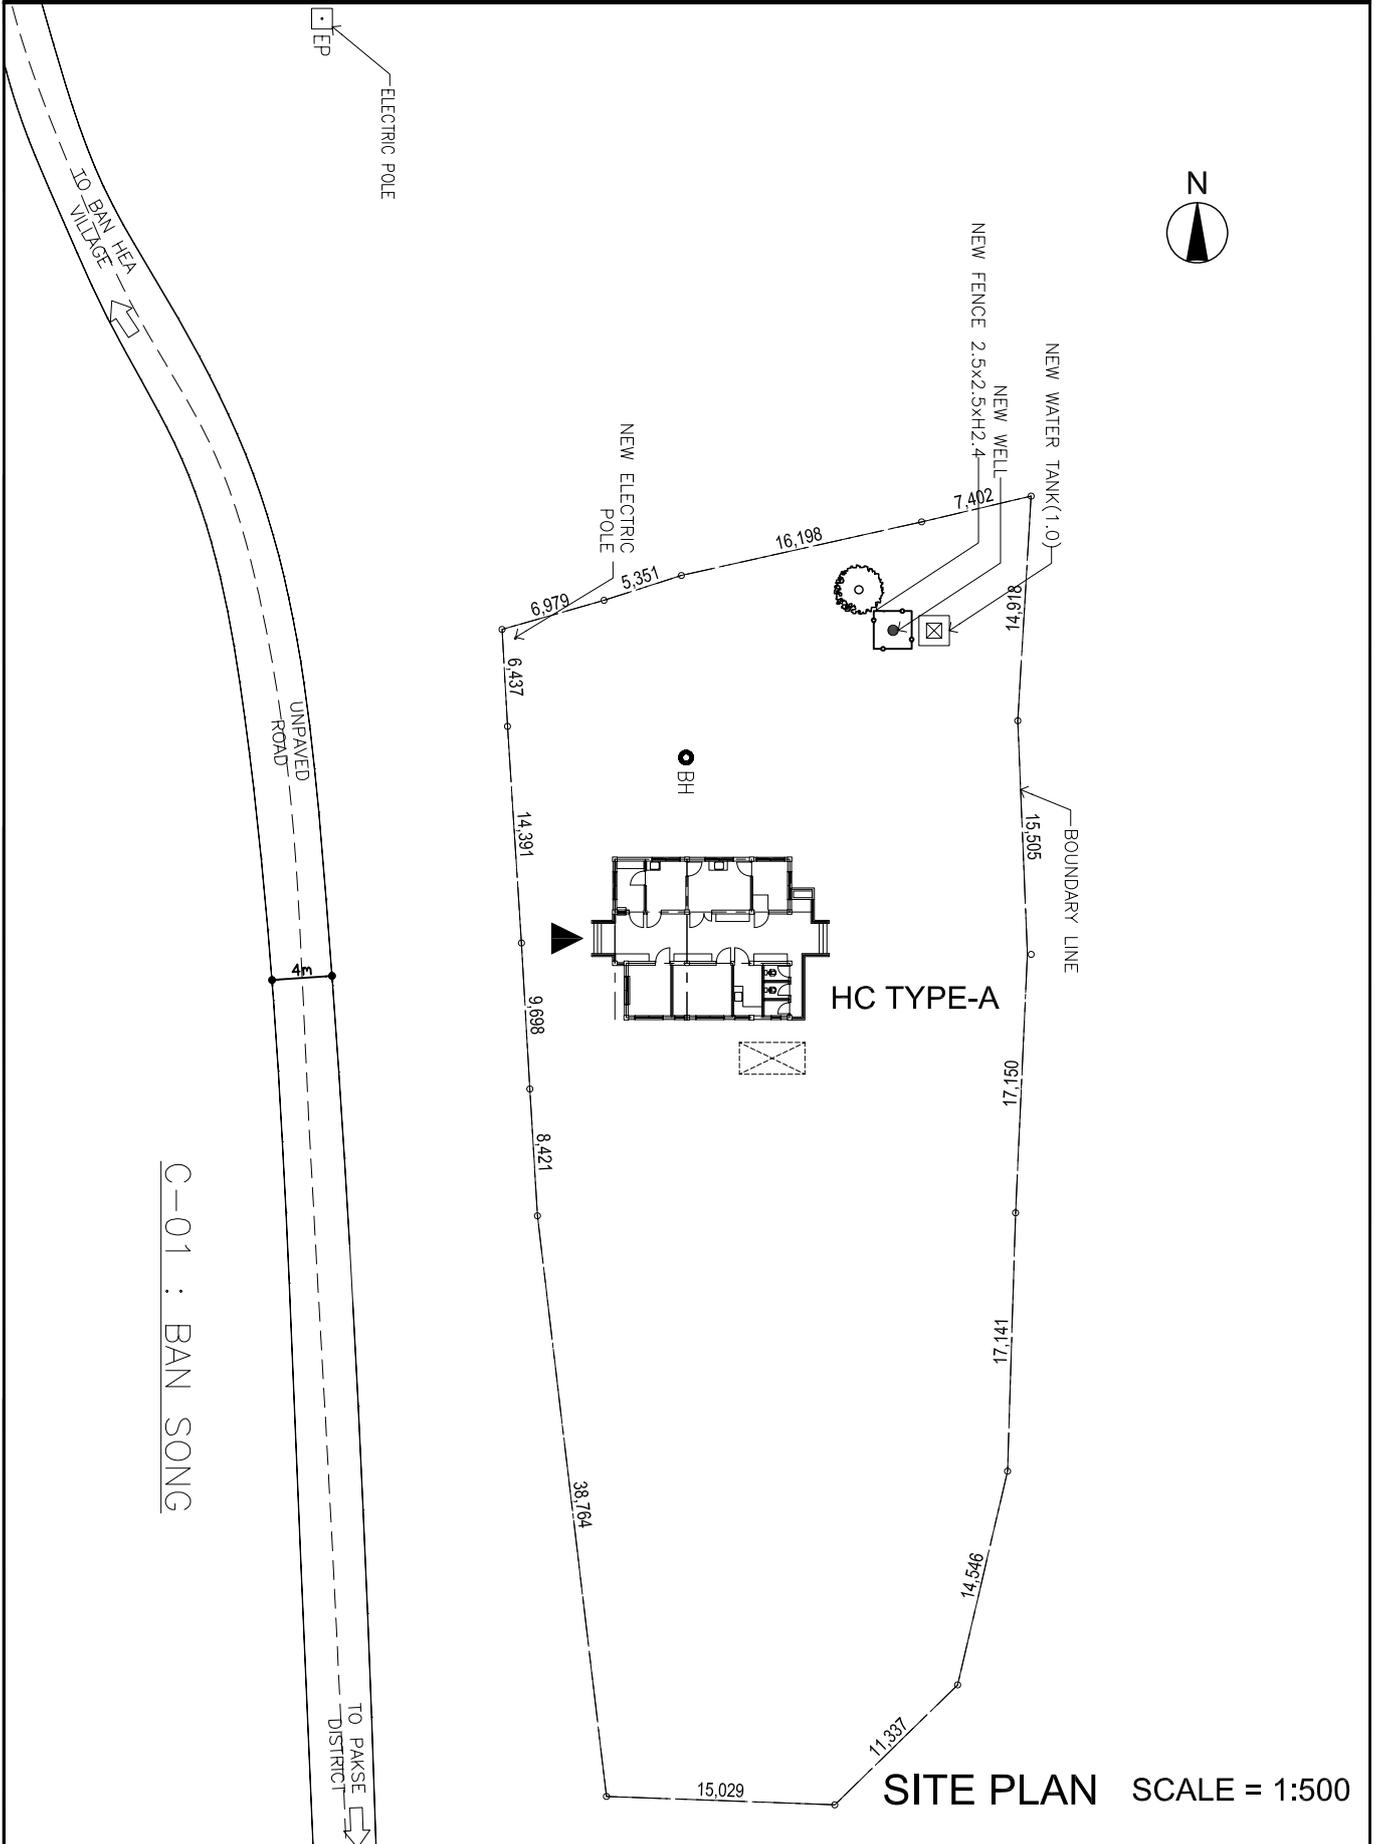

C-01 : BAN SONG

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-02		HC Name		Saphai		Village	Saphaikang	
Coordination	District		Province		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	Sanasomboum		Champasak		15° 11' 43.9"	105° 42' 55.2"	101m	2012/3/12	建替・同敷地
施設の状況	面積	土地所有権		コメント				Staff House	
	約 180 m ²	村所有		堅牢な RC 基礎をもつ老朽化した木造の大きな施設。患者数が多いが、設備が不十分で外来のみ、出産も家に訪問している。敷地に十分な空きスペースがない。毎月 DH に記録を提出しており、何か問題があれば DH のスタッフが来るとのこと、薬は処方箋をだして、患者は薬局で購入する。				—	
	自然災害	UXO						Priority	
	—	—						HC-A	II
電気	現状		コメント						
	有		低圧引き込みが可能。						
給水状況	現状		コメント						
	無		既存の井戸は孔内にパイプを落として使えなくなった。数件の住民が共同で設置した私設の給水塔が隣にあるがサンプル採取できず。集落は大きく、井戸も多いため、HC 用の井戸を建設する。						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性		備考	
			計画深さ 50m			要			
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間	
	3km	—	—	—	良好			0:05	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数		
	12,044 人	14 村	N/A 人/年	0 人/年	60 人/年	N/A 人/年	4 人		
機材	コメント								
	老朽化しほとんどない。								
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響			
	9km	3km	—km	—	—	—			



現 HC



2棟のつなぎ



内部




現井戸、使用不可

Site No.
C-02

HC Name
Saphai

District
Sanasomboum

Province
Champasak

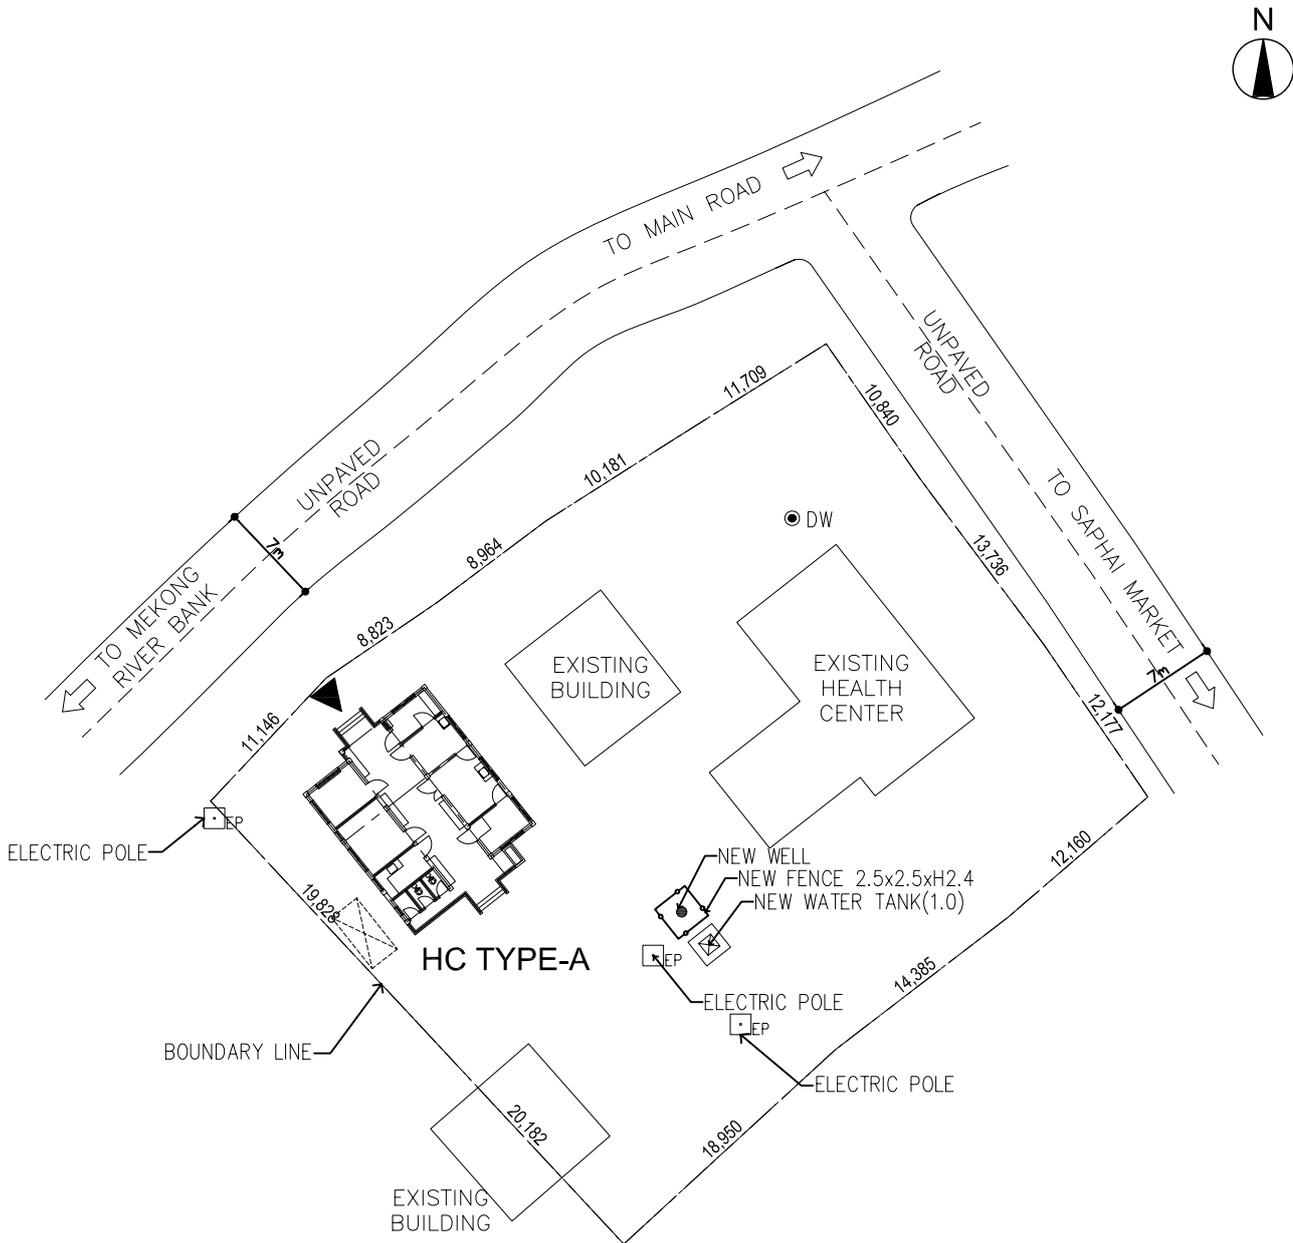

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-03	HC Name	Km21th		Village	Km21th	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	Bachiang	Champasak	15° 10' 1.1"	105° 58' 34.4"	438m	2012/3/13	建替・新敷地
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House
	約 90 m ²	村所有	既存 HC は 2005 年築。施設の老朽化は著しい。また分娩台がないため、分娩は自宅か、県病院にておこなっている状況。				無
	自然災害	UXO					Priority
	—	OK					HC-A
電気	現状	コメント					
	有	低圧引き込みあり。停電は月 2-3 回程度。					
給水状況	現状	コメント					
	有	敷地内(学校)に日本の無償で作った井戸があり(距離約 30m)コミュニティでも使用。HC 用の井戸を建設する。					
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考	
			計画深さ 55m		要		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間
	—km	—	—	—	良好		—
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数
	6,623 人	12 村	2,000 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年	4 人
機材	コメント						
	老朽化しほとんどないが、機材、消耗品の整理整頓も悪い。						
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響	
	10km	—km	—km	—	—	—	



現 HC



内部





新敷地前道路

Site No.
C-03


HC Name
Km 21th

District
Bachiang

Province
Champasak

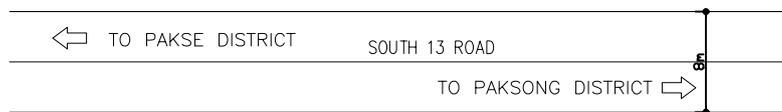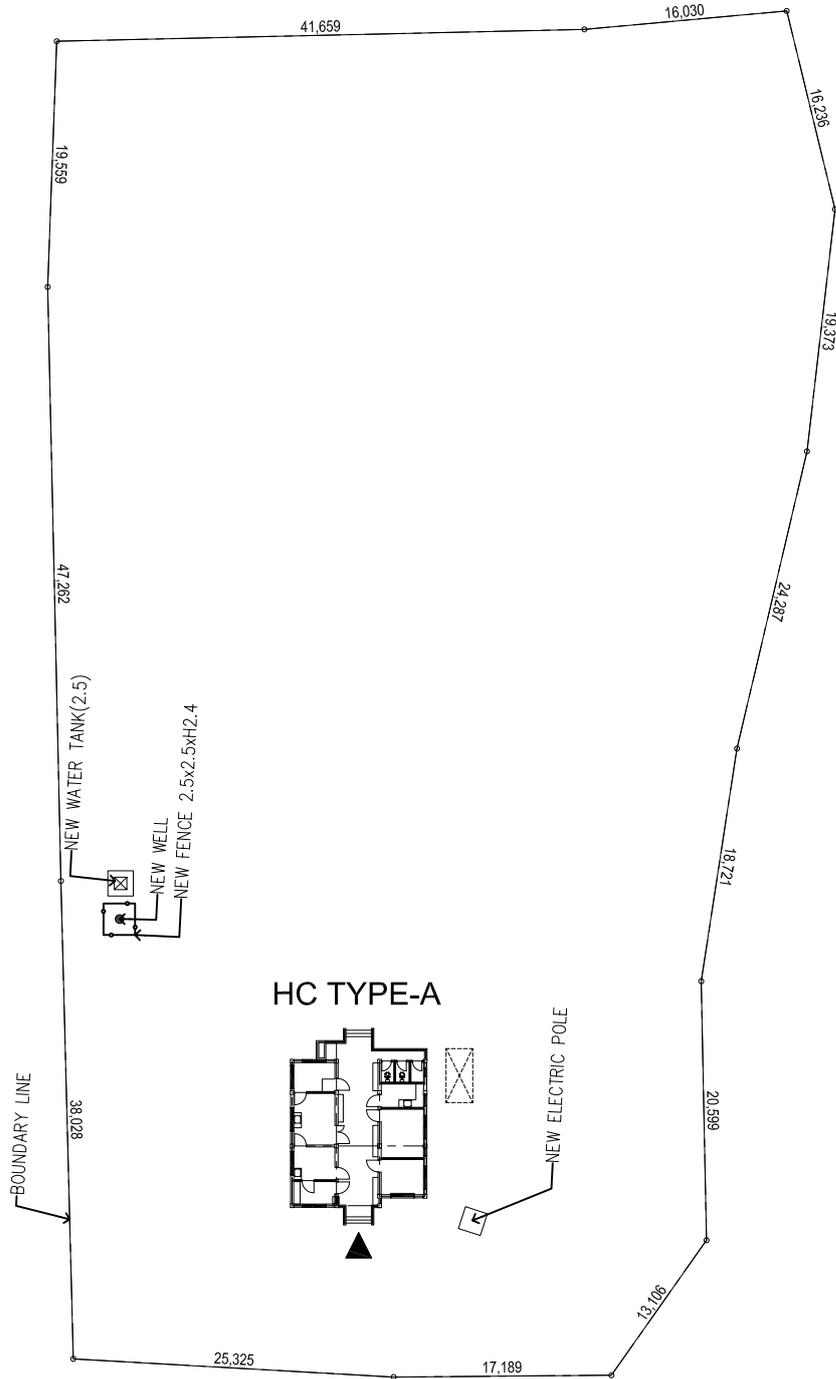

SITE PLAN SCALE = 1:500

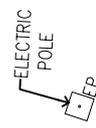

HC No.	C-04		HC Name		Vernxai		Village	Vernxainoy	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容		
	Phonthong	Champasak	15° 16' 24.2"	105° 38' 55.2"	104m	2012/3/15	新設、宿舎		
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House		
	約 15 m ²	村所有	現施設は村のオフィスに間借りしているため新設希望、郡都からは悪路、メコン川沿いであり川を渡った Sanasomboun もアクセス可能だが乾季は川床の岩が危険とのこと。				—		
	自然災害	UXO					Priority		
	—	OK					HC-A	I	SH
電気	現状	コメント							
	有	低圧引き込みが可能。							
給水状況	現状	コメント							
	有	村には1カ所公共井戸があるが大腸菌が検出された。そのため HC 用の井戸を建設する。							
既存水源位置	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考			
			計画深さ 50m		要	—			
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間	
	24km	有	—	有	悪路が多い			1:00	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数		
	5,922 人	8 村	1,312 人/年	—人/年	4 人/年	—人/年	4 人		
機材	コメント								
	村事務所に保管しているがほとんどない。								
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響			
	23km	—km	24km	—	有	有(要確認)			



新敷地



間借りしている現 HC



村事務所井戸




敷地前のメコン川

Site No.
C-04

HC Name
Vernsay

District
Phonthong


Province
Champasak

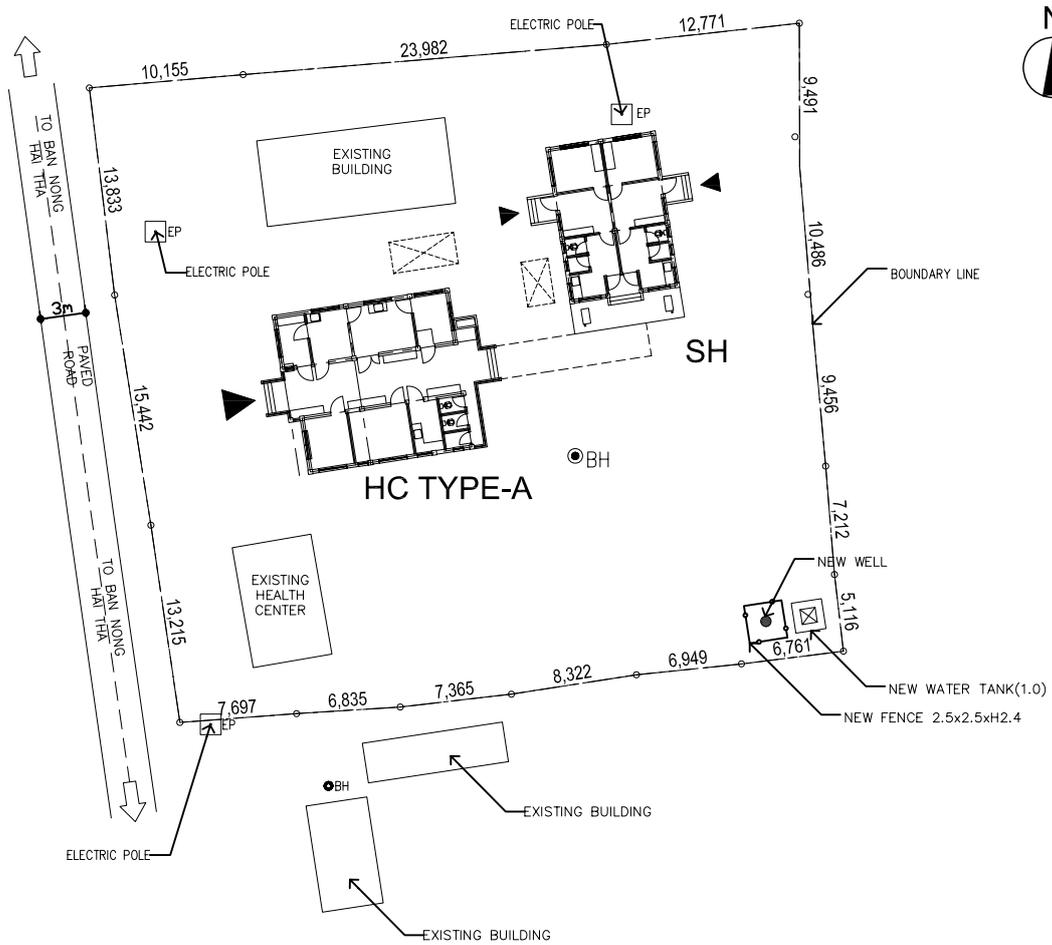

C-04 : VERN SAY

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-05		HC Name		Pathoumphone		Village	Phathoumphone	
Coordination	District	Province		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Pathoumphone	Champasak		14° 46' 49.6"	105° 58' 11"	112m	2012/3/13	新設	
施設の状況	面積	土地所有権		コメント				Staff House	
	約1㎡	村所有		以前の HC は老朽化し、スタッフの経営する薬局が HC の代わりに なっている。				—	
	自然災害	UXO						Priority	
	—	OK						HC-A I	
電気	現状	コメント							
	有	低圧引き込みが可能。							
給水状況	現状	コメント							
	無	コミュニティでの管理は難しい。そのため HC 用の井戸を建設する。							
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考			
			計画深さ 55m		要				
舗装路への アクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間	
	—km	—	—	—	良好			—	
保健 サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数		
	5,225 人	8 村	876 人/年	—人/年	—人/年	—人/年	1 人		
機材	コメント								
	スタッフが保管している、十分でない。								
郡病院への アクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響			
	8.5km	—km	—km	—	—	—			

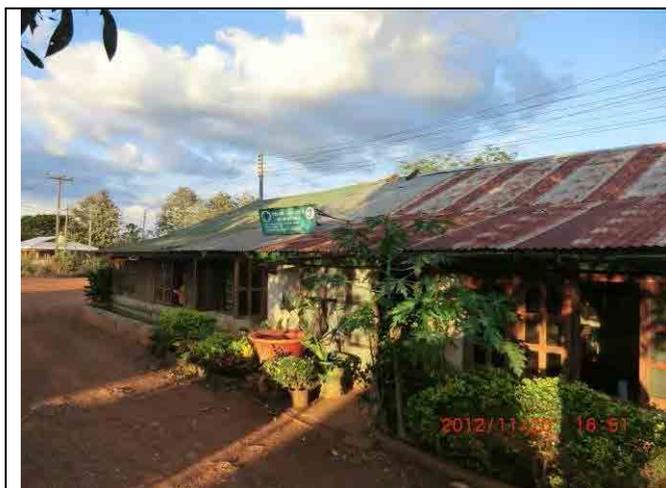

薬局



薬局内部



新敷地




電柱

Site No.
C-05

HC Name
Pathumphon

District
Pathoumphone

Province
Champasak

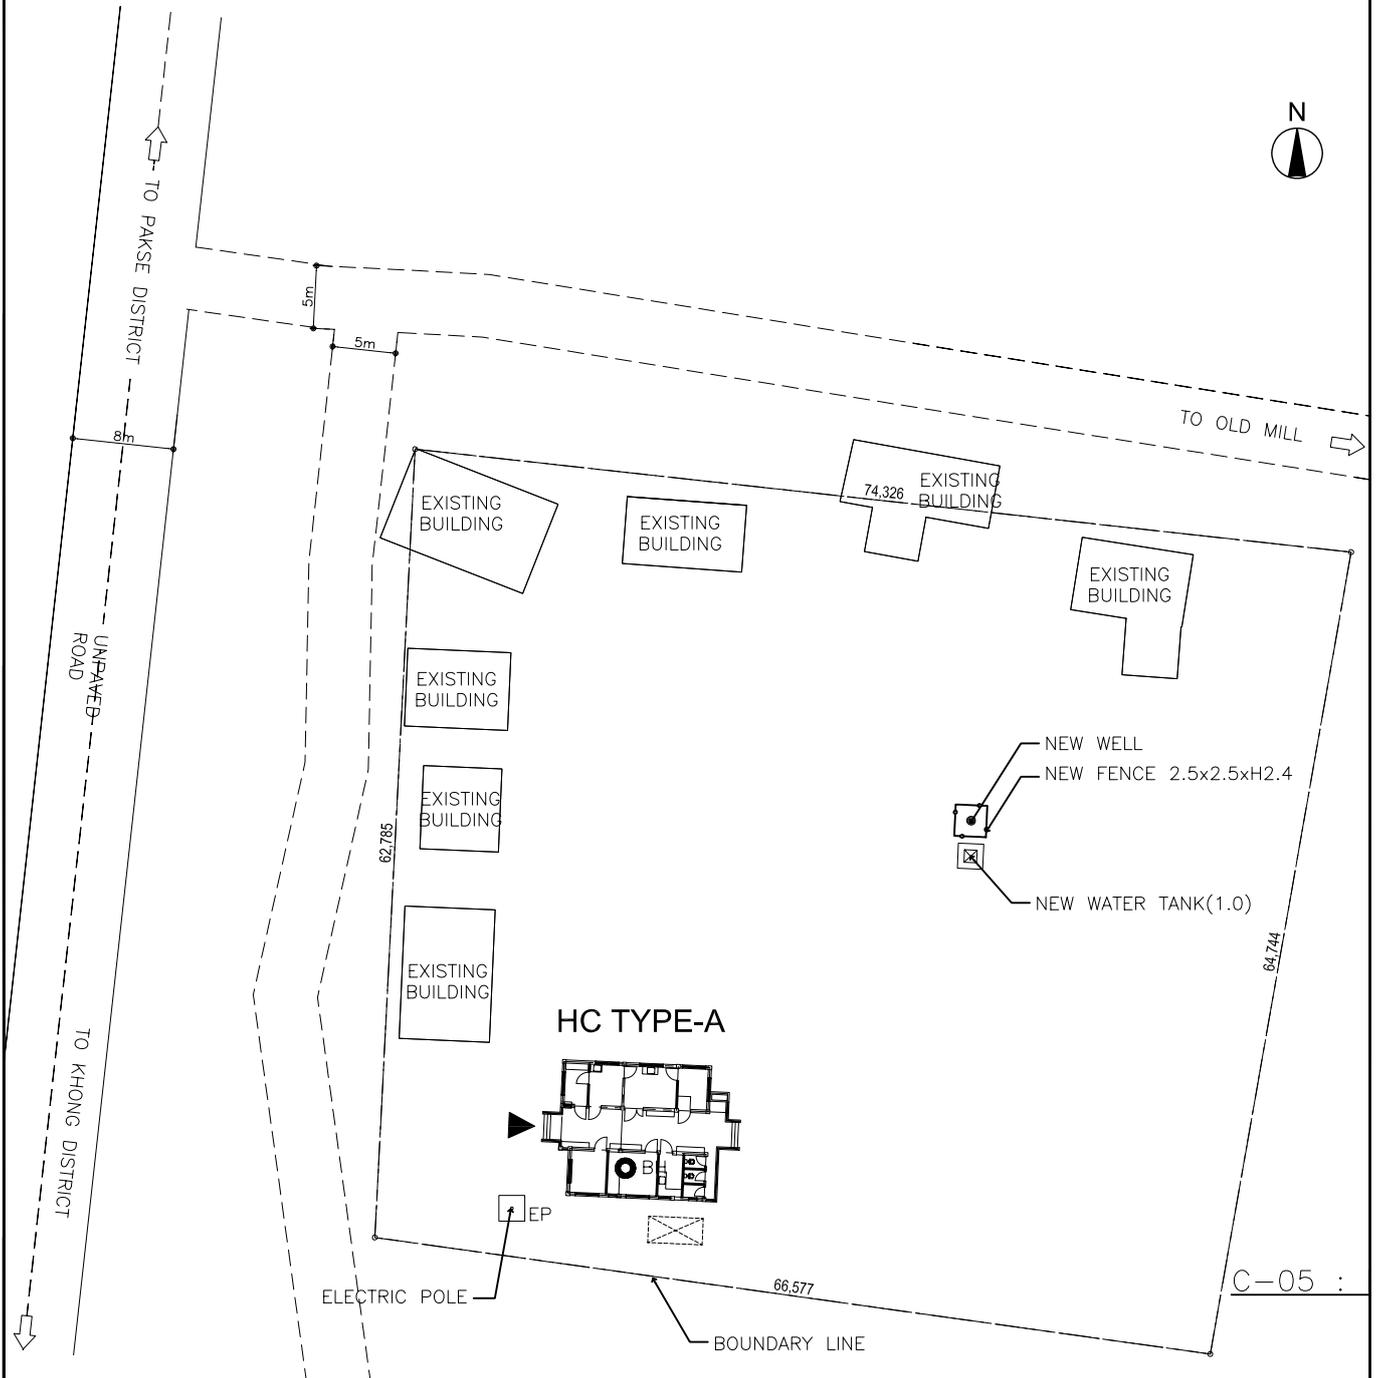

SITE PLAN SCALE = 1:600

HC No.	C-06	HC Name	Houygeun			Village	Houayngeuntai	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Champasak	Champasak	14° 40' 48"	105° 52' 4.2"	95m	2012/3/13	新設、宿舎	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House	
	約1㎡	政府所有	Houayngeuntai 道路沿いの平坦地である敷地(約 70m×40m)が準備されている。政府所有地とのこと。				—	
	自然災害	UXO					Priority	
	—	N/A					HC-A	I
SH	I							
電気	現状	コメント						
	有	約 300m離れたところに中圧配電線あり。						
給水状況	現状	コメント						
	有	2007年に掘った井戸があるが、ポンプが設置されていなかった。大腸菌が検出されたため混入検査を実施した。塩素殺菌用タンクを計画する						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考		
			—m	大腸菌	不要	大腸菌混入検査		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間
	60km	—	—	—	部分的に悪路			1:40
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数	
	6,091人	6村	N/A人/年	N/A人/年	N/A人/年	N/A人/年	一人	
機材	コメント							
	—							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響		
	—km	9km	9km	—	—	有(通行可)		



新敷地



敷地前道路



新敷地内井戸




電気状況

Site No.
C-06

HC Name
HouyNgern

District
Champasack

Province
Champasak

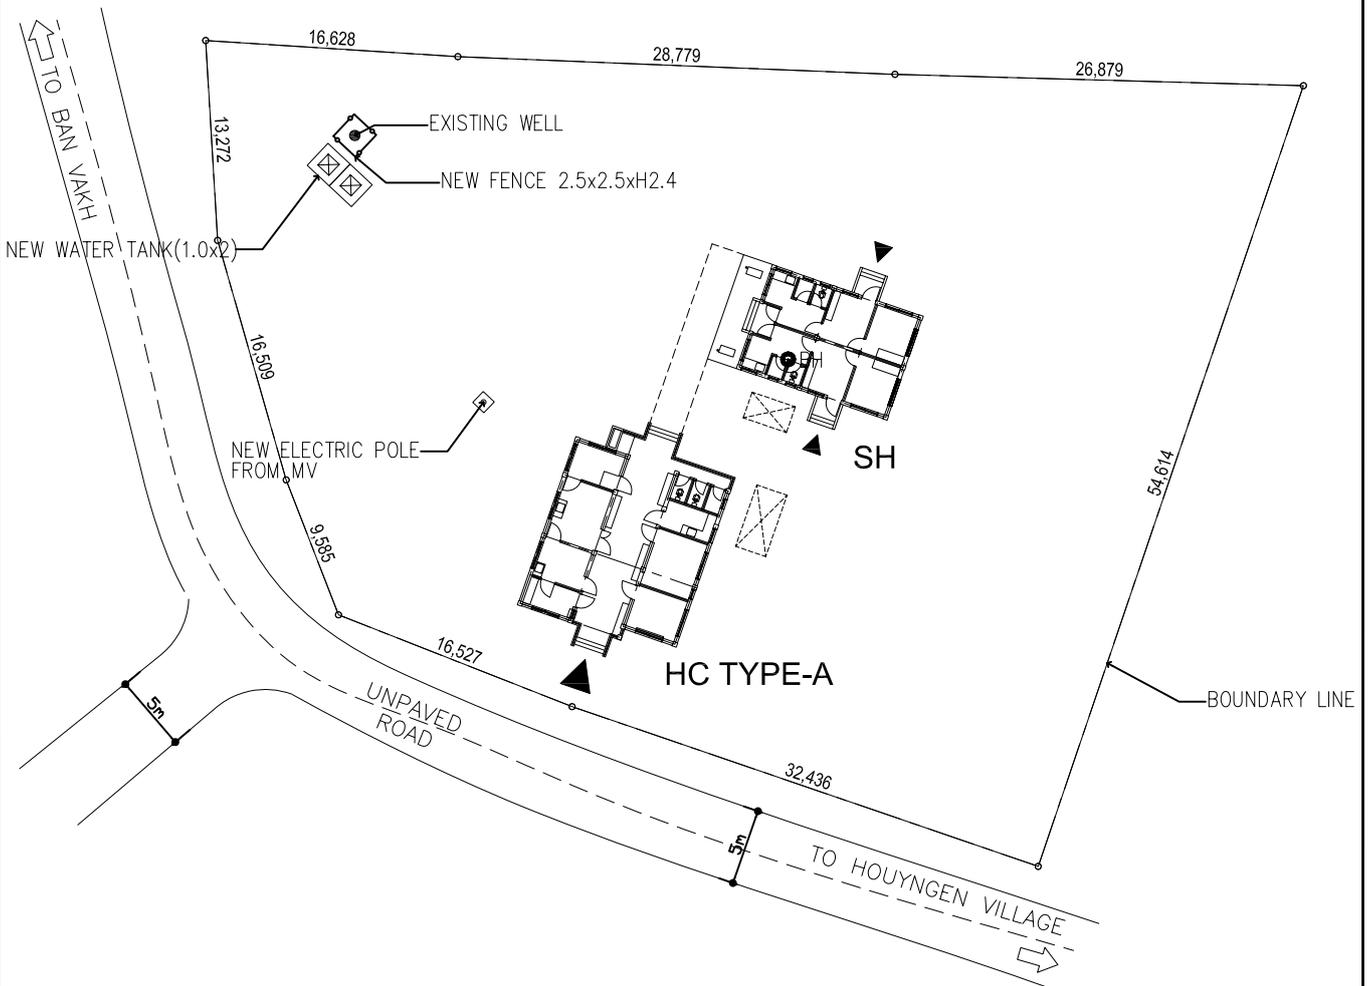

C-06 : BAN HOUYNGEUN

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-07		HC Name	Vernyang		Village	Vernyang	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Moonlapamok	Champasak	14° 6' 30.8"	105° 43' 53.5"	95m	2012/3/13	建替・新敷地 宿舎	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House	
	約 50 m ²	村所有	既存施設 MDM が MCH に特化した HC に改修中。それとは別にドクターも常駐できる5人程度のスタッフを置ける HC を希望している。カンボジア国境からの来訪も見込む(1000 人/年)との話。				無	
	自然災害	UXO					Priority	
	—	OK					HC-B III SH III	
電気	現状	コメント						
	有	低圧引き込みが可能。						
給水状況	現状	コメント						
	無	新敷地は藪の中にあり、井戸は無い。周辺の村には個人用の井戸も多いため、コミュニティでの管理は難しい。						
既存水源位置	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考		
	14° 6' 33.6"	105° 43' 53 "	30m	大腸菌	要	SOW III		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間
	40km	有	有	—	部分的に悪路			1:20
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数	
	2,544 人	6 村	N/A 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年	3 人	
機材	コメント							
	現HCは補修中、見た範囲では何も無い。							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響		
	—km	40km	—km	—	—	有(通行可)		



現 HC



内部



トイレ




近隣井戸



新敷地

HC No.	C-08		HC Name	Naphang		Village	Naphang	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Khong	Champasak	14° 25' 41.4"	105° 53' 8.5"	98m	2012/3/13	建替・新敷地 宿舎	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House	
	約 40 m ²	村所有	現在はアウトリーチのみ。古くて使っていない施設はあるが、幹線道路からはずれ不便。アクセスのよい場所に新設を希望。宿舎も希望。				無	
	自然災害	UXO					Priority	
	—	OK					HC-A	II
SH	III							
電気	現状	コメント						
	有	低圧引き込みが可能。						
給水状況	現状	コメント						
	無	200m 程度離れたところに日本の無償で建設された井戸があり水質に問題がないため利用する。この井戸からの配水には公共水栓を設置する。						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考		
	14° 25' 47.2"	105° 53' 5.3 "	120m	日本の無償の井戸	不要			
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間
	—km	—	—	—	良好			—
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数	
	6,490 人	9 村	N/A 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年	N/A 人	
機材	コメント							
	スタッフが保管している、十分でない。							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河		浅い川の渡河	雨期の影響	
	35km	—km	—km	有(郡都が舟で渡る必要)		—	—	

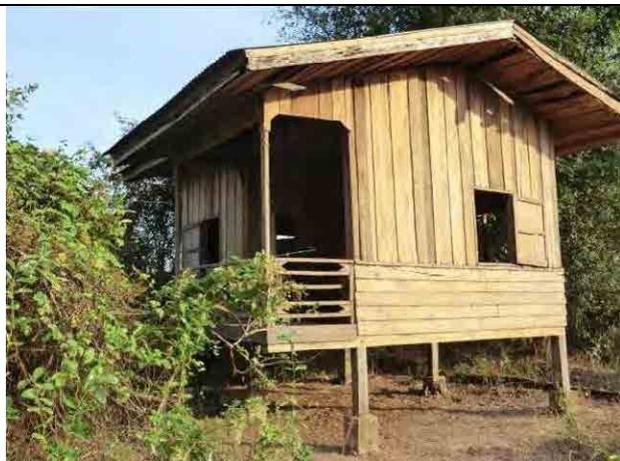

元 HC 使用していない



新敷地



公共井戸




アクセス道路

Site No.
C-08

HC Name
Nafang/ Bankeang

District
Khong

Province
Champasak

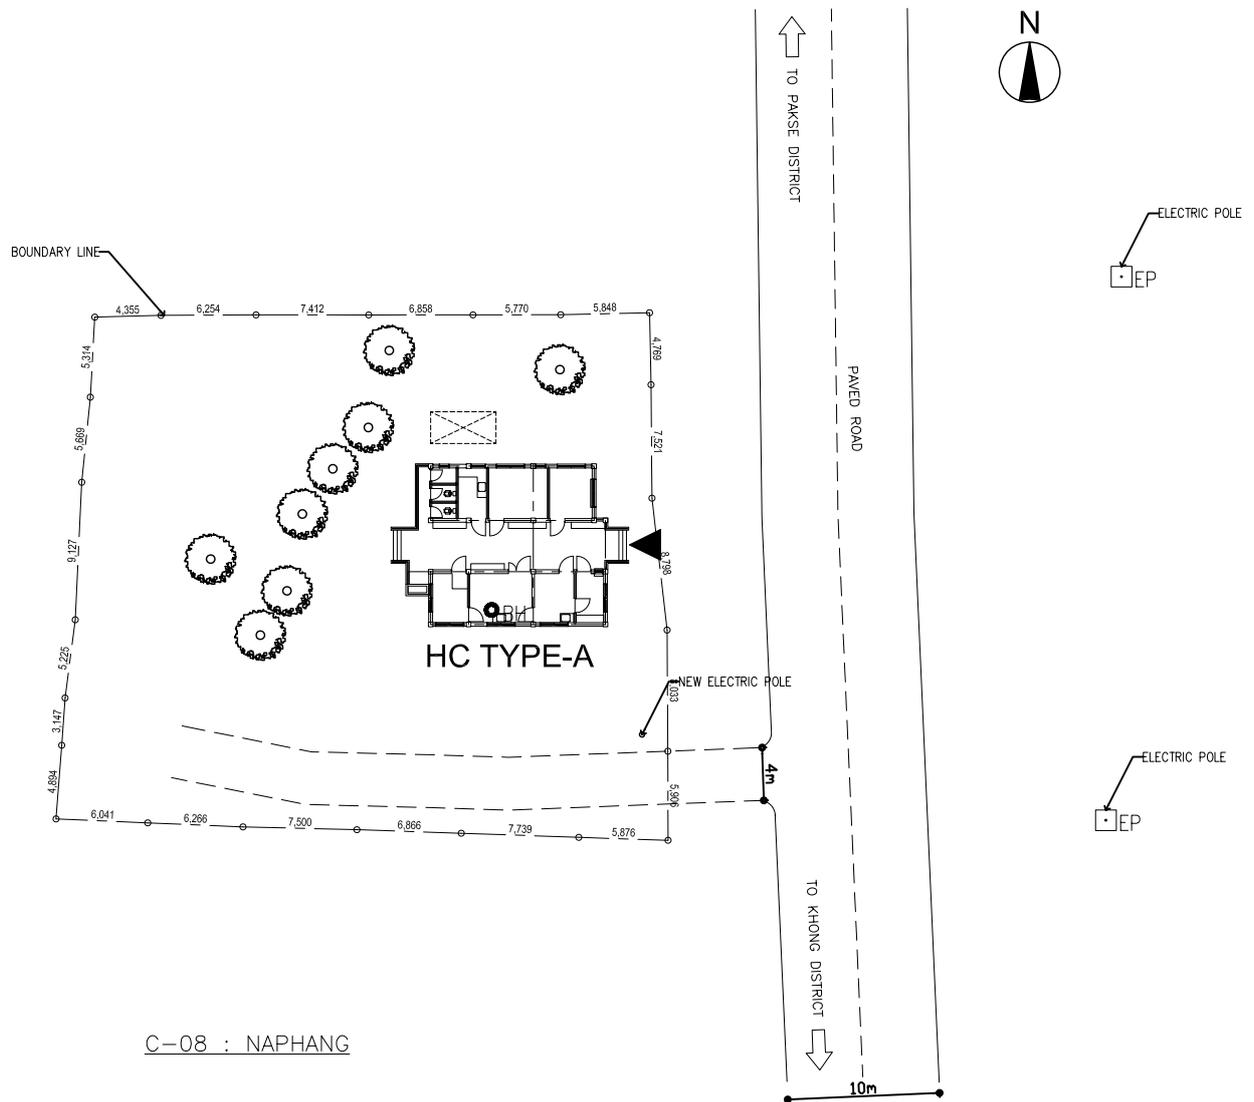

C-08 : NAPHANG

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-09		HC Name		Salow		Village	Salowyai	
Coordination	District		Province		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	Sanasomboum		Champasak		15° 18' 9.9"	105° 48' 49.7"	107m	2012/3/12	新設
施設の状況	面積	土地所有権		コメント				Staff House	
	約—㎡	村所有		古いHCは村事務所に改築中、距離はないが悪路。すでにスタッフ1人は確保済み、近隣のBanduaには日本のNGOによって新しいHCが建設されている。				—	
	自然災害	UXO						Priority	
	—	OK						HC-B I	
電気	現状	コメント							
	有	低圧引き込みが可能。							
給水状況	現状	コメント							
	無	日本の無償で建設した小学校がある。周辺の家には個人用の井戸があるところが多く、コミュニティでの管理は難しい。							
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性	備考		
			計画深さ50m			要	—		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間	
	12km	有	—	—	部分的に悪路			0:40	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数		
	2,796人	4村	—人/年	—人/年	—人/年	—人/年	確保済人		
機材	コメント								
	—								
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響			
	4.5km	12km	—km	—	—	—			



新敷地、村事務所と村の倉庫



近隣井戸




近くにある学校

Site No.
C-09

HC Name
Salow

District
Sanasomboum

Province
Champasak

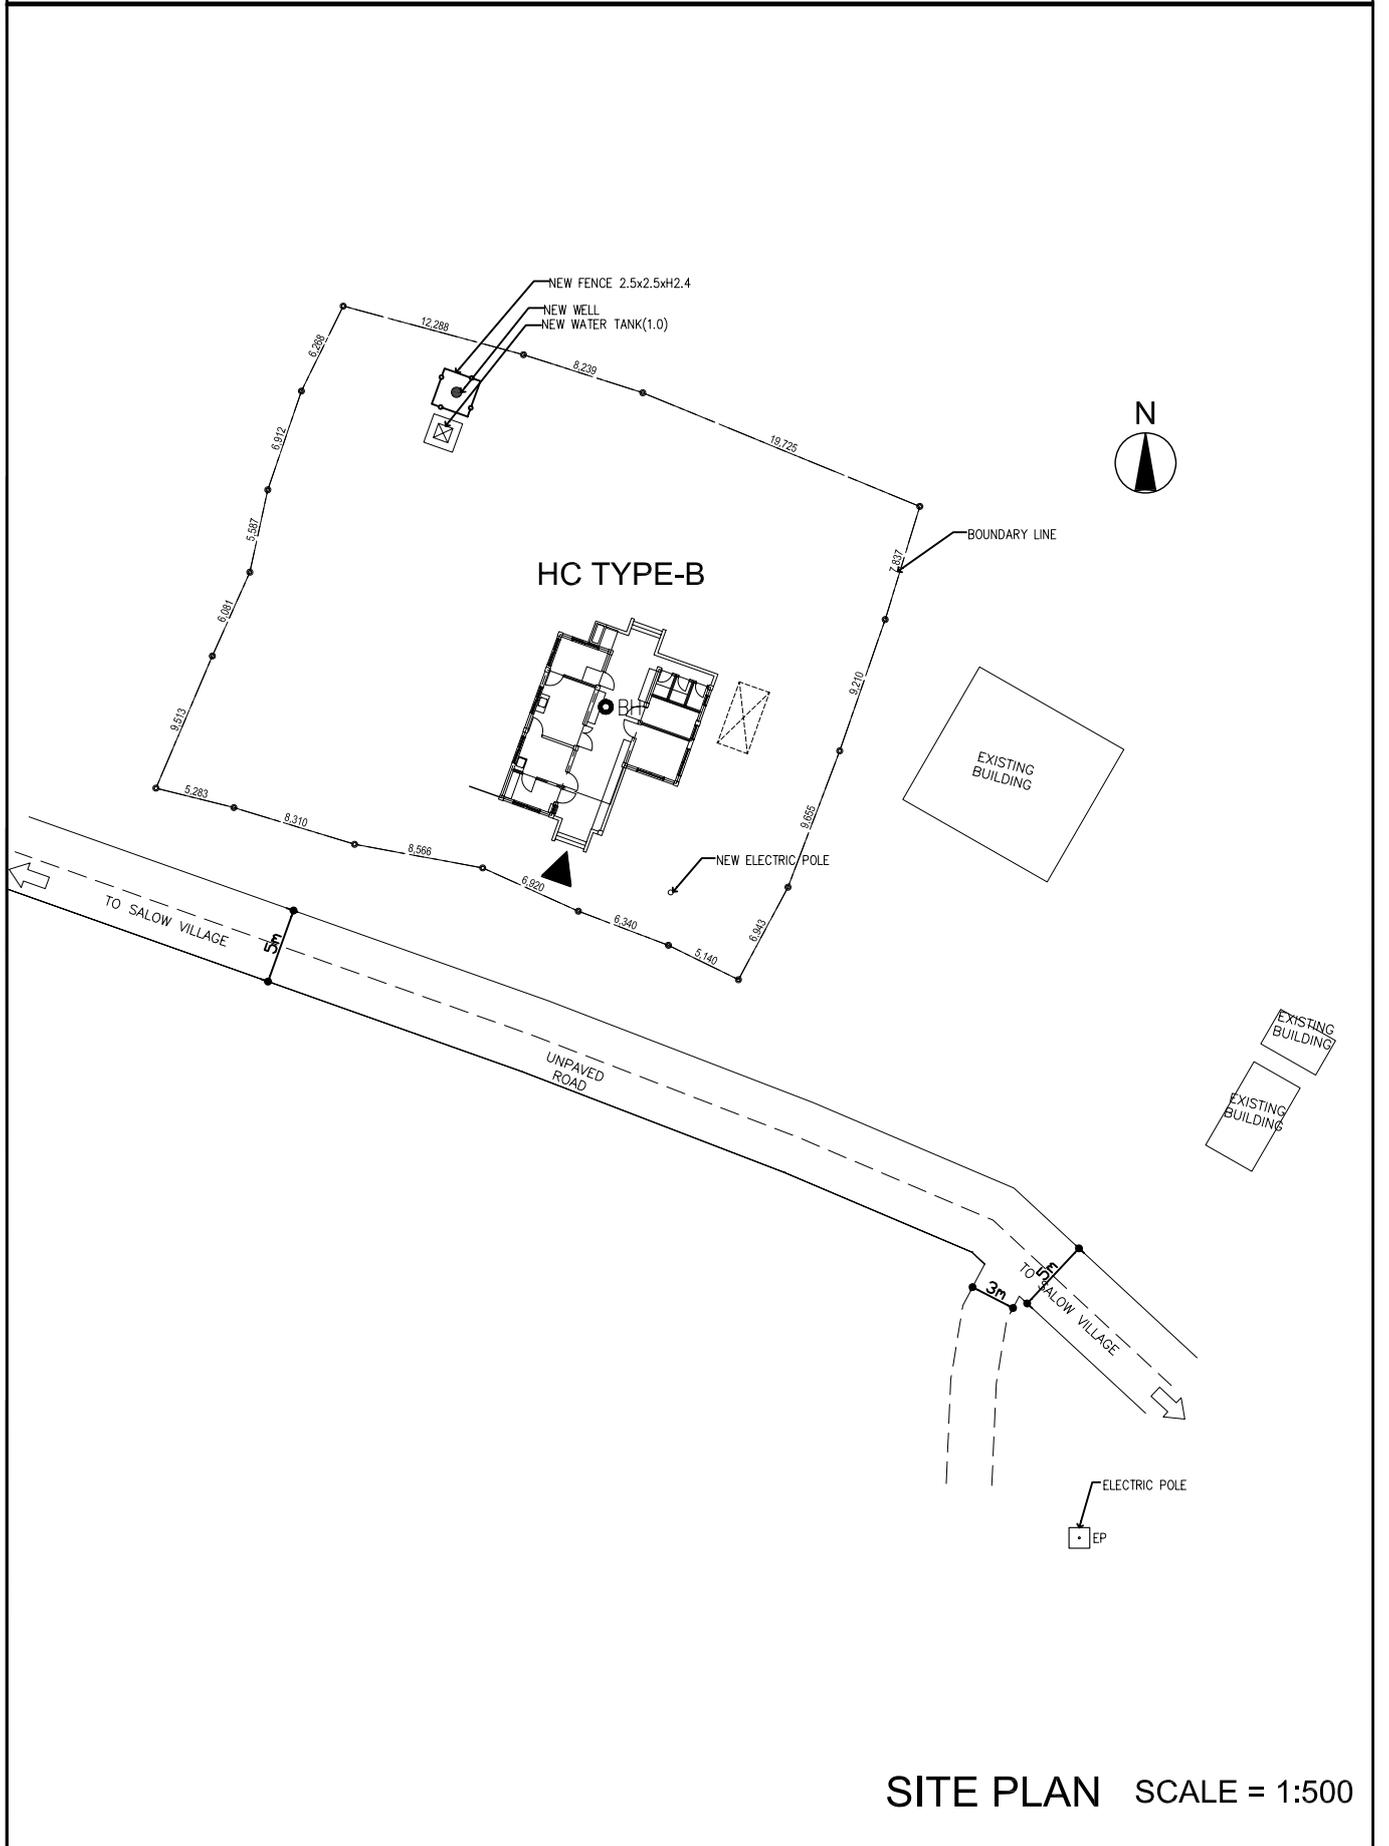

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-10		HC Name		Banphon		Village	Nongmek	
Coordination	District	Province		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Phonthong	Champasak		15° 2' 53.8"	105° 43' 51.6"	129m	2012/3/14	建替・新敷地	
施設の状況	面積	土地所有権		コメント				Staff House	
	約 35 m ²	村所有		既存 HC は 1993 年築。ドナー援助なし。既存HCより約 0.5km 離れたところに新サイトあり。				無	
	自然災害	UXO						Priority	
	—	OK		HC-A		I			
電気	現状	コメント							
	有(中圧)	低圧引き込みが可能。							
給水状況	現状	コメント							
	無	新敷地周辺には井戸がない。新敷地の周辺には民家はないのでコミュニティでの管理は難しい。HC用の井戸を建設する。							
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性	備考		
			計画深さ 60m			要			
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間	
	8km	有	—	—	部分的に悪路			0:20	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数		
	7,570 人	11 村	960 人/年	N/A 人/年	20 人/年	10 人/年	3 人		
機材	コメント								
	基本的なものは揃っているが、ワクチン冷以外は老朽化はしている。								
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響			
	1km	8km	—km	—	—	有(通行可)			



現 HC



内部



新敷地




現 HC 近隣井戸

Site No.
C-10

HC Name
Banphon

District
Phonthong

Province
Champasak

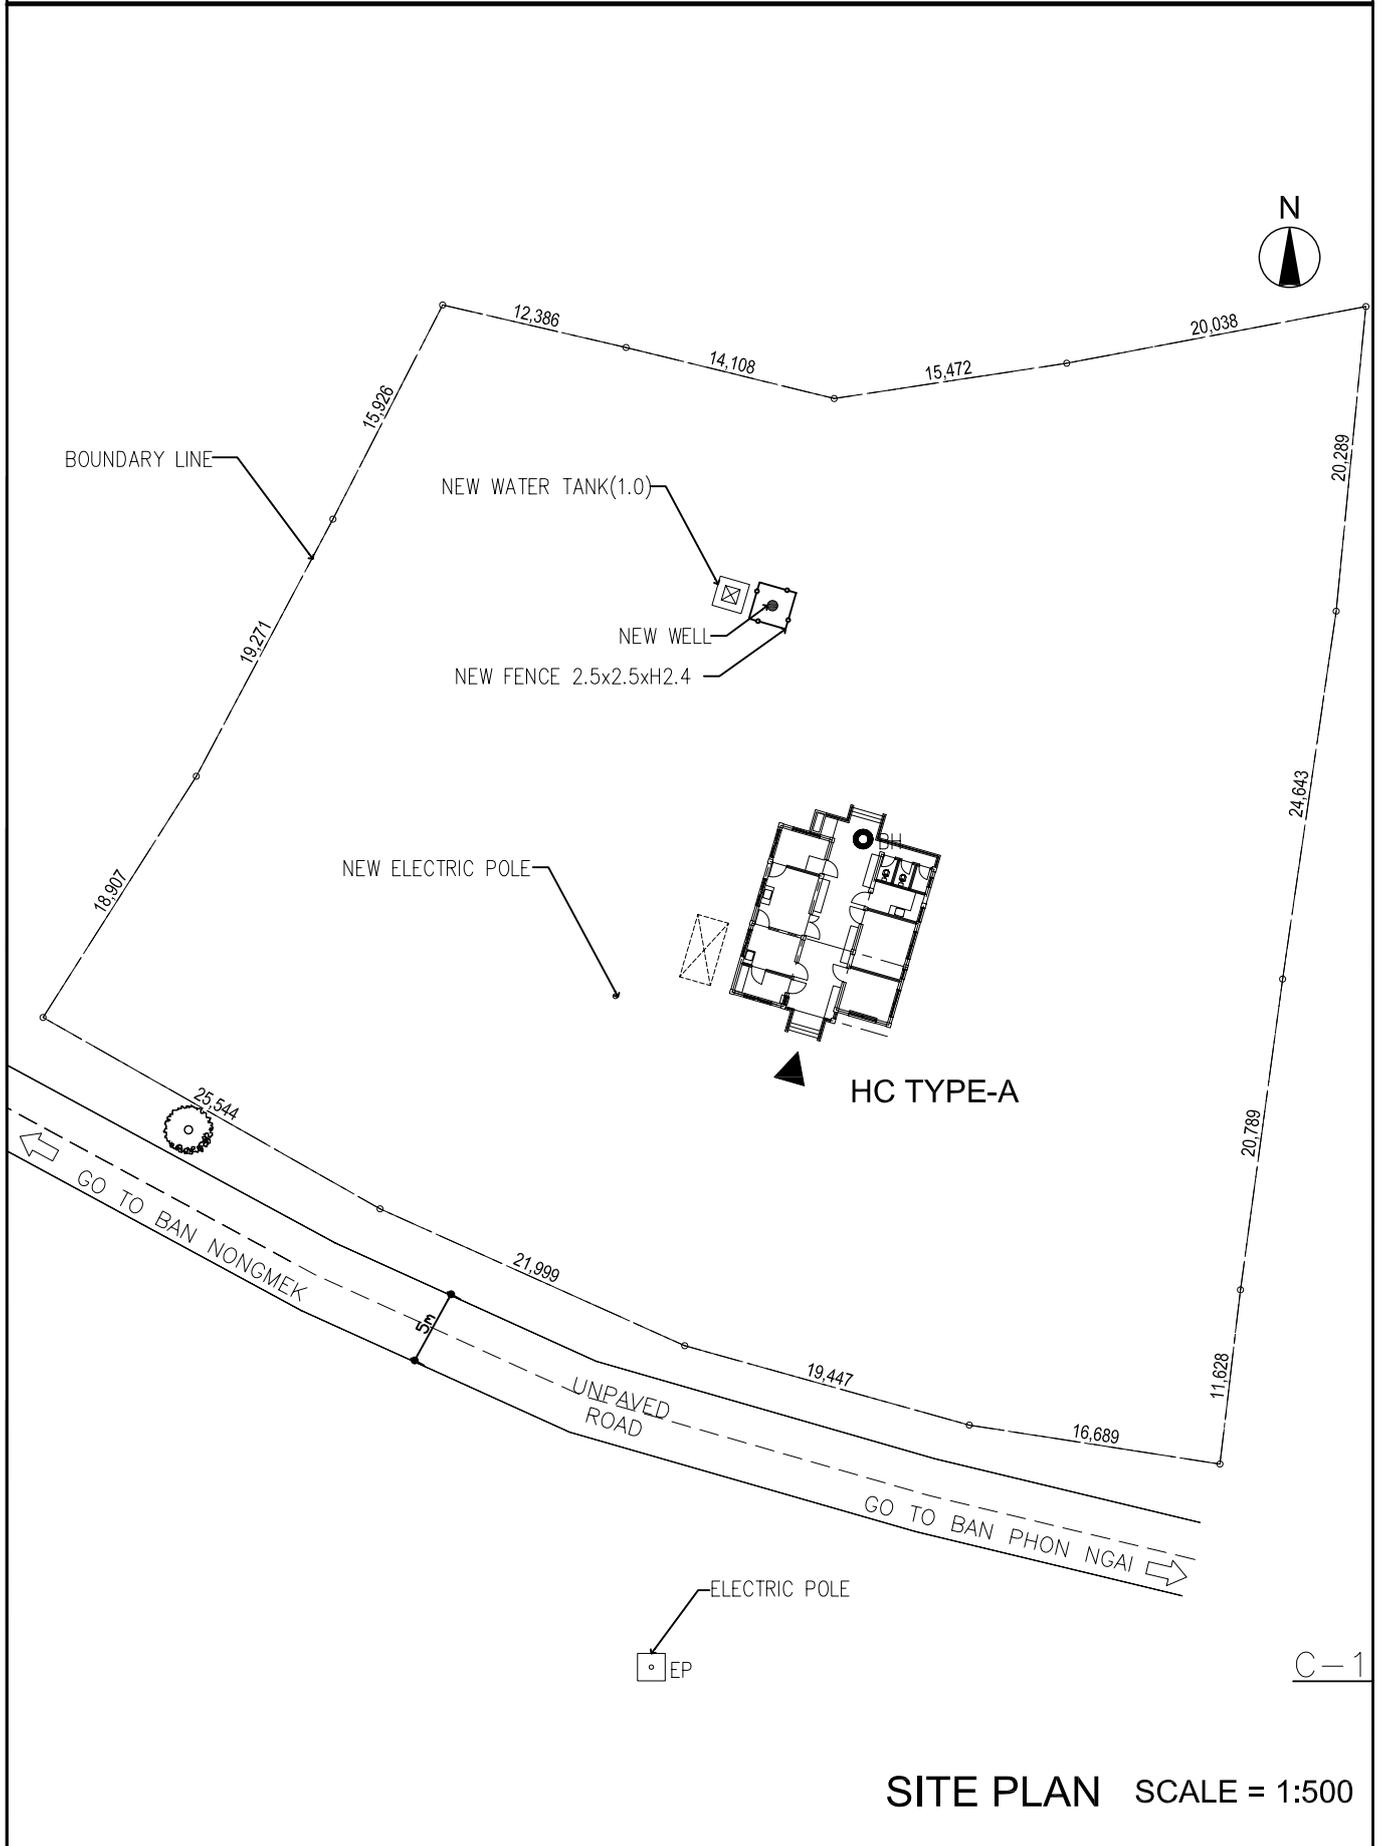

C-1

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-11	HC Name	Kundchick		Village	Phonsaart		
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Phonthong	Champasak	14° 58' 37.9"	105° 42' 40.6"	128m	2012/3/14	建替・同敷地	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House	
	約 70 m ²	村所有	既存 HC は「TB organization」が 2005 年に施設を援助する目的で、古木材を使用し建築。老朽化が著しい。その後ドナー援助はなし。				無	
	自然災害	UXO					Priority	
	—	—					HC-A	II
電気	現状	コメント						
	有	時々停電有						
給水状況	現状	コメント						
	有	敷地内に据置型モーターポンプを付けた井戸有。大腸菌が検出されたため混入検査を実施した。塩素殺菌用タンクを計画する						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考		
	14° 58' 37.9"	105° 42' 40.6 "	—m	大腸菌	不要	大腸菌混入検査		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間	
	15km	—	—	—	悪路、幅員が狭い		0:40	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数	
	8,840 人	13 村	1,300 人/年	12 人/年	228 人/年	3 人/年	3 人	
機材	コメント							
	老朽化しほとんどないが、特に木製ベットは壊れかかっている。							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響		
	1km	15km	—km	—	—	—		



現 HC



内部



大腸菌混入検査済み井戸




トイレ

Site No.
C-11

HC Name
Koudchick

District
Phouvong

Province
Champasak

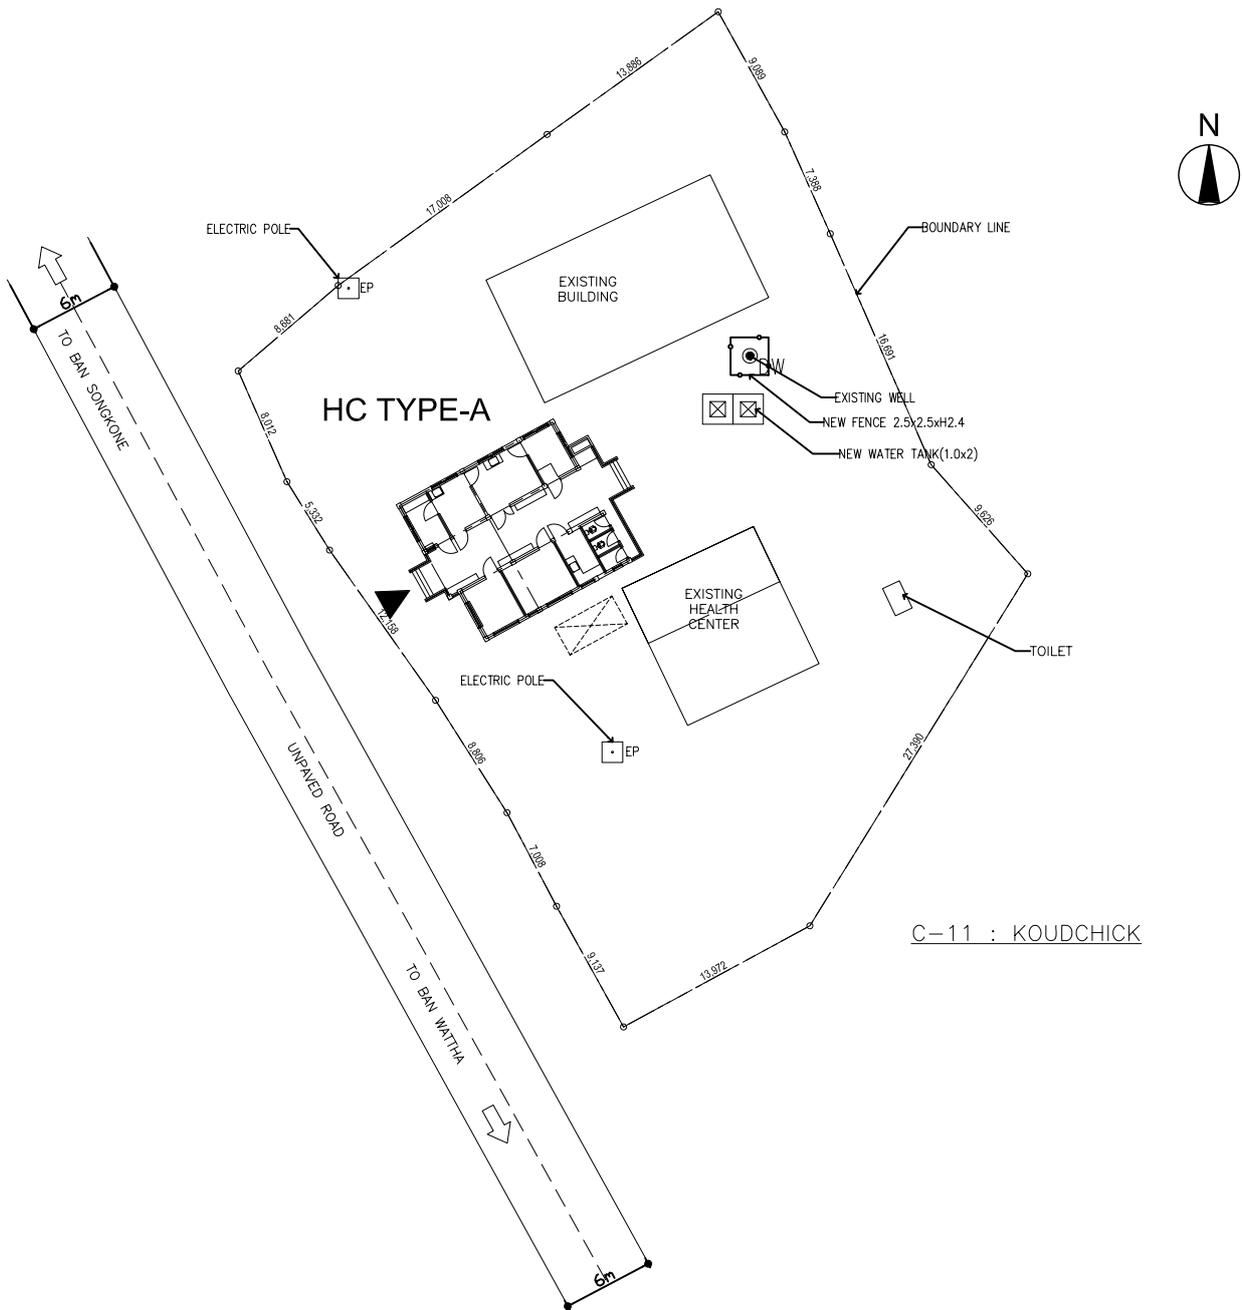

SITE PLAN SCALE = 1:500


HC No.	C-12	HC Name	Kaela		Village	Kaelaenhay		
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Pathoumphone	Champasak	14° 46' 55.1"	106° 6' 15.2"	174m	2012/3/14	新設、宿舎	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House	
	約—㎡	村所有	簡易補修路に面し、小学校の敷地の向かい。現在建物があるが撤去するとのこと。				—	
	自然災害	UXO					Priority	
	—	OK					HC-A	I
電気	現状	コメント					SH	I
	有	低圧引き込みが可能。						
給水状況	現状	コメント						
	有	非常に古く、ポンプは壊れている近隣の集落には井戸有。そのため HC 用の井戸を建設する。						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考		
			計画深さ 55m		要			
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間	
	16km	—	—	—	部分的に悪路		0:45	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数	
	5,369 人	10 村	—人/年	—人/年	—人/年	—人/年	N/A 人	
機材	コメント							
	スタッフが保管している、十分でない。							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響		
	8km	16km	—km	—	—	有(通行可)		



新敷地



アクセス道路

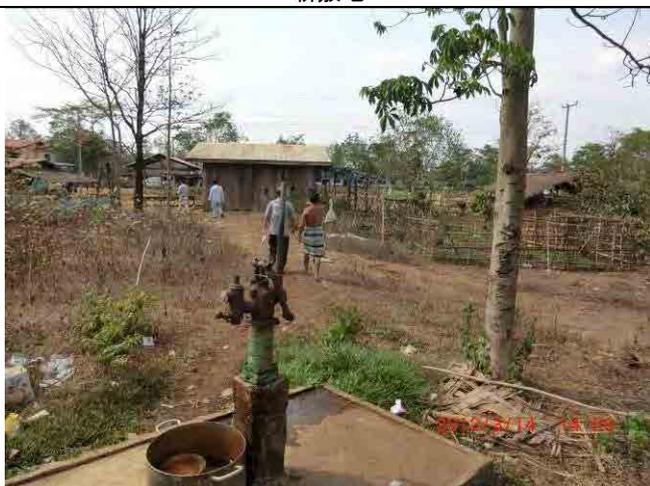

既存井戸




敷地前

Site No.
C-12

HC Name
Kalae

District
Pathoumphone


Province
Champasak

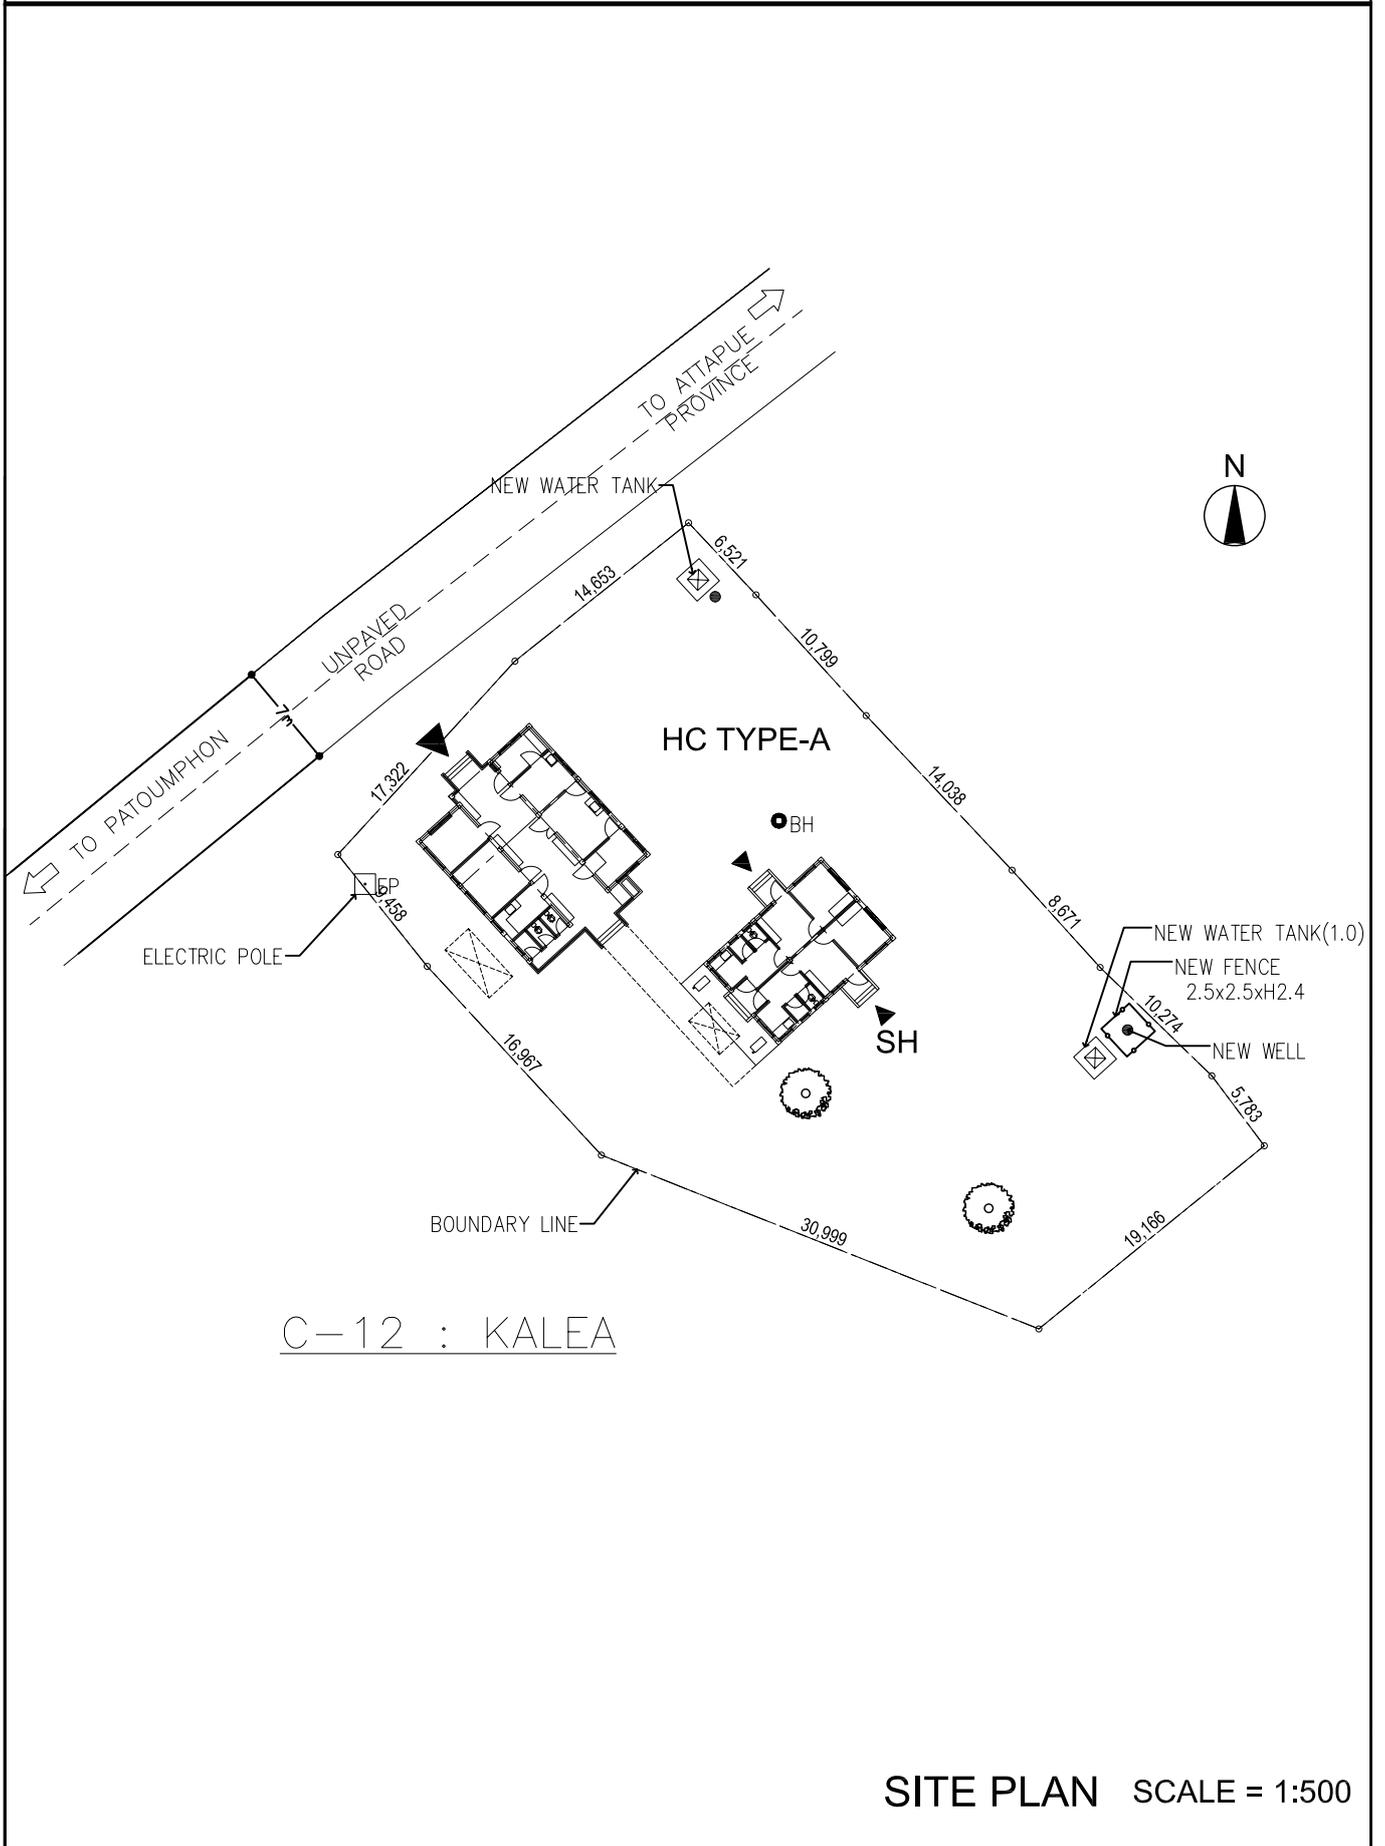

HC No.	C-13		HC Name		Phounthong		Village	Phonthong	
Coordination	District	Province		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Phonthong	Champasak		15° 6' 4.8"	105° 39' 13.2"	120m	2012/3/14	建替・新敷地	
施設の状況	面積	土地所有権		コメント				Staff House	
	約 90 m ²	政府所有		築年数は不明(村の人間の話では 70 年は経っているとのこと)。1988 年に屋根材の改修を行ったとこと。DH が近い、電気代未納で電気をとめられている。20 年前に屋根の補修を援助によりおこなった。				無	
	自然災害	UXO						Priority	
	冠水(深さ 50cm 程度)	OK						HC-A I	
電気	現状	コメント							
	有	低圧引き込みが可能。							
給水状況	現状	コメント							
	無	新敷地には井戸がある。大腸菌が検出されたため混入検査を実施した。塩素殺菌用タンクを計画する							
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性	備考		
			—m	大腸菌		不要	大腸菌混入検査		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間	
	—km	—	—	—	良好			—	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数		
	9,933 人	10 村	283 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年	20 人/年	4 人		
機材	コメント								
	乳児用体重計はあるが、それ以外はかなり老朽化している。								
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響			
	3km	—km	—km	—	—	—			



現 HC

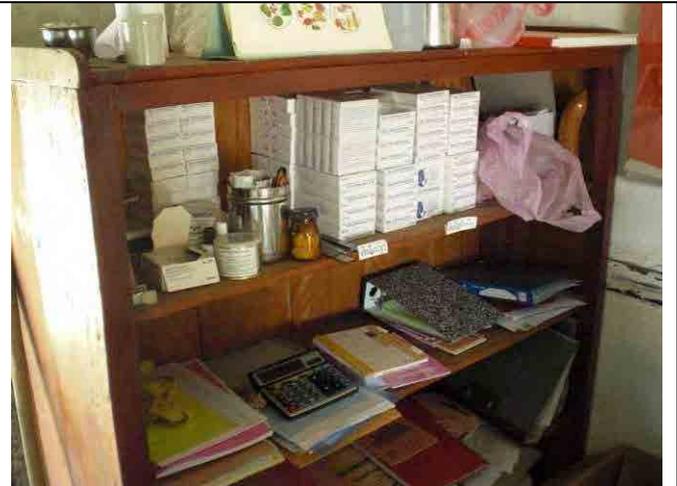

内部



新敷地




新敷地内 大腸菌混入検査済み井戸

Site No.
C-13

HC Name
Phonthong

District
Phonthong

Province
Champasak

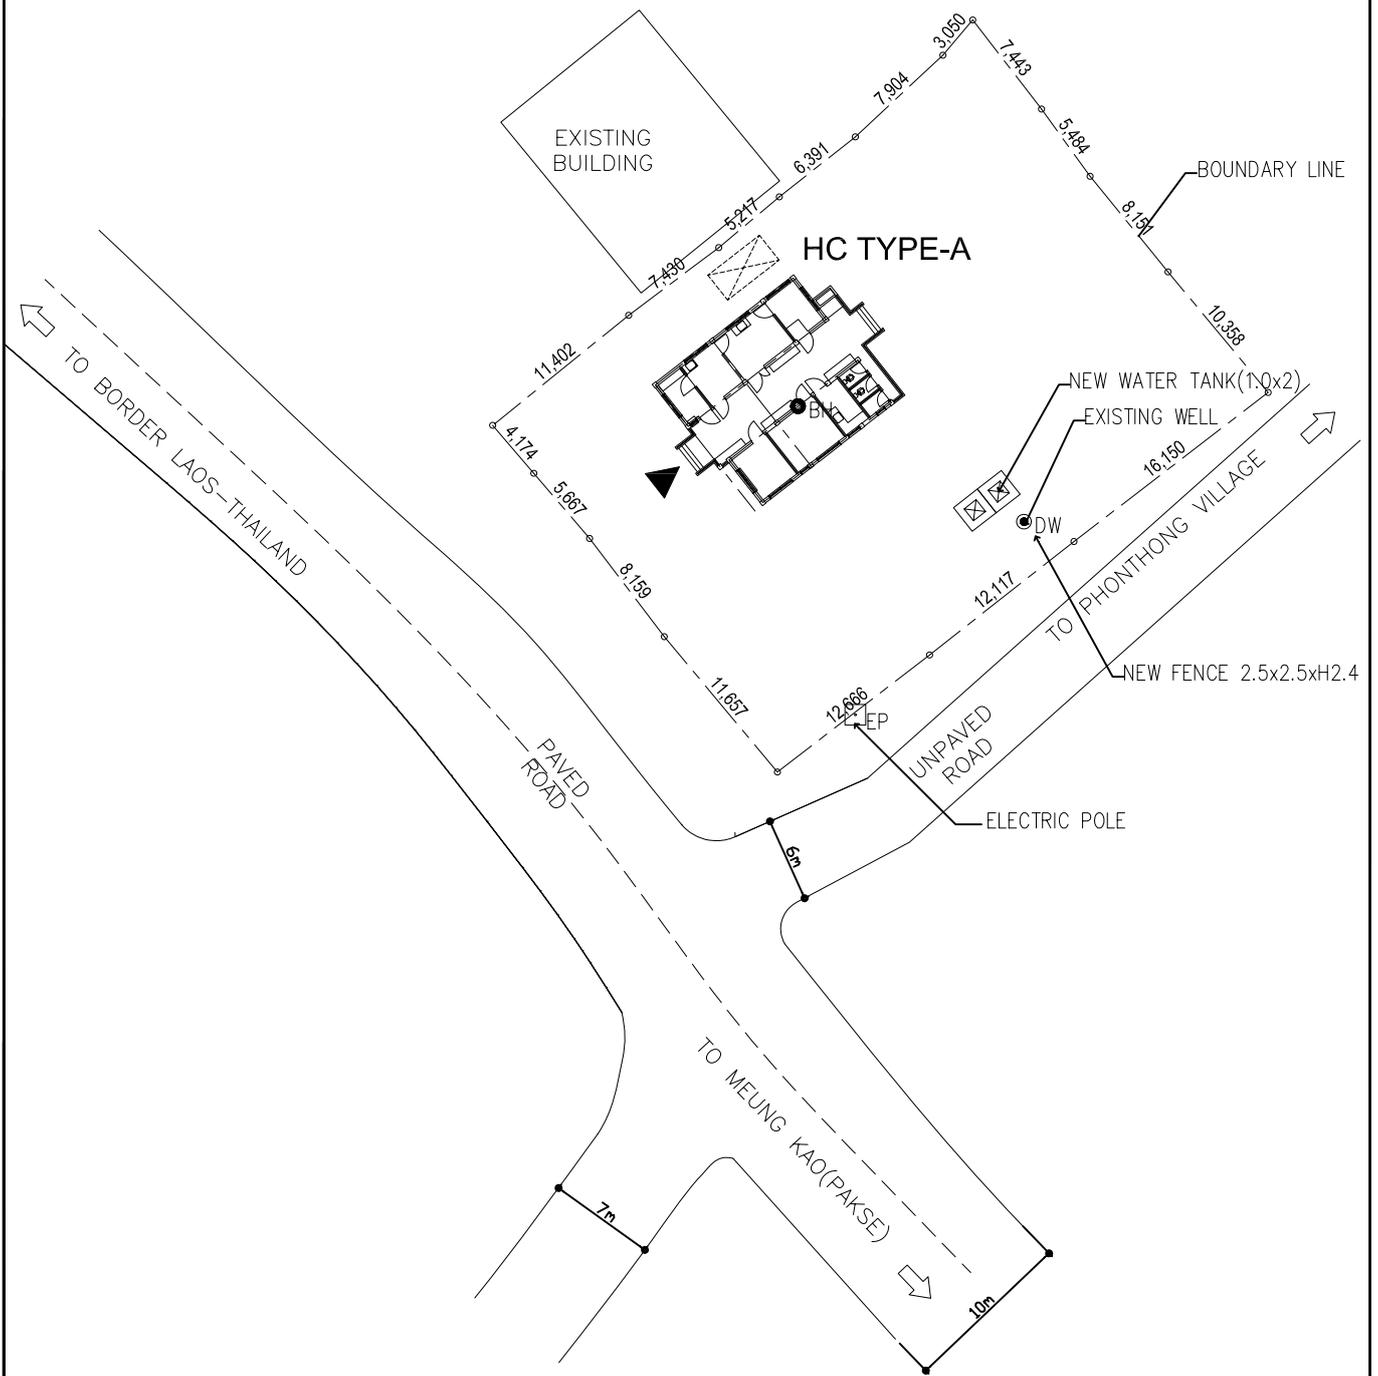

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-14		HC Name	Champasak		Village	Wat Thong	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Champasak	Champasak	14° 53' 35.9"	105° 52' 41.5"	96m	2012/3/13	補修	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House	
	約 500 m ²	政府所有	既存施設は 1958 年築の DH で、この DH は 2007 年に別な場所に移転した。その際、この DH 施設が HC に再使用された経緯がある。特に、屋根、床、天井、木床部分の劣化が見られる。特に、電気配線等の老朽化が著しく、問題が多ことと、施設がかなり古いため、補修では技術的に難しく建て替えのほうが好ましい判断できる。				HC 内居住	
	自然災害	UXO					Priority	
	2007 年の洪水 (1.5m)	—					HC-B III	
電気	現状	コメント						
	有	低圧引き込みあり。しかし、施設自身が古いため、配線設備が著しく痛んでいる。停電は月 2-3 回ある。						
給水状況	現状	コメント						
	有	旧 DH であり、そのための高架タンク付き井戸が利用可能。						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考		
	14° 53' 34"	105° 52' 41"	—m	問題なし	不要	SOW III		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間	
	27km	—	—	—	部分的に悪路		0:40	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数	
	8,500 人	14 村	1,643 人/年	394 人/年	144 人/年	16 人/年	5 人	
機材	コメント							
	基本的なものは揃っているが、老朽化は著しい。特に木製ベットは壊れていた。							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響		
	—km	14km	—km	—	—	—		



現 HC



内部



天井



内部



現井戸

HC No.	C-15		HC Name		Phapho		Village	Phapho	
Coordination	District		Province		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	Pathoumphone		Champasak		14° 44' 25.8"	106° 4' 52.3"	172m	2012/3/14	建替・新敷地
施設の状況	面積	土地所有権		コメント				Staff House	
	約 120 m ²	村所有		建物が古く床が抜けている状態。そのため、薬品倉庫のみがつかわれていて、訪問看護のみ。2011年 UNFEP による援助を受けた、鍵をもつ責任者不在のためデータは N/A。HC が老朽化のため訪問のみ。新敷地は 1.5kmほど離れた小学校の隣、簡易補修路沿				無	
	自然災害	UXO						Priority	
	—	OK						HC-B III	
電気	現状		コメント						
	有		低圧引き込みが可能。						
給水状況	現状		コメント						
	無		隣接する学校に井戸があるが、壊れかけているため井戸を建設すべき。周辺に家がない。聞き取りによると 15m 以上掘ると水が黄色くなるとのこと。						
既存水源位置	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性	備考		
	14° 44' 27.6"	106° 4' 52.8 "	19m	学校内の井戸の水。大腸菌が検出		要	SOW III		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間	
	21km	—	—	—	部分的に悪路			1:00	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数		
	5,437 人	7 村	1,188 人/年	816 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年	3 人		
機材	コメント								
	HC 内に機材はほとんどなくスタッフが保管している、十分でない。								
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響			
	8km	20km	—km	—	—	有(通行可)			




既存 HC



内部



新敷地

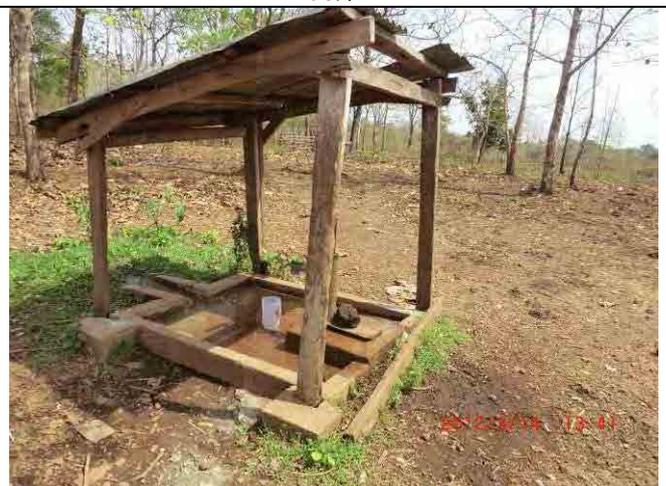

学校井戸

HC No.	C-16		HC Name		Phonsikai		Village		Phonsikai					
Coordination	District		Province		Longitude		Latitude		Elevation					
	Pakse		Champasak		15° 8' 54.8"		105° 46' 5.8"		108m					
施設の状況	面積		土地所有権		コメント					Staff House				
	約 30 m ²		政府所有		既存施設は民家(1975年以前に建設)の一部を利用し使用しているが、かなりの老朽化が進んでいる、ワクチンは村のオフィスに保管、電気は料金未納でとめられている。新サイト(政府所有)は6村をカバー。					無				
	自然災害		UXO							Priority				
	—		OK							HC-A		II		
電気	現状		コメント											
	有		低圧引き込みが可能。											
給水状況	現状		コメント											
	無		隣地に深度50mの私有井戸がある。パクセーに近く、村の規模も大きく、私設井戸も散見されるためコミュニティでの管理は難しい。そのためHC用の井戸を建設する。											
水源	Longitude		Latitude		Depth		水質コメント		井戸の必要性		備考			
					計画深さ50m		—		要		HC			
舗装路へのアクセス	簡易補修路		悪路		舟で渡河		浅い川の渡河		本調査の状況			所要時間		
	—km		—		—		—		良好			—		
保健サービス	受益人口		村数		外来患者数		入院患者数		出産数		病院へ搬送		スタッフ数	
	11,592人		6村		2,750人/年		N/A人/年		N/A人/年		10人/年		4人	
機材	コメント													
	老朽化しほとんどないが整理されている。													
郡病院へのアクセス	舗装路		簡易補修路		悪路		舟で渡河		浅い川の渡河		雨期の影響			
	5km		—km		—km		—		—		—			



現 HC



内部



新敷地の電気、アクセス道路




新敷地

Site No.
C-16

HC Name
Phonsikai

District
Pakse


Province
Champasak

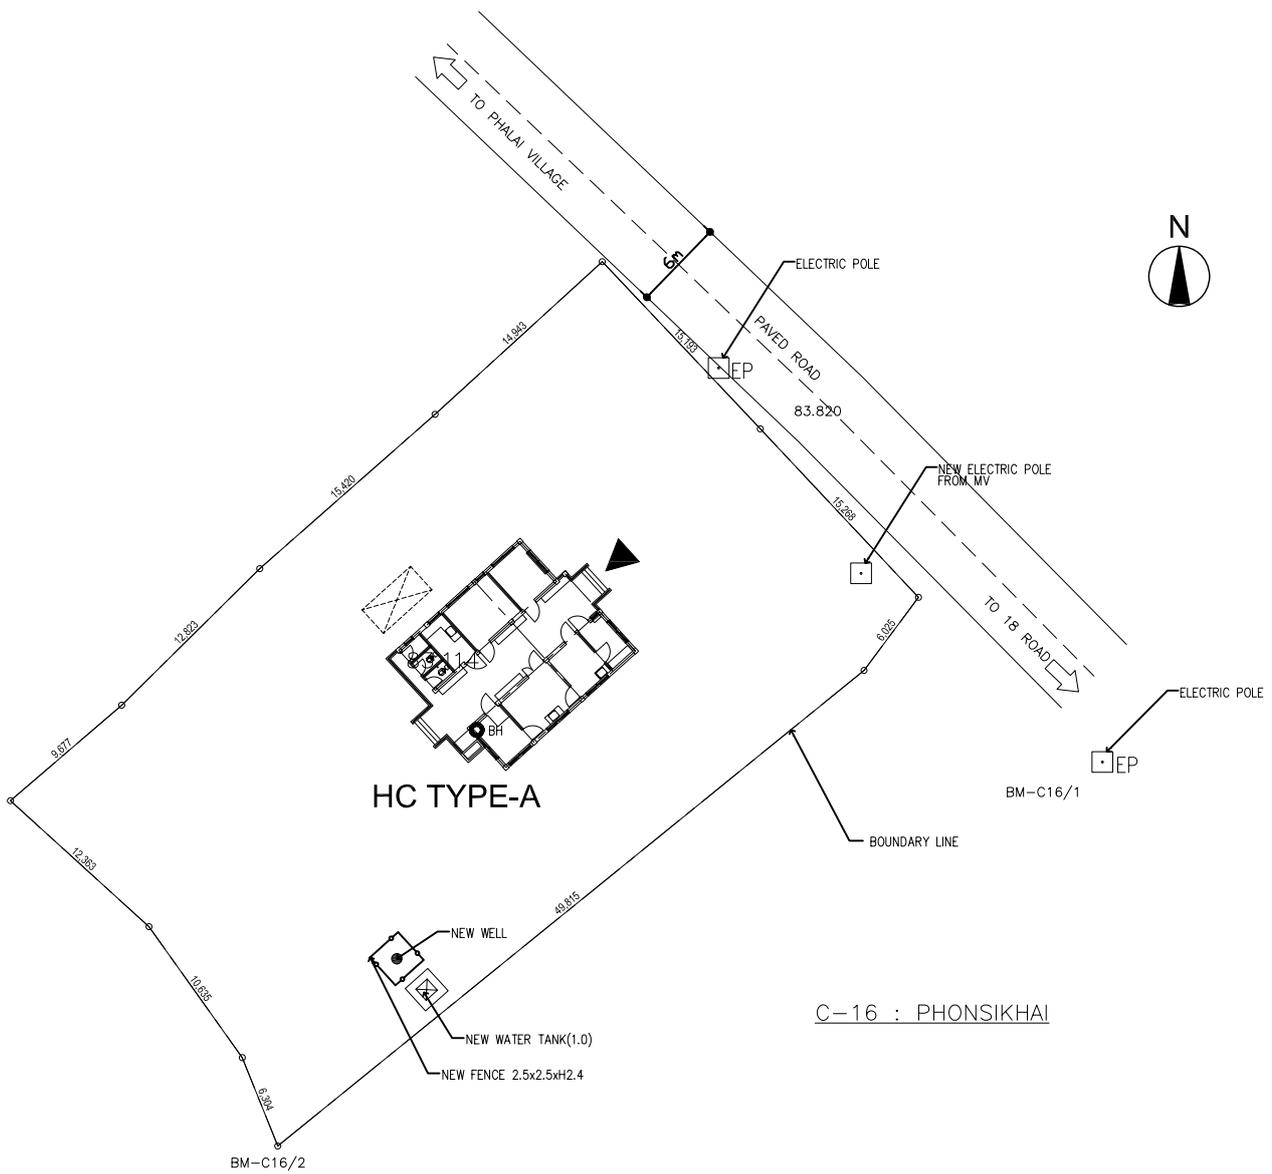

C-16 : PHONSIKHAI

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-17		HC Name		Nonesavang		Village		Non Savang	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容			
	Pakse	Champasak	15° 5' 35.8"	105° 49' 56.3"	116m	2012/3/14	建替・新敷地			
施設の状況	面積	土地所有権	コメント					Staff House		
	約 40 m ²	村所有	記録のわかるスタッフは外出しておりデータとれず、旧HCは古く、倉庫としてしか使っていない、訪問サービスのみ、パクセーの県都のため出産は PH で行われるとのこと。学校の敷地のわき。					無		
	自然災害	UXO						Priority		
	—	OK						HC-A	II	
電気	現状	コメント								
	有	パクセーの町に近く、電気がきている								
給水状況	現状	コメント								
	パクセーの都市給水	水はパクセーの都市給水に接続されており、新 HC でも接続可能。								
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性	備考			
			—m	大腸菌		不要	水質改善を要請			
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間		
	—km	—	—	—	良好			—		
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数			
	9,059 人	6 村	900 人/年	0 人/年	0 人/年	N/A 人/年	4 人			
機材	コメント									
	HC 内に機材はほとんどなくスタッフが保管している、十分でない。									
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響				
	5km	—km	—km	—	—	—				

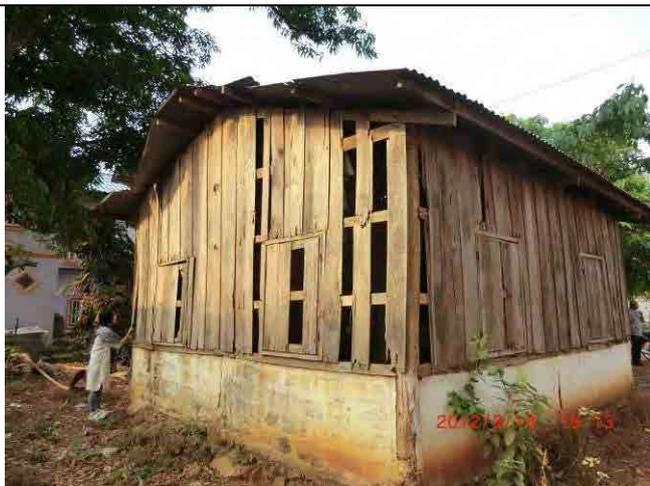


現 HC



内部

新敷地

都市

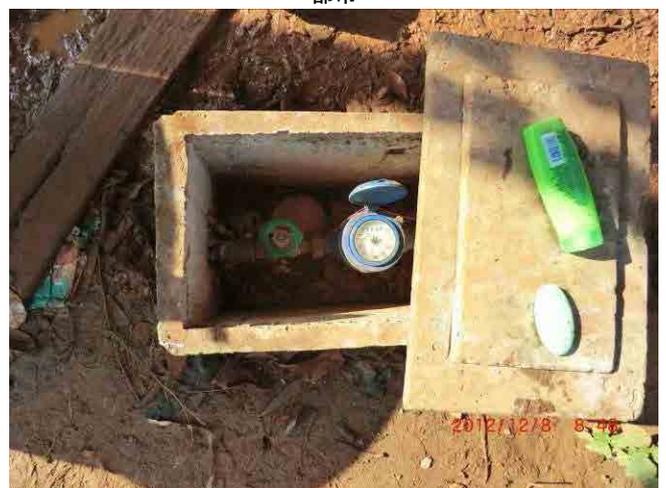


給水の状況

Site No.
C-17

HC Name
Noonsavang

District
Pakse

Province
Champasak

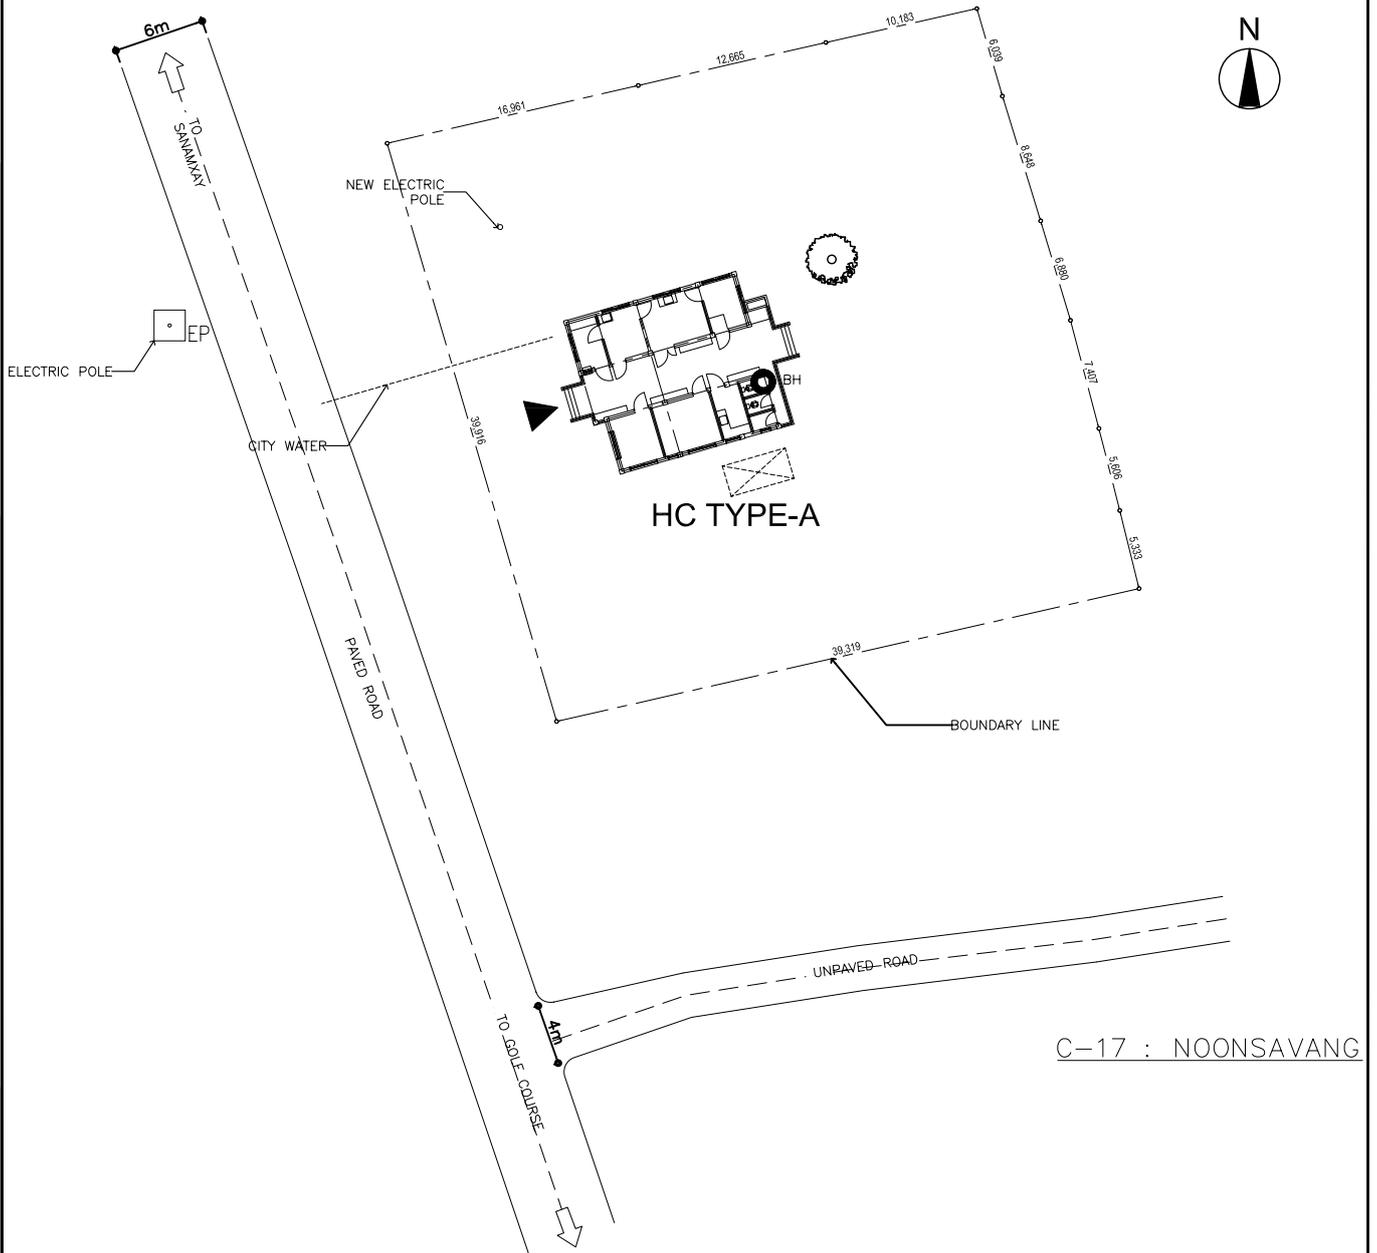


C-17 : NOONSAVANG

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	C-18		HC Name	Selabom		Village	Kangpho	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Sanasomboum	Champasak	15° 22' 35.2"	105° 49' 36.5"	129m	2012/3/12	新設	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House	
	約1㎡	村所有	平坦な土の道路に面し、小学校の敷地の隣、舟でのアクセスとなる。				—	
	自然災害	UXO					Priority	
	—	—	HC-A		I			
電気	現状	コメント						
	有	低圧引き込みが可能。						
給水状況	現状	コメント						
	無	隣接する学校には井戸があるが絶対量が足りない。村民も使える井戸+公共栓でコミュニティで管理出来る可能性あり。そのため HC 用の井戸を建設する。						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考		
			計画深さ 50m		要			
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間	
	3+ (舟)+ 2km	—	有	—	良好		0:40(舟)	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数	
	4,157 人	8 村	一人/年	一人/年	一人/年	一人/年	一人	
機材	コメント							
	—							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響		
	11km	3+ (舟)+ 2km	—km	有	—	有(渡河が制限)		



新敷地

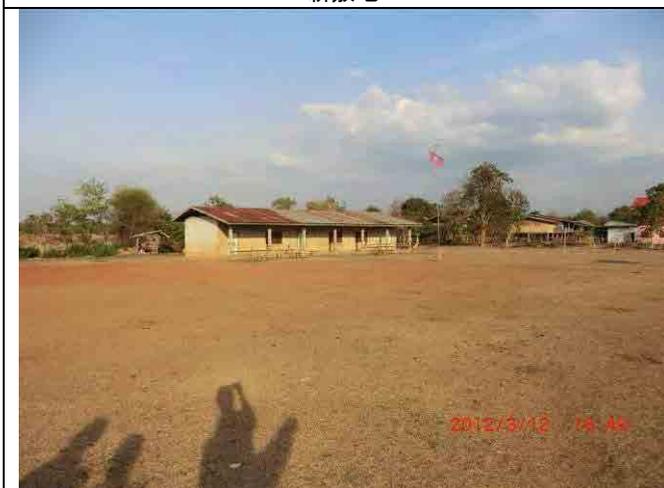

隣接の学校




学校の井戸

Site No.
C-18

HC Name
Selabom

District
Sanasomboum

Province
Champasak

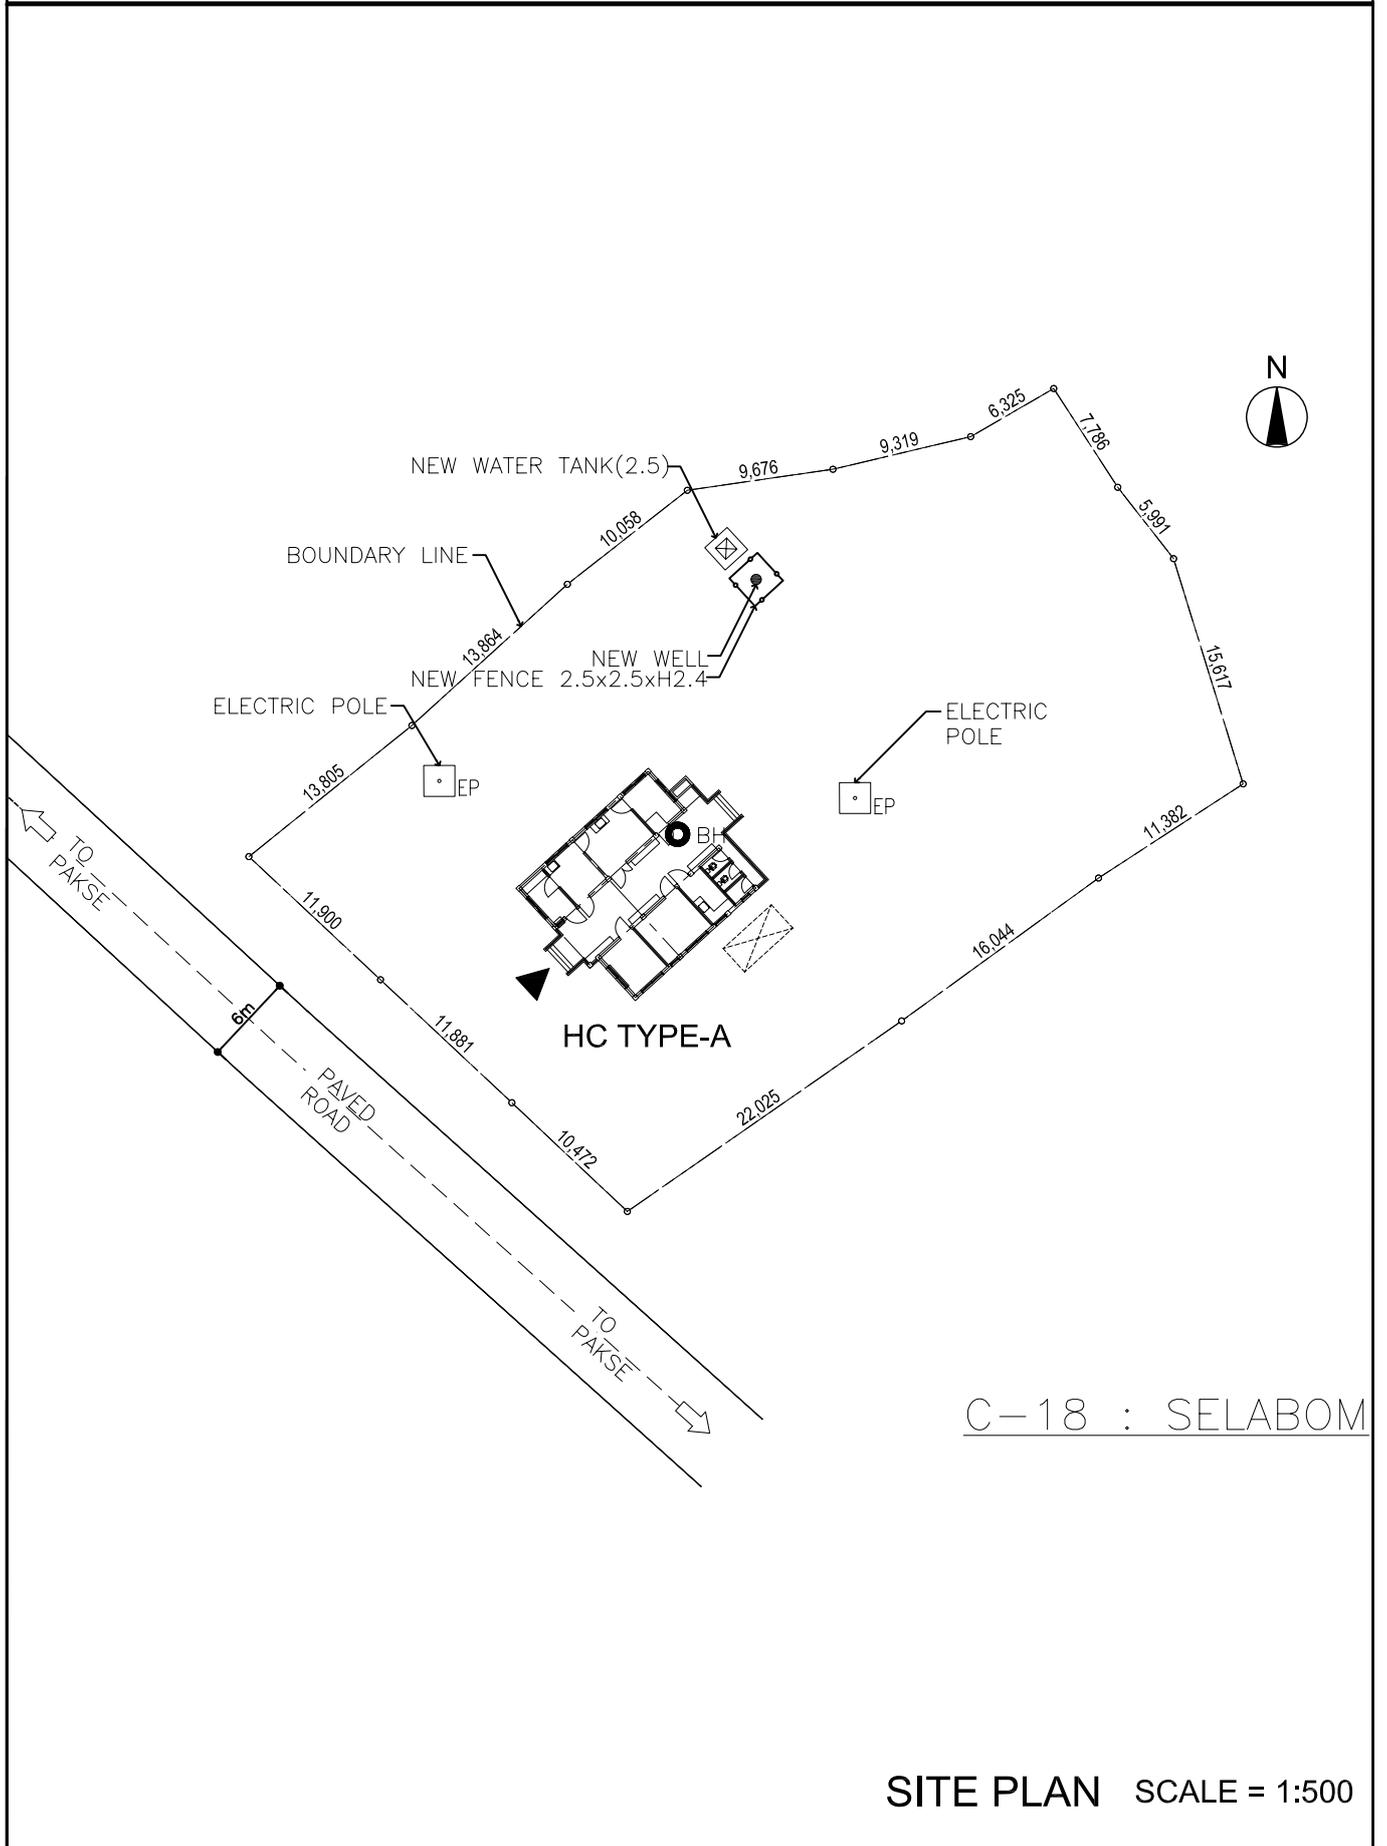

HC No.	C-19	HC Name	Kuangsy		Village	Kouangsi	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	Bachiang	Champasak	15° 24' 7.4"	106° 0' 50.8"	340m	2012/3/13	補修
施設の状況	面積	土地所有権	コメント				Staff House
	約 40 m ²	村所有	既存 HC はオーストラリアのドナーにより 1996 年に建てられる。老朽化が著しいが、特に雨漏りがあるので、早急の補修または建替えが必要。スタッフハウスはかなり老朽化しているため、スタッフは HC 内で泊まっているのが現状。				HC 内居住、 宿舎も有
	自然災害	UXO					Priority
	—	—					HC-B III
電気	現状	コメント					
	有	低圧引き込みが可能。					
給水状況	現状	コメント					
	無	村落内の井戸は 800m 程度離れており、コミュニティで管理。遠いため新規井戸が必要。周囲に家がないため HC が管理。					
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント	井戸の必要性	備考	
	15° 24' 7.4"	106° 0' 50.8 "	—m	大腸菌	要	SOW III	
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間
	6km	—	—	—	良好		0:10
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数
	4,050 人	5 村	1,880 人/年	N/A 人/年	55 人/年	60 人/年	4 人
機材	コメント						
	老朽化しほとんどない。						
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響	
	15km	6km	—km	—	—	—	



現 HC



現スタッフハウス



屋根



天井



柱

HC No.	C-20		HC Name		Nam-orm		Village		Nam-orm					
Coordination	District		Province		Longitude		Latitude		Elevation					
	Pathoumphone		Champasak		14° 50' 35.5"		106° 4' 50.6"		184m					
施設の状況	面積		土地所有権		コメント					Staff House				
	約1㎡		村所有		村から離れる土地が候補地、隣接地に村の事務所を建設中。学校も建設予定。					—				
	自然災害		UXO							Priority				
	—		OK							HC-A I				
電気	現状		コメント											
	有(中圧)		Village Group の事務所にトランスが設置される予定、停電有。											
給水状況	現状		コメント											
	無		集落(集落内には井戸が7本)からは離れており、公共井戸はコミュニティの管理。新敷地にはまだ何も無い。周辺には人家がないため HC が管理。そのため HC 用の井戸を建設する。											
水源	Longitude		Latitude		Depth		水質コメント		井戸の必要性		備考			
					計画深さ 55m				要					
舗装路へのアクセス	簡易補修路		悪路		舟で渡河		浅い川の渡河		本調査の状況			所要時間		
	18km		有		—		—		部分的に悪路			0:50		
保健サービス	受益人口		村数		外来患者数		入院患者数		出産数		病院へ搬送		スタッフ数	
	3,671 人		7 村		—人/年		—人/年		—人/年		—人/年		—人	
機材	コメント													
	—													
郡病院へのアクセス	舗装路		簡易補修路		悪路		舟で渡河		浅い川の渡河		雨期の影響			
	8km		18km		—km		—		—		—			



新敷地



敷地と村事務所



敷地前アクセス道路



村内の井戸

Site No.
C-20

HC Name
Nam-orm

District
Pathoumphone

Province
Champasak

