

HC No.	X-01		HC Name	Dakdin		Village	Darkdin			
Coordination	District		Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日		要請内容	
	Dakchung		Sekong	15° 31' 19.9″	107° 12' 49.7″	1327m	2012/3/7		宿舎	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント						Staff House	
	約 90 m ²	村所有	新施設は村から少し離れた場所にあり 2012 年 1 月に竣工、引渡しはまだ。器材はないとのこと。村にあった旧施設は取り壊しされている。フォーカルポイントの村。スタッフは勉強にでていて会えず。						無	
	自然災害	UXO							Priority	
	強風	—							SH II	
電気	現状	コメント								
	無	将来的にも電気が来るかどうかは不明。雨季に日照があまりない。								
給水状況	現状	コメント								
	無	既存水源である湧水まで遠く、水量も少ない。ただし、地下水ポテンシャルは低い。井戸が出来ればコミュニティでの管理が可能。電気がないのでハンドポンプ井戸が適当。現在の湧水システムを改善して利用する。新設高架水槽には公共水栓を設置する。								
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性		備考		
	15° 31' 16.5″	107° 12' 31.7″	—m	大腸菌		不要		水源にフェンスを設置し改善		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河		本調査の状況			所要時間	
	81km	有	—	有		悪路、急勾配あり			3:30(舟)	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数		出産数	病院へ搬送		スタッフ数	
	1,587 人	8 村	530 人/年	120 人/年		N/A 人/年	N/A 人/年		1 人	
機材	コメント									
	HC 内には家具以外全くない、スタッフが所有していると思われる。									
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河		雨期の影響			
	—km	—km	11km	—	有		有			



現 HC



敷地



湧水水源状況





利用状況

Site No.
X-01

HC Name
Dakdin

District
Dakchung

Province
Sekong

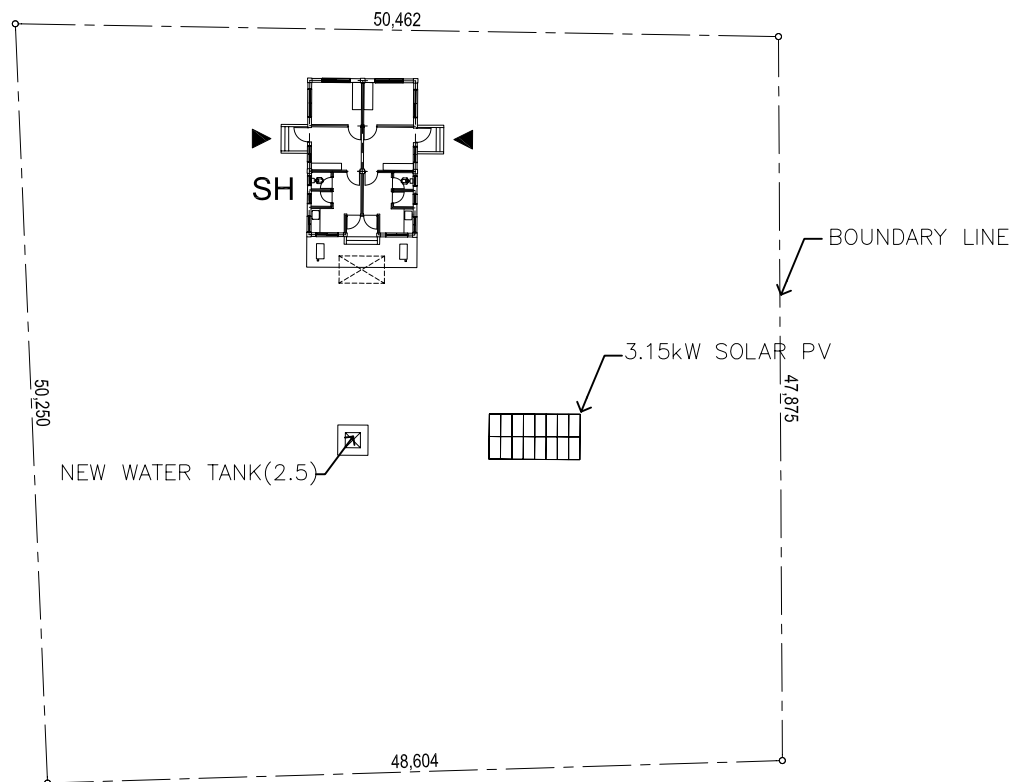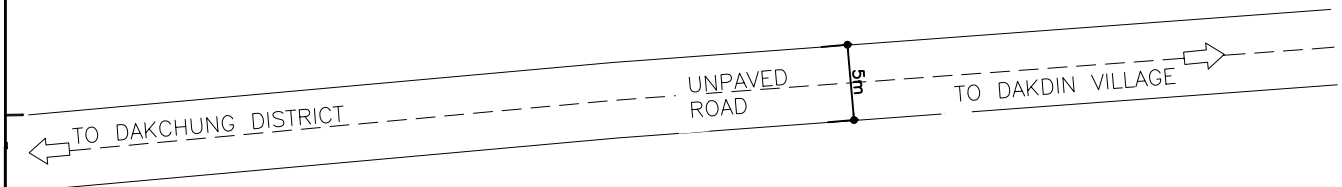

NOTE:

SOLAR PV MODULE 0.6kW TO BE INSTALLED
AT 10M FROM EXISTING HC

WATER TANK(2.5) TO BE INSTALLED
AT 10M FROM EXISTING HC

RESERVOIR WATER TANK& FENCE(10x10x2.4)
TO BE INSTALLED AT SPRING SOURCE

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	X-02		HC Name	Tateu		Village	Tateu			
Coordination	District		Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日		要請内容	
	Dakchung		Sekong	15° 20' 1.1″	107° 20' 26.7″	1210m	2012/3/7		宿舎	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント						Staff House	
	約—㎡	村所有	村と村の間の道沿いに新施設が建設予定(資材が運び込まれていた)。近くには川があり、裏手は急勾配の米の農地。						—	
	自然災害	UXO							Priority	
	—	—							SH	I
電気	現状	コメント								
	無	将来的にも電気が来るかどうかは不明。ソーラーは雨季に日照が足りないので発電機がほしい								
給水状況	現状	コメント								
	無	Poverty Reduction Fundで湧水システムを建設することが決まっている。								
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性		備考		
	15° 19' 58.8″	107° 20' 23.3″	—m	大腸菌		不要		水源にフェンスを設置し改善		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間		
	94km	有	—	有	悪路、急勾配あり			3:30(舟)		
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送		スタッフ数		
	1,088 人	6 村	—人/年	—人/年	—人/年	—人/年		—人		
機材	コメント									
	—									
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響				
	—km	—km	24km	—	—	有				



現 HC



既存給水タンク



湧水水源状況





利用状況

Site No.
X-02

HC Name
Tateu

District
Dakchung

Province
Sekong

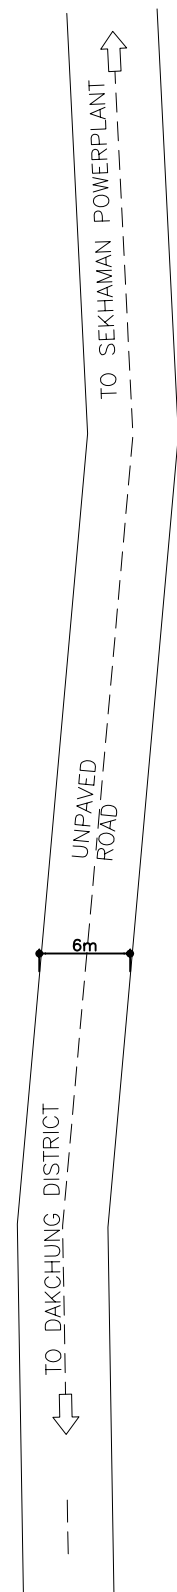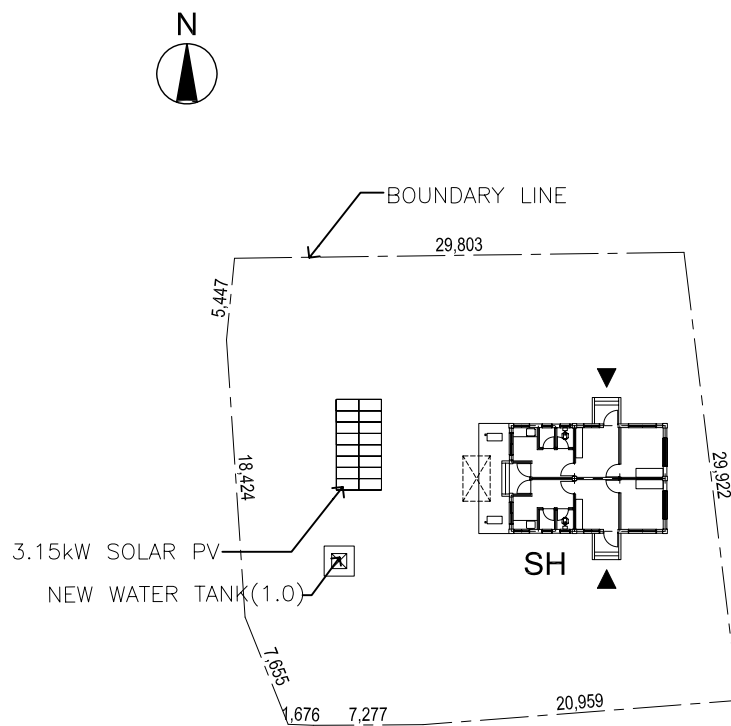

NOTE:

SOLAR PV MODULE 0.6kW TO BE INSTALLED
AT 10M FROM EXISTING HC

WATER TANK(1.0) & FENCE(10x10x2.4)
TO BE INSTALLED AT SPRING SOURCE

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	X-03		HC Name	Chalea		Village	Chale	
Coordination	District		Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	Kaleum		Sekong	15° 40' 41.5″	106° 53' 45.3″	411m	2012/3/8	宿舎
施設の状況	面積	土地所有権	コメント					Staff House
	約—㎡	村所有	新施設建設中(中断中、来月には再開か?) 現在は隣接の既存施設を使用中。ソーラーが移設可能かどうかはわからない。スタッフは勉強にでており会えず。					無
	自然災害	UXO						Priority
	—	OK						SH
電気	現状		コメント					
	無(既存施設はソーラー150A/hと30A/hの2台)		現在、ソーラーを使っている。バッテリー150AH+33AH。稼働しているかは不明。					
給水状況	現状	コメント						
	GFW	現在のHCには近くにGFWの給水栓がある。新HCにも引かれる予定。電気がないので現状のGFWを使うのが適当。						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性	備考	
	15° 40' 41.9″	106° 53' 45.4″	—m	問題なし		不要	水源にフェンスを設置し改善	
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河		本調査の状況		所要時間
	72km	有	有	有		悪路、急勾配あり		2:40(舟)
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送		スタッフ数
	1,477 人	7 村	125 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年	N/A 人/年		N/A 人
機材	コメント							
	HC 内には全くない、スタッフが所有していると思われる							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河		雨期の影響	
	—km	—km	25km	有	有		有	



既存 HC



建設中 HC



内部




給水栓

Site No.
X-03

HC Name
Chalea

District
Kaleum

Province
Sekong

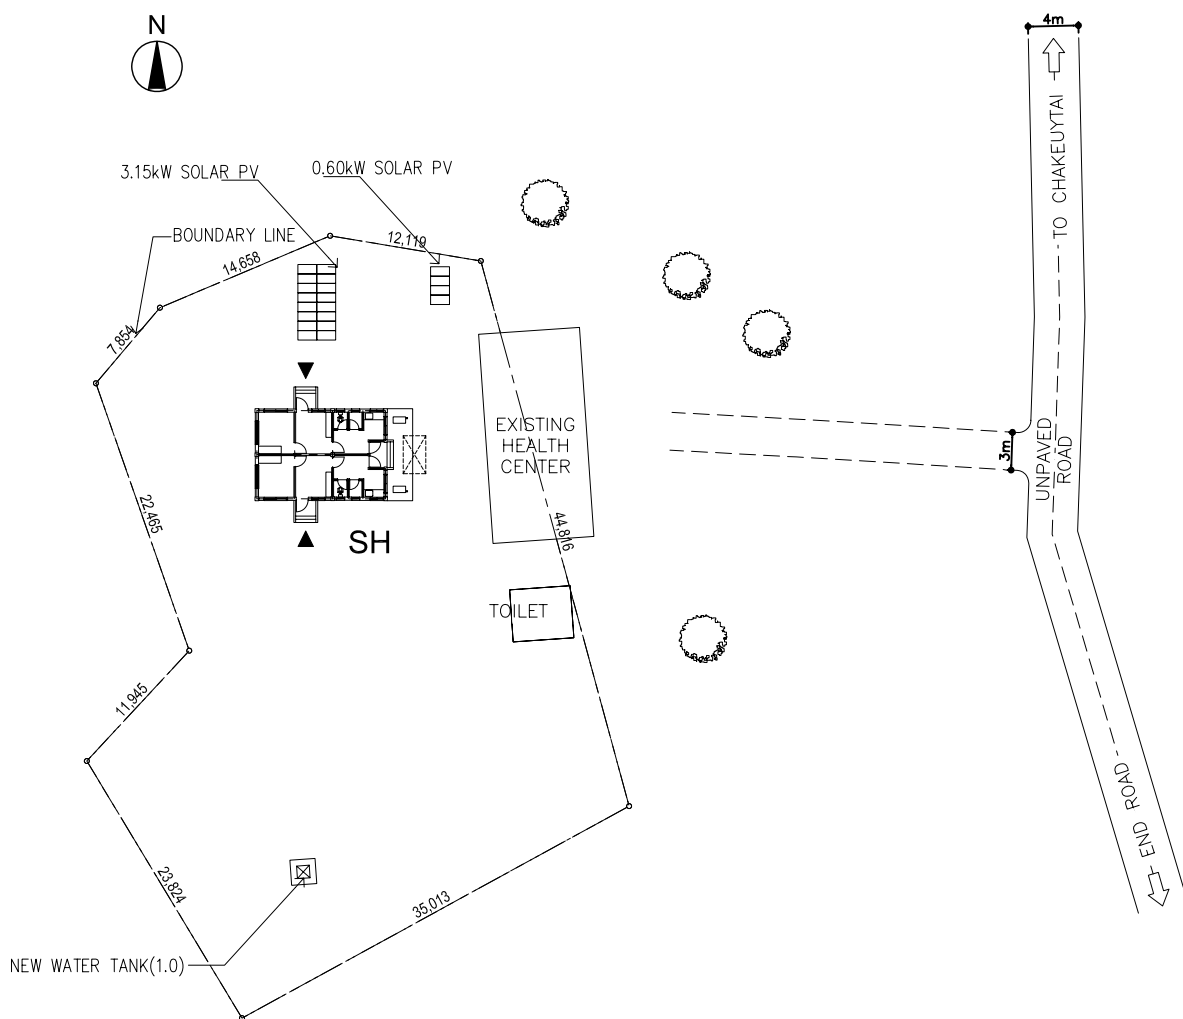

X-03 BAN CHALEA

NOTE:

WATER TANK(1.0) & FENCE(10x10x2.4)
TO BE INSTALLED AT SPRING SOURCE

SITE PLAN SCALE = 1:600

HC No.	X-04		HC Name	Paxay		Village	Lackay		
Coordination	District		Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日		要請内容
	Kaleum		Sekong	15° 44' 8.8″	106° 39' 32.4″	594m	2012/3/8		宿舎
施設の状況	面積	土地所有権	コメント						Staff House
	約—㎡	村所有	県都から郡都 kaleum への道の途中。学校の裏手、村事務所の隣が建設予定地。						—
	自然災害	UXO							Priority
	—	OK							HC-B
				SH	I				
電気	現状	コメント							
	有	低圧引き込みが可能。							
給水状況	現状	コメント							
	無	湧水を引いてくると言っているが、水が不足することが懸念される。井戸が建設されればコミュニティで管理することも可能。試掘済みの井戸から鉄分、マンガンが出たため、湧水の利用を計画する。							
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性	備考		
	15° 43' 55.3″	106° 39' 11.2 ″	51m	湧水の水質は問題なし、試掘井戸は鉄分、マンガン		不要	試掘済。水源にフェンスを設置し改善		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間	
	42km	有	—	有	悪路、急勾配あり			1:00	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送		スタッフ数	
	3,214 人	6 村	—人/年	—人/年	—人/年	—人/年		—人	
機材	コメント								
	—								
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響			
	—km	15km	—km	—	有	有			



敷地



試掘済みの井戸



アクセス道路から学校、裏手に村事務所、敷地




川から取水

Site No.
X-04

HC Name
Paxay

District
Kaleum

Province
Sekong

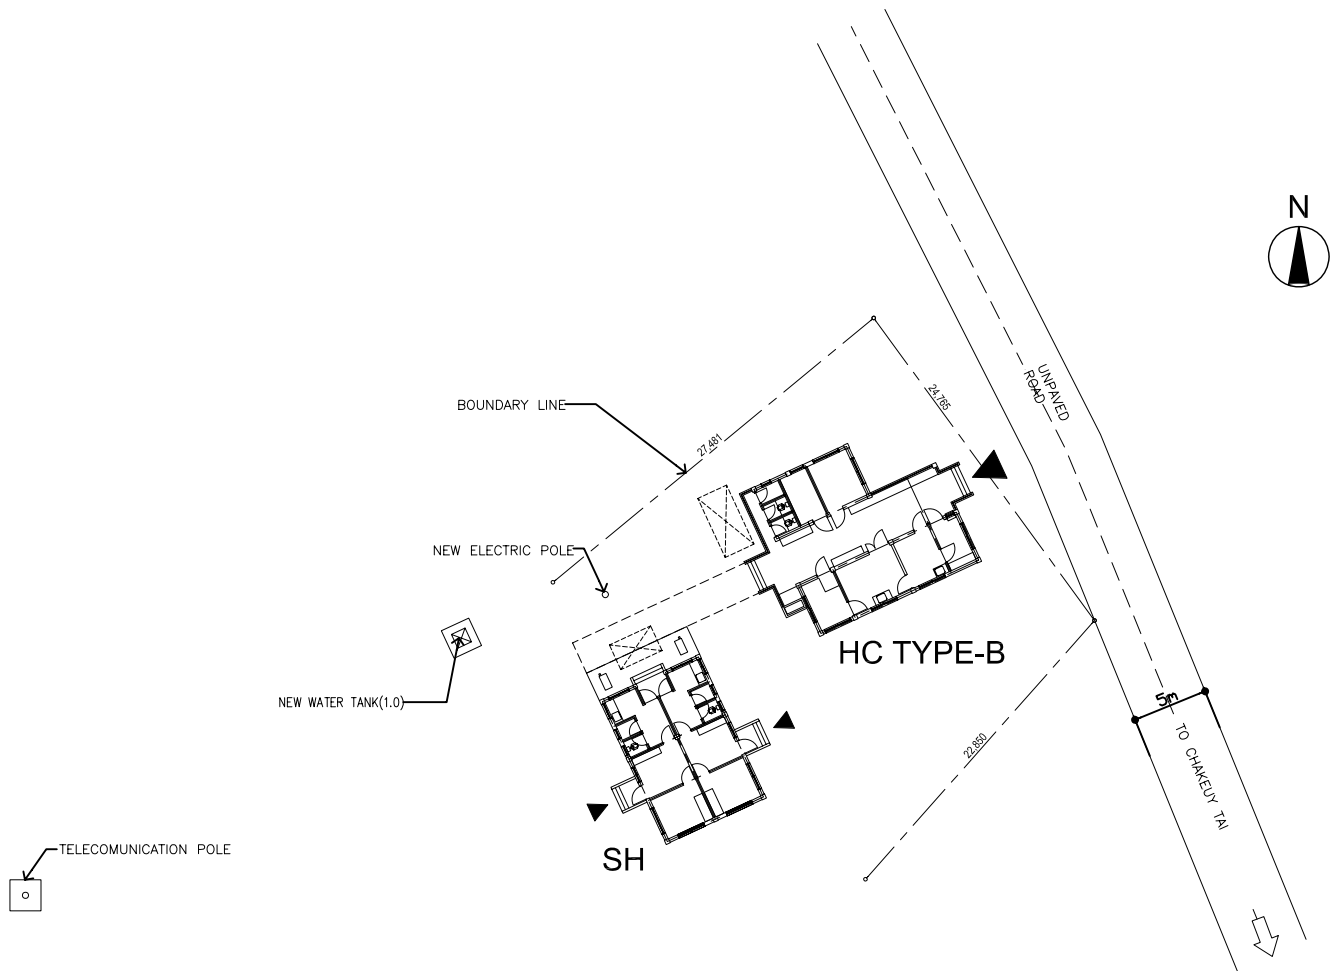

NOTE:

WATER TANK(1.0) & FENCE(10x10x2.4)
TO BE INSTALLED AT SPRING SOURCE

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	X-05		HC Name	Donechan		Village	Donechanh		
Coordination	District	Province		Longitude	Latitude	Elevation	調査日		要請内容
	Lamam	Sekong		15° 15' 45″	106° 43' 48.4″	134m	2012/3/1		建替・新敷地、宿舎
施設の状況	面積	土地所有権		コメント					Staff House
	約 80 m ²	村所有		既存施設は狭く老朽化している。村の committee があり連携している。新敷地は既存施設から 1km 程はなれた幹線道路沿い。					無
	自然災害	UXO							Priority
	—	OK							HC-A II SH II
電気	現状	コメント							
	有	道路対面に電柱あり。							
給水状況	現状	コメント							
	無	現状は新敷地に水源がない。周辺には公共の井戸があるが遠いため、HC 用の井戸を建設する。							
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性		備考	
			計画深さ 60m			要			
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間	
	—km	—	—	—	良好			—	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送		スタッフ数	
	3,590 人	7 村	2,219 人/年	437 人/年	10 人/年	5 人/年		3 人	
機材	コメント								
	基本的なものは揃っているが老朽化している。整理整頓されている。								
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響			
	12km	—km	—km	—	—	—			



既存 HC



内部



新敷地




新敷地近くの井戸

Site No.
X-05

HC Name
Donechan

District
Lamam

Province
Sekong

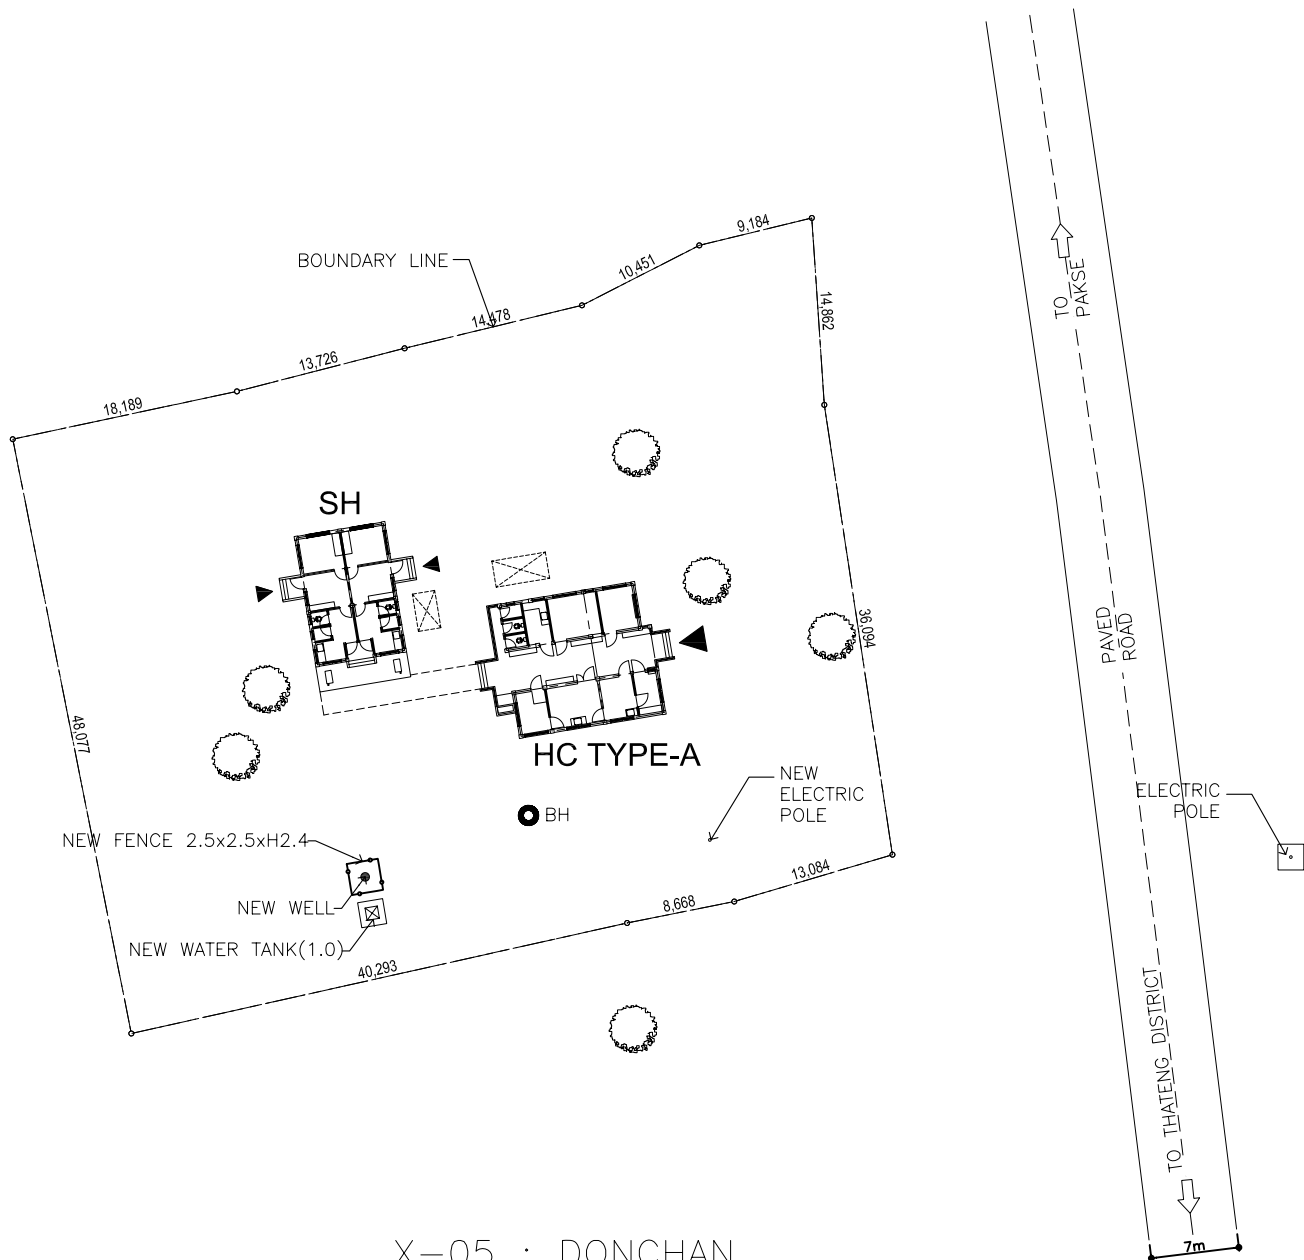

SITE PLAN SCALE = 1:600

HC No.	X-06		HC Name	Phon		Village	Phon		
Coordination	District	Province		Longitude	Latitude	Elevation	調査日		要請内容
	Lamam	Sekong		15° 24' 58.1″	106° 41' 36.8″	201m	2012/3/1		建替・同敷地、宿舍
施設の状況	面積	土地所有権		コメント					Staff House
	約 120 m ²	村所有		村の committee があり連携している。ラボ室はあるが機材がなく使っていない。新敷地は既存施設の目の前の幹線道路沿いで広さは十分。					HC 内居住
	自然災害	UXO							Priority
	強風	OK	HC-A						I
			SH						II
電気	現状	コメント							
	有	低圧引き込みが可能。							
給水状況	現状	コメント							
	市水	村内には屋外栓が幾つかある。8km程度離れたところに高架タンクがあり、配水されている。							
既存水源位置	Longitude	Latitude		Depth	水質コメント		井戸の必要性		備考
					問題なし		不要		村落給水
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路		舟で渡河	浅い川の渡河		本調査の状況		所要時間
	1km	—		—	—		良好		0:05
保健サービス	受益人口	村数		外来患者数	入院患者数		出産数	病院へ搬送	スタッフ数
	6,890 人	7 村		2,934 人/年	388 人/年		10 人/年	人/年	4 人
機材	コメント								
	基本的なものは揃っているが老朽化している。整理整頓されている。								
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路		悪路	舟で渡河	浅い川の渡河		雨期の影響	
	9km	1km		—km	—	—		—	




既存 HC



内部



既存 HC 前敷地

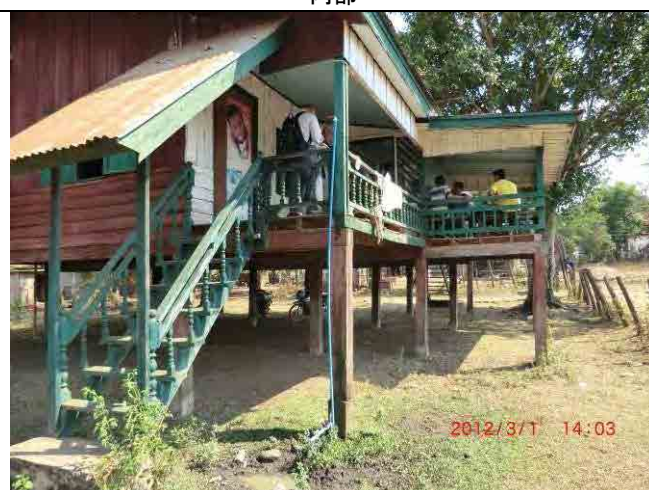


給水設備

Site No.
X-06

HC Name
Phon

District
Lamam

Province
Sekong

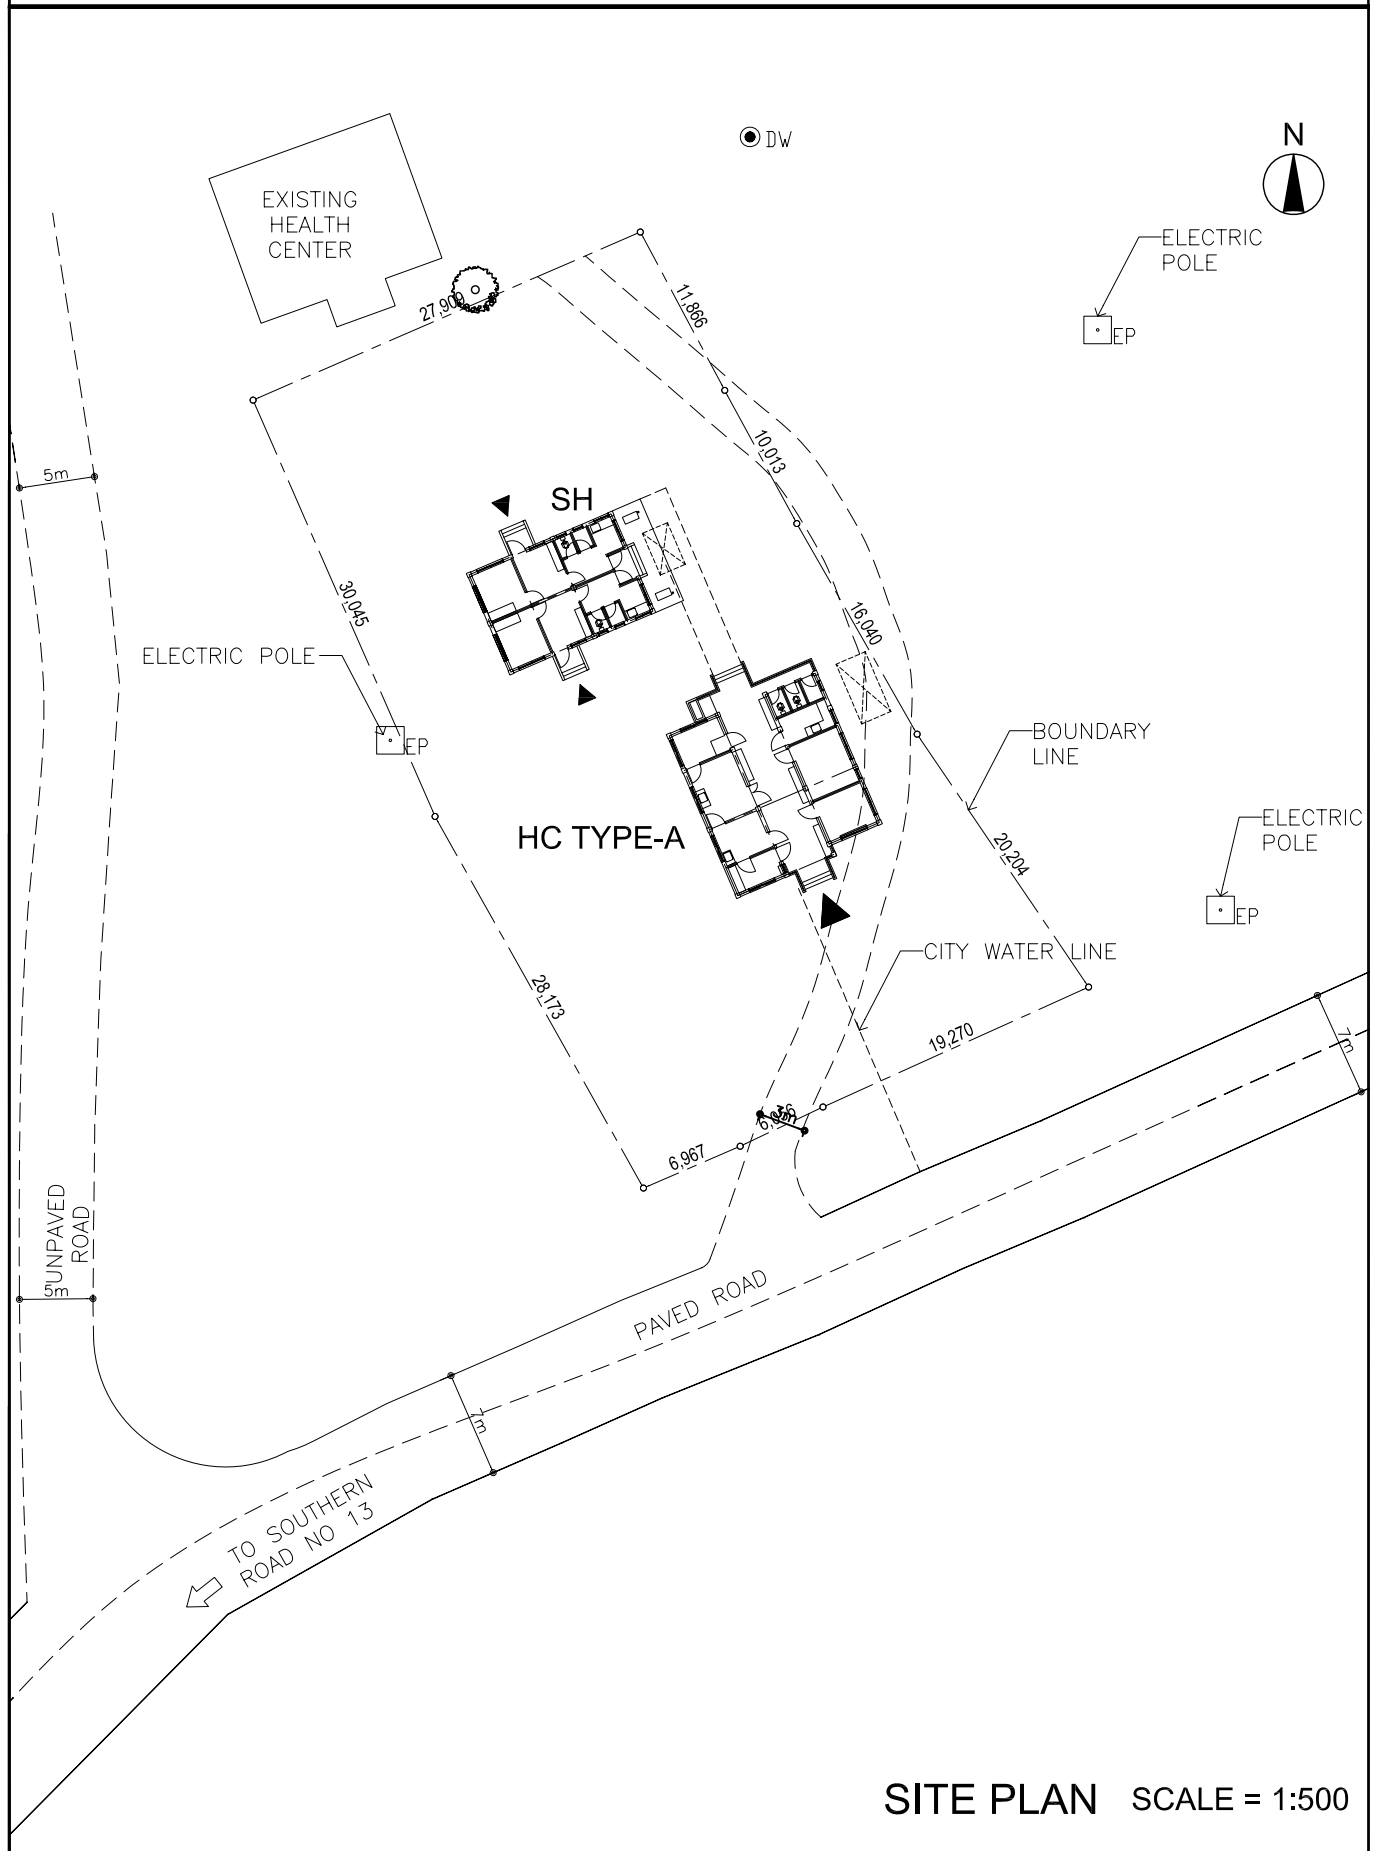

HC No.	X-07		HC Name	Tanum		Village	Tanum			
Coordination	District		Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日		要請内容	
	Lamam		Sekong	15° 36' 27.8″	106° 41' 55.5″	259m	2012/3/1		新設、宿舎	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント						Staff House	
	約—㎡	村所有	道の反対側に小学校、kaleum への道の途中で悪路あり。敷地の裏手は UXO 未整備だが敷地は UXO 整備済みとのこと。						—	
	自然災害	UXO							Priority	
	—	OK							HC-B'	I
									SH	I
電気	現状	コメント								
	有	電気の配線があり、携帯電話のアンテナもあるが、まだ配電はされていない模様。								
給水状況	現状	コメント								
	試掘済み井戸	村内には川の水を重力配水している公共栓が幾つかあるが、調査時点では配水されていなかった。隣の学校にも井戸がある。井戸を試掘済みで水質に問題がないためこれを利用する。								
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性		備考		
	15° 36' 25.2″	106° 41' 54.2″	51m	問題なし		不要		試掘済み		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河		本調査の状況			所要時間	
	24km	有	—	有		部分的に悪路、急勾配			0:40	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数		出産数		病院へ搬送	スタッフ数	
	2,834 人	村	—人/年	—人/年		—人/年		—人/年	—人	
機材	コメント									
	—									
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河		雨期の影響			
	9km	24km	—km	—	有		有			



新敷地



敷地前アクセス道路



試掘済みの井戸




学校内井戸

Site No.
X-07

HC Name
Tanum

District
Lamam

Province
Sekong

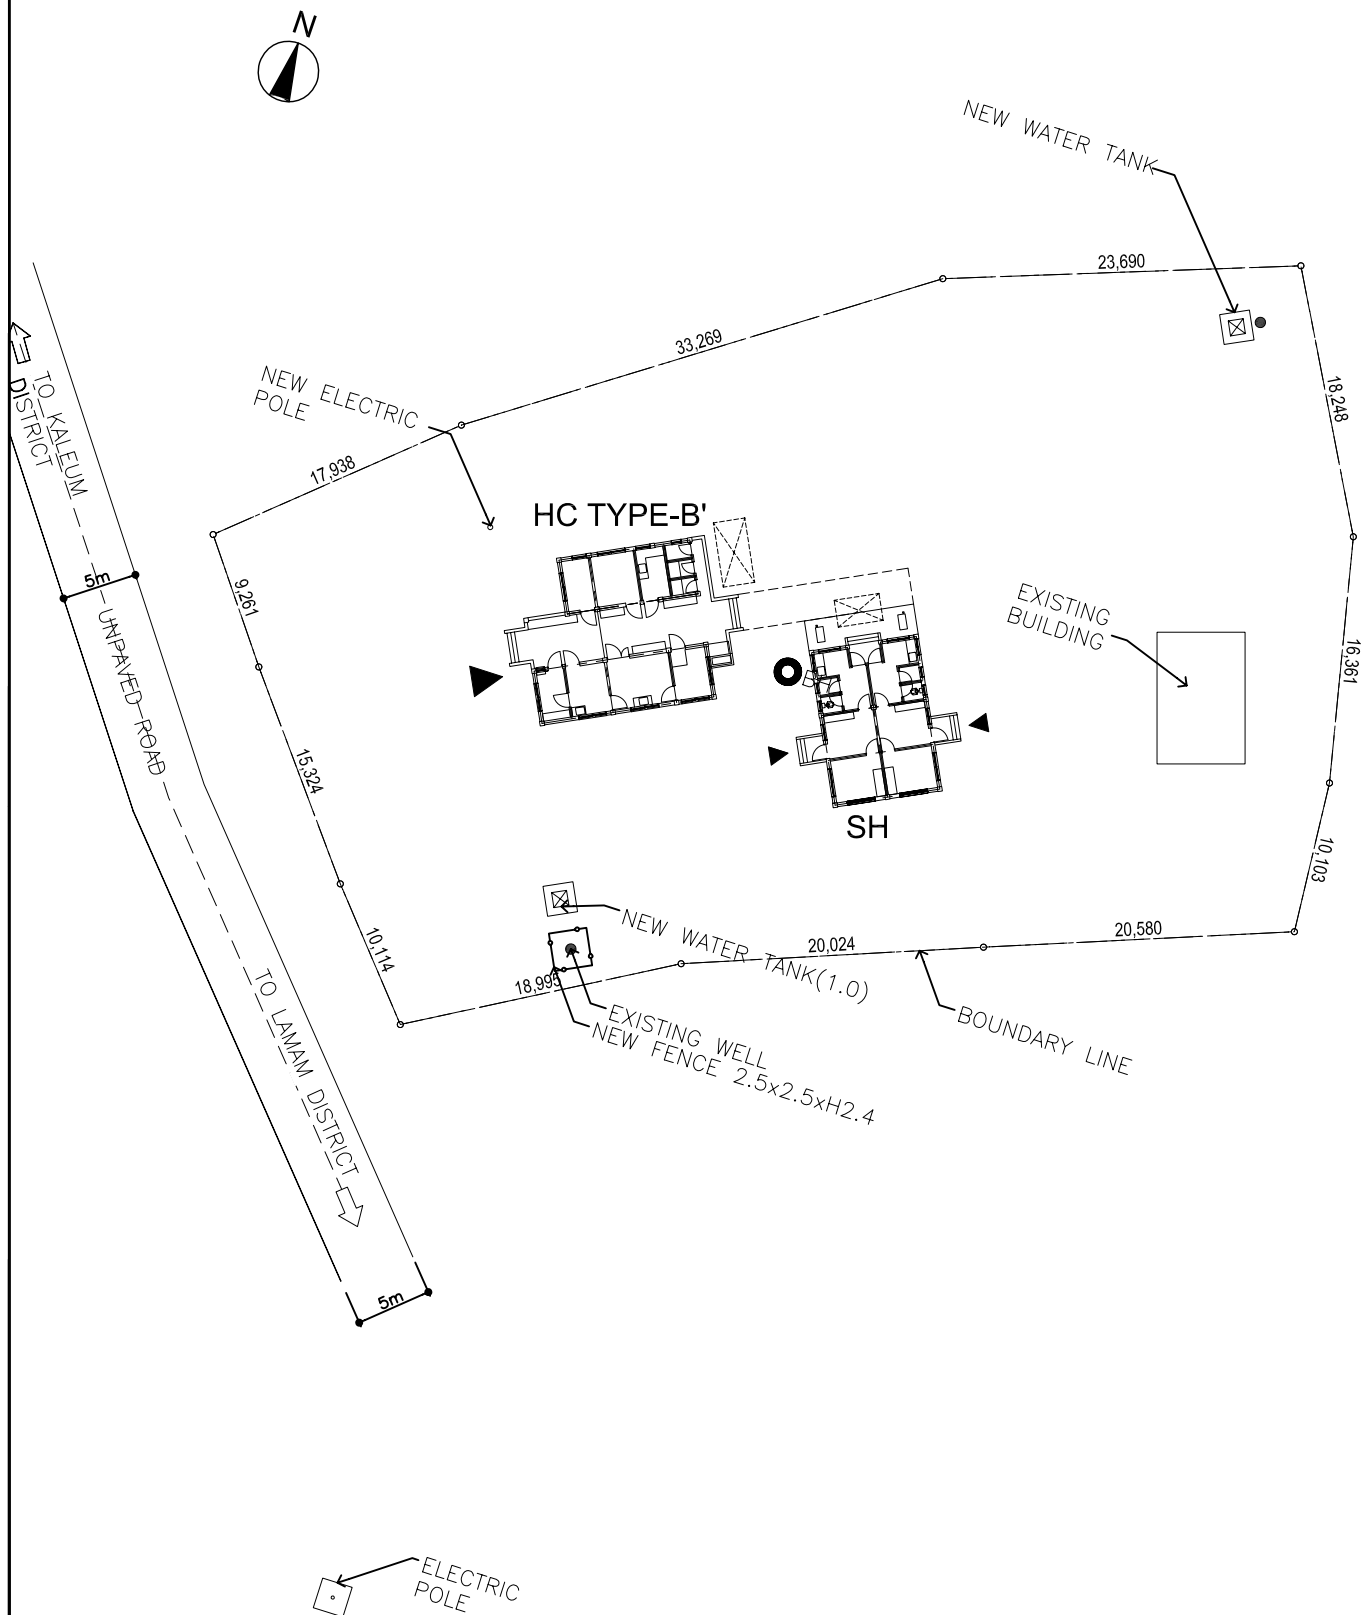

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	X-08		HC Name	Donsa		Village	Nongkam	
Coordination	District	Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容	
	Tateng	Sekong	15° 21' 48.2″	106° 25' 26.5″	1005m	2012/3/6	建替・新敷地、宿舎	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント					Staff House
	約 90 m ²	村所有	新設は Tongkong village と Tongyao village を統合し、New Nongkan village に希望。この新サイトは現在既存 Nong Kan Temple があるが、今年の 5 月に山の下のほうに移動予定。既存 HC は 9km 離れた Tongvai village にある。					無
	自然災害	UXO						Priority
	—	—						HC-A II
電気	現状	コメント						
	有	低圧引き込みが可能。						
給水状況	現状	コメント						
	有	敷地内に井戸があり、住民も使っている。大腸菌混入検査を行った。水質に問題がいたためこれを利用する。新設高架水槽には公共水栓を設置する。						
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性	備考	
	15° 21' 47.2″	106° 25' 27.7″	—m	大腸菌		不要	大腸菌混入検査	
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間
	7km	有	—	—	部分的に悪路			0:10
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数	出産数	病院へ搬送	スタッフ数	
	4,862 人	5 村	9,000 人/年	60 人/年	11 人/年	30 人/年	4 人	
機材	コメント							
	基本的な機材は揃っていて機材の維持管理がきちんとしている。他に無かった双眼実体顕微鏡があるが、検体、プレパラートなどが一切見あたらなかった。							
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	雨期の影響		
	5km	7km	—km	—	—	—		



現 HC



内部



新敷地




新敷地 改良済み井戸

Site No.
X-08

HC Name
Nongkan

District
Tateng

Province
Sekong

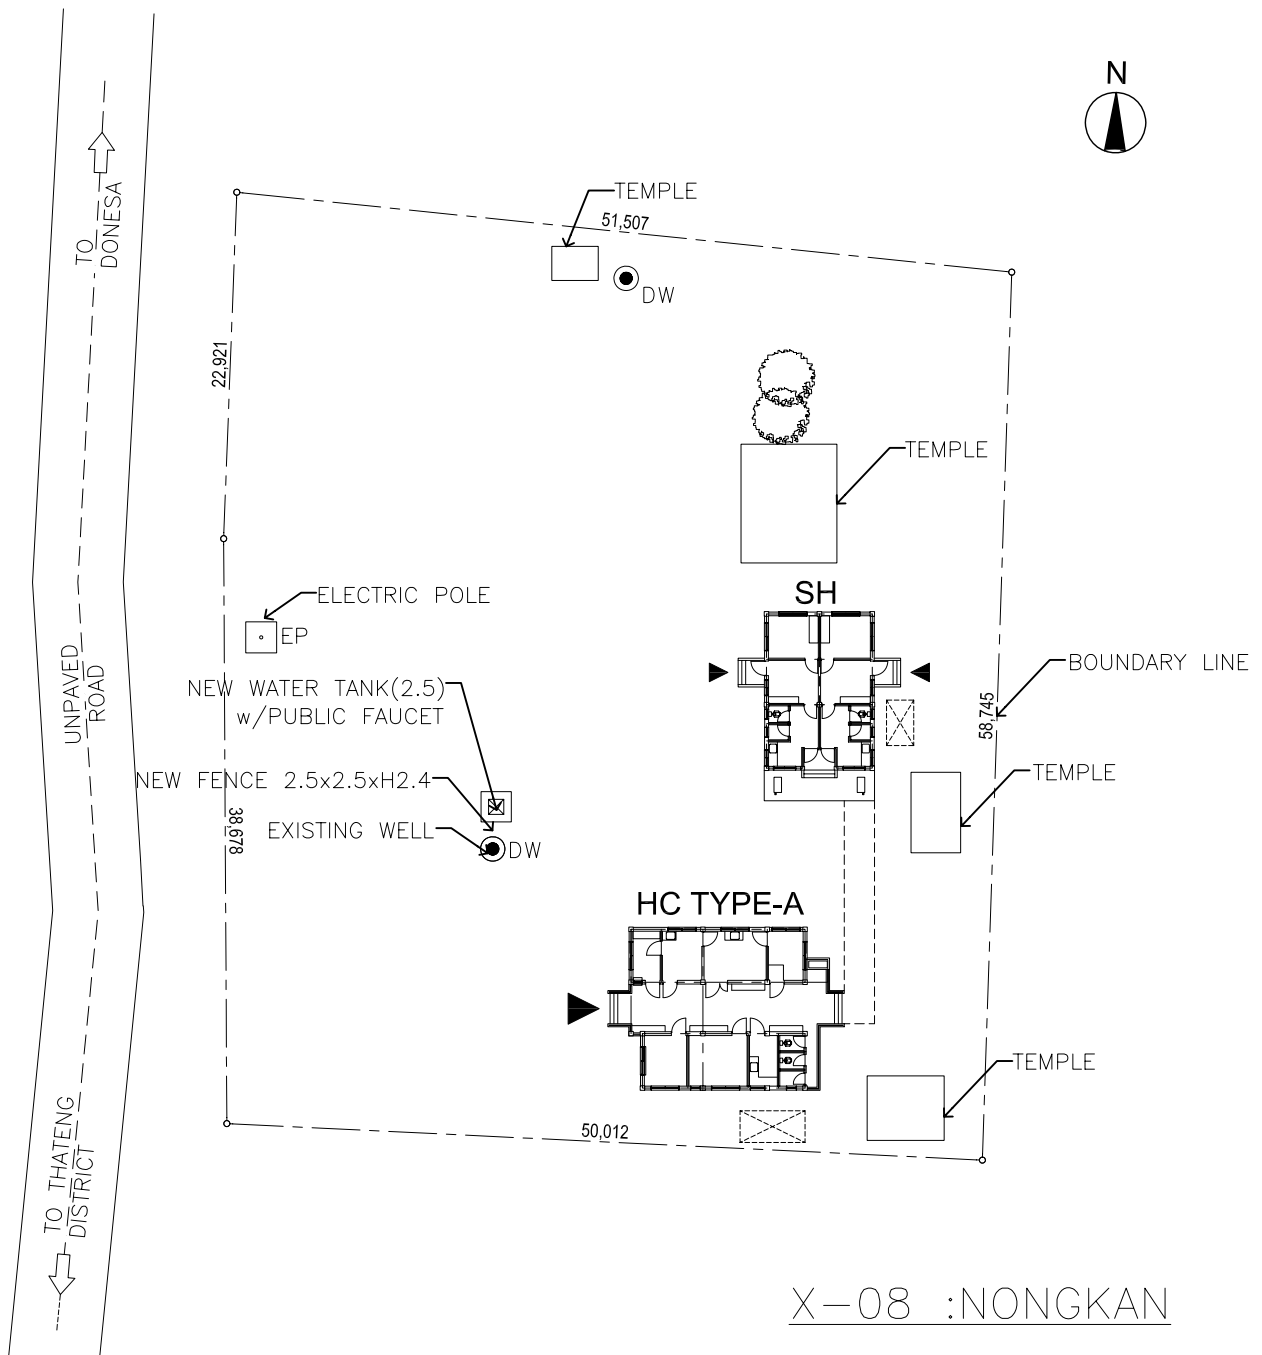

SITE PLAN SCALE = 1:500

HC No.	X-09		HC Name	Yup		Village	Yupmai			
Coordination	District		Province	Longitude	Latitude	Elevation	調査日		要請内容	
	Tateng		Sekong	15° 27' 8.5″	106° 34' 17.3″	454m	2012/3/6		新設、宿舎	
施設の状況	面積	土地所有権	コメント						Staff House	
	約一㎡	村所有	小学校、中学校の敷地の隣、村からは 500m ほど離れるがアクセスは良い。向かいの土地は農園。						—	
	自然災害	UXO							Priority	
	—	OK							HC-B	I
									SH	II
電気	現状	コメント								
	有	500m ほど離れた村には電気が来ているので可能と判断。								
給水状況	現状	コメント								
	試掘済み井戸	現状は井戸が無く、小学校の井戸は壊れている。村落内には既に公共井戸があり、コミュニティでの管理は難しい。井戸を試掘済みで水質に問題がないためこれを利用し、公共水栓を設置する。								
水源	Longitude	Latitude	Depth	水質コメント		井戸の必要性		備考		
	15° 27' 3.5″	106° 34' 24.3″	51m	問題なし		不要		試掘済み		
舗装路へのアクセス	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河		本調査の状況			所要時間	
	2km	—	—	—		良好			0:05	
保健サービス	受益人口	村数	外来患者数	入院患者数		出産数	病院へ搬送		スタッフ数	
	2,000 人	5 村	一人/年	一人/年		一人/年	一人/年		一人	
機材	コメント									
	—									
郡病院へのアクセス	舗装路	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河		雨期の影響			
	22km	2km	—km	—	—		—			



新敷地



新敷地 試掘済み井戸、学校の隣地である



村内の井戸




学校内井戸

Site No.
X-09

HC Name
Yup


District
Tateng

Province
Sekong

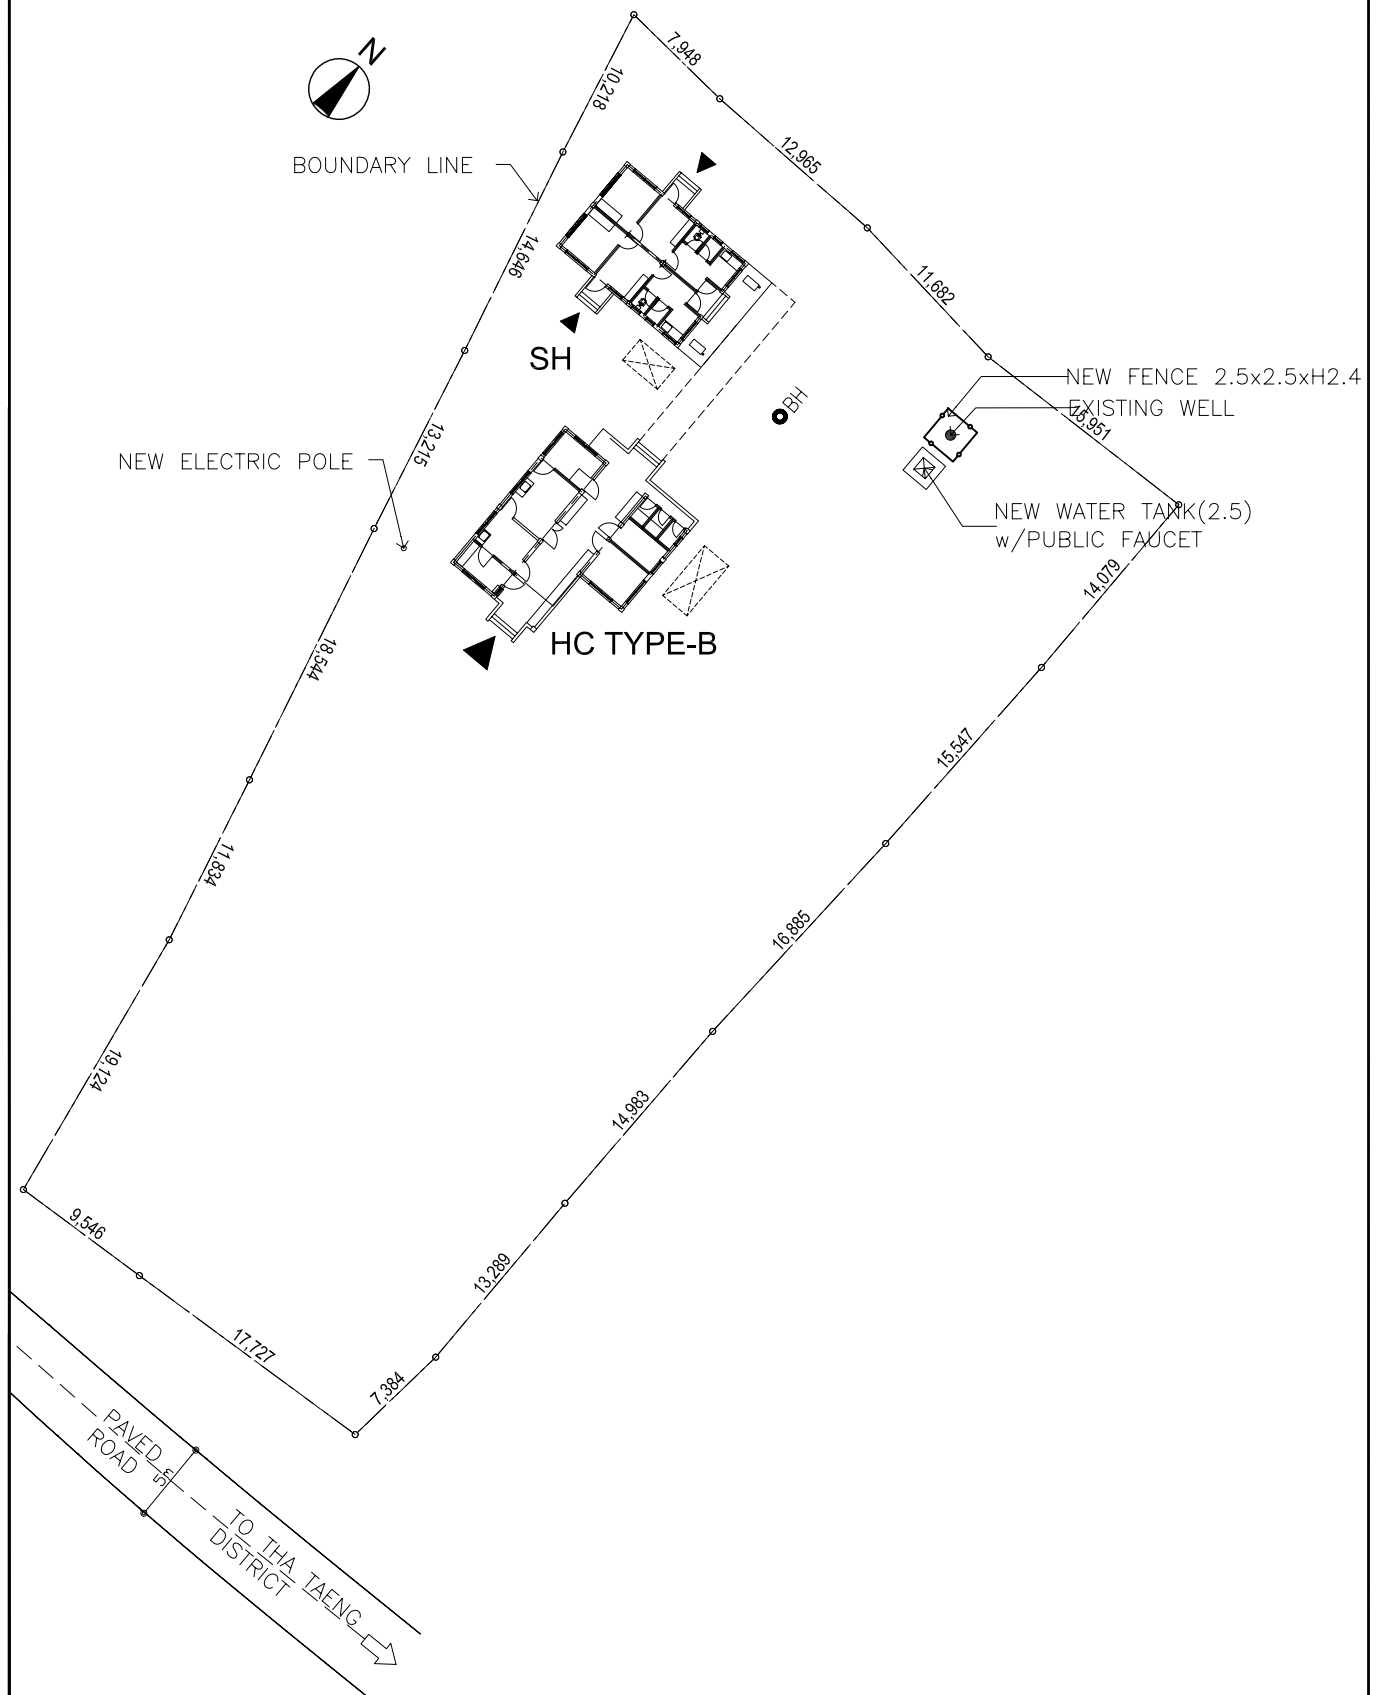

SITE PLAN SCALE = 1:500

DH No.	D-01	DH Name		Phonthong		Province	Champasak	
Coordination	面積	自然災害		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	約—㎡	—		15° 5' 47″	105° 41' 2.1″	112m	2012/3/14	
施設の状況	コメント							
	施設の完工は1996年だが、2002年に病院として使用された。敷地内の棟は7棟ある。病院の話では、JICA は椅子などの備品と医療機器の支援を受けたが、現在は終了したとのこと。施設老朽化はあるが、M&C としては使用可能である。							
電気	現状(4)	コメント		給水状況	現状(4)	コメント		
	有				有			
舗装路へのアクセス(5)	簡易補修路	悪路	舟で渡河		浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間
	0km	—	—		—	良好		—
機材	コメント							
	医療機材は検討が必要である							

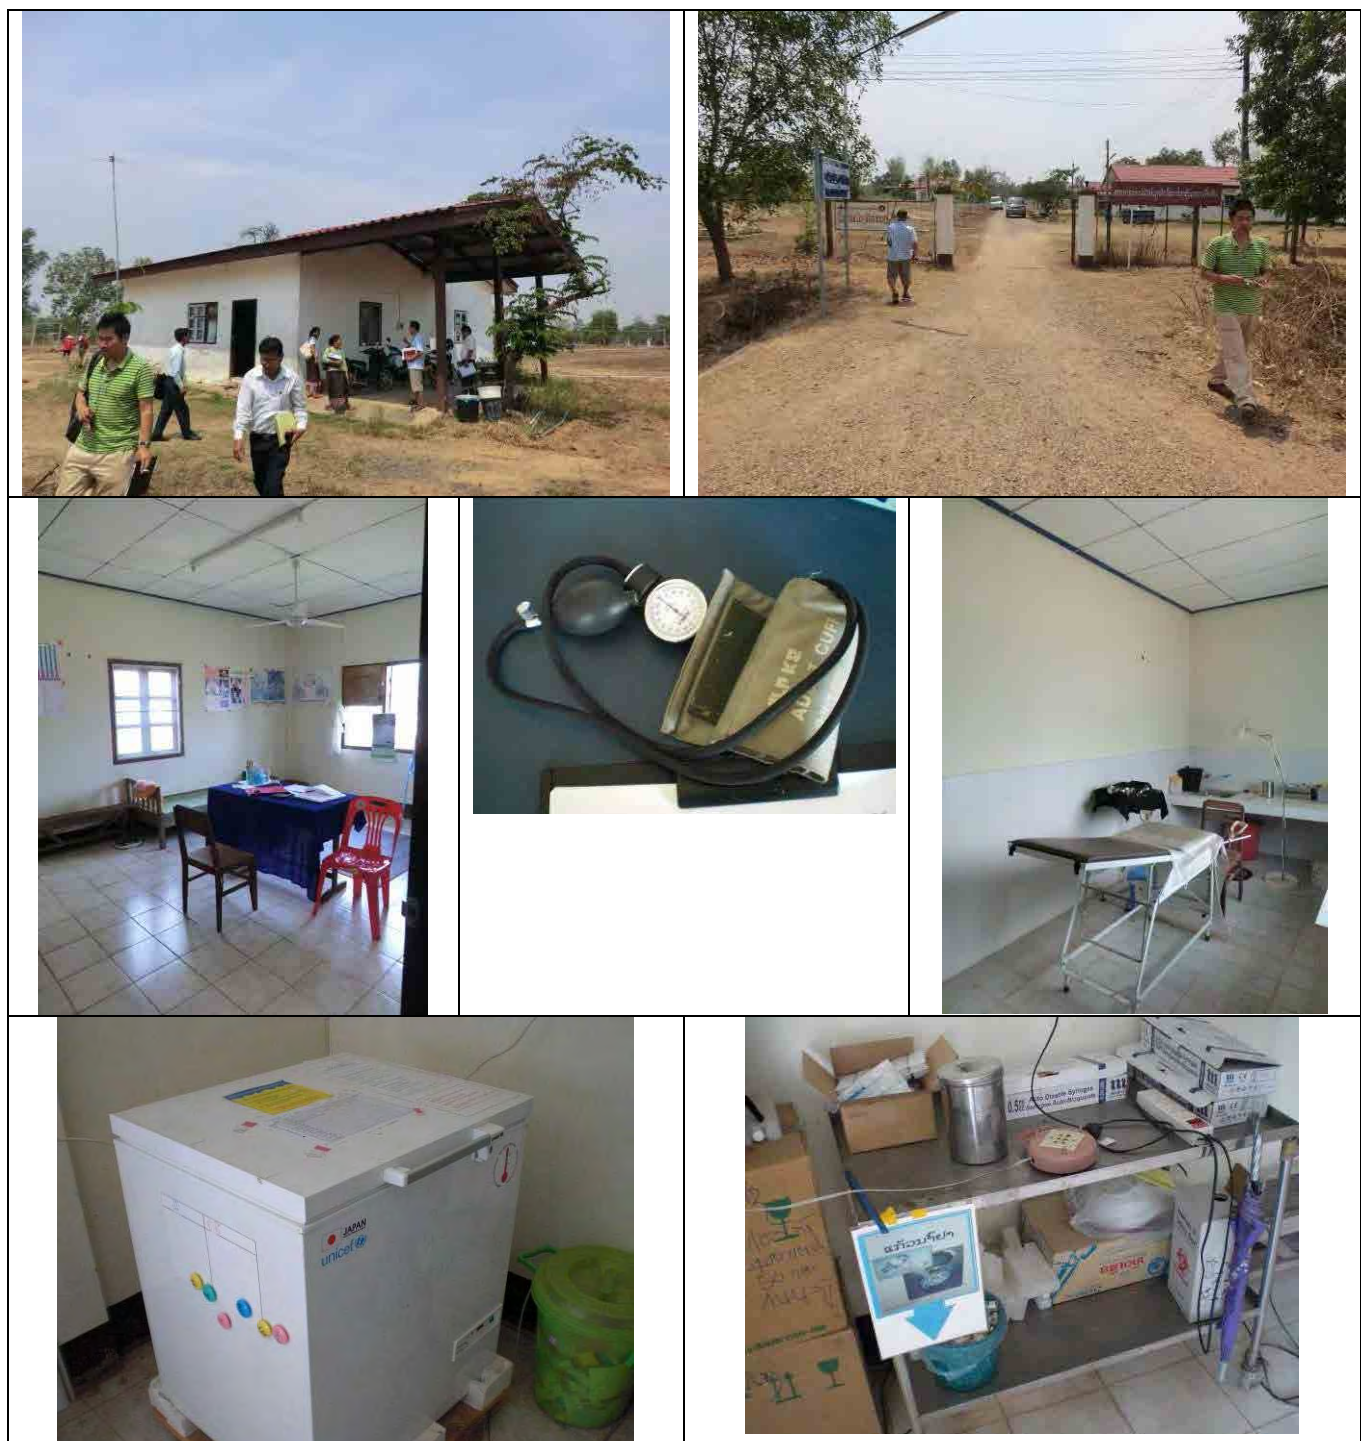

DH No.	D-02	DH Name		Kaluem		Province	Sekong	
Coordination	面積	自然災害		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	約—m ²	2009 年洪水		15° 43' 9″	106° 45' 2″	233m	2012/3/8	
施設の状況	コメント							
	2005 年ベトナムドナーの病院と、それ以前と思われる建物からなる。諸室は病室兼待機室、MCH、分娩室からなる。2009 年の水害で水没、2015 年にはダムで沈むため移設される。							
電気	現状(4)	コメント			給水状況	現状(4)	コメント	
	有					有	高架水槽が不調	
舗装路への アクセス(5)	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間
	57km	有	—	有	悪路、雨季はアクセスが難しい			1:30
機材	コメント							
	医療機材は検討が必要である							



DH No.	D-03	DH Name		Dakchung		Province	Sekong	
Coordination	面積	自然災害		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	約—㎡			15° 27' 5″	107° 16' 0″	1220m	2012/3/7	
施設の状況	コメント							
	イタリアドナーの分娩待機所が建つ、病院はベトナムドナー、郡保健事務所はアメリカドナー。諸室は分娩待機所内にキッチン、病室、郡事務所に診察室。病院内に MCH、分娩室がある。施設老朽化はあるが、M&C としては使用可能である。							
電気	現状(4)	コメント		給水状況	現状(4)	コメント		
	有				有			
舗装路へのアクセス(5)	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間
	70km	有	有	有	悪路、工事中の箇所があり通行が制限される			3:00
機材	コメント							
	医療機材は検討が必要である							



DH No.	D-04	DH Name	Ta-oy		Province	Salavan	
Coordination	面積	自然災害	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	約—㎡		16° 4' 40.5″	106° 37' 9.8″	382m	2012/3/11	
施設の状況	コメント						
	2004 年に US Army にて建設。病院 1 棟の中に、各部門が入っている。施設老朽化はあるが、M&C としては使用可能（キレイに使われているので、老朽化が目立たない）である。イタリアドナーにより分娩待機所が建設されている。						
電気	現状(4)	コメント		給水状況	現状(4)	コメント	
	有				有		
舗装路への アクセス(5)	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間
	70km(部分的に舗装 路あり)	有			悪路あり		2:30
機材	コメント						
	医療機材は検討が必要である						



DH No.	D-05	DH Name		Toumlan		Province	Salavan	
Coordination	面積	自然災害		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	約—㎡			15° 59' 40.6″	106° 11' 48″	189m	2012/3/11	
施設の状況	コメント							
	敷地内に、M&C内科、外来、救急、ラボ、分娩待機所（イタリアドナー）がある。特に、M&C棟はタイル、塗装の補修が行われていた。病院から聞き取りでは、資金はWBのHSSプログラム？によって現地民間業者によって行われたとのこと。施工品質は悪いが、M&Cとして十分使用は可能である。							
電気	現状(4)			給水状況	現状(4)	コメント		
	有				有			
舗装路へのアクセス(5)	簡易補修路	悪路	舟で渡河		浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間
	47km							1:30
機材	コメント							
	医療機材は検討が必要である							



DH No.	D-06	DH Name	Vapi		Province	Salavan	
Coordination	面積	自然災害	Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	約—㎡		15° 41' 42.5″	106° 3' 30″	178m	2012/3/8	
施設の状況	コメント						
	敷地内に5棟（TB, 内科、外科、M&C, 分娩、分娩待機所）がある。M&C 室にはIMCHチャートが掲示されていたのは特質される。施設老朽化はあるが、M&C としては使用可能である。イタリアドナーにより分娩待機所が建設（2006 年）されている。						
電気	現状（4）		給水状況	現状（4）	コメント		
	有			有			
舗装路への アクセス(5)	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間
	35km		—	—	工事中の箇所があり、ぬかる んでいるところもある。		0:45
機材	コメント						
	医療機材は検討が必要である						



DH No.	D-07	DH Name		Laongam		Province	Salavan	
Coordination	面積	自然災害		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	約—㎡			15° 27' 48.9″	106° 9' 31.7″	548m	2012/3/9	
施設の状況	コメント							
	施設老朽化はあるが、M&C としては使用可能である。井戸＋高架水槽方式で給水。医療廃棄物は穴を掘って燃やしているが、特に注射針は safty box に保管し、県病院に持っていくとのこと。							
電気	現状(4)			給水状況	現状(4)	コメント		
	有				有			
舗装路への アクセス(5)	簡易補修路	悪路	舟で渡河		浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間
	—km	—	—		—	良好		—
機材	コメント							
	医療機材は検討が必要である							



DH No.	D-08	DH Name		Samoui		Province	Salavan	
Coordination	面積	自然災害		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	約—㎡			16° 17' 47.4″	106° 53' 16.2″	545m	2012/3/11	
施設の状況	コメント							
	敷地内に、病院棟(TBも含む)と分娩待機所(イタリアドナー)がある。現在病室は、10Bのものを 8Bとして使用。ドナーは、WHO,CECBI,イタリア、JICAなどから支援を受けていたが、現在は全て終わっている。施設老朽化はあるが、M&Cとしては使用可能である。							
電気	現状(4)			給水状況	現状(4)	コメント		
	有				有			
舗装路へのアクセス(5)	簡易補修路	悪路	舟で渡河	浅い川の渡河	本調査の状況			所要時間
	125km(部分的に舗装路あり)	有	—	有	県都までは一部舗装路もあるが、ほとんどが悪路、			4:00
機材	コメント							
	医療機材は検討が必要である							



DH No.	D-09	DH Name		Xaysettha		Province	Attapeu	
Coordination	面積	自然災害		Longitude	Latitude	Elevation	調査日	要請内容
	約—㎡			14° 48' 39.2″	106° 55' 50.9″	121m	2012/3/6	
施設の状況	コメント							
	諸室は病室、内科、MCH, 分娩室等があり、MCH 室と分娩室(兼家族計画室)は分かれている。施設老朽化はあるが、MCH としては使用可能である。毎年洪水が発生し、約 2m程度浸水する。その際は病院機能はストップし、全員避難する。							
電気	現状(4)			給水状況	現状(4)	コメント		
	有				有			
舗装路への アクセス(5)	簡易補修路	悪路	舟で渡河		浅い川の渡河	本調査の状況		所要時間
	—km	—	—		—	良好		—
機材	コメント							
	医療機材は検討が必要である							

